

GKK Gutachten GmbH  
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
www.gkk-gutachten.de  
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



| Vorgang                                                                                          |                          |                                                                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ihr Auftrag vom                                                                                  |                          | 02.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |                    |
| Besichtigungsort                                                                                 |                          | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |                    |
| Besichtigungsdatum                                                                               |                          | 13.07.2026                                                          |                    |
| Referenznummern                                                                                  |                          | 0002067734                                                          |                    |
|                                                                                                  |                          |                                                                     |                    |
| Fahrzeugdaten / Technische Daten                                                                 |                          |                                                                     |                    |
| Fahrzeugident.-Nr.                                                                               |                          | WP1ZZZ95ZNLB36797                                                   |                    |
| Fahrzeugart                                                                                      | PKW - SUV / Geländewagen | Farbton / Lackart                                                   | Kreide / Uni       |
| Hersteller                                                                                       | Porsche                  | Nächste HU                                                          | keine Angabe       |
| Typ / Verkaufsbez.                                                                               | Macan S                  | Laufleistung abgelesen                                              | 92.506 km          |
| Erstzulassung                                                                                    | 04.07.2022               | Emissionsklasse                                                     | keine Angabe       |
| Getriebe / Gänge                                                                                 | Automatik / 7            | Sitzplätze / Türen                                                  | 5 / 5              |
| Achsen / angetrieben                                                                             | 2 / 2                    | Anzahl Besitzer                                                     | unbekannt          |
| Motorart                                                                                         | V-Motor / Benzin         | Hubraum / Nennleistung                                              | 2.894 ccm / 280 KW |
| Antriebsart                                                                                      | Allradantrieb            |                                                                     |                    |
| Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt. |                          |                                                                     |                    |

| Montierte Räder:  |              |                 |            |                |             |
|-------------------|--------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Position          | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller | Dimension      | Profiltiefe |
| vorn links        | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin   | 265/45R20 104Y | 9 mm        |
| vorn rechts       | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin   | 265/45R20 104Y | 9 mm        |
| hinten rechts     | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin   | 295/40R20 106Y | 8 mm        |
| hinten links      | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Michelin   | 295/40R20 106Y | 8 mm        |
| Reservebereifung: |              |                 |            |                |             |

| Allgemeines / Zustand                                      |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                  | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                  | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                              | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                                    | ✓ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                 | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden                               | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Kundendienst laut Serviceheft am 23.09.2024 bei km 56.424. |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja    ✗ Nein    ⊖ Nicht prüfbar    ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden                          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Tür vorne rechts beschädigt         | Ja                                                 |                         |
| Tür hinten rechts beschädigt        | Nein                                               | fehlerhafter Lackaufbau |
| Seitenwand hinten rechts beschädigt | Nein                                               | fehlerhafter Lackaufbau |
| Dachholm rechts beschädigt          | Ja                                                 |                         |

| Anmerkungen |
|-------------|
|             |

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

### Serienausstattung

|                                                                     |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3. Bremsleuchte                                                     | Airbag Beifahrerseite abschaltbar                                      |
| Airbag Fahrer-/Beifahrerseite                                       | Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                      |
| Anhängerkupplung Vorbereitung                                       | Anti-Blockier-System (ABS)                                             |
| Antischlupfregelung (ASR)                                           | Antriebsart: Allradantrieb                                             |
| Automatisches Bremsen Differential (ABD)                            | Außenspiegel asphärisch, links                                         |
| Außenspiegel elektr. anklappbar                                     | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                             |
| Blinkleuchten LED                                                   | Bordcomputer                                                           |
| Bremssättel Titan-Grau lackiert                                     | Dachspoiler schwarz hochglänzend                                       |
| Einschaltautomatik für Fahrlicht                                    | Einstiegsblenden (Aluminium)                                           |
| Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) | Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung                            |
| Fensterheber elektrisch                                             | Fensterheber elektrisch vorn + hinten                                  |
| Frontscheibe mit Bandfilter oben                                    | Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                |
| Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe (PDK)                     | Getränkehalter                                                         |
| Heckdiffusor lackiert                                               | Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem               |
| Heckscheibe heizbar                                                 | Innenausstattung: Serienausstattung Kunstleder / Race-Tex              |
| Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)                   | Interieur-Paket: schwarz (Hochglanz)                                   |
| Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                         | Karosserie: 4-türig                                                    |
| Klimaautomatik 3-Zonen                                              | Komfort-Kopfstützen                                                    |
| Komfortsitze vorn                                                   | Kopf-Airbag-System (Curtain-Airbag)                                    |
| Ladekantenschutz (Aluminium)                                        | Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion |
| Modellpflege (2)                                                    | Motor 2,9 Ltr. - 280 kW V6 Turbo KAT                                   |
| Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)                                 | Nebelscheinwerfer                                                      |
| Nichtraucher-Paket                                                  | Otto-Partikelfilter (OPF)                                              |
| Parkbremse elektrisch                                               | Porsche Stability Management (PSM)                                     |
| Porsche Traction Management (PTM)                                   | Radioempfang digital (DAB+)                                            |
| Radstand 2807 mm                                                    | Reifen-Reparaturkit                                                    |
| Reifendruck-Kontrollsystem                                          | Rücksitzlehne geteilt                                                  |
| Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                | Scheibenwischer mit Regensensor                                        |
| Seitenairbag vorn                                                   | Sicherheitsgurte schwarz                                               |
| Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder                      | Start/Stop-Anlage                                                      |
| Tagfahrlicht LED                                                    | Universal-Schnittstelle Audio                                          |
| Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle           | Wegfahrsperre                                                          |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung                           |                                                                        |

### Sonderausstattung

|                                                                                 |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ablage für Smartphone                                                           | Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)                                  | Exterieur-Paket lackiert                      |
| Exterieur-Zusatzpaket lackiert                                                  | Fensterzierleisten schwarz (Hochglanz)        |
| Hauptscheinwerfer LED, schwarz, inkl. Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+) | Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent      |
| Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS+)                                       | Heckleuchten LED, abgedunkelt                 |

### Sonderausstattung

|                                                                      |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Heckmittelteil lackiert                                              | Komfortzugang (Schlüssellose Türentriegelung)                          |
| Kraftstofftank: 75 Ltr.                                              | LM-Felgen vorn/hinten: 9x20 / 10x20 (Macan S Titandunkel glanzgedreht) |
| Luftfederung elektronisch geregelt                                   | Porsche Active Suspension Management (PASM)                            |
| Luftleitelement seitlich Sideblade lackiert                          | Porsche Car Connect                                                    |
| Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul | Rückfahrkamera                                                         |
| Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe Sportdesign             | Servolenkung Plus (geschwindigkeitsabhängig)                           |
| Sitzheizung vorn                                                     | Sound-System BOSE                                                      |
| Sport-Auspuffanlage, Endrohre schwarz                                | Sport-Chrono-Paket                                                     |
| Sprachsteuerung System                                               | Stoßfänger vorn Wagenfarbe                                             |
| Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)                    |                                                                        |

### Wertbeeinflussende Faktoren

| Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)                                                  | Reparaturkosten | MW        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren (Bild 16, Bild 17)                   | 1151,84 €       | 1151,84 € |
| Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren (Bild 14, Bild 15)                   | 697,07 €        | 697,07 €  |
| Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)                                     | Reparaturkosten | MW        |
| Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen                                       | 303,03 €        | 303,03 €  |
| Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)                                                     | Reparaturkosten | MW        |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen | 132,77 €        | 132,77 €  |
| Inspektion groß SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen  | 858,87 €        | 858,87 €  |
| Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur                                         | 0,00 €          | 0,00 €    |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>      | <b>3.143,58 €</b>  |
| <b>Minderwert</b>           | <b>3.143,58 €</b>  |
| <b>Händlereinkaufspreis</b> | <b>30.825,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b> | <b>34.850,00 €</b> |

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 17 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 15.07.2026



## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4



## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6



## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10



## Fotoanlage



Bild 11

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

| geföhrt                                                                                       | Ja / Nein                                                       | Ja / Nein                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Ölservice                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ölservice                                                 |            |
|                                                                                               | <input type="checkbox"/> Inspektion                             | <input type="checkbox"/> Inspektion                                                           |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit erneuert   | <input checked="" type="checkbox"/> Bremsflüssigkeit erneuert                                 |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen erneuert         | <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzen erneuert                                       |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter erneuert         | <input checked="" type="checkbox"/> Luftfilter erneuert                                       |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter entwässert | <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter entwässert                               |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter erneuert   | <input checked="" type="checkbox"/> Kraftstofffilter erneuert                                 |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen geprüft      | <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen geprüft                                    |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen erneuert     | <input checked="" type="checkbox"/> Antriebsriemen erneuert                                   |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Reifendichtmittel erneuert  | <input checked="" type="checkbox"/> Reifendichtmittel erneuert                                |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl erneuert         | <input checked="" type="checkbox"/> Getriebeöl erneuert                                       |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Öl Achsantrieb erneuert     | <input checked="" type="checkbox"/> Öl Achsantrieb erneuert                                   |            |
|                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> Pollenfilter u.s.           |                                                                                               |            |
| am                                                                                            | 30.08.2023                                                      | am                                                                                            | 23.08.24   |
| Auftrag Nr.                                                                                   | 2023001584                                                      | Auftrag Nr.                                                                                   | 2024001421 |
| bei km                                                                                        | 27751                                                           | bei km                                                                                        | 56424      |
| Porsche Zentrum Rostock<br>Sportwagenzentrum<br>Mecklenburg-Vorpommern GmbH<br>111060 Stempel |                                                                 | Porsche Zentrum Rostock<br>Sportwagenzentrum<br>Mecklenburg-Vorpommern GmbH<br>111060 Stempel |            |

Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13

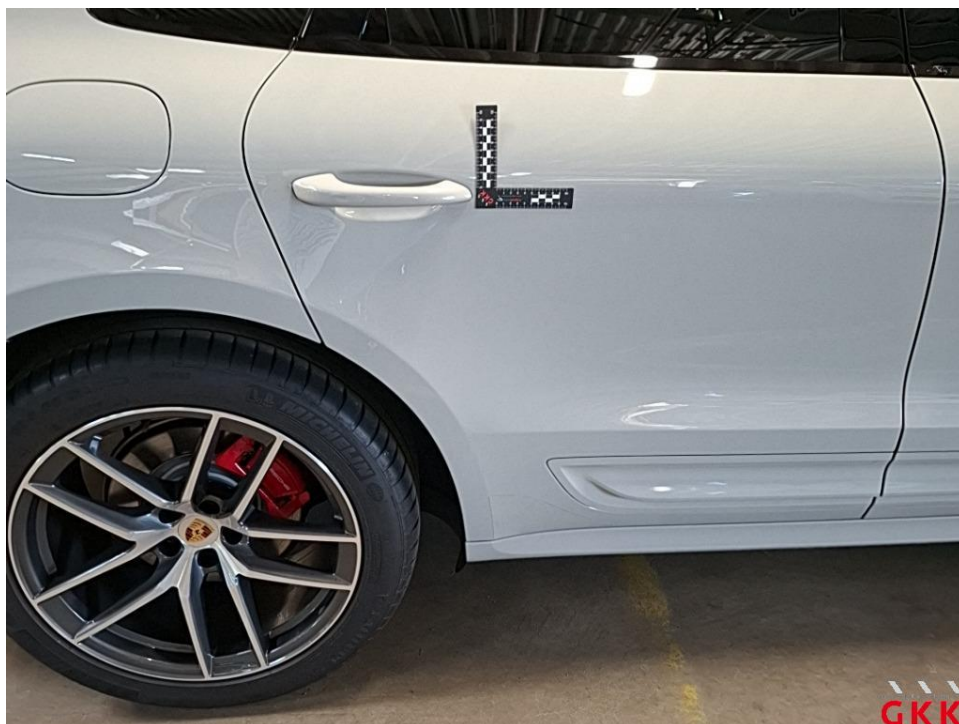


Bild 14 Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren



## Fotoanlage



Bild 15 Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren



Bild 16 Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren

## Fotoanlage



Bild 17      Seitenwand rechts, Reparaturmangel, lackieren