

VXKUPHNEKM4318759

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	68.725 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Typ/Modell	CORSA	HU (Bericht lag vor)	12/2026
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKM4318759	Leistung / Hubraum	74 kW / 1.199 ccm
Erstzulassung	18.11.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz-Anthrazit
Letzte Wartung	07/2025, 60.321 km	Lackierung	Rot
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (05/2023 um 6 Monate/ 22.956km überzogen -> 1 Jahr/20.000km)
2	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
3	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Schweller links	Einstieg (Hi.li) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Schweller rechts	Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Abrieb - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (04/2024 fehlt -> 1 Jahr/20.000km) - fehlt
8	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächensteinschläge) - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Heckscheibe - Kratzer - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Dach, Front, Heck, Seite links



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R19 91V	Goodyear	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R19 91V	Goodyear	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	CORSA	Laufleistung (abgelesen)	68.725 km
Fahrgestellnummer	VXKUPHNEKM4318759	Erstzulassung	18.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos

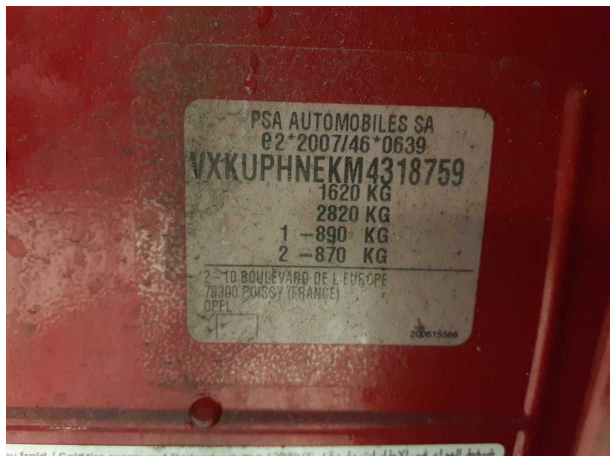


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument

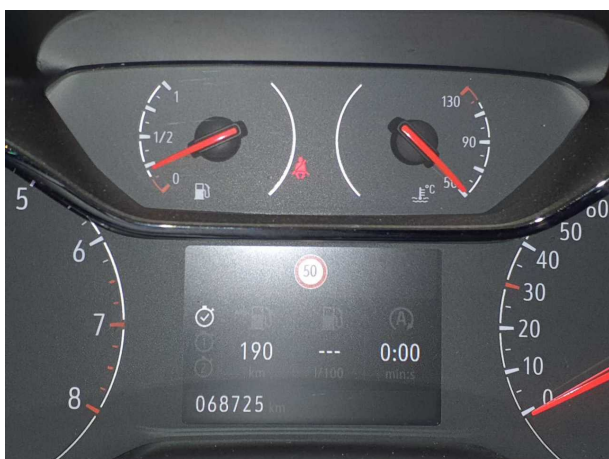


Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45943964
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic

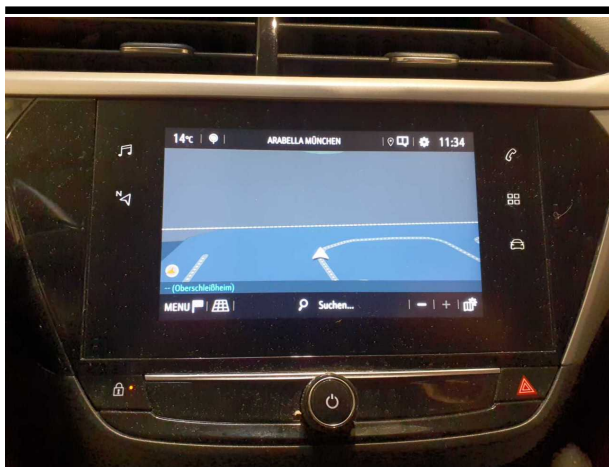


Abbildung 13: Instrumententafel

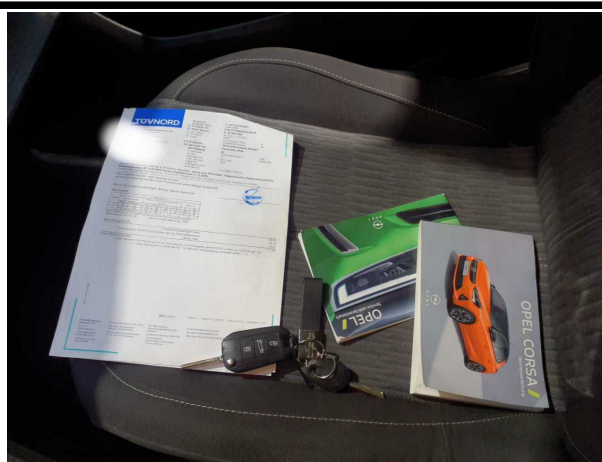


Abbildung 14: Dokumente

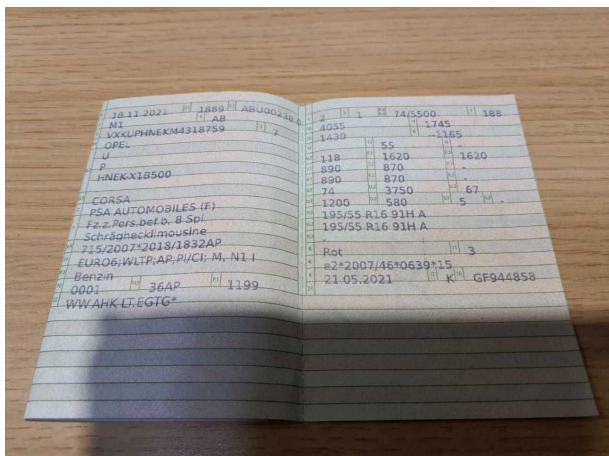


Abbildung 15: Dokumente

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #3: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - lackieren

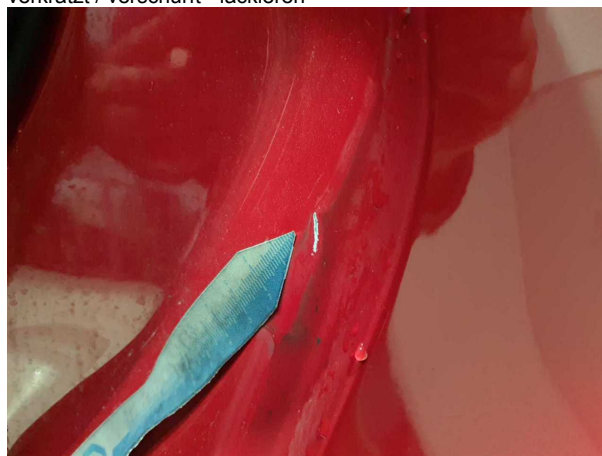


Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg (Hi.li) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

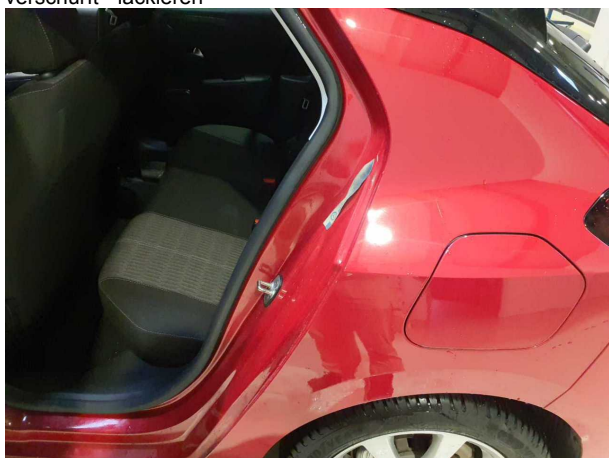

Beschädigung #4: Schweller links: Einstieg (Hi.li) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

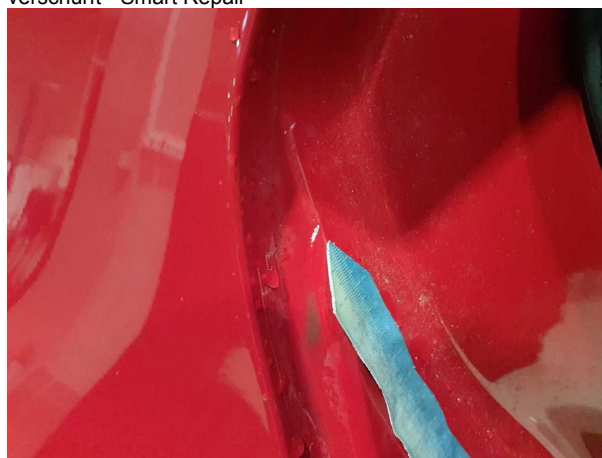


Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

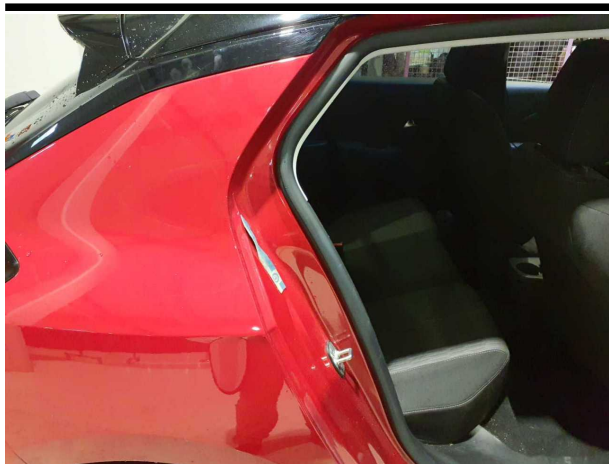

Beschädigung #5: Schweller rechts: Einstieg (Hi.re) - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Abrieb - erneuern

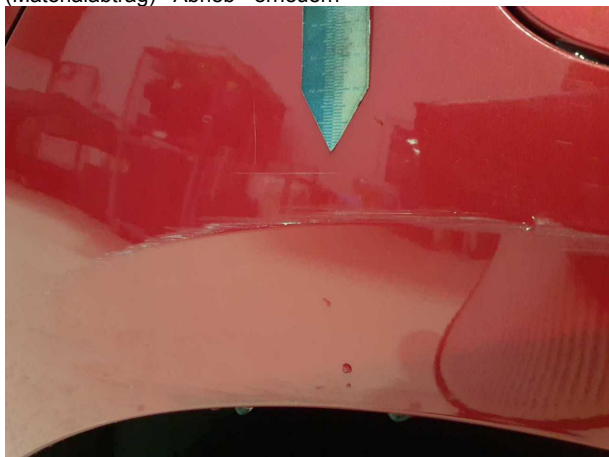


Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Abrieb - erneuern

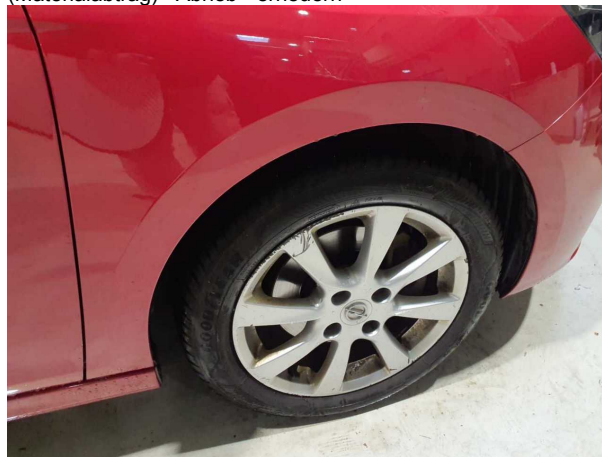

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabtrag) - Abrieb - erneuern

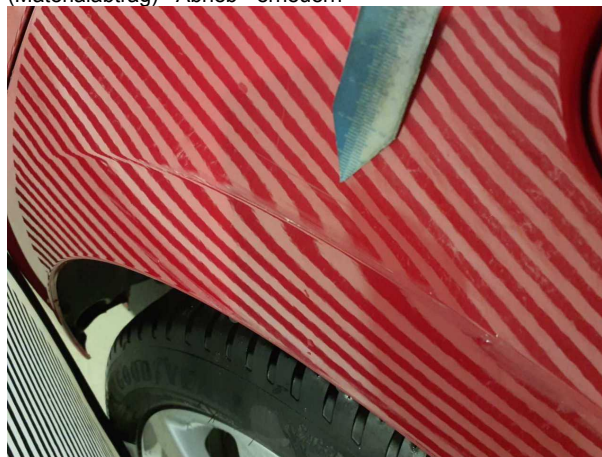


Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren

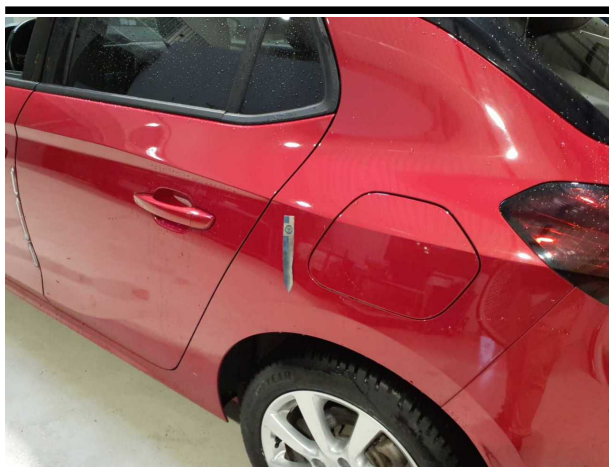


Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

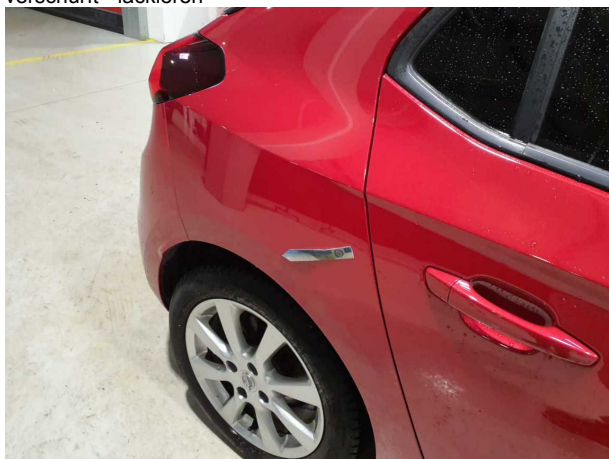

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

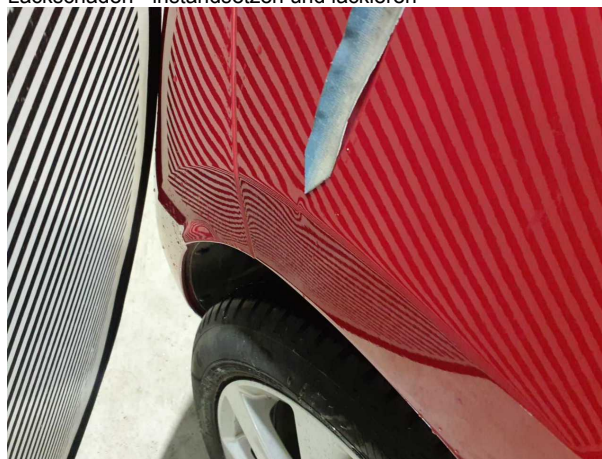

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

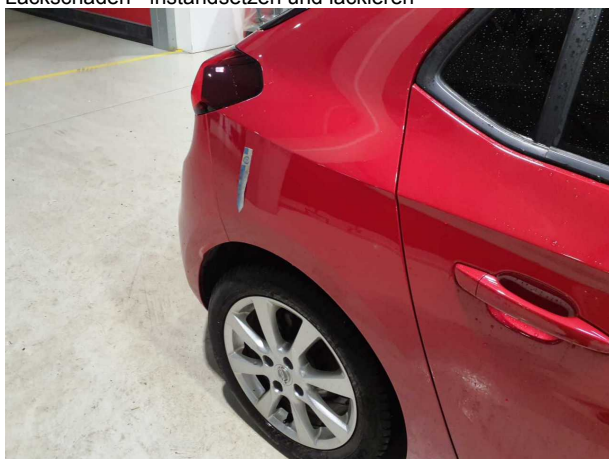

Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Unfallfotos




Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links



Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links



Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links

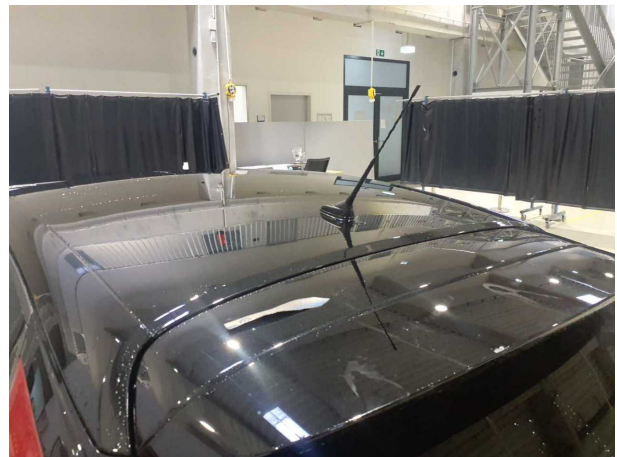

Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links



Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links




Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links




Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links




Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links

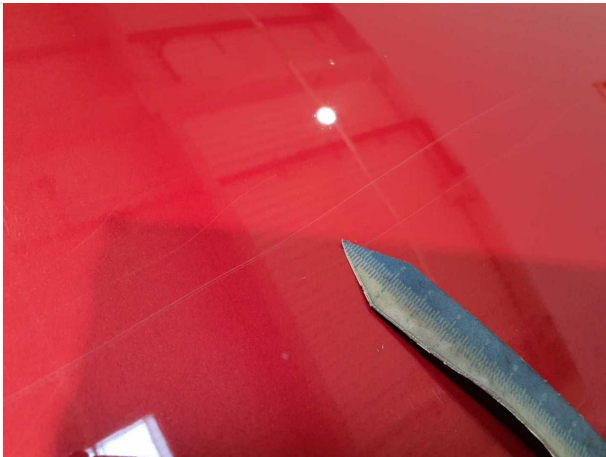

Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links

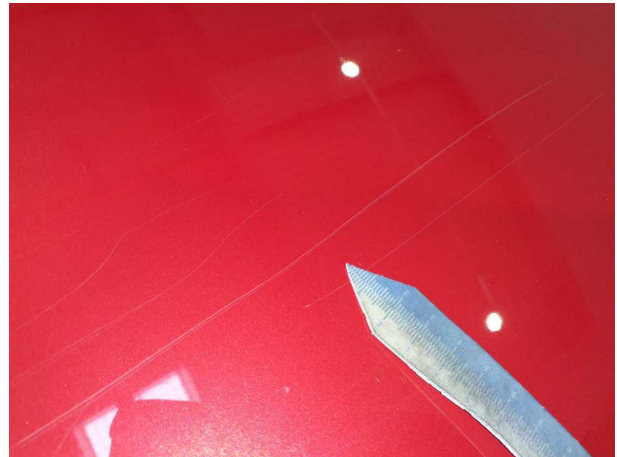

Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links

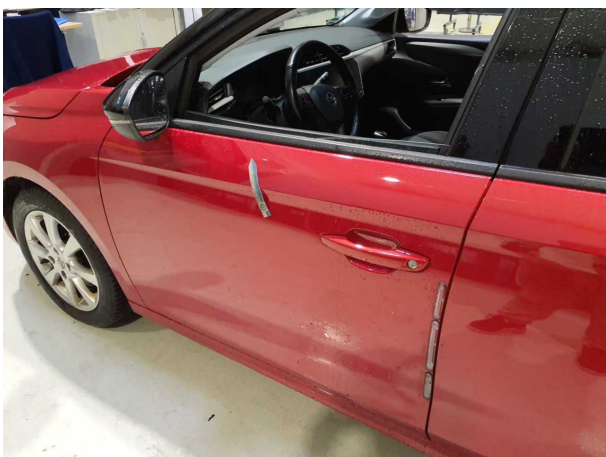

Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links



Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 12.06.2026
Protokollnummer: 45943964
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Milorad Kojic



Unfall 1: Dach, Front, Heck, Seite links

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare
Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet,
kombiniert): - Wh/km
Elektrische Reichweite: - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e2 28 29

3.2. Gesamteinsparung von CO₂-Emissionen durch Öko-
Innovation(en):

3.2.1. Einsparungen durch NEFZ

Benzin / Diesel - g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

3.2.2. Einsparungen durch WLTP

Benzin / Diesel 2.14 g/km
Gas - g/km
Andere (siehe 26.) - g/km

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen,
gemäß Verordnung (EU) 2017/1151

Benzin / Diesel WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Niedrig	149	6.6
Mittel	116	5.2
Hoch	101	4.5
Höchstwert	122	5.4
Kombiniert	118	5.3
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas WLTP-Werte	CO ₂ - Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
Niedrig	-	-	-
Mittel	-	-	-
Hoch	-	-	-
Höchstwert	-	-	-
Kombiniert	-	-	-
Gewichtet, kombiniert	-	-	-

5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU)
2017/1151

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch - Wh/km
Elektrische Reichweite - km
Elektrische Reichweite innerorts - km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (ECAC,
weighted) - Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER) - km
Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) - km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer
Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5:
-

52. Zusätzliche Reifen-Felgenkombinationen:
technische Parameter (keine Bezugnahme auf
RR)

zu Nr. 35: 195/55 R16 81H auf 6.50JX16/

ET38;

zu Nr. 35: 205/45 R17 81H auf 7.00JX17/

ET38;

zu Nr. 7: ww. 1435;

**Die Verwendung der optionalen Reifen
kann zu Abweichungen von den offiziellen
Werten für Kraftstoffverbrauch und CO₂-
Ausstoß führen**

Vermerke des Herstellers:

weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung

Job- PA-Nummer 0097XMH8

Haendler Code DE2303

B/E

Motor kennzeichnung 10TMAA01

Motorseriennummer 11569

KFZ-Brief wurde erstellt



046CC0116701

www.PS-Team.de

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDADE CE
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EG INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EY VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
OVERENSSTEMMESES ERKLÆRING EF
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ


für vollständige Fahrzeuge



VXKUPHNEKM4318759

Der Unterzeichner Vincent Simon bestätigt
hiermit, dass das Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke: **OPEL**
0.2. Typ: **U**
Variante: **P**
Version: **HNEK-X18500**
0.2.1. Handelsbezeichnung(en): **CORSA**
0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: **IP-HNE MB6D542C-VR3-0**
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: **AT-HNS 0402-VR3-0**
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: **2-VR3-EQ**
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: **RL-CMP MB6 5023-VR3-0**
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: **EV-MN_CMPD 5401-VR3-0**
0.4. Fahrzeugklasse: **M1**
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:
PSA Automobiles SA
2-10 boulevard de l'Europe
78300 POISSY, France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
an der linken oder rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
im Motorraum rechts
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
VXKUPHNEKM4318759
0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:
18.10.2021
mit dem in der am **21.05.2021** erteilten
Genehmigung **e2*2007/46*0639*15**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht
übereinstimmt und zur fortwährenden
Teilnahme am Straßenverkehr in
Mitgliedstaaten mit **Rechtsverkehr**
in denen **metrische** Einheiten für
das Geschwindigkeitsmessgerät
und **metrische** Einheiten für den
Wegstreckenzähler verwendet werden,
zugelassen werden kann.
Paris **01.11.2021**
Ort Datum


Unterschrift
Program
Distribution
Manager
Position

1. Anzahl der Achsen: **2**
und Räder: **4**
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige
Verbindung):
1; Achse 1
3.1. Spezifiziere wie das Fahrzeug ist:
nicht automatisiert
4. Radstand: **2540** mm
4.1. Achsabstände:
1 - 2: **2540** mm
5. Länge: **4055** mm
6. Breite: **1745** mm
7. Höhe: **1430** mm
13. Masse in fahrbereitem Zustand: **1165** kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: **1184** kg
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse
in beladenem Zustand: **1620** kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1: **890** kg
2: **870** kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der
Fahrzeugkombination: **2820** kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei
Beförderung eines
18.1. Deichselanhängers: **-** kg
18.3. Zentralachsanhängers: **1200** kg
18.4. ungebremsen Anhänger: **580** kg
19. Technisch zulässige Stützlast am
Kupplungspunkt: **55** kg
20. Hersteller der Antriebsmaschine:
PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am
Motor:
HN05
22. Arbeitsverfahren:
Fremdzündung / 4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: **nein**
23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: **nein**
24. Anzahl und Anordnung **3 ; in Reihe**
der Zylinder:
25. Hubraum: **1199** cm³
26. Kraftstoff:
Benzin
26.1. **Einstoff**
27. Höchstleistung
27.1. Höchste Nennleistung: **74.00** kW bei: **5500** min⁻¹
(Verbrennungsmotor)
27.3. Höchste Nennleistung: **-** kW (Elektromotor)
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung: **-** kW (Elektromotor)

28. Getriebe (Typ): **handgeschaltet**
28.1. Übersetzungsverhältnisse:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.2895 0.4884 0.775 1.0256 1.3143
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
1.6562 - - - -
28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes: **0.2533**
28.1.2. Übersetzungen des Achsgetriebes:
1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang
0.0733 0.1237 0.1963 0.2598 0.333
6. Gang 7. Gang 8. Gang 9. Gang
0.4196 - - - -
29. Höchstgeschwindigkeit: **188** km/h
30. Spurweite:
1: **1490** mm
2: **1490** mm
35. Reifen/Radkombination:
Energieeffizienzklasse von
Rollwiderstandskoeffizienten
(RWK) und Reifenklasse -
zur Bestimmung der CO2-
Emissionen:
1: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
2: **195/55 R16 91H 6.5Jx16 ET38**
36. Anhänger-Bremsanschlüsse:
-
38. Code des Aufbaus:
AB Schräghecklimousine
40. Farbe des Fahrzeugs:
rot
41. Anzahl und Anordnung der Türen:
4 ; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):
5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem
Fahrzeug bestimmt ist (sind):
-
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:
-
46. Standgeräusch: **74.00** dB(A)
bei der Drehzahl: **3750** min⁻¹
Fahrergeräusch: **67.00** dB(A)
47. Abgasnorm: **EURO 6**
AP
47.1. Parameter für die Emissionsprüfung
47.1.1. Prüfmasse: **1251** kg
47.1.2. Querschnittsfläche **0.641** m²
47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des
Lufteneinlasses am Kühlergrill:
- cm³

47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
47.1.3.0. f0: **55.4** N
47.1.3.1. f1: **0.465** N/(km/h)
47.1.3.2. f2: **0.02908** N/(km/h)²
47.2. Fahrzyklus
47.2.1. Fahrzyklusklasse: **3b**
47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fdsc): **-**
47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit:
48. Abgasverhalten: **715/2007*2018/1832AP**
1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP
Spitzenwerte) [mg/km] oder WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	508.7	-	-	mg/km
THC	21.9	-	-	mg/km
NMHC	18.3	-	-	mg/km
NOx	14.2	-	-	mg/km
THC+NOx	-	-	-	mg/km
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	0.4	-	-	mg/km
Partikelzahl	1.72	-	-	10 ¹¹ /km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

	Benzin / Diesel	Gas	Andere (siehe 26.)	
CO	-	-	-	mg/kWh
NOx	-	-	-	mg/kWh
NMHC	-	-	-	mg/kWh
THC	-	-	-	mg/kWh
CH4	-	-	-	mg/kWh
NH3	-	-	-	ppm
Partikelmasse	-	-	-	mg/kWh
Partikelzahl	-	-	-	10 ¹¹ /km

48.1. Rauch: **-** m⁻¹
48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

	NOx [mg/km]	Partikelzahl [10 ¹¹ /km]
Vollständige RDE-Fahrt	60	6
Innerstädtische RDE-Fahrt	60	6

49. CO2-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

Benzin / Diesel NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]
Innerorts	121	5.3
Außerorts	85	3.7
Kombiniert	98	4.3
Gewichtet, kombiniert	-	-

Gas NEFZ-Werte	CO2-Emissionen [g/km]	Kraftstoffverbrauch [l/100km]	[m ³ /100km]
Innerorts	-	-	-
Außerorts	-	-	-
Kombiniert	-	-	-

Abweichungsfaktor: **-**
Differenzierungsfaktor: **-**

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	439937
Hersteller	Opel
Model	Corsa
Variante	Edition 1.2 Direct Injection Turbo
Listenpreis	12.595,80
VIN	VXKUPHNEKM4318759
Erstzulassungsdatum	18.11.2021
Kennzeichen	M-MP 1302

Schadensfälle der int. Belegnummer: 363610

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023104771	24.04.2022	Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	

- Seite 1 von 1 -