

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom

Besichtigungsort

Besichtigungsdatum 14.07.2026

Referenznummern 2026063010003041

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. KNAB3518JMT716682

Fahrzeugart PKW - Schräghecklimousine

Farbton / Lackart Orange / Metallic

Hersteller Kia

Nächste HU 12/2027

Typ / Verkaufsbez. Picanto 1.0 Dream Team

Laufleistung abgelesen 284.948 km

Erstzulassung 04.11.2020

Emissionsklasse Euro 6

Getriebe / Gänge automatisiertes Schaltgetriebe / 5

Sitzplätze / Türen 4 / 5

Achsen / angetrieben 2 / 1

Anzahl Besitzer 2

Motorart Reihenmotor / Benzin

Hubraum / Nennleistung 998 ccm / 49 KW

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Sonstige	175/65 R 14 82T	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Sonstige	175/65 R 14 82T	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Sonstige	175/65 R 14 82T	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Sonstige	175/65 R 14 82T	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 01.09.2025 bei km 250.000.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Der Zweitschlüssel ist eingelagert.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte	4 Lautsprecher
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Aktives Bremslicht (ESS)	Anti-Blockier-System (ABS)
Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll	Außenspiegel Wagenfarbe
Bordcomputer	Bremsassistent
Drehzahlmesser	Drive-Assist-Paket Advanced
Instrumentenbeleuchtung Supervision	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Emotion-Paket	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	Freisprecheinrichtung Bluetooth
Sitzheizung vorn	Fensterheber elektrisch hinten
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Lenkrad heizbar
Lenkrad (Leder)	Fensterheber elektrisch vorn
Fernentriegelung Tankklappe	Fußmatten
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (AMT)
Getränkehalter	Gurtstraffer (vorn)
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten verstellbar
Kopfstützen vorn verstellbar	Kühlergrill mit Chromrahmen
Laderaumabdeckung	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
LM-Felgen	Mittelkonsole Metall-Optik
Modellpflege	Motor 1,0 Ltr. - 49 kW
Radio & Klima-Paket	Audiosystem: Radio mit RDS / MP3
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Klimaanlage
Multifunktion für Lenkrad	Audiobedienung am Lenkrad
Reifen-Reparaturset	Reifendruck-Kontrollsystem
Rücksitzlehne geteilt/klappbar	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schwellerabdeckung / -verkleidung	Seitenairbag
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sondermodell Dream Team
Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen schwarz
USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Wegfahrsperre	Wärmeschutzverglasung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Metallic-Lackierung ✓	Folierung/Werbefolie ✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Leiste -mittig-, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	103,94 €	10,39 €
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren (Bild 28, Bild 29)	496,87 €	49,69 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, Lackierung verätzt, aufbereiten (Bild 24, Bild 25)	139,20 €	139,20 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21)	862,01 €	211,48 €
Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19)	862,01 €	211,48 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15)	894,14 €	152,05 €
B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23)	411,90 €	229,11 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33)	722,81 €	72,28 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27)	129,18 €	12,92 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17)	608,23 €	60,82 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 14)	153,94 €	153,94 €
LM-Rad vorne rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 34, Bild 35)	50,00 €	50,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Folierung, beklebt, entkleben	83,52 €	83,52 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen	228,40 €	228,40 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Alarmsicherung / Innenraum, entfernen (Bild 13)	278,40 €	278,40 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 219,88 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt)

Reparaturkosten (Angaben ohne MwSt.)	6.024,55 €
Minderwert (Angaben ohne MwSt.)	1.943,68 €

	ohne MwSt.	MwSt.	mit MwSt.
Händlereinkaufspreis (regelbesteuert)	500,00 €	95,00 €	595,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Fotoanlage

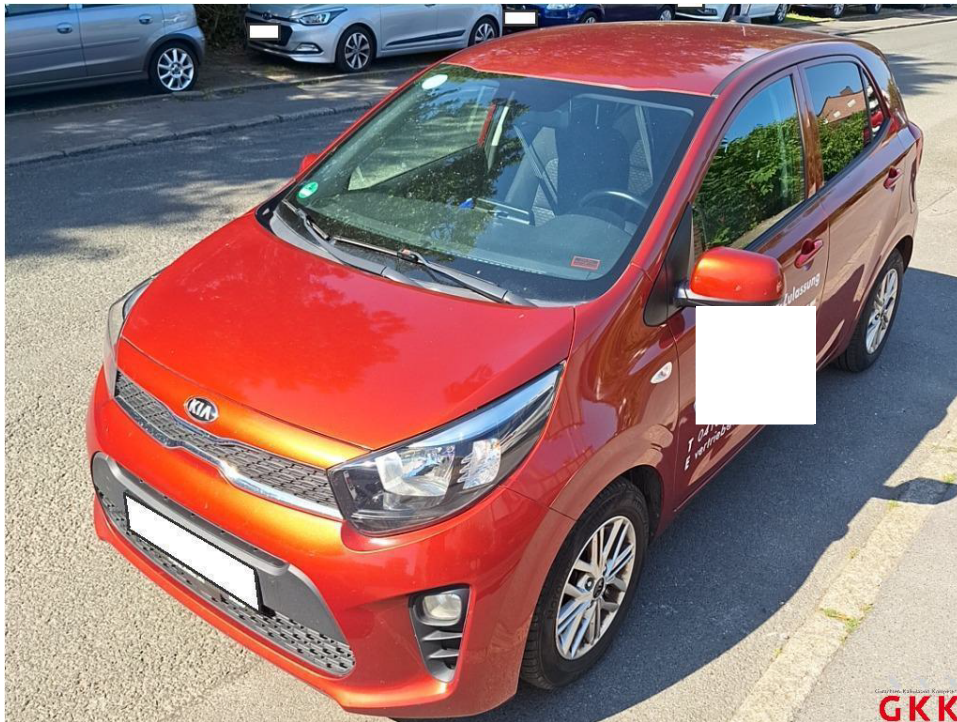


Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Alarmsicherung / Innenraum, entfernen



Bild 14 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage

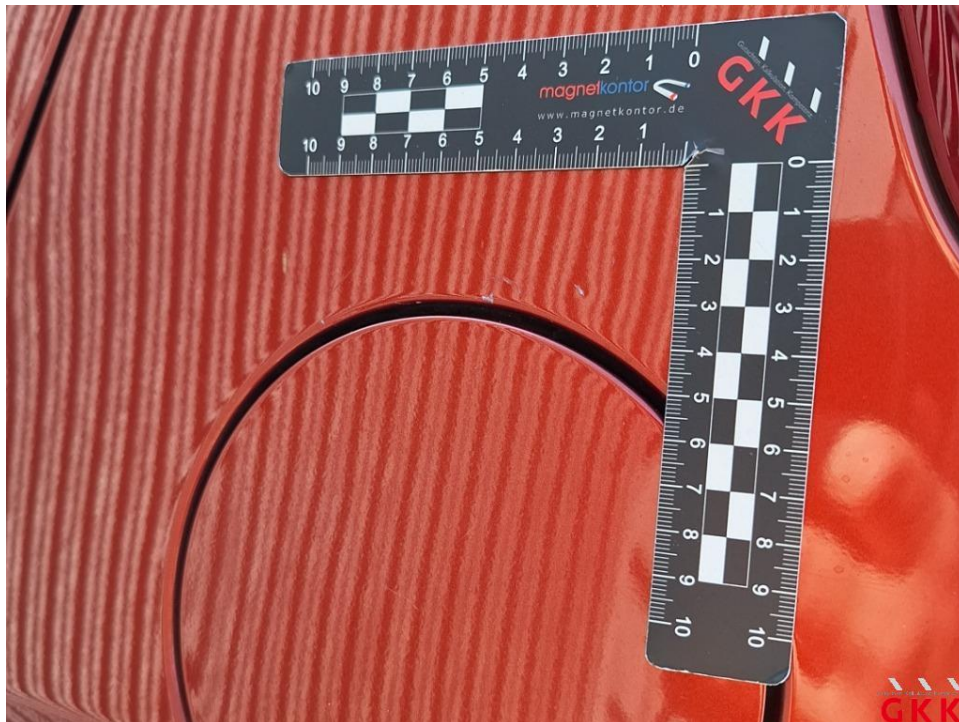


Bild 15 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

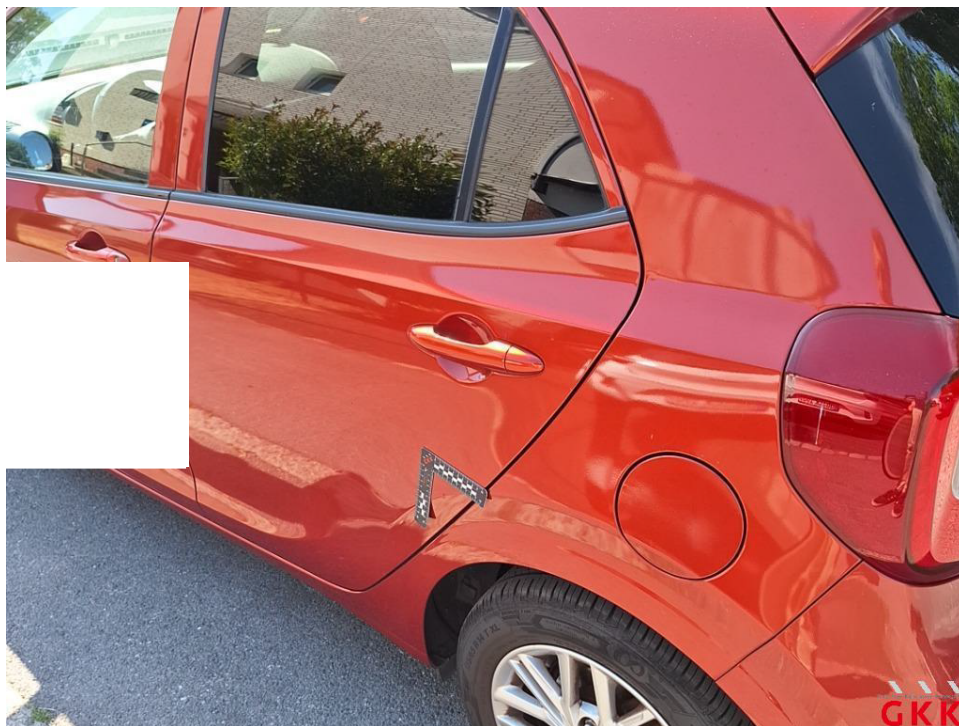


Bild 18 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

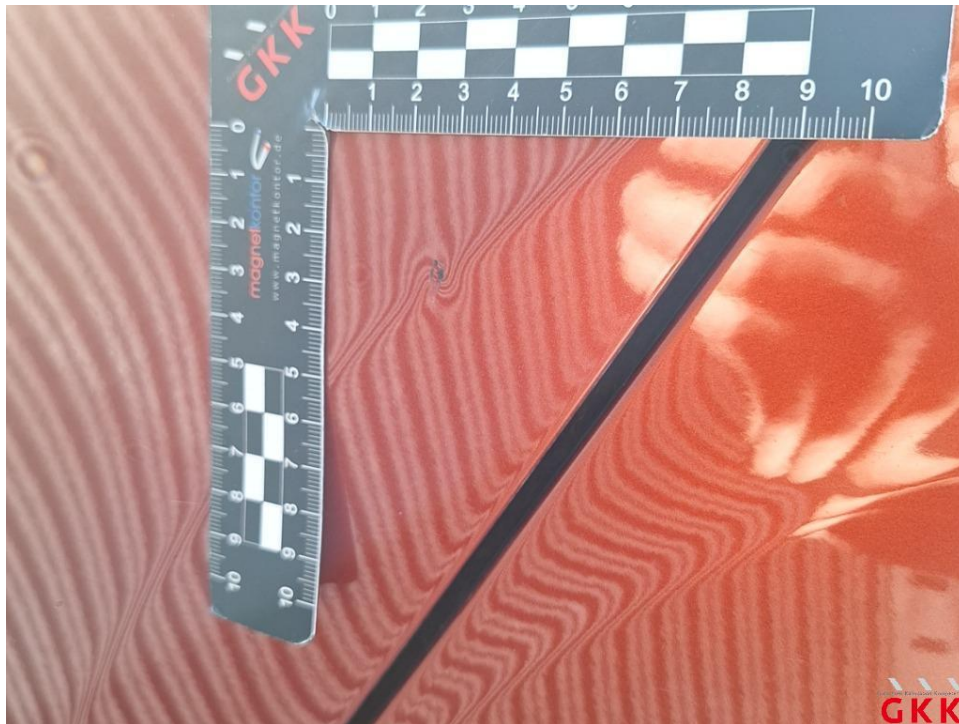


Bild 19 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

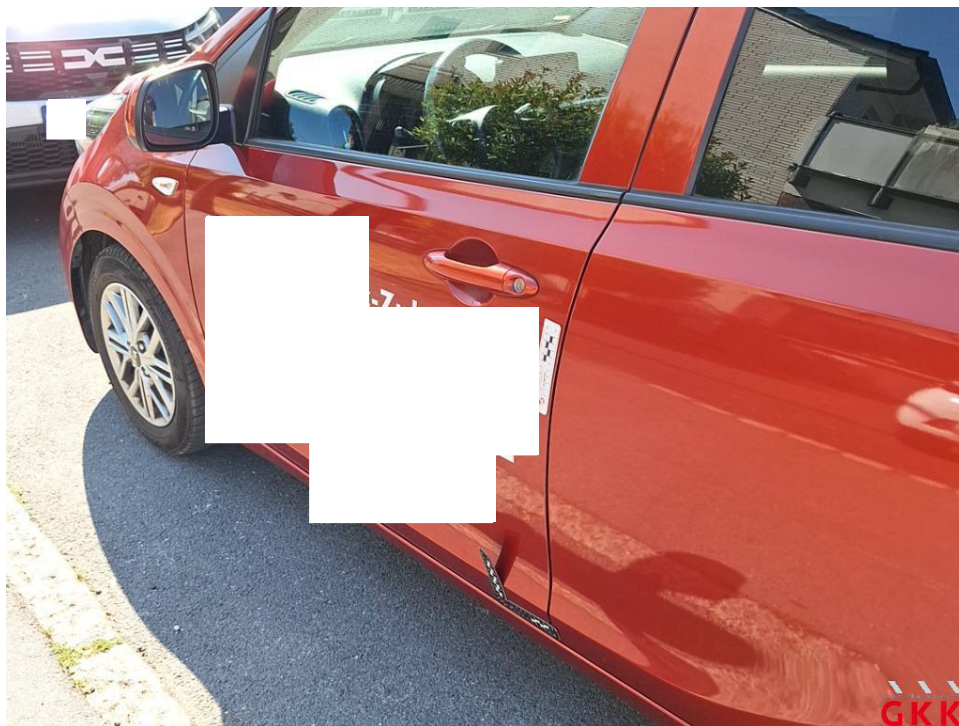


Bild 20 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

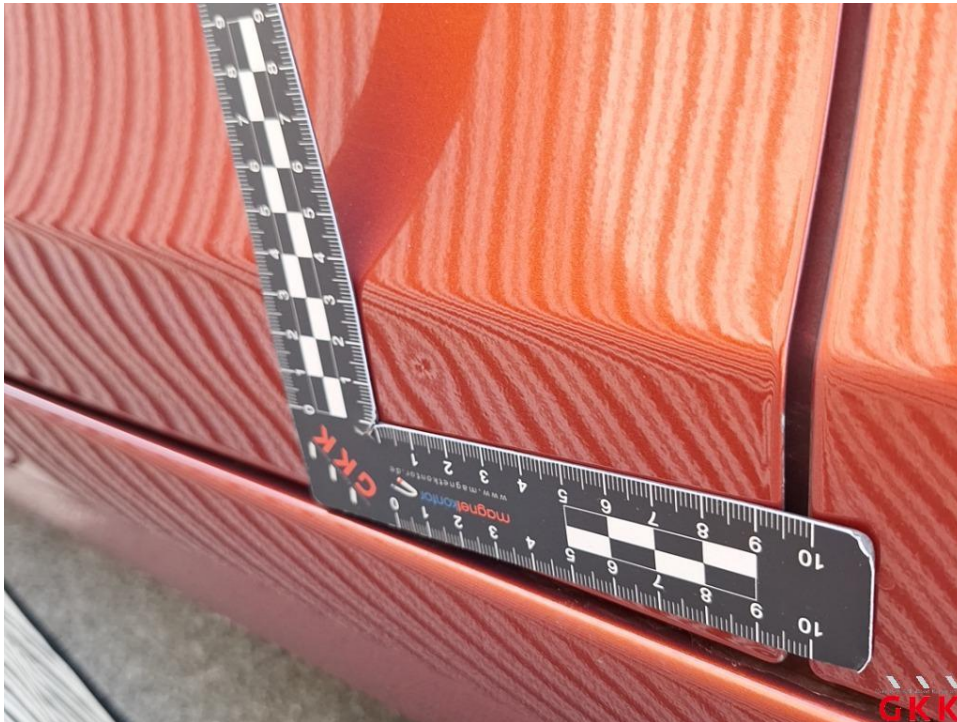


Bild 21 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

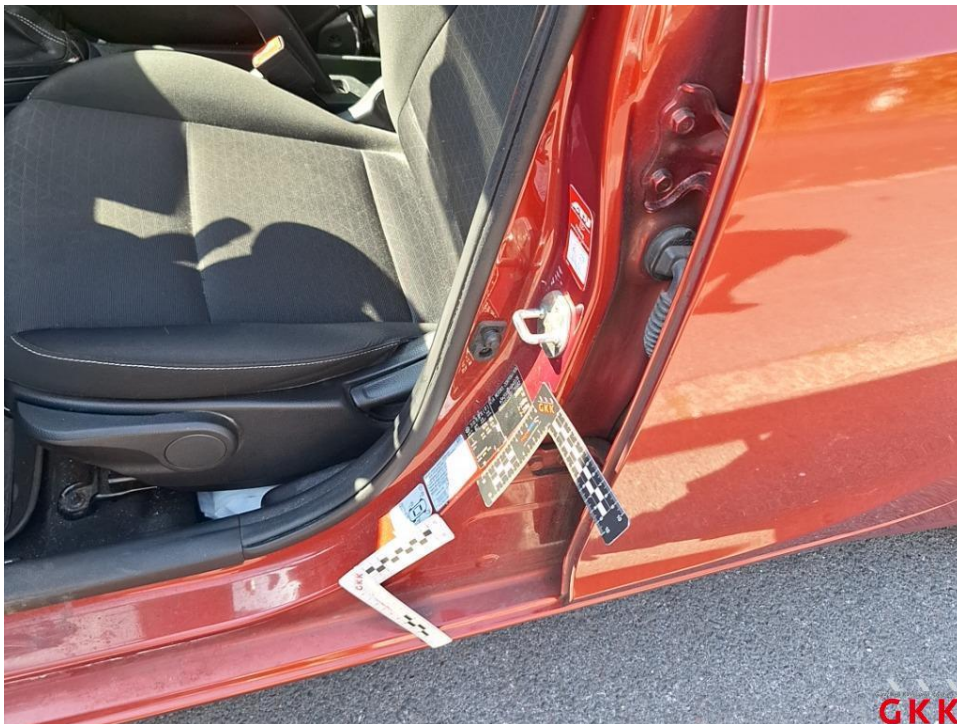


Bild 22 B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 B- Säule links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Dach, Lackierung verätzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Dach, Lackierung verätzt, aufbereiten



Bild 26 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

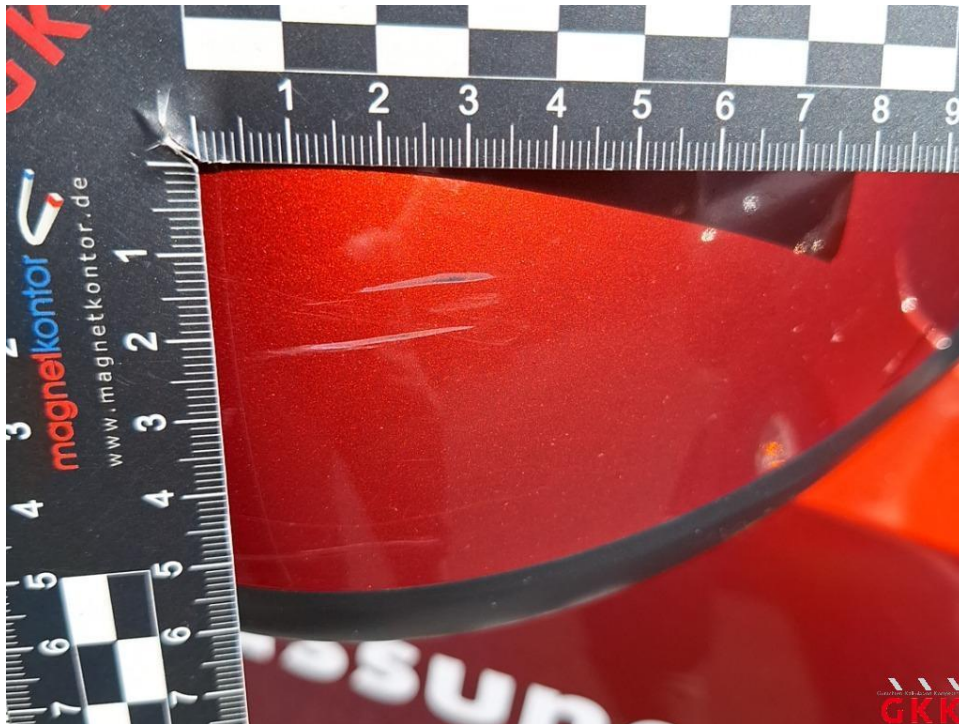


Bild 27 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 28 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

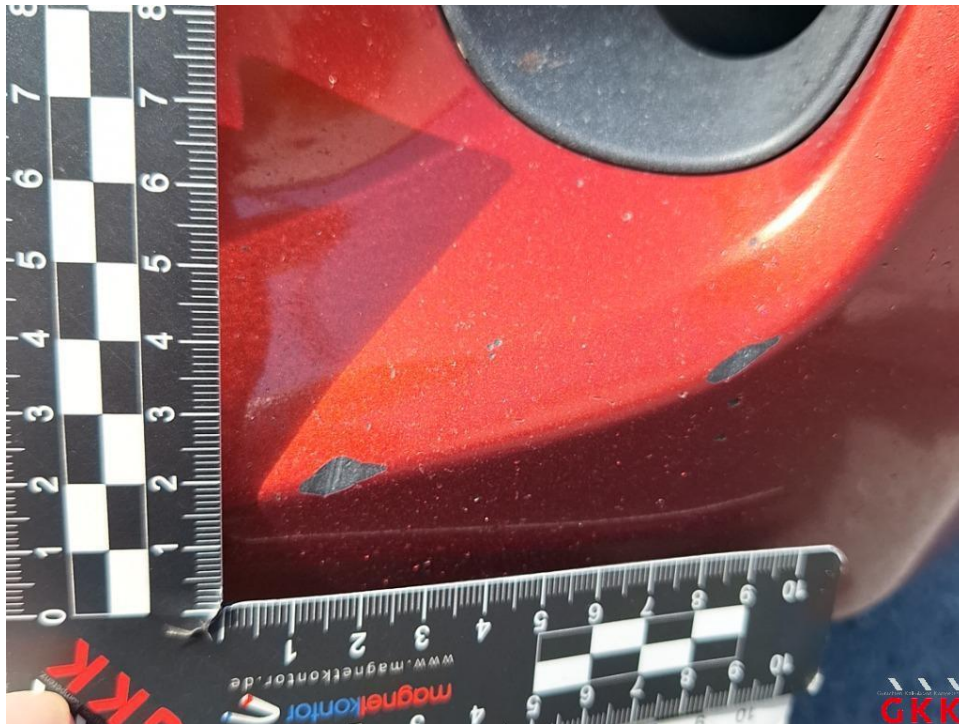


Bild 29 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, lackieren



Bild 30 Stoßfänger vorne, Leiste -mittig-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger vorne, Leiste -mittig-, beschädigt, ersetzen

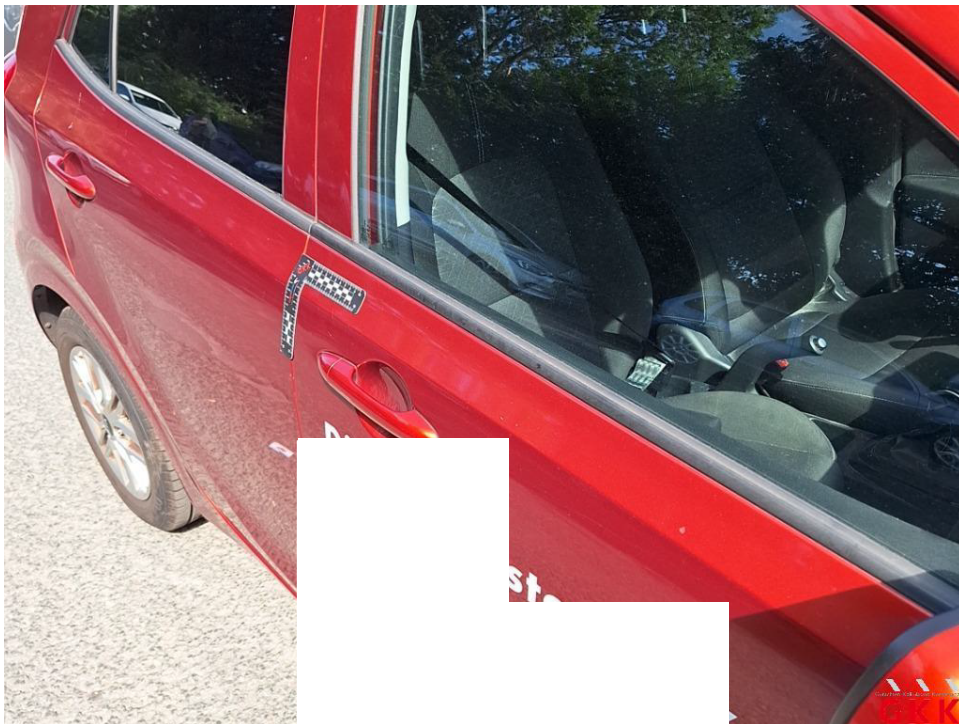


Bild 32 Tür vorne rechts, v

Fotoanlage



Bild 33 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 34 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 35 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, Smartrepair