



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46030189
Auftrags-Nr / Referenz: 20551644
Besichtigungsdatum: 08.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK0PB134592
Erstzulassung	07.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	55.634 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Sonstiges	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb (0)
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	190 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52094209	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	n.i.O.
2	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	n.i.O.
2	255/45 R19 104W	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)



Bezeichnung
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüsse, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.600 kg
Lackierung: Quicksilver
Räder: 19-Zoll Pirelli-Winterrädersatz

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Sonstiges	Hauptuntersuchung - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern
6	2.Radsatz	Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Heckbereich - Schlüssel Anhängerkupplung
Summe (netto)

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Seite rechts, nicht fachgerecht repariert	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Motorraum

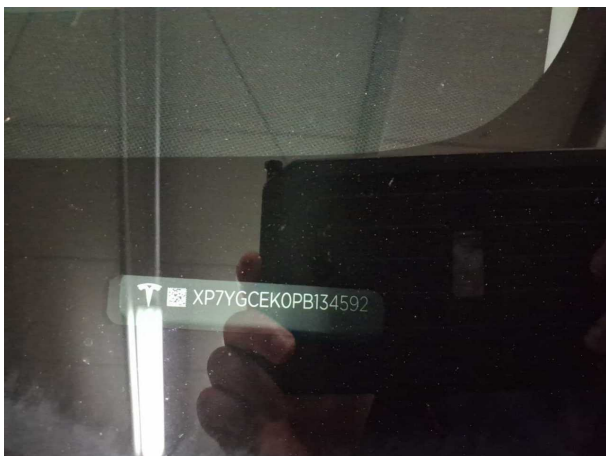


Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

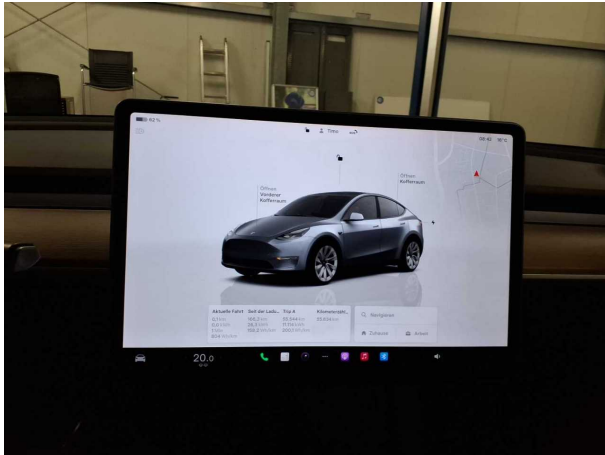


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel

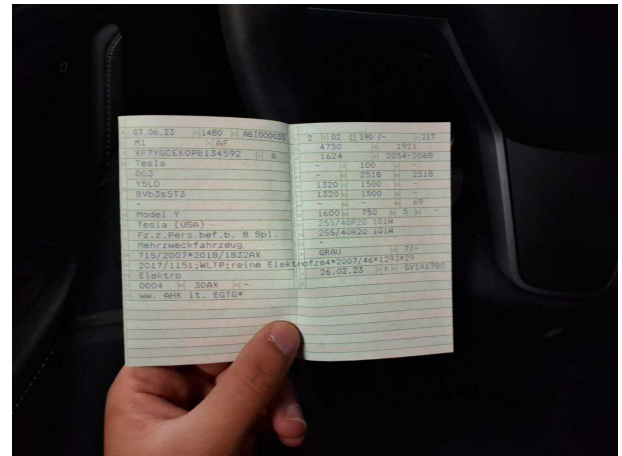


Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen

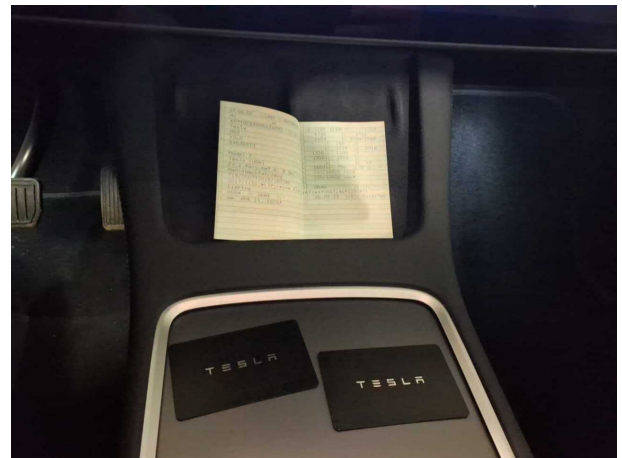


Abbildung 14: Sonstiges

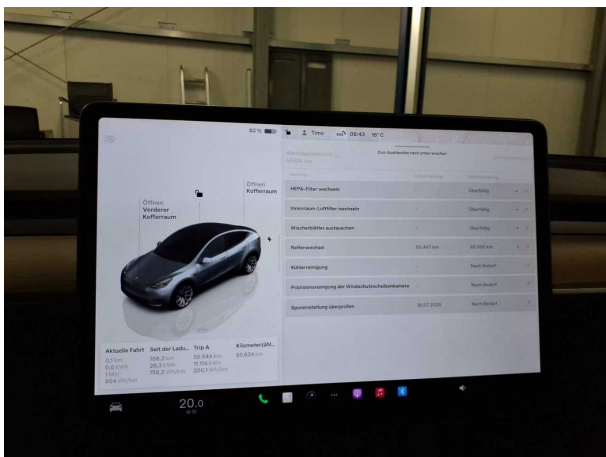


Abbildung 15: Sonstiges

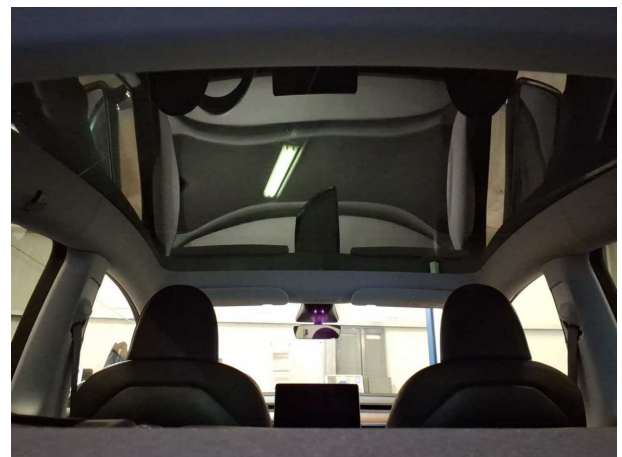


Abbildung 16: Sonstiges

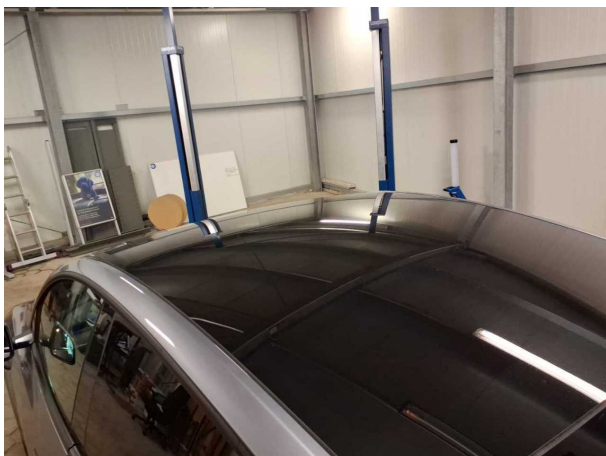


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

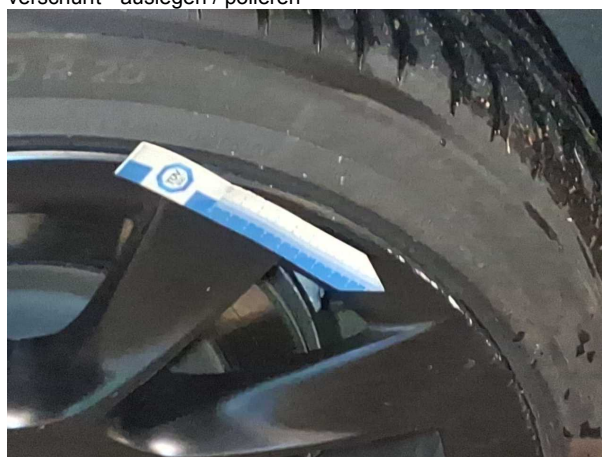

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

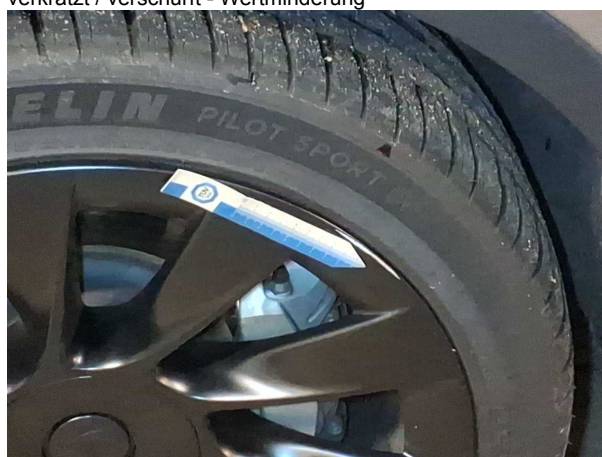

Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern

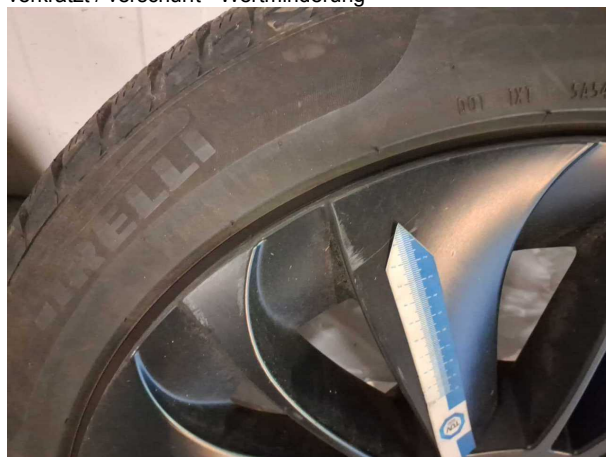

Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: Radblendensatz komplett - beschädigt - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

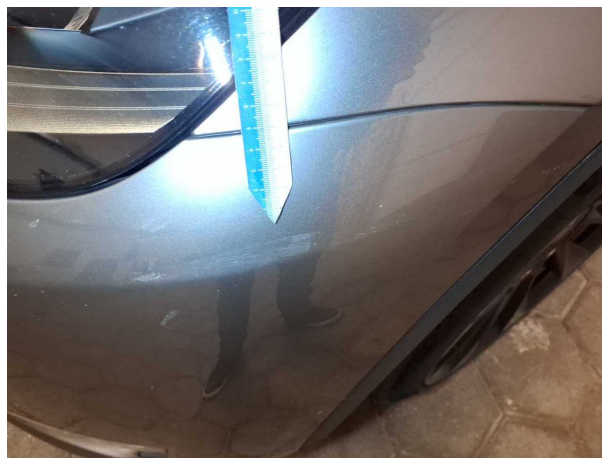

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts