

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002462091
Besichtigt am: 20.05.2026 11:50
Berichts-Nr: 10638417
FIN: TMBJH9NP3P7043451



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

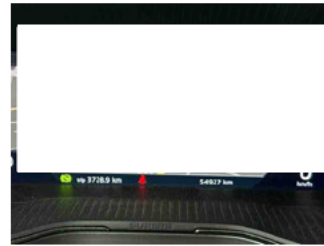

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	16.05.2023
Laufleistung:	54.927 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Beheizbare Vordersitze
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Berganfahrassistent
"REAR VIEW CAMERA MID"	Betriebserlaubnis Nachtrag
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordliteratur in Deutsch
"Virtual Cockpit"	Bordwerkzeug
12 Volt-Steckdose(n)	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Business Columbus
2-Speichen-Multifunktionslenker mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Um- nähung	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2x USB vorne + 2x USB hinten	Chromrahmen um die Seitfenster
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Climatronic mit Stau- luftregelung, FCKW-frei
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1 T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C/T1N	DAB - Digitaler Radioempfang
7-Gang-Automatikgetriebe	Dachreling, eloxiert
8 Lautsprecher (passiv)	Dachspoiler
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dämpfung hinten,Basis 1
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dämpfung vorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Dekorleiste Dark Brushed
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Doppelton-Signalhorn
Aktive Reifenkontrollanzeige	Drehstromgenerator 140 A
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Anhängerkupplung, schwenkbar	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Assistenz	-
Außen-Sound Standard	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außenspiegel links, konvex	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrerknieschutz
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Ausstattungsstufe - Style	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fertigungsablauf Standard
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Feststellbremse
Batterie 420A (70Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
 Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung,
 (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
 Heckscheibenwischer "AERO"
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Keine Aktionsausführung
 Kindersicherung, elektrisch betätigt
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Komfortsitze vorn
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffbehälter
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 Leergewichtsbereich 1
 Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum
 Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17"
 Leichtmetallräder "STRATOS" 7Jx17" inkl. Super-
 Rollwiderstandsoptimierte Reifen
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht
 (AFS 1)
 Linkslenker
 Matrix-Beam
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mit Halter
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Motorenstart Standard
 Navi Columbus + Web radio
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlussleuchte
 Netzprogramm
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung

Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall+
 Ohne "drive select"
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Adapter
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Fußmatten
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Preisstützung
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
 Generation 2 (Polymerbeschichtung)
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausrüstung

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheit

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit
Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

TOP LED Rückleuchte

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfstand Deutschland

Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden
+ Organisier + Alu-Querträger

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht

Funktion inkl. Welcome Effekt

Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem

"ISOFIX" auf Beifahrersitz

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Fulda			Winter		215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Fulda			Winter		215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Fulda			Winter		215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Fulda			Winter		215/55 R 17 98 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Sprung	Ersetzen
2	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen
6	Kofferraumboden	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH9NP3P7043451

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

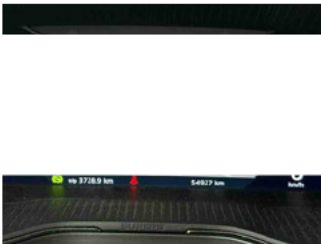

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

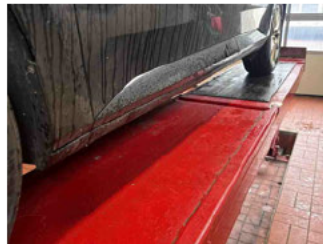


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

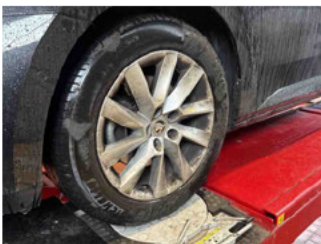


Räder - Rad montiert vorne
links

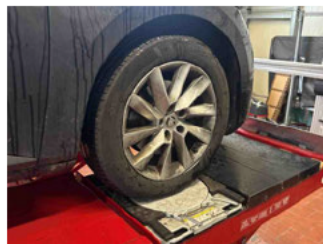

Räder - Rad montiert vorne
rechts

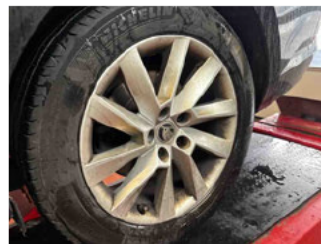

Räder - Rad montiert hinten
links

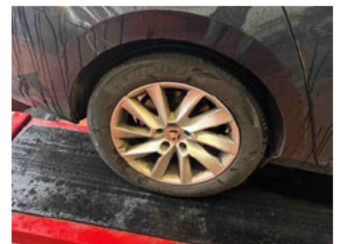

Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

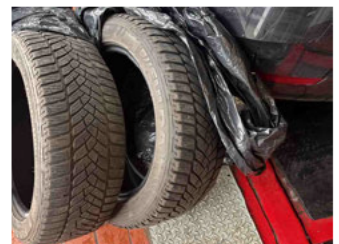


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole

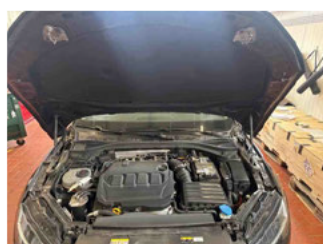


Fahrzeug - Motorraum offen

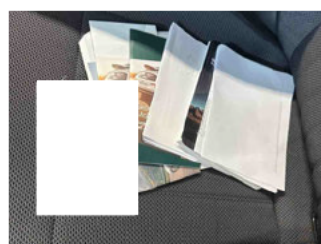

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

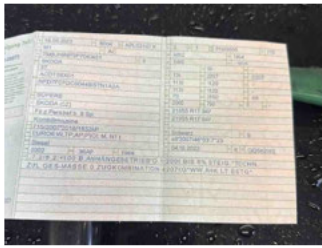

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Sprung - Ersetzen

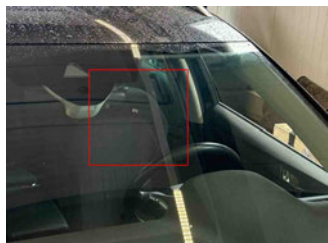

2 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen

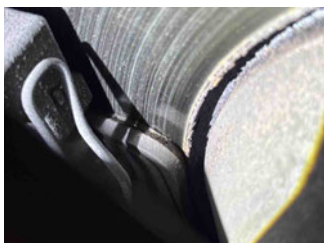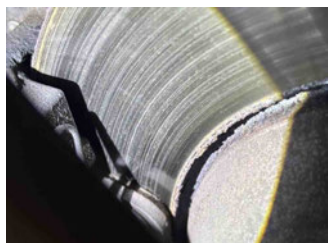



3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



5 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen

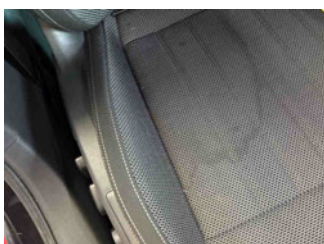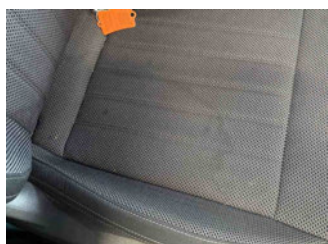

6 - Kofferraumboden - Verschmutzt - Reinigen

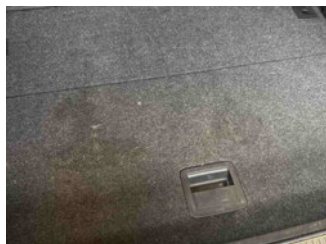

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

