

Bochum, den 07.03.2026

Gutachten

MG-005273

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Amtliches Kennzeichen

Auftrag vom / durch

Schadenummer

Fahrzeughalter

02.03.2026 12:28 Uhr

R000455210

Schadenort

Unbekannt

Schadenhergang

Zum Schadenhergang kann unsererseits keine Aussage getroffen werden.

Besichtigungsdatum

03.03.2026 9:30 Uhr

Besichtigungsort

Besichtigt durch

Referenzwerkstatt

Plausibilität

Die am Fahrzeug vorgefundenen Beschädigungen wurden, soweit nachvollziehbar, in der nachfolgenden Kalkulation aufgeführt und beziffert. Aufgrund fehlender Informationen zum Schadenhergang sind keine Angaben zur Plausibilität, Kompatibilität und Kausalität möglich.

Zusammenfassung des Gutachtens:

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Lim. Schrägheck
Fabrikat	Fiat
Typ / Untertyp	500 e (332) Lim. (2020->) / Basis
KBA-Nummer	1727/AVN
Fahrzeug-Ident-Nummer	ZFAEFAA43PX177520
	identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung	30.08.2023 / 30.08.2023
Leistung	87 kW
Motor	Elektromotor 87 kW (cont. 43 kW)
Motorart	Elektro
Getriebe / Anzahl der Gänge	Halbautomatik / 1
Türen / Sitze	3 / 4
Länge / Breite / Höhe	3.632 / 1.683 / 1.527 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Anzahl Vorbesitzer	0
nächste HU	11/2026
Laufleistung angegeben	10.921 km
Farbe	Colere Esterno (Ozean Grün)
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Lackzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Verkehrssicherheit	nicht verkehrssicher
Karosseriezustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Besichtigungszustand	nicht repariert, unzerlegt, nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit, nass und verschmutzt
Besichtigungsbedingungen	nicht ausreichend, eingeschränkt, es stand keine Hebebühne / Hubmittel zur Verfügung, nass, verschmutzt
Nichtreparierte Vorschäden	Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden folgende unreparierte Vorschäden (Altschäden) festgestellt: - Stoßfänger vorne Lack beschädigt - Stoßfänger hinten Lack beschädigt
Bemerkung	Aufgrund des Schadensbild war ein öffnen der Tür vorne rechts nicht möglich, weitere beschädigen an A-Säule/B-Säule und Schweller möglich. Ein einschalten der Zündung war nicht möglich weiter Beschädigungen an der Elektronik möglich Ein einschalten der Zündung war nicht möglich der KM Stand wurde uns vom Fahrzeughalter übermittelt

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Hankook	195/55 R16 91H Kinergy 4S 2 H750 XL FR M+S
2	Hankook	195/55 R16 91H Kinergy 4S 2 H750 XL FR M+S

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	5
6	6

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Armaturenbrett farbig (Wagenfarbe), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home), Außenspiegel Wagenfarbe, Beifahrerairbag abschaltbar, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektromotor 87 kW (cont. 43 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent (AEB), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrmoduswähler, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe für Elektrofahrzeug, Halterung Smartphone, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, HV-Batterie 42 kWh (Lithium-Ionen), Infotainment-System: UConnect 5 mit Navigationssystem, DAB+ und Bluetooth-Freisprecheinrichtung (Touchscreen 10,25"), Instrumentenanzeige Farbdisplay, 7 Zoll, Karosserie: 3-türig, Keyless-Entry & Go, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System vorn, Kopf-Airbag-System vorn und hinten, Kopfstützen hinten, Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mobile Online Dienste UConnect Live, Nebelschlussleuchte, Notrufsystem (eCall), One Pedal Drive (elektronisches Gaspedal), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Regen-/Lichtsensor, Schnellladefunktion 85 kW (DC), Seitenairbag vorn, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzverstellung vorn links (4-fach), Sitzverstellung vorn rechts (4-fach), Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

Komfort-Paket, Sonderlackierung Uni, Style-Paket

Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung eines Gutachtens zur Ermittlung der Schadenhöhe und zur Sicherung der Beweise wurde am 02.03.2026 12:28 erteilt. Erstellt wird ein Eigenschaden-Gutachten.

Besichtigungsort

Die Besichtigung erfolgte beim Besichtigungsort Bergisch Gladbacher Str. 240, 51063 Köln.

Besichtigungszustand

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug nicht repariert, unzerlegt, nicht verkehrssicher, nicht fahrbereit, nass und verschmutzt.

Schadenausweitung

Im Fall einer Schadenausweitung nach Demontage-, Prüf- oder Vermessungsarbeiten ist der Unterzeichner umgehend zu informieren und die Dokumentation (inkl. Fotos) zusätzlich an auftrag@mygutachter.com zu senden

Schadenhergang

Zum Schadenhergang kann unsererseits keine Aussage getroffen werden.

Plausibilität

Die am Fahrzeug vorgefundenen Beschädigungen wurden, soweit nachvollziehbar, in der nachfolgenden Kalkulation aufgeführt und beziffert. Aufgrund fehlender Informationen zum Schadenhergang sind keine Angaben zur Plausibilität, Kompatibilität und Kausalität möglich.


Reparierte Vorschäden

Bei der Besichtigung sind, soweit ohne weitgehende Untersuchung erkennbar, keine reparierten Vorschäden festgestellt worden.

Nicht reparierte Vorschäden

Zum Zeitpunkt der Besichtigung wurden folgende unreparierte Vorschäden (Altschäden) festgestellt:

- Stoßfänger vorne Lack beschädigt
- Stoßfänger hinten Lack beschädigt

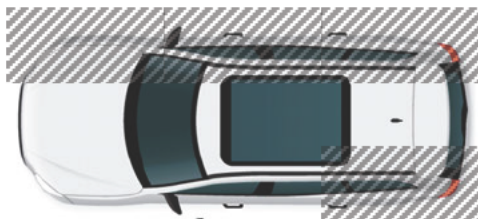Anstoßbereich

Der Anstoß erfolgte vorne rechts, rechts mittig, hinten rechts, hinten links.

Im Zuge der Besichtigung wurden Sachverständigenseits folgende beschädigte Bauteile festgestellt:

- Kotflügel vorne rechts deformiert, ersetzen
- Rad/Reifen vorne rechts beaufschlagt, ersetzen
- Tür vorne rechts inklusive Anbauteile deformiert, ersetzen
- Seitenwand hinten rechts deformiert, ersetzen
- Radhaus hinten rechts deformiert, ersetzen
- Schweller Verkleidung rechts deformiert, ersetzen
- Schweller hinten rechts deformiert, ersetzen
- Rad/Reifen hinten links/rechts beaufschlagt, ersetzen
- Hinterachse Kpl. deformiert, ersetzen
- Das Fahrzeug ist einer Karosserievermessung zu unterziehen
- Die Hoch Volt Batterie ist auszubauen und zu überprüfen

Reparaturkosten-Kalkulation MG-005273

vom 07.03.2026

Hersteller : Fiat
 Haupttyp : 500 e (332) Lim. (2020->)
 Untertyp : Basis
 VIN : ZFAEF4AA43PX177520
 Erste/Letzte Zul. : 30.08.2023 / 30.08.2023
 Laufleistung : 10.921 km (angegeben)
 Farbe : Colere Esterno (Ozean Grün)
 Farbcode : COLEST230
 Lackart : Metallic (2-Schicht)
 SilverDAT identifyCODE: 012801220020001
 Amtl.Kennz. :
 KBA : 1727/AVN

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.03.2026

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
4332	E	0735740803	SCHWELLERVERKLEIDUNG R.	1	476,39	476,39
4512	E	0052181887	SCHWELLERBLECH R.	1	225,85	225,85
5612	E	0052138581	FONDSCHEIBE R.	1	214,48	214,48
5620	E	0071730189	KLEBESATZ FONDSCHEIBE R.	1	30,41	30,41
13652	E	0052190034	AIRBAG SEITENAUFPRALL V.R.	1	253,22	253,22
13675	E	0052227561	KOPFAIRBAG L.	1	198,50	198,50
13676	E	0052225618	KOPFAIRBAG R.	1	264,97	264,97
16061	E	0052154667	GEHAEUSE LADESTECKDOSE H.R.	1	128,85	128,85
16066	E	0052138991	DECKEL GEHAEUSE LADESTECKDOSE H.R.	1	90,00	90,00
20112	E	0052237031	TUER V.R.	1	709,88	709,88
20212	E	0052032093	TUERSCHARNIER V.R.O.	1	28,73	28,73
20214	E	0052236803	TUERSCHARNIER V.R.U.	1	178,81	178,81
20272	E	0052192408	TUERFESTSTELLER R.	1	22,03	22,03
20352	E	(0052163175	TUERDICHTUNG R.	1	63,00	63,00
20492	E	0052138066	SCHEIBENFUEHRUNG R.	1	99,08	99,08
20534	E	0052138054	PROFILSCHIENE TUERSCHEIBE V.R.	1	19,73	19,73
20752	E	0071749761	FENSTERSCHACHTDICHTUNG R.I.	1	46,39	46,39
20754	E	0052138062	FENSTERSCHACHTDICHTUNG R.A.	1	64,71	64,71
20912	E	0052138083	FENSTERHEBER V.R.	1	181,50	181,50
21912	E	0052138078	TUERSCHLOSS R.	1	126,09	126,09
21932	E	0053329913	SCHLIESSKEIL TUER V.R.	1	16,89	16,89
22248	E	0052138087	TUERFOLIE R.	1	48,36	48,36
22542	E	0052253071	ZIERBLLENDE FENSTERRAHMEN R.	1	171,58	171,58
22592	E	0052138996	ZIERLEISTE TUER R.	1	43,72	43,72
22662	E	0052138069	HINTERE HOLMVERKLEIDUNG TUERRAHMEN R.	1	45,36	45,36
30712	E	(6632001966	BEZUG RUECKENLEHNE V.R.	1	456,53	456,53
30762	E	(6632001944	POLSTER RUECKENLEHNE V.R.	1	290,83	290,83

Reparaturkosten-Kalkulation MG-005273

vom 07.03.2026

33811	E(0735725760	SICHERHEITSGURT V.L.	1	200,48	200,48
33812	E(0735751671	SICHERHEITSGURT V.R.	1	193,67	193,67
33841	E 0735725761	GURTSTRAFFER V.L.	1	71,85	71,85
33842	E 0735725762	GURTSTRAFFER V.R.	1	66,01	66,01
33861	E(0052137813	GURTSCHLOSS V.L.	1	88,41	88,41
33862	E(0052137810	GURTSCHLOSS V.R.	1	93,50	93,50
34110	E(0735788136	DACHVERKLEIDUNG	1	254,67	254,67
35011	E(0735723465	VERKLEIDUNG A-SAEULE L.O.	1	17,23	17,23
35012	E(0735723467	VERKLEIDUNG A-SAEULE R.O.	1	16,76	16,76
35261	E(0735745657	VERKLEIDUNG HECKSAEULE L.	1	49,40	49,40
35262	E(0735745662	VERKLEIDUNG HECKSAEULE R.	1	49,40	49,40
43712	E 0052137231	KOTFLUEGEL V.R.	1	138,07	138,07
52252	E 0052149073	RADHAUS H.R.A.	1	147,71	147,71
53132	E 0052181885	SEITENWAND KPL. H.R.	1	443,43	443,43
53355	E 0052221400	RADHAUSVERKLEIDUNG H.L.	1	83,86	83,86
53356	E 0052221399	RADHAUSVERKLEIDUNG H.R.	1	91,41	91,41
53612	E 0052138999	ZIERLEISTE SEITENWAND R.	1	46,23	46,23
56318	E 0052244562	ANTENNE KEYLESS-ENTRY & GO H.R.	1	11,04	11,04
57402	E 0052140784	HALTER STOSSFAENGER H.R.	1	10,33	10,33
66501	E*195/55 R16 9...	* 195/55 R16 91H KINERGY 4S 2 H750 XL FR M+S	1	*81,15	*81,15
66502	E*195/55 R16 9...	* 195/55 R16 91H KINERGY 4S 2 H750 XL FR M+S	1	*81,15	*81,15
66532	E(0052140532	LM-FELGE V.R.	1	265,86	265,86
70500	E(0052262095	HINTERACHSTRAEGER	1	575,17	575,17
70527	E 0052140469	GUMMI-/METALLAGER HINTERACHSTRAEGER L.	1	38,39	38,39
70528	E 0052140469	GUMMI-/METALLAGER HINTERACHSTRAEGER R.	1	38,39	38,39
70671	E 0052140500	LAGERBOCK HINTERACHSTRAEGER L.	1	23,62	23,62
70672	E 0052140499	LAGERBOCK HINTERACHSTRAEGER R.	1	23,62	23,62
72201	E 0052221031	ACHSZAPFEN H.L.	1	144,16	144,16
72202	E 0052221032	ACHSZAPFEN H.R.	1	88,16	88,16
72281	E 0071769738	RADNABE MIT LAGER H.L.	1	195,99	195,99
72282	E 0071769738	RADNABE MIT LAGER H.R.	1	195,99	195,99
74101	E(0052181828	STOSSDAEMPFER H.L.	1	124,02	124,02
74102	E(0052181828	STOSSDAEMPFER H.R.	1	124,02	124,02
74321	E(0052181463	FEDER H.L.	1	161,25	161,25
74322	E(0052181463	FEDER H.R.	1	161,25	161,25
74421	E 0051852102	FEDERTELLER H.L.O.	1	11,52	11,52
74422	E 0051852102	FEDERTELLER H.R.O.	1	11,52	11,52
74431	E 0051835523	ANSCHLAGGUMMI HINTERACHSE L.	1	43,19	43,19
74432	E 0051835523	ANSCHLAGGUMMI HINTERACHSE R.	1	43,19	43,19
76021	E*195/55 R16 9...	* 195/55 R16 91H KINERGY 4S 2 H750 XL FR M+S	1	*81,15	*81,15
76022	E*195/55 R16 9...	* 195/55 R16 91H KINERGY 4S 2 H750 XL FR M+S	1	*81,15	*81,15
76041	E(0052140532	LM-FELGE H.L.	1	265,86	265,86
76042	E(0052140532	LM-FELGE H.R.	1	265,86	265,86

Reparaturkosten-Kalkulation MG-005273

vom 07.03.2026

NEBENKOSTEN:

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
90604	E		FAHRZEUG - / TEILE VERBRINGUNG	1	*163,86	*163,86
99047	E	20	HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL SCHRIFT UND FOLIEN (MATERIALBEDARF)	1	*15,00 IFL*IFL*84,00	*15,00

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
		7604A02	VORBEREITUNGSZEIT	1K	0,20	43,70
4512	E	ARBEITSAUFWAND	TUERSCHWELLER R. KPL. ERN. (VERBUNDARBEIT)	1K	1,90	415,13
4512	D	ARBEITSAUFWAND	ANBAUTEILE TUERSCHWELLER R. (VERBUNDARBEIT)	A+E1K	1,50	327,74
13652	E	5580C44	SEITENAIRBAG V.R. A+E/ERN. UMFASST: SITZ UND BEZUG A+E	1E	0,80	139,59
13675	E	ARBEITSAUFWAND	KOPFAIRBAG L. A+E/ERN. (DACHVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	1E	0,30	52,35
16061	E	7025C61	GEHAEUSE LADESTECKDOSE H.R. A+E/ERN.	1K	0,55	120,17
20112	D	7205E36	ANBAUTEILE TUER V.R. UMBAUEN	1K	1,25	273,11
20112	S	7005A14	TUER V.R. EINPASSEN UMFASST: SCHARNIERE UND DICHTUNGEN ANPASSEN	1K	0,40	87,40
20212	E	7005A24	TUERSCHARNIER V.R.O. A+E/ERN. (TUER AUSGEBAUT)	1K	0,20	43,70
20752	E	#V7005D30	FENSTERSCHACHTLEISTE TUER V.R.I. A+E/ERN. (TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)	1K	0,05	10,92
21932	S	7005A10	SCHLIESSKEIL TUER V.R. EINSTELLEN	1K	0,35	76,47
33811	E	ARBEITSAUFWAND	SICHERHEITSGURT V.L. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)	1K	0,10	21,85
33841	E	ARBEITSAUFWAND	GURTSTRAFFER V.L. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)	1K	0,10	21,85
33842	E	ARBEITSAUFWAND	GURTSTRAFFER V.R. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)	1K	0,10	21,85
33861	E	ARBEITSAUFWAND	GURTSCHLOSS V.L. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)	1K	0,10	21,85
33862	E	ARBEITSAUFWAND	GURTSCHLOSS V.R. A+E/ERN. (VERBUNDARBEIT)	1K	0,10	21,85
46214	A	1220A01	HOCHVOLTBATTERIE A+E	1E	2,75	479,85
52252	E	7210B50	VERSTAERKUNGSRAHMEN SEITENWAND / RADHAUS H.R.A. ERN.	1K	7,50	1638,68
17483	T	1201A02	SPANNUNGSFREIHEIT / INBETRIEBNAHME HV-SYSTEM	1E	0,55	95,97

Reparaturkosten-Kalkulation MG-005273 vom 07.03.2026

		DURCHFUEHREN			
53112	D 7205E52	ANBAUTEILE SEITENWAND H.R. A+E	1K	3,80	830,26
67650	E #4450B24	REIFEN UND/ODER FELGE V. BD. + H. BD. UMMONTIEREN (RAEDER AUSGEBAUT)	1M	0,40	65,54
66671	A 4450B02	LAUFRAD V.L. A+E	1M	0,35	57,35
67650	W #4450B46	LAUFRAD ALLE AUSWUCHTEN (AUSGEBAUT)	1M	0,30	49,16
70500	E ARBEITSAUFWAND	HINTERACHSE ERN. (AUSGEBAUT)	1M	0,80	131,09
70671	E ARBEITSAUFWAND	HALTER HINTERACHSTRAEGER L. A+E/ERN. (HINTERACHSE AUSGEBAUT)	1M	0,10	16,39
70672	E 4420D30	HALTER HINTERACHSTRAEGER R. A+E/ERN. UMFASST: HINTERACHSE A+E	1M	2,55	417,84
97056	V 4450A40	HINTERACHSE NACH REPARATUR VERMESSEN	1M	0,50	81,93
74101	E ARBEITSAUFWAND	STOSSDAEMPFER H.R. A+E/ERN. (HINTERACHSE AUSGEBAUT)	1M	0,20	32,77
74102	E ARBEITSAUFWAND	STOSSDAEMPFER H.R. A+E/ERN. (HINTERACHSE AUSGEBAUT)	1M	0,20	32,77
90833	A 7201A14	FAHRZEUG AUF RICHTBANK UND KAROSSERIE KPL. MECH. VERMESSEN	1M	2,00	327,72
97050	V 4450A10	VORDERACHSE VOR REPARATUR VERMESSEN	1M	0,60	98,32
2872	I ARBEITSAUFWAND	FAHRZEUGSEITE R. RUECKVERFORMEN	1K	*2,00	436,98
	A IFL 20	SCHRIFT UND FOLIEN	1KIFL	*0,60	131,09
	I	HOCHVOLT-BATTERIE PRUEFEN	1K	*2,00	436,98

LACKIERUNG: AZT (nur Zeitermittlung), Metallic (2-Schicht)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	STD	EUR
		VORBEREITUNG	AM FAHRZEUG OHNE	1,70	371,42
		VORBEREITUNG	VORLACKIEREN		
		VORBEREITUNG	VERBUNDARBEIT ZU EINEM WEITEREN WERKSTOFF	0,80	174,78
4332	3	NEUTEIL K1R	VERKLEIDUNG SCHWELLER R. (TEIL AUSGEBAUT)	0,50	109,24
4512	4	NEUTEIL ST.I-E	TUERSCHWELLER R.	1,30	284,02
16066	4	NEUTEIL K1G	DECKEL LADESTECKDOSE (TEIL AUSGEBAUT)	0,50	109,24
20112	4	NEUTEIL ST.I-M	VORDERTUER R. (TEIL AUSGEBAUT)	1,90	415,11
20212	1	OBERFLAECHE ST.II	TUERSCHARNIER V.R.O. (TEIL AUSGEBAUT)	0,40	87,39
20214	1	OBERFLAECHE ST.II	TUERSCHARNIER V.R.U. (TEIL AUSGEBAUT)	0,40	87,39
43712	4	NEUTEIL ST.I-M	KOTFLUEGEL V.R. (TEIL AUSGEBAUT)	0,90	196,63
52012	1	INNENTEIL ST.II	SEITENWAND INNEN H.R.	0,60	131,09
53112	4	NEUTEIL ST.I-E	SEITENWAND H.R.	3,30	720,98

Reparaturkosten-Kalkulation MG-005273

vom 07.03.2026

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung 9694,98
 + 15,00% Teileaufschlag (ohne Teile mit man. Preisvorgabe) 1454,25

 Gesamt 11149,23

NEBENKOSTEN:

Lt. Einzelaufstellung 262,86

 Gesamt 262,86

ARBEITSLOHN:

Karosserie
 Stufe 1 22,80 STD x 218,49 EUR/STD = 4981,57

 22,80 STD = 4981,57

Mechanik
 Stufe 1 8,00 STD x 163,86 EUR/STD = 1310,88

 8,00 STD = 1310,88

Elektrik
 Stufe 1 4,40 STD x 174,49 EUR/STD = 767,76

 4,40 STD = 767,76

 Gesamt 35,20 STD 7060,21

LACKIERUNG:

Lohn 12,30 STD x 218,48 EUR/STD = 2687,29

Material 48,00 % von 2687,29 EUR (Lohn) = 1289,90

SUMME LACKIERUNG:

Lohn 2687,29

Material 1289,90

 Gesamt 12,30 STD 3977,19

 Reparaturkosten netto : 22449,49
 + 19,00% MwSt : 4265,40

 Reparaturkosten brutto : 26714,89
 =====

Reparaturkosten-Kalkulation MG-005273

vom 07.03.2026

REPARATURKOSTENAUSWEITUNG:

DVN	RC	BENENNUNG	LOHN	MATERIAL
52012	E	SEITENWAND KPL. H.R.I.	5899,23	468,58

Vergleich mit Berücksichtigung aller Ausweitungspositionen und Aufschläge

	ohne Ausweitung	mit Ausweitung
Ersatzteile	11149,23	11447,94
Arbeit	7060,21	10490,51
Lacklohn	2687,29	2687,29
Lackmaterial	1289,90	1289,90
Nebenkosten	262,86	262,86
Reparaturkosten netto	22449,49	26178,50

S Y S T E M D A T - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

= Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
 (= ETN nicht zur Bestellung geeignet) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
 >> = Fremdleistung
 IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste
 d = Preis aus DMS
 T = Technische Prüfung
 > = Ausstattung wurde manuell hinzugefügt
 # = Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt
 ^ = Steuerneutrale Position
 APN = Arbeitspositionsnummer
 ETN = Ersatzteilnummer
 Pr. = Preis
 ME = Materialeinheit
 MP = Materialpunkte
 Std. = Stunde
 ZE = Zeiteinheit

+ = Neue Position aus Rep. Logik
 * = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
 ! = Schätzpreis, Abweichung möglich
 # = Position ist nicht für die aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen
 A = Zeit gemäß Ausbeulformel
 BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste
 @ = Alternatives oder gebrauchtes Teil
 Anz. = Anzahl
 AW = Arbeitswert
 DVN = Datenverarbeitungsnummer
 Ges. Pr. = Gesamtpreis
 Pr./Stk. = Preis pro Stück
 MK = Materialkosten
 RC = Reparaturcode
 Lohn inkl. Mat. = Lohn inkl. Material

Kalkulation

Die diesem Gutachten beigefügte Reparaturkosten-Kalkulation wurde nach dem System DAT erstellt.

Zur Schadenverdeutlichung wird auf die beigefügte Fotoanlage verwiesen. Die entsprechenden Dateien sind im JPG-Format archiviert.

Stundenverrechnungssätze

Die nachfolgende Reparatur-Kalkulation wurde auf Basis der Verrechnungssätze einer regionalen Fachwerkstatt erstellt.

Stellungnahme zur Wertminderung

Die Voraussetzungen für eine merkantile Wertminderung sind nicht gegeben.

Wiederbeschaffungswert

Der Wiederbeschaffungswert zum Schadentag - ohne Bewertung des wiederverwendbaren und umbaufähigen Sonderzubehörs - : beträgt unter Berücksichtigung von Fahrzeugalter, Zustand, Laufleistung, Besitzverhältnisse, sowie aller wertbildender Faktoren und der regionalen und saisonalen Marktlage

Auf dem örtlichen Markt werden dem Unfallfahrzeug vergleichbare Kfz überwiegend regelbesteuert angeboten. Der ermittelte Wiederbeschaffungswert beinhaltet demnach 19,00 % Umsatzsteuer.

Aufgrund der Beschädigungen ist das Fahrzeug nicht verkehrssicher.

Notreparatur

Eine Notreparatur ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt wirtschaftlich nicht durchführbar.

Reparaturwürdigkeit

Da die Reparaturkosten den Wiederbeschaffungswert inklusive einer ggf. anfallenden Wertminderung überschreiten, kann eine Durchführung der Reparatur aus wirtschaftlicher Sicht nicht empfohlen werden.

Es liegt ein Totalschaden vor.

Schlusswort

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Eine Verwendung der angehängten Lichtbilder unterliegen dem Copyright © der MyGutachter GmbH.

Bochum, 07.03.2026

Der Sachverständige

Dieses Gutachten umfasst 40 Seiten inkl. 49 Fotos.



Bild: 1 Diagonale vorne links



Bild: 2 Diagonale vorne rechts



Bild: 3 Diagonale hinten rechts



Bild: 4 Diagonale hinten links

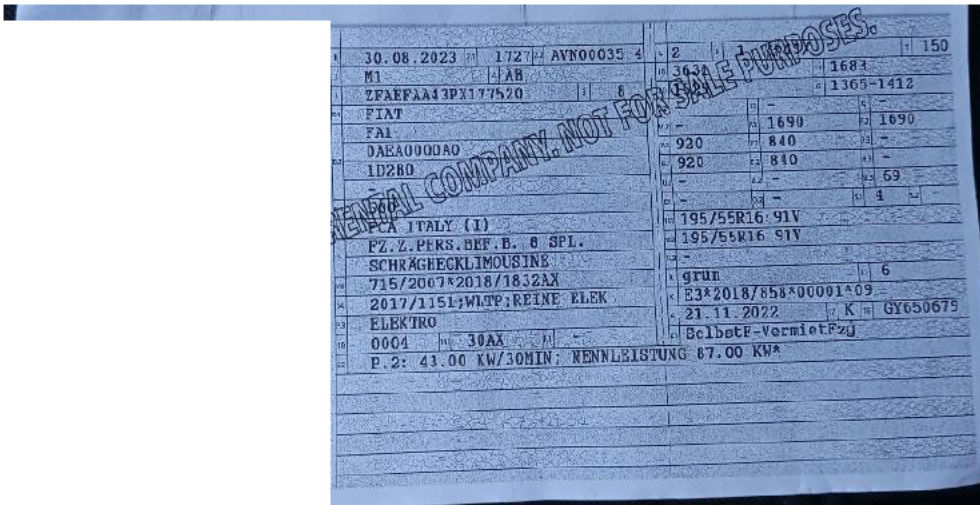


Bild: 5 Fahrzeugzulassungsbescheinigung



Bild: 6 Fahrzeugidentnummer



Bild: 7 Innenraum, vorne links



Bild: 8 Motorraum



Bild: 9 Übersicht Schadenbereich hinten links



Bild: 10 Übersicht Schadenbereich hinten links



Bild: 11 Übersicht Schadenbereich rechts



Bild: 12 Übersicht Schadenbereich rechts



Bild: 13 Übersicht Schadenbereich mit Geometerstab



Bild: 14 Übersicht Schadenbereich mit Geometerstab



Bild: 15 Übersicht Schadenbereich mit Geometerstab



Bild: 16 Rad/Reifen hinten links beaufschlagt



Bild: 17 Rad/Reifen hinten links beaufschlagt



Bild: 18 Achse hinten links deformiert



Bild: 19 Rad/Reifen vorne rechts beaufschlagt



Bild: 20 Rad/Reifen vorne rechts beaufschlagt



Bild: 21 Rad/Reifen vorne rechts beaufschlagt



Bild: 22 Kotflügel vorne rechts deformiert



Bild: 23 Kotflügel vorne rechts deformiert



Bild: 24 Tür vorne rechts deformiert



Bild: 25 Tür vorne rechts deformiert



Bild: 26 Tür vorne rechts deformiert



Bild: 27 Seitenwand hinten rechts deformiert



Bild: 28 Seitenwand hinten rechts deformiert



Bild: 29 Seitenwand hinten rechts deformiert



Bild: 30 Seitenwand hinten rechts deformiert



Bild: 31 Seitenwand hinten rechts deformiert



Bild: 32 Seitenwand hinten rechts deformiert



Bild: 33 Schweller rechts deformiert



Bild: 34 Schweller rechts deformiert



Bild: 35 Schweller rechts deformiert



Bild: 36 Rad/Reifen hinten rechts beaufschlagt



Bild: 37 Rad/Reifen hinten rechts beaufschlagt



Bild: 38 Kopfairbag rechts ausgelöst



Bild: 39 Kopfairbag links ausgelöst



Bild: 40 Innenhimmel deformiert



Bild: 41 Innenhimmel deformiert



Bild: 42 Airbag Fahrersitz ausgelöst



Bild: 43 Gurtstraffer vorne ausgelöst



Bild: 44 Altschaden Stoßfänger vorne Lack beschädigt



Bild: 45 Altschaden Stoßfänger vorne Lack beschädigt



Bild: 46 Altschaden Stoßfänger hinten Lack beschädigt



Bild: 47 Altschaden Stoßfänger hinten Lack beschädigt



Bild: 48 Besichtigungs Bedingungen



Bild: 49 Besichtigungs Bedingungen

Erläuterungen (Hinweise) zum Gutachten: In dem Ihnen hier vorliegenden Gutachten verwenden wir einige nicht alltägliche Fachbegriffe. Diese erläutern wir Ihnen gerne:

unreparierter Vorschaden	ein Schaden am Fahrzeug, der vor dem im Gutachten kalkulierten Schadenereignis bereits vorhanden war und nicht repariert wurde
Reparierter Vorschaden	ein Schaden am Fahrzeug, der vor dem im Gutachten kalkulierten Schadenereignis bereits vorhanden war und repariert wurde
AW	AW = Arbeitswert // ZE = Zeiteinheit Zeiteinheit, in denen Werkstätten volle Zeitstunden für Arbeiten am Fahrzeug unterteilen, z.B. ein AW = 5 Minuten. 12 AW = 1 Stunde/60 Minuten. Die Reparaturzeiten werden nach AW abgerechnet z.B. 1 AW = 8,00 EUR
UPE	unverbindliche Preisempfehlung der Fahrzeughersteller
Ersatzteileaufschläge	Kosten für die Lagerung (Vorratshaltung) von Ersatzteilen
fiktive Abrechnung	Die Regulierung des Schadens erfolgt auf Basis eines Gutachtens oder Kostenvoranschlags. Eine Reparatur wird dem Versicherer nicht durch eine Reparaturrechnung belegt
FIN	Fahrzeugidentnummer = Fahrgestellnummer
Miete Richtwinkelsätze	Kosten für die Anmietung von Spezialwerkzeugen zur Reparatur/zum Ausrichten von Teilen des Fahrzeugrahmens
Restwert	Der Wert, den das unreparierte Fahrzeug unmittelbar nach Eintritt des Schadens noch hat
Reparaturdauer	Die Dauer einer sach- und fachgerechten Reparatur durch einen KFZ-Fachbetrieb
System Audatex System DAT	Software für die Berechnung (Kalkulation) des Schadens an Ihrem Fahrzeug oder für die Ermittlung des Fahrzeugwertes unmittelbar vor dem Schadenereignis (Wiederbeschaffungswert)
Verbringungskosten	Kosten für den Transport des Fahrzeuges oder von Fahrzeugteilen vom Reparaturbetrieb zur Lackierwerkstatt und zurück, wenn der Reparaturbetrieb nicht über eine eigene Lackieranlage verfügt
Wertminderung	Es gibt zwei Arten von Wertminderung: <ul style="list-style-type: none"> - die merkantile Wertminderung ist ein Ausgleich, den ein vormals verunfalltes Fahrzeug, welches aber wieder sach- und fachgerecht instandgesetzt wurde, beim Verkauf weniger wert ist, als ein vergleichbares Fahrzeug ohne Vorschäden - die technische Wertminderung ist ein Ausgleich für technische Nachteile durch eine Reparatur. Unter Beachtung moderner Reparaturtechnologien fallen technische Wertminderungen kaum noch an Die Höhe der Wertminderung ist von mehreren Faktoren abhängig und wird vom Kfz-Sachverständigen festgelegt
Wiederbeschaffungswert	der Wert, den Ihr Fahrzeug unmittelbar vor Eintritt des Schadens hatte
Differenzbesteuert	Ein Besteuerungsverfahren für ältere Fahrzeuge die über einen Händler verkauft werden. Hier wird die Mehrwertsteuer nicht auf den Gesamtwert des gebrauchten Fahrzeuges fällig sondern nur auf die Differenz zwischen An- und Verkaufspreis des Fahrzeuges beim Händler

Sie haben weitere Fragen zum Gutachten? Rufen Sie uns an unter **0232 27200770**.
Wir sind gerne für Sie da.