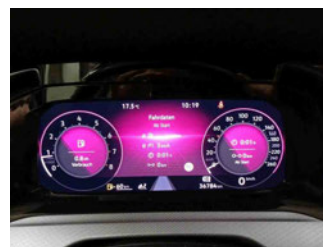


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002481056
Besichtigt am:	08.06.2026 11:09
Berichts-Nr:	10748219
FIN:	WVWZZZCD8PW134181

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNW
Erstzulassungsdatum:	24.01.2023
Laufleistung:	36.784 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Dekoreinlagen für Sondermodell
"ACTIVE"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"IQ.DRIVE"-Paket ohne anklappbare Außenspiegel	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Ganzjahresreifen 205/55 R 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Elektronische Differenzialsperre XDS
6+1 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgasnorm EU6 AP	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrprofilwahl
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außen-Sound Standard	Fahrzeugrückkauf
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fernlichtassistent "Light Assist"
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontantrieb
Batterie 380A (68Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Head-up-Display
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopf- und Seitenairbags vorn und hinten, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

LED-Plus-Scheinwerfer

LED-Plus-Scheinwerfer

LED-Rückleuchten

Leergewichtsbereich Standard

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 1

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Ladekabel

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus. Zierleisten

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl gebürstet

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Progressivlenkung

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Raucherausführung

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schaltgetriebe MQ 281

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Proaktives Insassenschutzsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und
Vorwähluhr
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vierlenkerachse
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket "Premium" inkl. Standheizung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	7,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 16 94 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 08.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür vorne rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Türdichtung hinten rechts	Verdreht	Ersetzen
5	Mittelkonsole	Kratzer	Ersetzen
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
7	Radlager	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
8	Sitzbezug vorne links	Fleck	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 2.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 2.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	239,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	269,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD8PW134181

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(08.06.2026 11:08) Auf Grund des Vorschadens wurde ein merkantiler Minderwert angesetzt.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

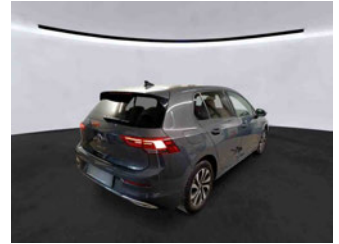

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

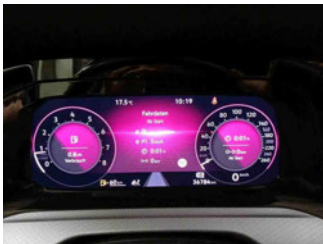

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

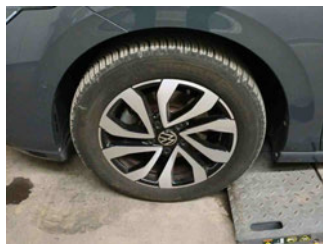

Räder - Rad montiert vorne
links

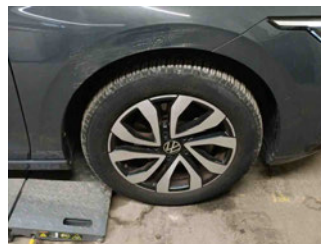

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

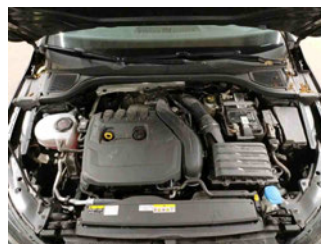


Fahrzeug - Motorraum offen

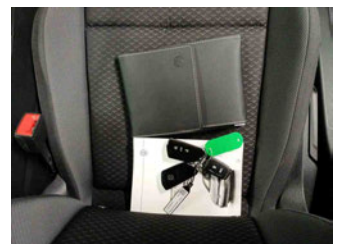

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

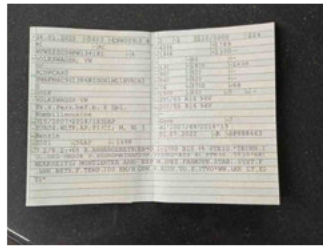


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne rechts

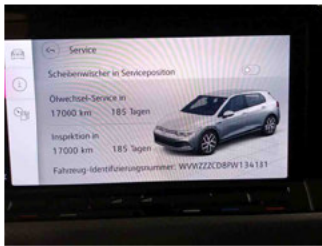

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

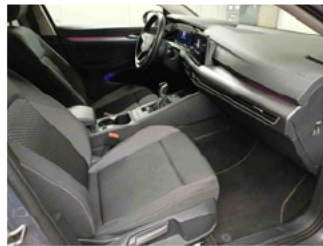

Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan

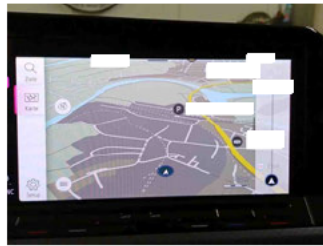

Innenraum - Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren

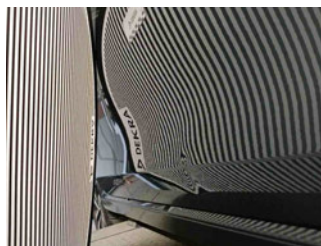

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Türdichtung hinten rechts - Verdreht - Ersetzen



5 - Mittelkonsole - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Kostenerweiterung möglich.

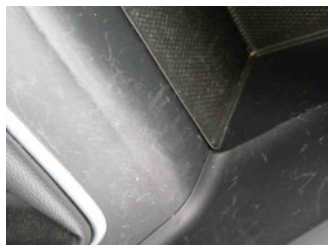

6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair**7 - Radlager - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich**

Kommentar

Schadenerweiterung möglich.

**8 - Sitzbezug vorne links - Fleck - Reinigen**