

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002449517
Besichtigt am:	04.05.2026 12:45
Berichts-Nr:	10575925
FIN:	TMBJJ8NX1PY074965

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	14.02.2023
Laufleistung:	71.166 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	338 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dämpfung vorn
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
D1/TI9/T1I/T3C	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe	-
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrerkniefahrer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Komfort
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Head-Up Display
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Hinterachse "Standard"
DAB - Digitaler Radioempfang	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Dachreling	Infotainment Columbus
Dämpfung hinten,Basis 1	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersicherung, manuell	Ohne Fußmatten
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Halter
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kopfstützen vorn	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lichtassistent
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Skisack
Linkslenker	Ohne Stabilisator hinten
Luxusausstattung	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelkonsole	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne Zusatz-/Standheizung
Navi Columbus + Web radio	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelscheinwerfer	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Pannen-Set
Netztrennwand	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Normal-Lackierung	Rechtsverkehr
Notrufsystem eCall+	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Ablagenpaket/box	Reifendruckkontrolle
Ohne Adapter	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reise
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne Anhängervorrichtung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Car2X	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung,elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typprüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	4,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	6,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	7,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kühlergrill	Gebrochen	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
4	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX1PY074965

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



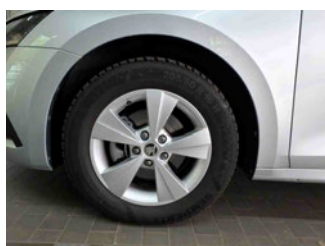
Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10575925
vom: 08.05.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



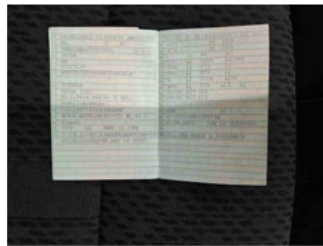
Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



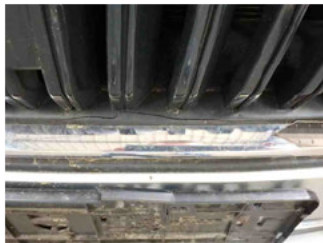
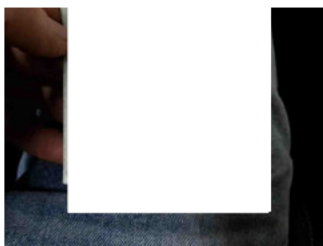
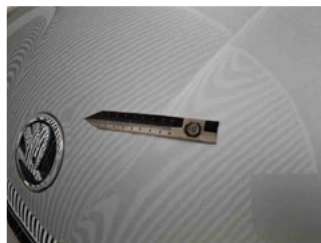
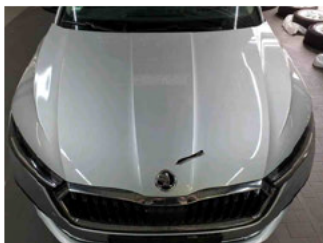
Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Kühlergrill - Gebrochen - Ersetzen****2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern****3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair****4 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung****5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken**

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

