

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002400955
Besichtigt am:	28.04.2026 09:32
Berichts-Nr:	10505152
FIN:	WAUZZZFY2N2043200

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BYQ
Erstzulassungsdatum:	08.03.2022
Laufleistung:	84.956 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.900 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff schwarz
48 Volt Bordnetz	Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dachspoiler
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P	Datenmodul Europa
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/210 KW V6, TDI Common-Rail	Dekoreinlagen Micrometallic silber
Grundmotor ist: T7V/T2P	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einparkhilfe plus
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Akzentflächen schwarz matt	Elektrische Luftzusatzheizung
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Parkbremse
Assistenzpaket Stadt	Elektromechanische Servolenkung
Assistenzpaket Tour	Erhö.h.der Serienkraftstoffstbgefüllung
Audi active lane assist	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi adaptive cruise control	Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-
Audi AG	Federung Standard
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi pre sense rear	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Smartphone Interface	Fußhebelwerk "Standard"
Audi Soundsystem	Fußmatten vorn und hinten
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumabdeckung
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Head-up-Display
Basis	Heckblende (ECE)
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Becherhalter	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Businesspaket	

Keine Aktionsausführung	Ohne Ladedose
Kindersicherheits-Paket	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kofferraumbodenmatte	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortmittelarmlehne vorn	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Trittstufe
Kopfstützen vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Vorkonditionierung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Wandhalterung
Ladeboden	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus. Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Optikpaket schwarz
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	PKW-Ausführung
LED-Heckleuchten	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
LED-Scheinwerfer	quattro
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	quattro mit selbstsperrendem Mittendifferenzial
Linkslenker	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 10-Speichen, 7,0Jx17, Winterreifen 235/65 R17
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Speichen-V, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 235/55 R19 101W
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Reifenreparaturset
Ohne Beleuerung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rückfahrkamera
Ohne Car2X	Rücksitzbank plus
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	S line
Ohne Dekorfolien/Embleme	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Gefahrenalarmsystem	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne integriertes Mautsystem	Serienqualität
Ohne Kennzeichenträger vorn	Serviceanzeige 30000 km oder 1 Jahr (variabel)
Ohne Kompensor	Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
spezielles Typschild EU
Sportback
Sportfahrwerk
Spurwechselwarnung
Standard
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger verstärkt
Tagfahrlicht
tiptronic
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.2)
Trennnetz
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz und die Außenspiegel
Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	5,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	4,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/65 R 17 104 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	2,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2028

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
2	Achsvermessung	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Stoßfänger vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
4	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
5	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
6	Reifen hinten links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
7	Reifen hinten rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
8	Stoßfänger vorne links	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
9	C-Säule rechts	Kratzer	Smart Repair
10	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung Zierleiste hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	190,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZFY2N2043200

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

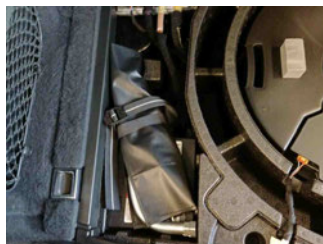

Equipment - Bordwerkzeug

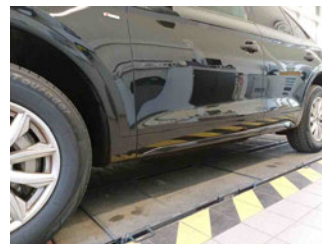


Seitenansicht - Schweller links

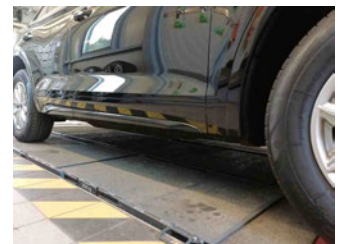


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

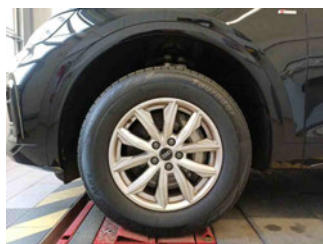


Räder - Rad montiert vorne
links

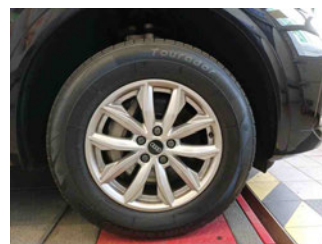

Räder - Rad montiert vorne
rechts

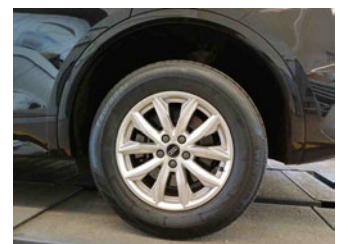

Räder - Rad montiert hinten
links

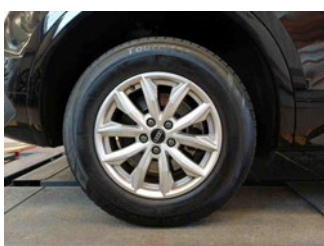

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10505152
vom: 28.04.2026




Räder - Rad beiliegend #4

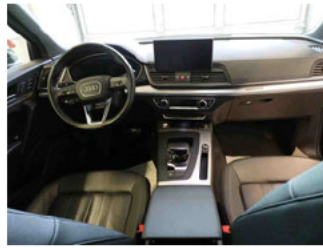

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

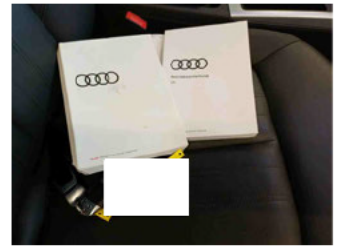

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

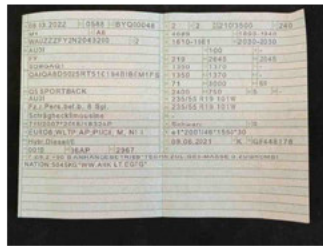

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen



2 - Achsvermessung - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

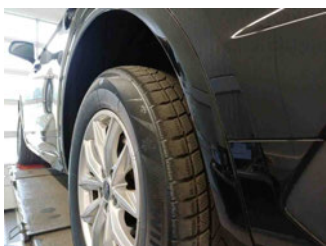

3 - Stoßfänger vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair

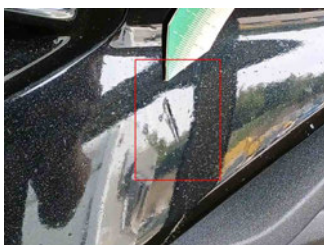

4 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Sommerreifen



5 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Sommerreifen



6 - Reifen hinten links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar


Winterreifen




7 - Reifen hinten rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Winterreifen

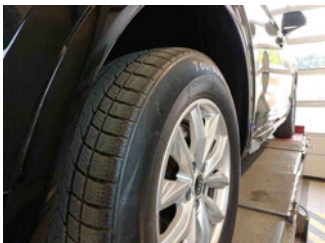

8 - Stoßfänger vorne links - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair

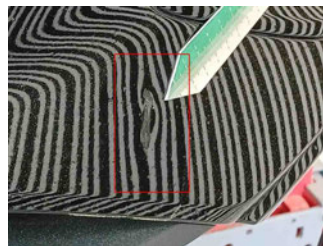

9 - C-Säule rechts - Kratzer - Smart Repair



10 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




11 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren




GEBRAUCHSSPUREN


1 - Türverkleidung Zierleiste hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

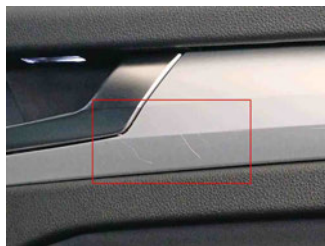


2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

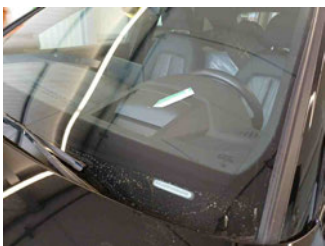

3 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

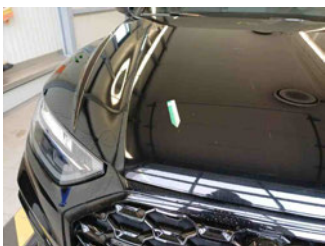

4 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

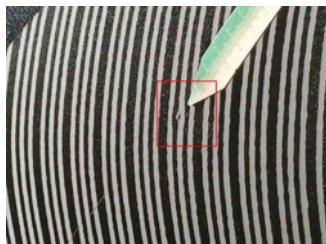

5 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

