

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	15.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	01.07.2026
Referenznummern	0002072414

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0YXXTTGYNR48610		
Fahrzeugart	Transporter - Van	Farbton / Lackart	Silber / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	08/2027
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom Kasten 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	84.954 km
Erstzulassung	04.05.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	215/65 R16C	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	215/65 R16C	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C	4 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C	4 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand

✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 3)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand

✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort

✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seite links	Ja	
Dach	Ja	

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Bewertungsrisiko:

- Das Fahrzeug ist äußerlich großflächig foliert. Es besteht ein Bewertungsrisiko hinsichtlich möglicher, durch die Folierung überdeckter Beschädigungen.

- Der Laderaum des Fahrzeuges konnte aufgrund des eingebauten Regalsystems nicht vollständig besichtigt werden. Dahingehend besteht ein Bewertungsrisiko und die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden kann nicht ausgeschlossen werden.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Airbag Fahrerseite	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Handschuhfach abschließbar	
Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn		Innenraumfilter: Pollenfilter	
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard		Karosserievariante: Normaldach	
Klimaanlage		Kühlergrill schwarz grau	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radioempfang Digital (DAB+)		Radstand 2933 mm	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Scheinwerfer H4		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Stoßfänger teillackiert	
Style-Farb-Paket		Stoßfänger in Wagenfarbe	
Tagfahrlicht LED		Trend	
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch		Verzurrösen (8)	
Wärmeschutzverglasung leicht getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Armlehnen vorn	✓	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)	✓
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	✓
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓	Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar	✓	Batterieüberwachung programmierbar	✓
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Laderaumleuchte LED	✓	Metallic-Lackierung	✓
Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	✓
Sitz-Paket 16A: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) Seitenairbag und Sitzheizung	✓	Airbag Beifahrerseite	✓
Seitenairbag	✓	Kopf-Schulter-Airbag vorn	✓
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	✓	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar	✓
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	419,43 €	251,66 €
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 43, Bild 44)	662,12 €	397,27 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	417,53 €	250,52 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	1503,81 €	1503,81 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	1765,96 €	1187,19 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 31, Bild 32, Bild 33)	708,58 €	425,15 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	234,45 €	140,67 €
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	1223,07 €	797,65 €
Heckklappe innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	80,00 €	80,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 19, Bild 20)	120,00 €	120,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Sitzverstellung, fehlt, ersetzen (Bild 27)	45,05 €	45,05 €
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen (Bild 14)	233,77 €	233,77 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16)	858,87 €	858,87 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	8.272,64 €
Minderwert	6.291,61 €
Händlereinkaufspreis	8.300,00 €
Händlerverkaufspreis	9.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 02.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

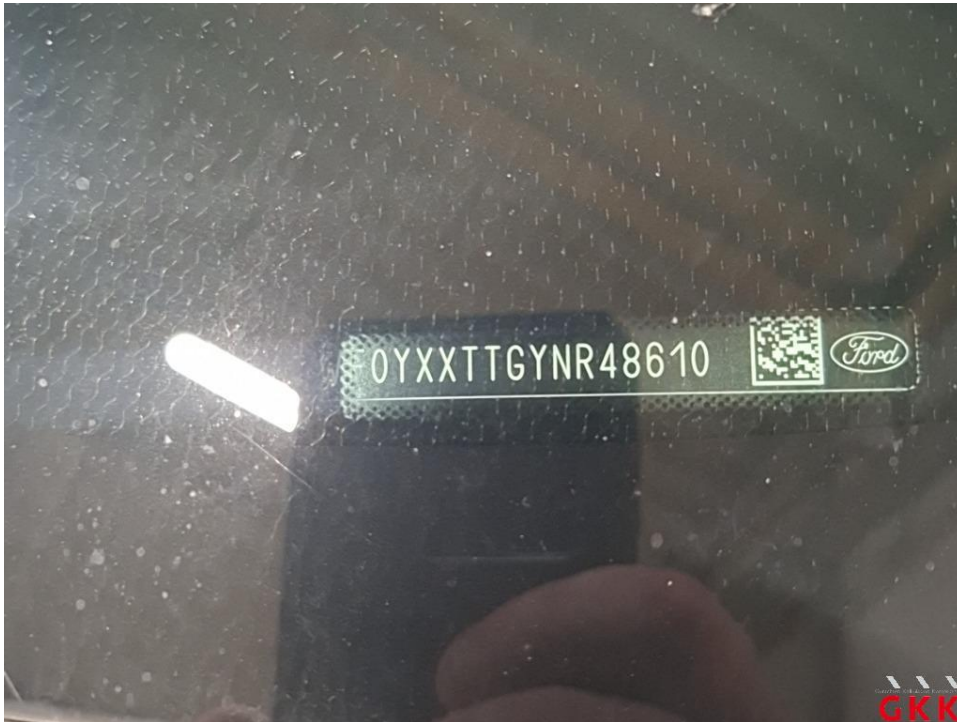


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

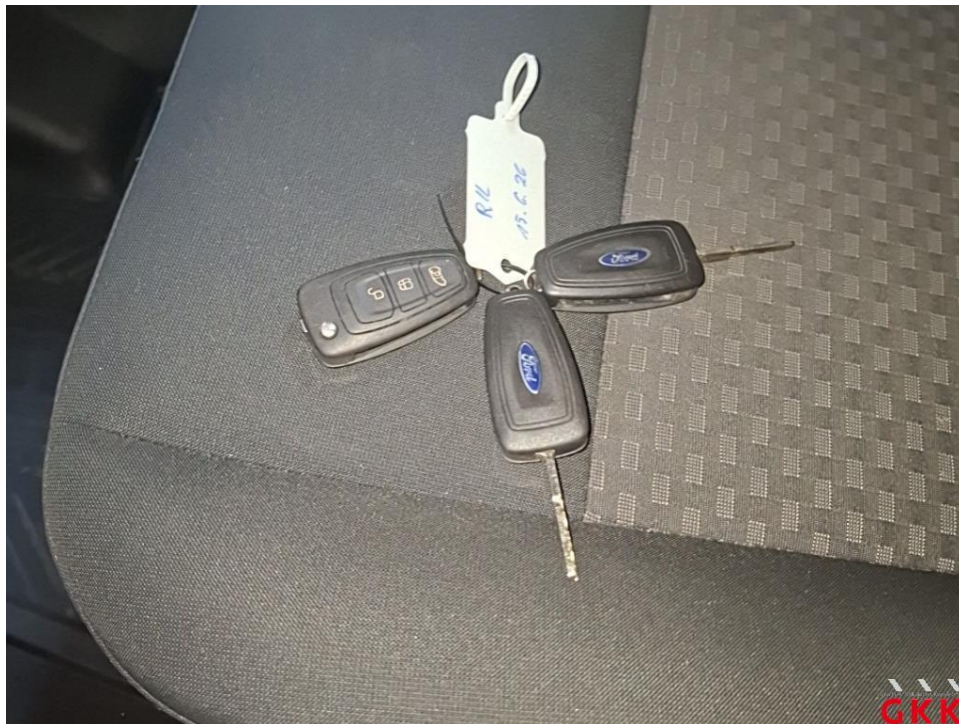


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

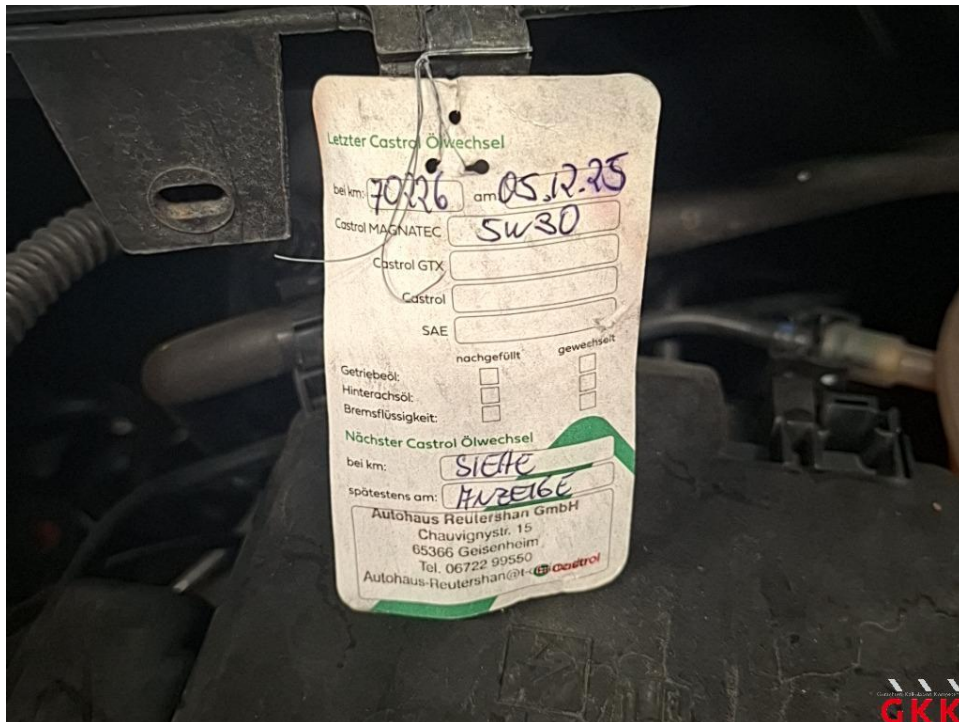


Bild 16 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 18 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

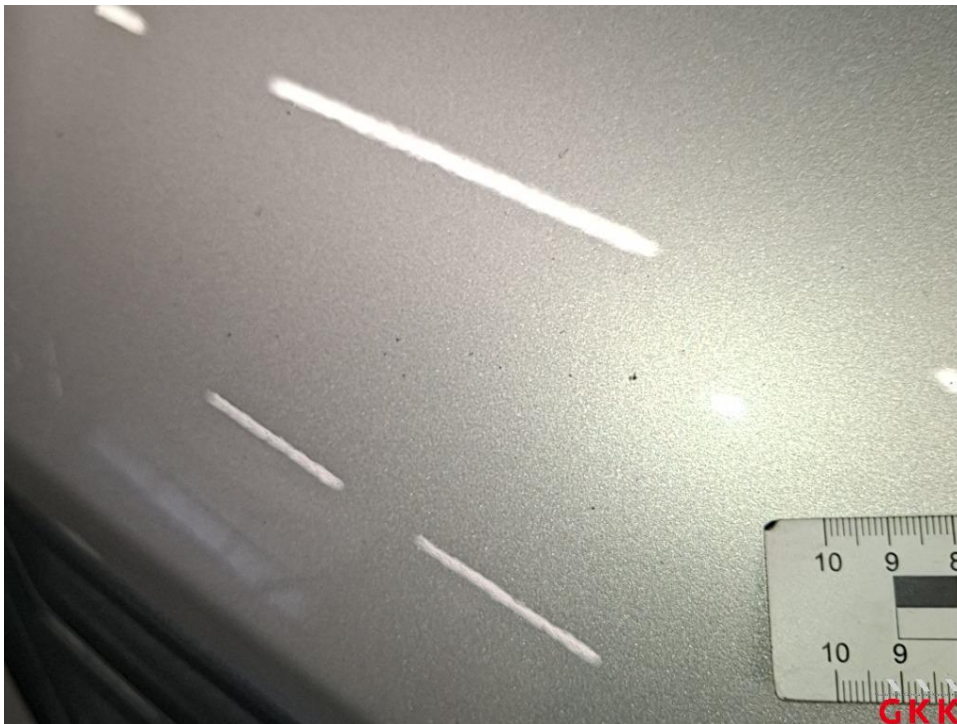


Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

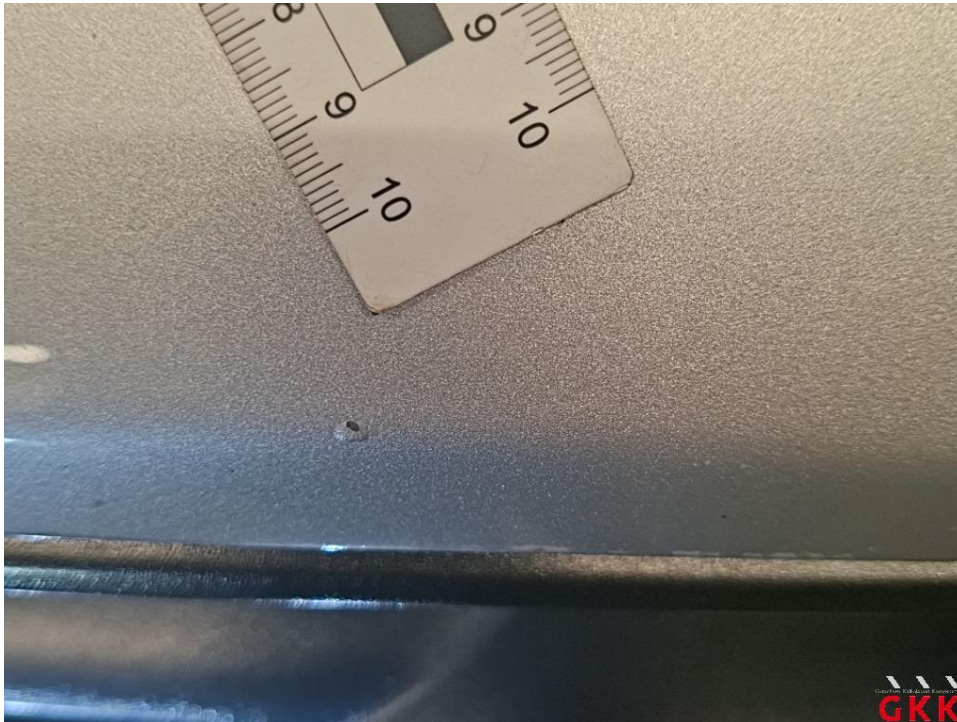


Bild 23 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

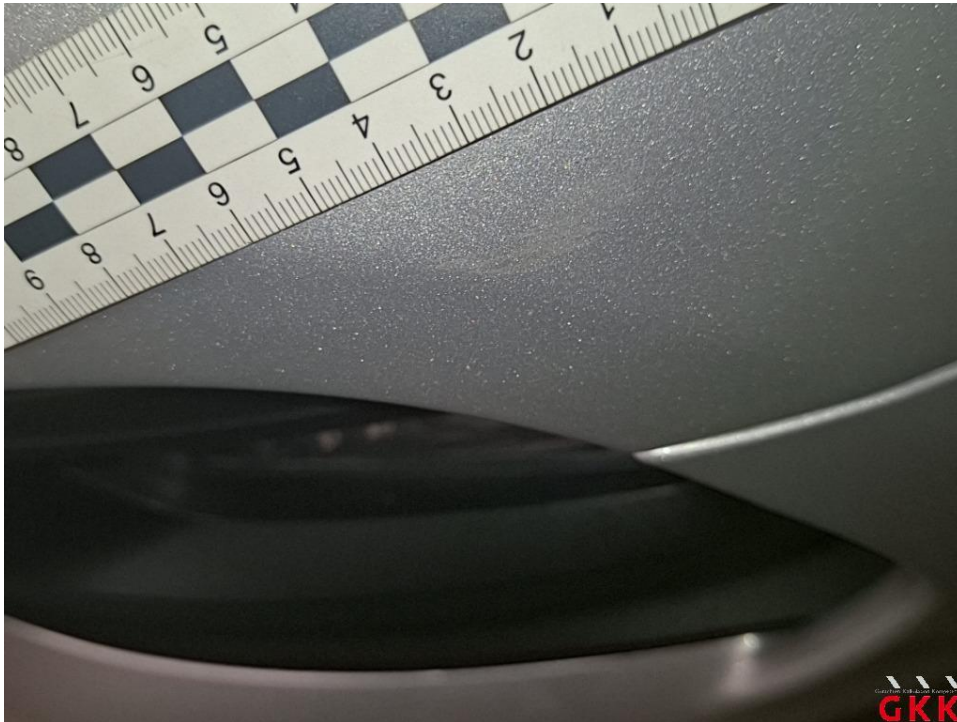


Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Stoßfänger vorne, Verkleidung oberhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Sitz vorne links, Sitzverstellung, fehlt, ersetzen



Bild 28 Heckklappe, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Heckklappe, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 30 Heckklappe, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage

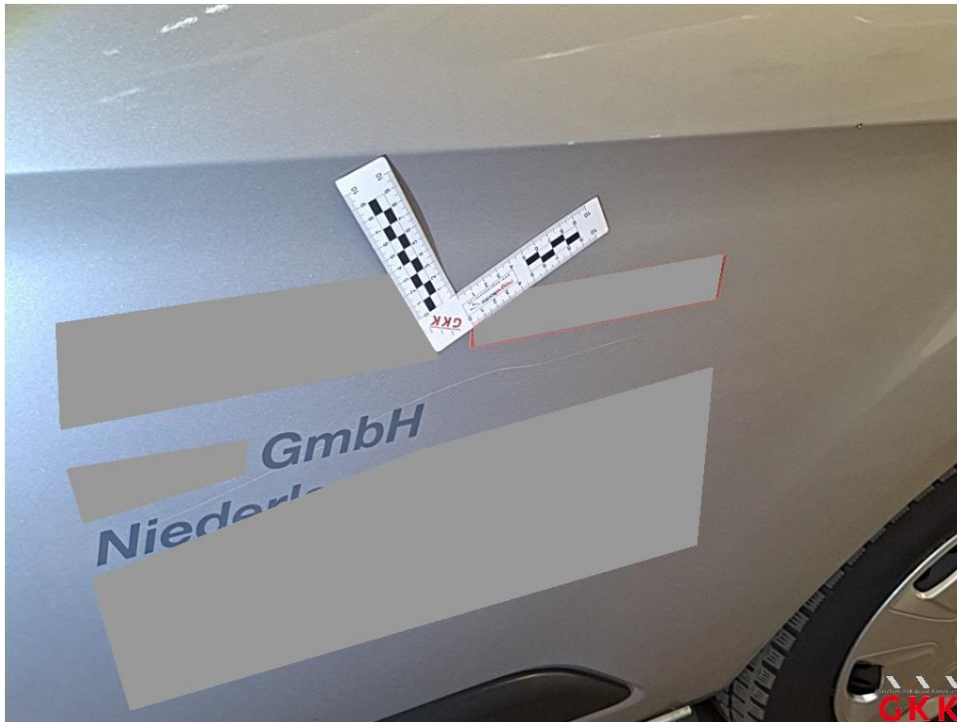


Bild 31 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

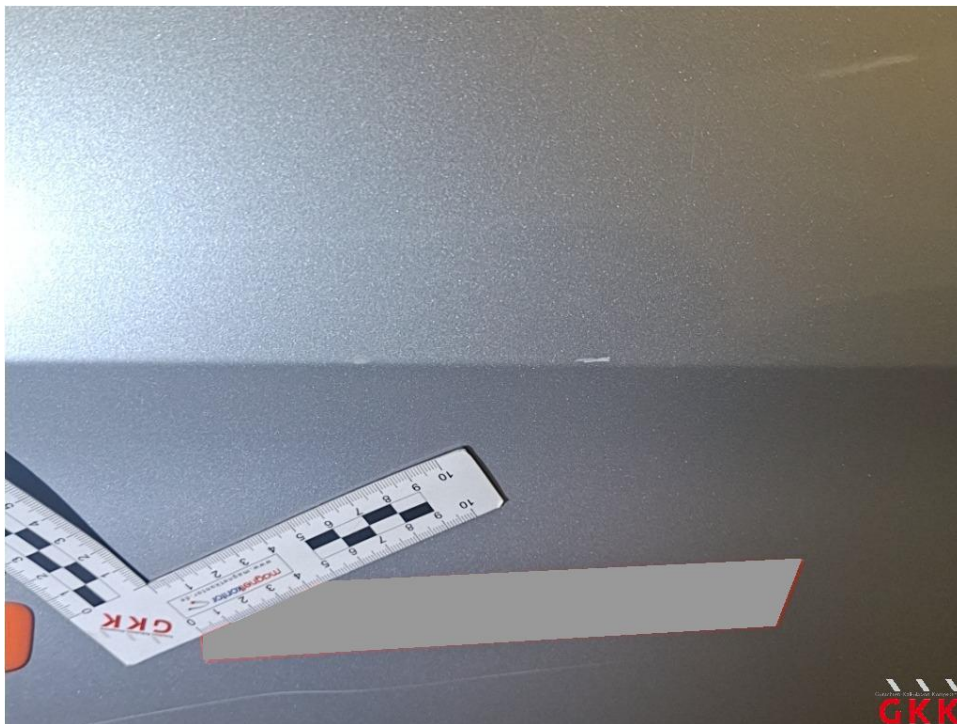


Bild 32 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

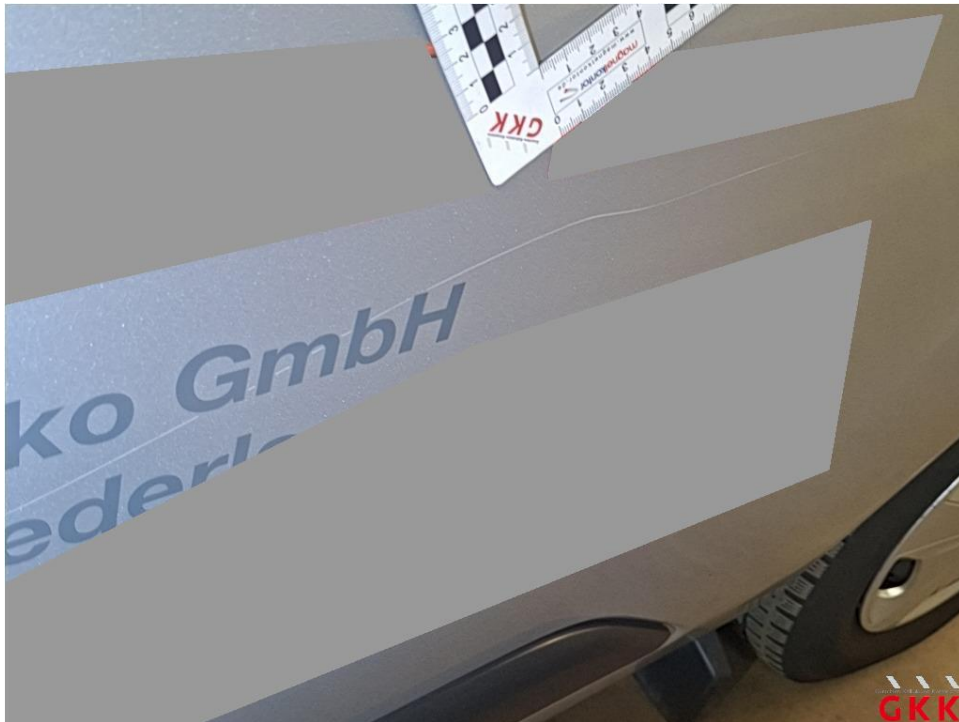


Bild 33 Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 34 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 40 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 44 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 45