

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES EQE EQE 300 Limousine 4-türig 0 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -JR 0675E	Fahrgestell-Nummer:	W1KEG1BB2RF046838
Vertrags-Nummer:	35499086	Erstzulassung:	30.10.2023
Internes KZ:	15122827	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES EQE EQE 300 Limousine 4-türig 0 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES EQE EQE 300 Limousine4-türig 0 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	180 / 245	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,300
Leergewicht (kg):	2405	zul. Gewicht (kg):	2895

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 35499086
Amtliches Kennzeichen: HD -JR 0675E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQE EQE 300 Limousine4-türig 0 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
12.05.2026	9059996423	Panne	Reifen hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
22.02.2026	9059982664	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
06.05.2025	9059939789	Eigenverschulden	Schlüssel mit Fernbedienung	Nein	Nein
12.09.2024	9059901195	Fremdverschulden	Ladeanschlussklappe	Ja	Nein
12.07.2024	9059894801	Hagelschaden	Motorhaube mitte Dach mitte mitte	Ja	Nein
11.06.2024	9059891326	Eigenverschulden	Stoßstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 35499086
Amtliches Kennzeichen: HD -JR 0675E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES EQE EQE 300 Limousine4-türig 0 ccm 245 PS / 180 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	06.05.2026 / Jochen Reusing Valentinweg 11 75382 Althengstett
Fahrzeug-Identnummer	W1KEG1BB2RF046838

PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	06.05.2026 / Jochen Reusing Valentinweg 11 75382 Althengstett
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	EQE 300
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BIN 01177
Fahrzeug-Identnummer	W1KEG1BB2RF046838
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	30.10.2023 / 30.10.2023
Nächste HU	10/2026
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	96.469 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Perleffekt
Antriebsart	Heckantrieb
Kraftstoffart	Elektro
Zylinder / Schadstoffklasse	1 / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Leergewicht (kg)	2.405
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.895
Maße (L/B/H)	4964 x 1961 x 1508
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	4 / 5
Getriebe	Direktantrieb



PROTOKOLLNUMMER: 45507323



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.05.2026

Anzahl Gänge	1
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	28.076 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 255/45 R19 104Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/45 R19 104Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zusatzbereifung / Felge

#1 255/45 R19 104V	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 255/45 R19 104V	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Winter) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 11.06.2024	
2	Dach, Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden, vom 12.07.2024	
Summe (netto):		0,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.


Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

PROTOKOLLNUMMER: 45507323



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.05.2026

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 10 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

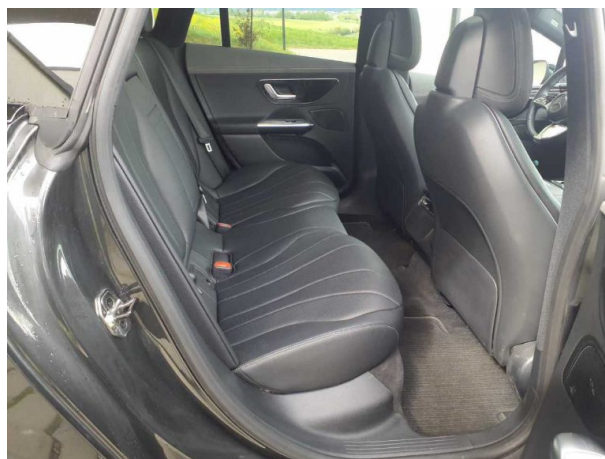


Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 45507323



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 20.05.2026



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Zubehör

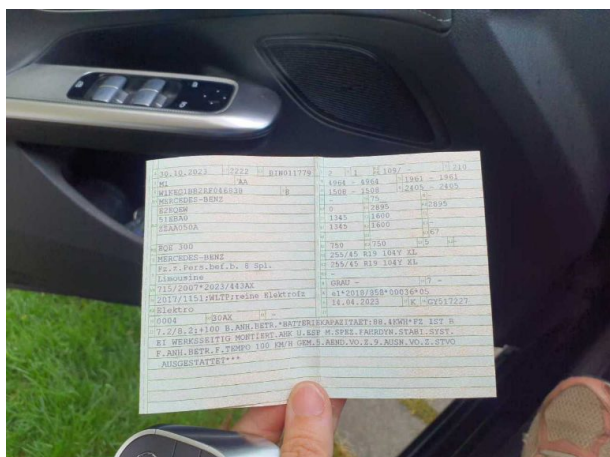


Abbildung 9: Dokumente



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026

Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

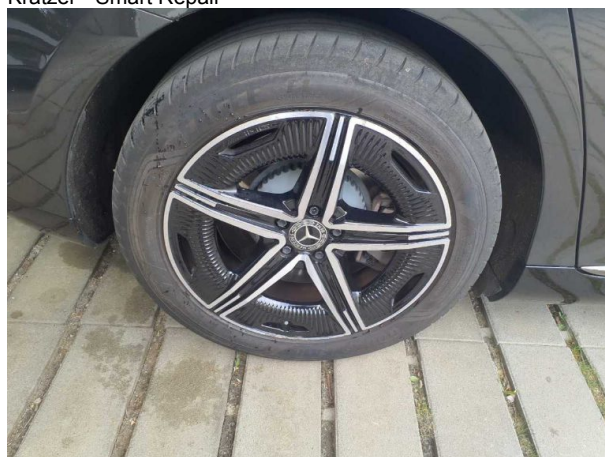

Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht... verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten recht... verkratzt / verschürft - Wertminderung

PROTOKOLLNUMMER: 45507323

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 20.05.2026



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Gebrauchsspur 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer



Gebrauchsspur 2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Winter) - verkratzt / verschürft - kein Abzug



PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	6 May 2026 / Jochen Reusing Valentinweg 11 75382 Althengstett
Vehicle Identification Number	W1KEG1BB2RF046838



PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	6 May 2026 / Jochen Reusing Valentinweg 11 75382 Althengstett
Type of vehicle	Saloon car
Manufacturer	Mercedes-Benz
Model / sales designation	EQE 300
Manufacturer key numbers / type code numbers	2222 BIN 01177
Vehicle Identification Number	W1KEG1BB2RF046838
Number of owners	Unknown
First registration / Last registration	30 Oct 2023 / 30 Oct 2023
Next periodical technical inspection	10/2026
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. ZB Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	96,469 km / Read
Colour / colour code	Black Pearl effect
Type of drive	Rear drive
Fuel type	Electric
Cylinder / emissions class	1 / 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Empty weight (kg)	2,405
Permitted total weight (kg)	2,895
Dimensions (L/W/H)	4964 x 1961 x 1508
Number of doors / number of seats	4 / 5



PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026

Gearbox	Direct drive
Number of gears	1
Upholstery / colour	Leather / Black
Number of keys	2 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	Non-existent
Next maintenance in	28,076 km
Test drive	Not performed
Previous damage	Detectable
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 255/45 R19 104Y	Goodyear	Summer tyres on Light alloy	6 / 6
#2 255/45 R19 104Y	Goodyear	Summer tyres on Light alloy	6 / 6

Additional tyres / wheel rim

#1 255/45 R19 104V	Goodyear	Winter tyres on Light alloy	6 / 6
#2 255/45 R19 104V	Goodyear	Winter tyres on Light alloy	6 / 6

Wheel suitability All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair
2	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratch(es) - Smart repair
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value
4	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - Scratch(es)



PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026

No.	Component group	Description
2	2nd wheel set	1 alloy rim (Winter) - Scratched - No deduction

Previous damage

No.	Previous damage	Extent of damage
1	Front, Professionally repaired, Invoice of repair done Non-existent, from 11 Jun 2024	
2	Roof, Front, Professionally repaired, Invoice of repair done Non-existent, from 12 Jul 2024	

Total (net): 0,00 €

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.
- No lifting equipment or pit was available for inspecting the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.

Previous damages:

- Professionally repaired previous damages were found at the vehicle.



PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].

- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.


elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Attachments: 22 Overview pictures, 10 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 45507323

For any queries, please provide the protocol number and date.



Date: 20 May 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026



Figure 7: VIN



Figure 8: Accessories



Figure 9: Documents



Figure 10: Mounted tyres



Figure 11: Mounted tyres



Figure 12: Mounted tyres

PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026



Figure 13: Mounted tyres



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026

Pictures of damage



Damage 1: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage 1: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Smart repair



Damage 2: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratch(es) - Smart repair



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value



Damage 3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - Loss in value

PROTOCOL NUMBER: 45507323



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 20 May 2026



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage 4: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched... - Loss in value



Wear and tear 1: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es)



Wear and tear 2: 2nd wheel set: 1 alloy rim (Winter) - Scratched - No deduction