



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45649926
Auftrags-Nr / Referenz: 77010847
Besichtigungsdatum: 11.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Audi A5 Sportback 40 TFSI S tronic		
Kennzeichen	MG-SC1895	Fahrgestellnummer	WAUZZZF50RA072082
Erstzulassung	14.03.2024	Laufleistung (abgelesen)	42.342 km
HSN/TSN	0588 / BUS 00589	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	150 kW / 1.984 ccm	Nächste HU	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.085 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	77010847	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	5mm / 5mm	i.O.
2	225/50 R17 94H	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	9mm / 9mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/50 R17 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	225/50 R17 98H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm	i.O.
3	225/50 R17 94H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar - adaptiver Fahrer- und Beifahrer-Airbag - Knieairbags vorn - Deaktivierungsschalter für die Beifahrerseite



Bezeichnung
Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem Seitenairbags vorn in die Sitzlehnen integriert; mit zusätzlichem Kopfairbagsystem; entfaltet sich vor der seitlichen Fensterfläche und hilft so, Front- und außen sitzende Fondpassagiere bei einem Seitenaufprall zu schützen
Akzentflächen schwarz matt für Armaturentafel, Blenden in Türbrüstung und Einsatz Mittelkonsole
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und Bremsassistenten
Antriebs-Schlupf-Regelung
Audi connect Notruf & Service inklusive Fahrzeugsteuerung Notruf & Service: - Notruf - Online Pannruf - Audi Schadenservice - Audi Servicetermin online Fahrzeugsteuerung: - Fahrzeugstatusreport - Fernsteuerung Ver-/Entriegeln - Parkposition - Fernsteuerung Standheizung - Benachrichtigung Diebstahlwarnanlage
Audi drive select Die gewünschte Charakteristik des Fahrzeugs ist über verschiedene Modi wählbar, um jederzeit das richtige Fahrerlebnis zu ermöglichen: - auto - comfort - dynamic - individual - efficiency
Audi pre sense city Eine drohende Kollision mit Fahrzeugen und Fußgängern kann im Rahmen von Systemgrenzen im Geschwindigkeitsbereich bis ca. 85 km/h erkannt werden. Das System warnt in diesem Fall den Fahrer optisch, akustisch und gegebenenfalls mit einem Bremsruck. Es kann bei Bedarf eine Vollverzögerung einleiten, um die Kollisionsgeschwindigkeit zu reduzieren bzw. die Kollision unter Umständen zu vermeiden.
Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar mit integriertem LED-Blinker, Spiegelglas konvex, plan oder asphärisch, inkl. beheizbarer Scheibenwaschdüsen
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel in Stoff atlasbeige oder titangrau, farbabgestimmt auf die jeweilige Innenausstattungsfarbe
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau für Armaturentafel, Türverkleidungen und Mittelkonsole
Drehzahlmesser
Einparkhilfe plus Durch die Nutzung von Daten der in die Stoßfänger integrierten Ultraschallsensoren unterstützt die akustische und optische Einparkhilfe vorn und hinten beim Ein- und Ausparken sowie beim Rangieren. Abhängig vom Lenkeinschlag und von der Fahrtrichtung wird der Abstand zu erkannten Objekten in einer selektiven, optischen Darstellung im MMI touch-Display angezeigt
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlageauf den Türschwelleren
Elektromechanische Parkbremse - umfasst Parkbremsfunktion im Stand - Anfahrhilfe durch automatisches Lösen beim Anfahren und Notbremsfunktion während der Fahrt über alle vier Räder
Elektronische-Stabilitätskontrolle ESC vernetzt ABS, EBV, ASR und EDS mit eigenen Sensoren und vergleicht die Fahrdaten mit Reverenzdaten; sorgt bei jeder Geschwindigkeit durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder und durch Eingriff ins Motormanagment für mehr Stabilität
Fahrwerk: Serienfahrwerk Das serienmäßige Fahrwerk vereint sehr guten Fahrkomfort mit guter Fahrdynamik. Stoßdämpfer und Schraubenfedern an der Vorder- und Hinterachse - mit 5 -Lenker-Leichtbau-Vorderachse, Stabilisator; Vorderachsträger mit der Karosserie fest verschraubt - mit 5-Lenker-Leichtbau-Hinterachse mit Einzelradaufhängung, Stabilisator; Hinterachsträger elastisch gelagert
Fensterheber elektrisch vorn mit Tipp-Auf/Zu-Funktion (inkl. Überschußkraftbegrenzung) und Komfortschaltung
Funkschlüssel, ohne Safe-Lock - ent- und verriegelt Türen, Gepäckraum- und Tankklappe - inklusive Keyless-Go - inklusive Komfortschließung/-öffnung der Fenster
Fußmatten vorn und hinten aus Velours in Schwarz; in Verbindung mit Interieur design selection Interieur S line oder im S-Modell mit Kontrastnaht farbabgestimmt auf die jeweilige Innenausstattungsfarbe
Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend - Öffnen über die Taste auf dem Fahrzeugschlüssel, die Taste in der Fahrertürverkleidung oder durch die Softtouch-Taste in der Griffmulde der Klappe oder durch eine Fußgeste (Kick-Bewegung) in Verb. mit Komfortschlüssel inkl. sensorgest. Gepäckraumverriegelung - Schließen über die Taste an der Innenseite der Klappe, die Taste in der Fahrertür oder über den Komfortschlüssel (Dauerdruck) oder durch eine Fußgeste (Kick-Bewegung) in Verb. mit Komfortschlüssel inkl. sensorgest. Gepäckraumverriegelung
Geschwindigkeitsregelanlage mit einstellbarem Geschwindigkeitsbegrenzer Die Geschwindigkeitsregelanlage hält die individuell eingestellte Geschwindigkeit ab 20 km/h konstant, sofern es die Motorleistung zulässt. Der einstellbare Geschwindigkeitsbegrenzer hilft ab ca. 30 km/h z. B. innerhalb geschlossener Ortschaften, eine vorher eingestellte Maximalgeschwindigkeit nicht zu überschreiten



Bezeichnung
Getriebe: S tronic (7-Stufen)
Innenbeleuchtung Dachmodul vorn und hinten inklusive Leseleuchten vorn kapazitiv bedienbar, Make-up-Spiegel beleuchtet, Auflicht auf Mittelkonsole, Handschuhfachleuchte
Innenspiegel abblendbar
Kindersicherung manuell
Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze - Normhalterung zur praktischen Befestigung von ISOFIX Kindersitzen - Inkl. zusätzlichem Befestigungspunkt (Top Tether) - Die empfohlenen Kindersitze erhalten Sie bei Ihrem Audi Partner
Klimaautomatik -1Zonen - regelt elektronisch die Lufttemperatur, -menge und -verteilung sonnenstandsabhängige Regelung - die Luftverteilung kann anhand von 5 Hauptstellungen vorgenommen werden - 3 in die Sitzheizungs- bzw. Sitzlüftungstaste integrierte LEDs geben Rückmeldung über die gewählte Einstellung (optional) - Tasten für die Enteisung der Front u.Heckscheibe - man. Umluftregelung - mit Schlüsselerkennung und Feuchtesensor - staub- und geruchsabscheidender Innenraumfilter
Kofferraumbodenmatte
Kopfstützen (4) - vorn und hinten in der Höhe einstellbar
Kraftstoffbehälter (54 Liter)
LED-Heckleuchten Blink-, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Heckkennzeichenleuchten in LED -Technologie. Bremsleuchten in LED-Technologie ermöglichen durch die schnellere Aktivierung eine frühere Wahrnehmung durch den nachfolgenden Verkehr.
LED-Scheinwerfer in LED-Technologie; Abblendlicht, Fernlicht, Tagfahrlicht und Positionslicht in LED; Blinklicht in Glühlampen-Technik, mit Allwetterlicht
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion mit 6 Multifunktionstasten zur Bedienung der Grundfunktionen der vorhandenen Infotainment-Umfänge; in Höhe und Abstand einstellbar, mit Fullsize-Airbag; Lenkradkranz in Leder
Mild-Hybrid Mild-Hybrid verfügt über eine erweiterte Start-Stop-Funktion, erweiterte Energierückgewinnung beim Bremsen (Rekuperation) zum Laden der Starterbatterie und Lithium-Ionen-Zusatzspeicher. Durch dies kann das System mehr Energie rückgewinnen und schaltet den Motor häufiger ab. Für Mild-Hybrid ist konzeptionell ein ergänzender Riemen -Starter-Generator (RSG) vorgesehen. Ein rein elektrisches Fahren ist nicht möglich.
Mittelarmlehne vorn
Nichtraucherausführung - jeweils eine 12-Volt-Steckdose in der Mittelkonsole vorn vor dem Schalt-/Wählhebel und hinten für die 2. Sitzreihe - kein Zigarettenanzünder
Ottopartikelfilter
Paket Glanz - Dachrahmen und Fensterschachteile in eloxiertem Aluminium
Polster: Stoffausstattung Index für Normalsitze: - Sitzmittelbahnen in Stoff Index felsgrau oder schwarz - Sitzseitenwangen, Kopfstützen und Mittelarmlehne in Stoff uni felsgrau oder schwarz
Rad: Leichtmetallräder "15-Speichen-Design" 7,5 J x 17 mit Reifen 225/50 R 17
Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige - optische und akustische Warnung bei Druckverlust an einem oder mehreren Rädern
Rad: Reifenreparaturset 12 V Kompressor und Reifendichtmittel Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt Größe 225/50 R17 zulässige Höchstgeschwindigkeit 210 km/h
Radiozubehör: 8 Lautsprecher
Radiozubehör: Datenmodul Europa
Rücksitzlehne umklappbar teilbar im Verhältnis 40:20:40 oder vollständig umklappbar, mit Mittelarmlehne
Servolenkung, elektromechanisch - wartungsfreie Zahnstangenlenkung mit geschwindigkeitsabhängiger Lenkunterstützung; präzises Lenkgefühl bei hohem Tempo, hervorragende Unterstützung beim Einparken.
Sicherheitsgurte Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze Gurtrageerkennung vorn, farblich auf das Interieur abgestimmt
Gurtkraftbegrenzer vorn Gurtstraffer vorn
Sitze (Normalsitze) vorn mit manueller Einstellung von Sitzhöhe, Sitzlängsposition, Lehnenneigung, Kopfstützen- und Gurthöhe
Spurverlassenswarnung hilft innerhalb der Systemgrenzen, ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrspur zu vermeiden. Ist das System aktiviert und bereit und hat der Fahrer keinen Blinker gesetzt, hilft die Spurverlassenswarnung durch korrigierende Lenkeingriffe, ein



Bezeichnung
Überfahren von erkannten Fahrbahnbegrenzungslinien zu vermeiden. Eine zusätzliche Lenkradvibration ist auf Fahrerwunsch einstellbar. Funktionsbereich ab ca. 60 bis maximal 250 km/h
Start-Stop-System - hilft den Kraftstoffverbrauch und den CO ₂ -Ausstoß durch Abschalten des Motors in Standphasen zu senken, z. B. an Ampeln. Für einen Wiederstart wird der Startvorgang bereits beim Lösen der Fußbremse eingeleitet. Jederzeit über eine Taste deaktivierbar.
Telefon: Bluetooth-Schnittstelle Das Smartphone kann mittels Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden werden, um Musik über das Fahrzeug abzuspielen oder Telefonate zu führen. Zum Freisprechen können zwei Mobiltelefone gleichzeitig verbunden werden. Die kompletten Kontaktdaten werden nur vom - im MMI hinterlegten - ersten Haupttelefon angezeigt. Je nach Smartphone-Modell können auch E-Mails und SMS mittels Bluetooth im MMI angezeigt werden.
Verbandmaterial mit Warndreieck - Warndreieck - Verbandmaterial - 2 Warnwesten
Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung - Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, grün getönt - verbesserte Außengeräuschkämmung
Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert unterstützt, indem innerhalb der Systemgrenzen erkannte Verkehrszeichen, wie beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote und temporäre Geschwindigkeitsgebote, angezeigt werden. Sollte sich ein Verkehrszeichen außerhalb des Sichtbereichs der Kamera befinden, wird es aus den hinterlegten Navigationsdaten der MMI Navigation plus bereitgestellt. Die Anzeige der Verkehrszeichenerkennung erfolgt automatisch im Audi virtual cockpit und ist über das Multifunktionslenkrad konfigurierbar
Wegfahrsperr elektronisch Integriert in Motorsteuergerät, Aktivierung durch Fahrzeugschlüssel
Wärmeschutzverglasung grün - grün getönt - für Heckscheibe, Tür- und Seitenscheiben - Heckscheibe beheizbar, mit Zeitschaltung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Lackierung: Uni
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus Höhe und Abstand des Lederlenkrads sind manuell einstellbar. Zur komfortablen Bedienung der umfangreichen serienmäßigen und optionalen Infotainment -Umfänge ist das Lenkrad mit 12 Multifunktionstasten ausgestattet. Mit Schalt-/Wählhebelknauf in Leder sowie Handbremsgriff in Kunstleder.
Navigation: MMI Navigation plus mit MMI touch - Navigationssystem auf dem hochauflösenden 10,1-Zoll -Farbdisplay,Kartenupdate,3D-Städtearstellung mit Anzeige MMI Suche,MMI touch,online Verkehrsinformationen plus Bluetooth-Schnittstelle,digitalen Radioempfang DAB+,AM-/FM -Phasendiversity,WLAN-Hardware - Audi connect Navigation & Infotainment: Gefahreninformationen,Wetterinformationen online Spracheingabe,WLAN-Hotspot,Amazon Alexa Integration,online Radio
Paket Business - Sitzheizung vorn - Komfortpaket Spiegel - Infotainmentpaket Smartphone - MMI Navigation plus mit MMI touch - Audi connect Navigation & Infotainment - Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
Paket Komfortpaket Spiegel - Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos - Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend mit integriertem LED-Blinklicht und Bordsteinautomatik für den Beifahreräußerspiegel; Spiegelglas konvex, plan oder asphärisch, inklusive beheizbarer Scheibenwaschdüsen. Durch die Bordsteinautomatik klappt der Beifahreräußerspiegel bei eingelegtem Rückwärtsgang nach unten und ermöglicht dem Fahrer eine bessere Sicht auf die Bordsteinkante.
Sitzheizung vorn - beheizt Sitz- und Lehnenmittelbahn, bei Leder Ausstattung und Sportsitzen; auch Sitzseitenwangen - für Fahrer- und Beifahrerseite individuell mehrstufig über Direktwahltaste am Klimabedienteil einstellbar
Standheizung/-lüftung Die Standheizung erwärmt den Innenraum und befreit die Scheiben von Eis ohne Inbetriebnahme des Motors. Die Standlüftung führt Frischluft zu und senkt die Innenraumtemperatur. Beide Funktionen sind mittels Timer und separater Fernbedienung aktivierbar. Eine intelligente Steuerung mit Timer und Abfahrzeitprogrammierung berechnet zeit- und energieeffizient die Heizdauer. 2 Heizmodi wählbar: -abtauen Abtaumodus nur für die Scheiben -warm Aufwärmmodus für zusätzlich. Vorwärmen des Innenraums



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Kein Bestandteil der Ausstattung) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Kein Bestandteil der Ausstattung) - beschädigt - kein Abzug
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Blende) - Fehlstellung - de-/montieren
4	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
5	Tür vorn links	Tür (Polieren) - Kratzer - auslegen / polieren
6	Sitz hinten	Rücksitz - verschmutzt - reinigen
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern
10	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Sitz hinten	Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung
12	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
13	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
14	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Unterlagen	Serviceheft (Service überzogen) - unvollständig - Wertminderung
17	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - kein Abzug
2	Heckleuchte	Heckleuchte (LED) rechts - Abrieb - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum

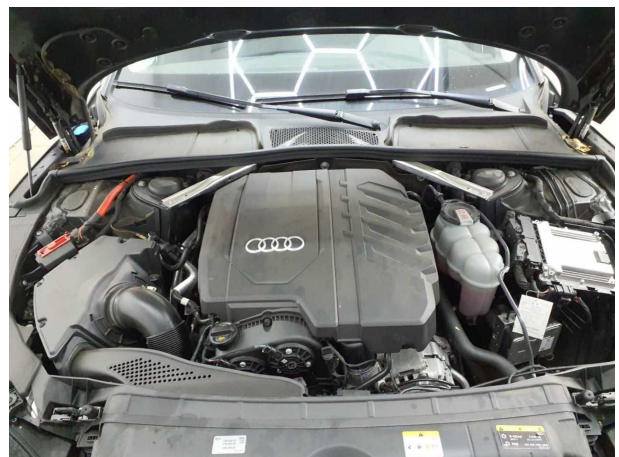


Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Instrumententafel

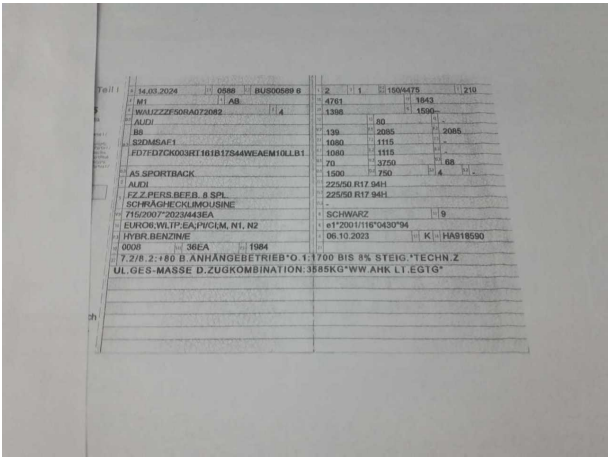


Abbildung 11: Zulassungsdokument(e)

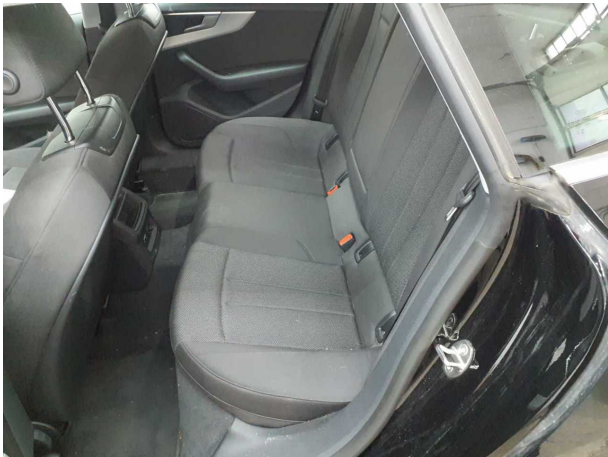


Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges

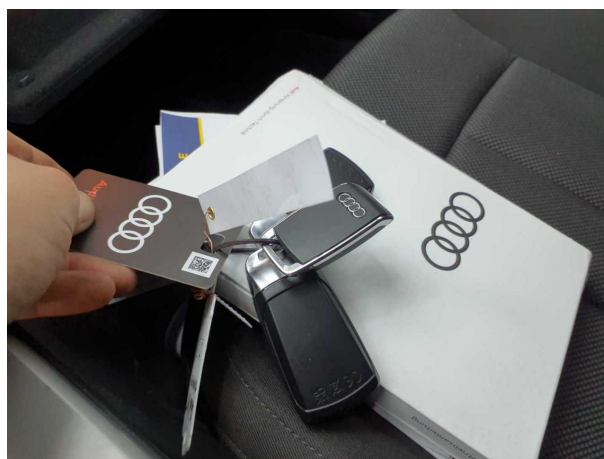


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos

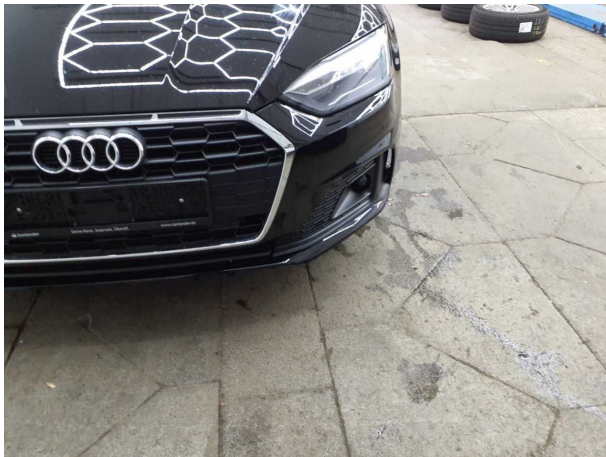

Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Blende) - Fehlstellung - de-/montieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (Blende) - Fehlstellung - de-/montieren




Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür (Polieren) - Kratzer - auslegen / polieren

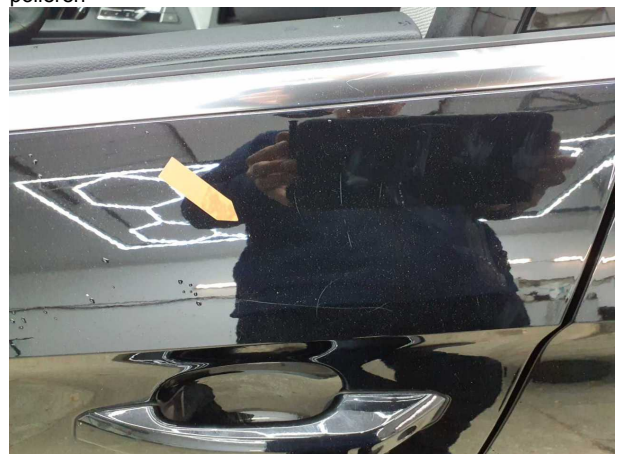


Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür (Polieren) - Kratzer - auslegen / polieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

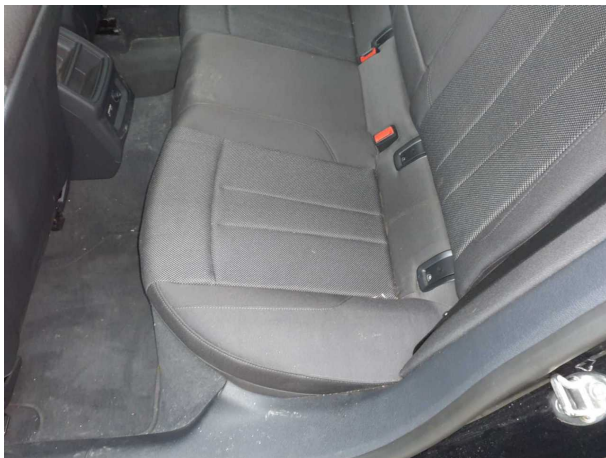


Beschädigung #6: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen

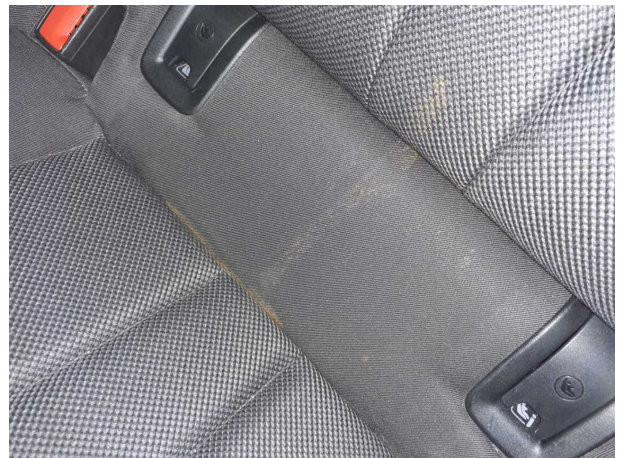

Beschädigung #6: Sitz hinten: Rücksitz - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

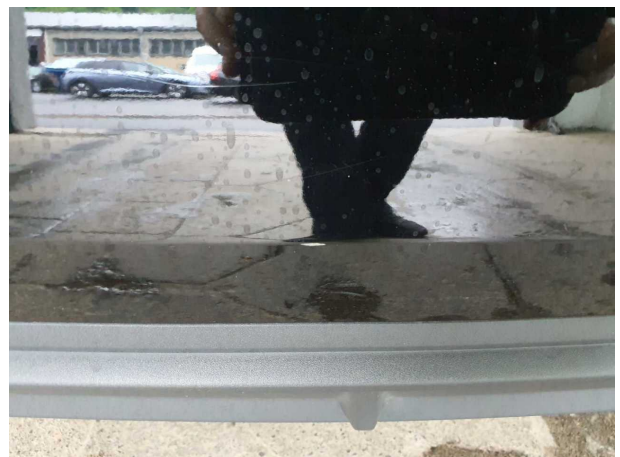

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

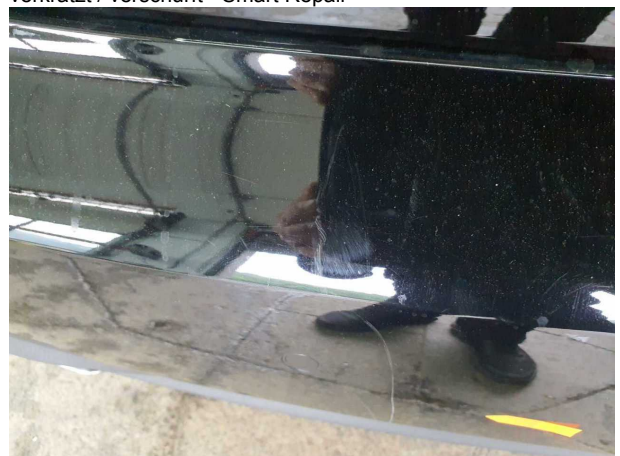

Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

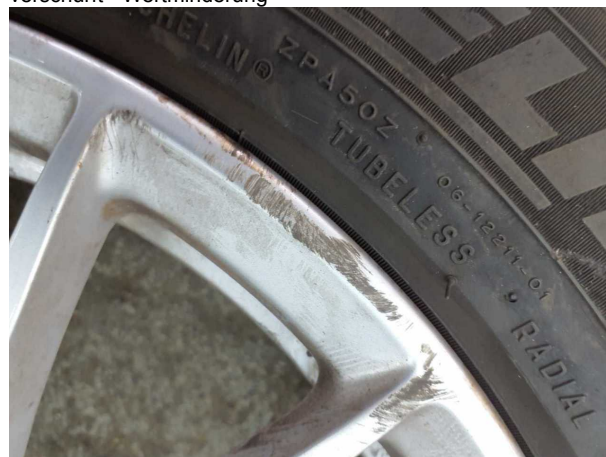

Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

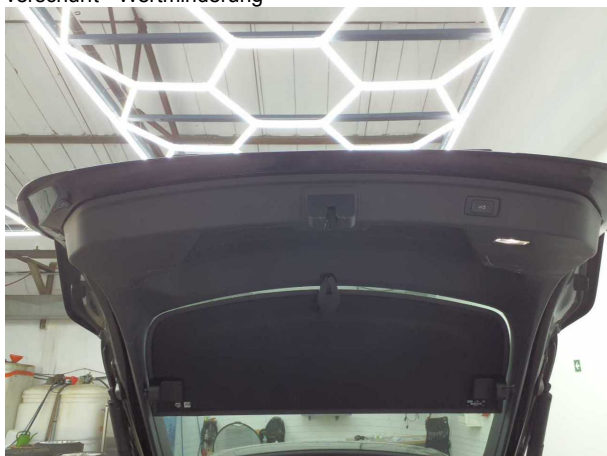

Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern




Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

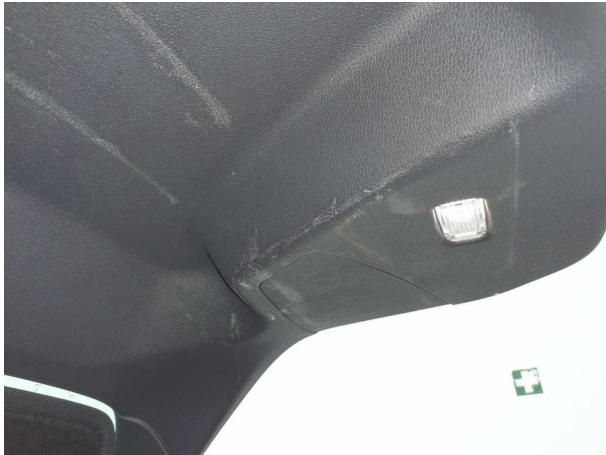

Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - Kratzer - erneuern

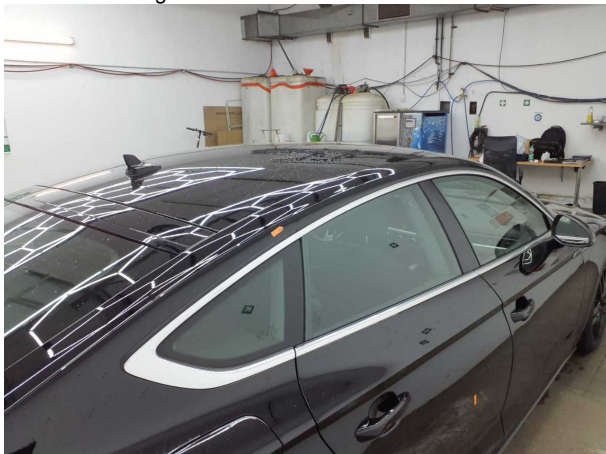


Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #11: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung

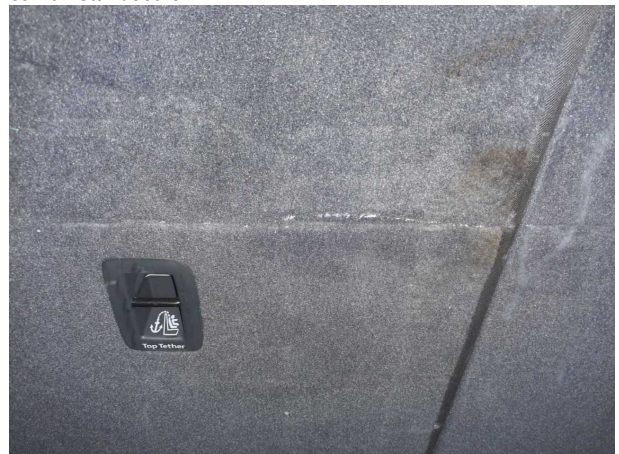


Beschädigung #11: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

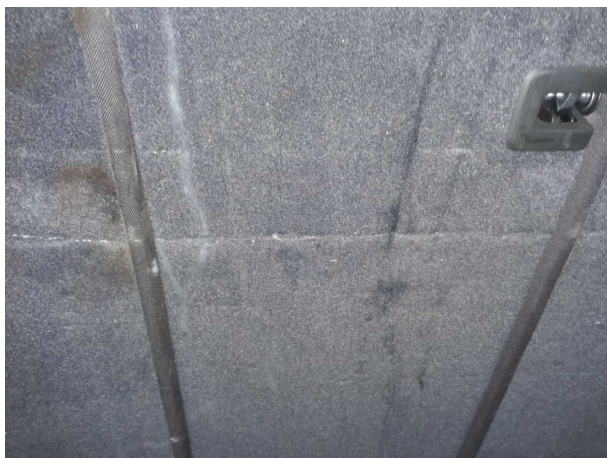

Beschädigung #11: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung

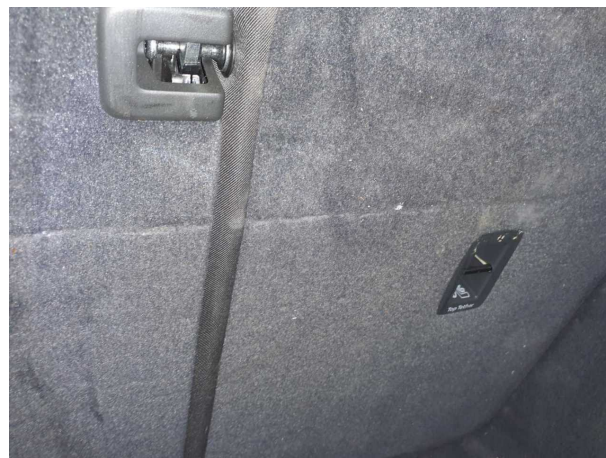

Beschädigung #11: Sitz hinten: Sitzbezug - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #12: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

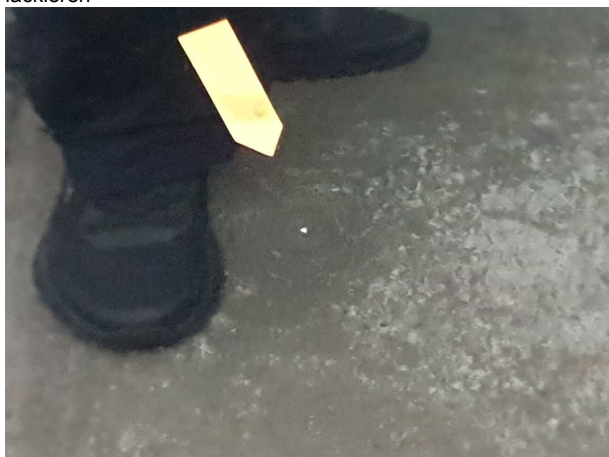


Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

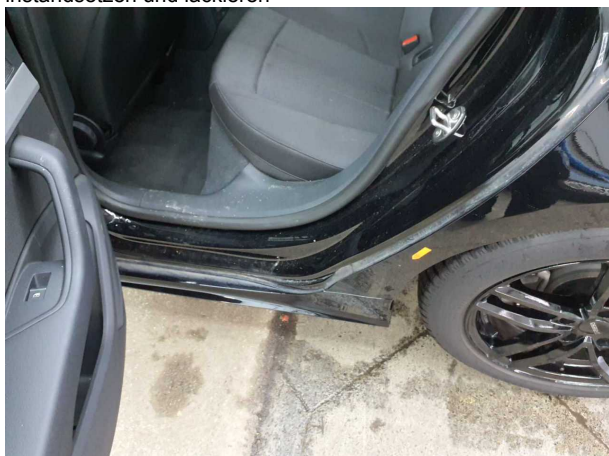

Beschädigung #15: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

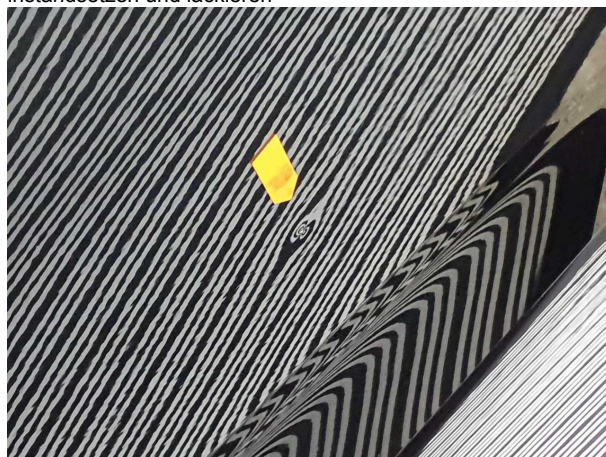

Beschädigung #14: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

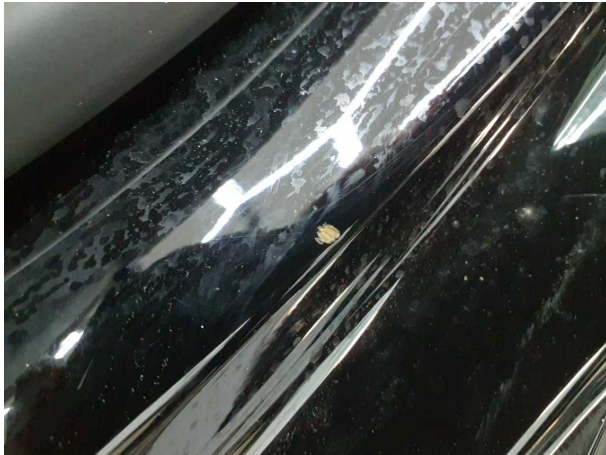

Beschädigung #15: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #15: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #17: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - erneuern