



Bild 1 : Diagonal von vorn links  
Diagonale vorn

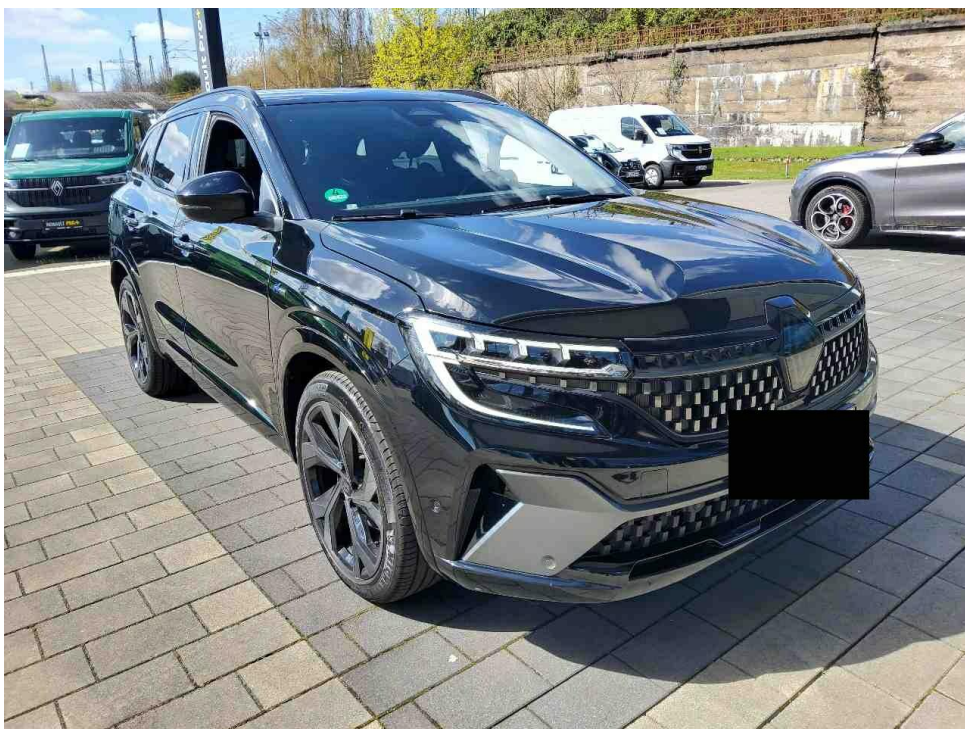


Bild 2 : Diagonal von vorn rechts  
Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts  
Diagonale hinten

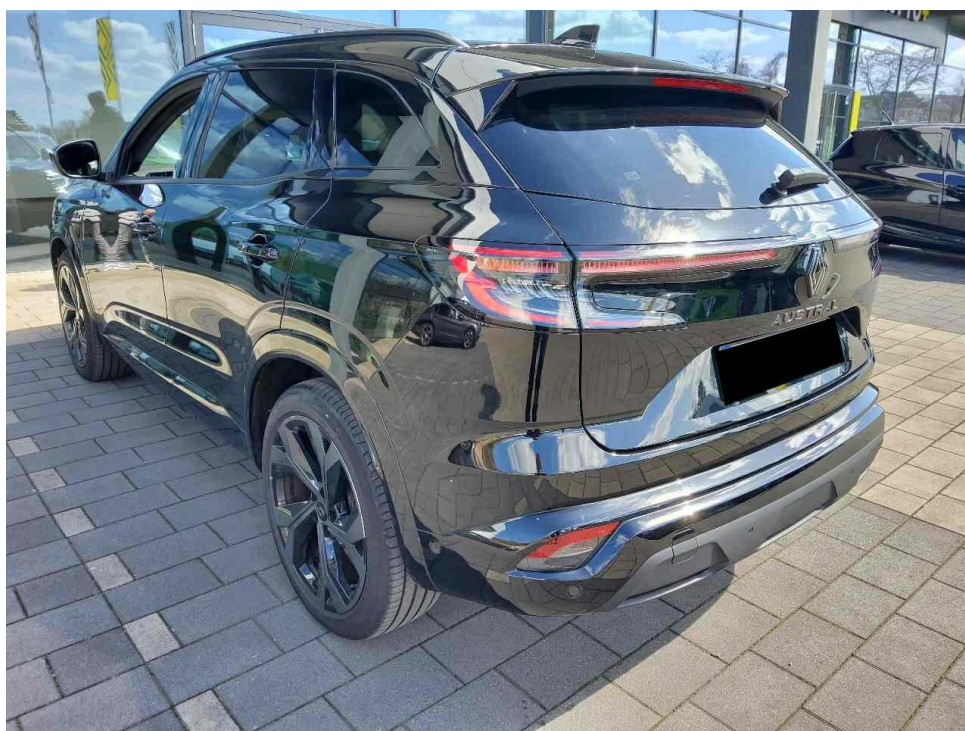


Bild 4 : Diagonal von hinten links  
Diagonal von hinten links

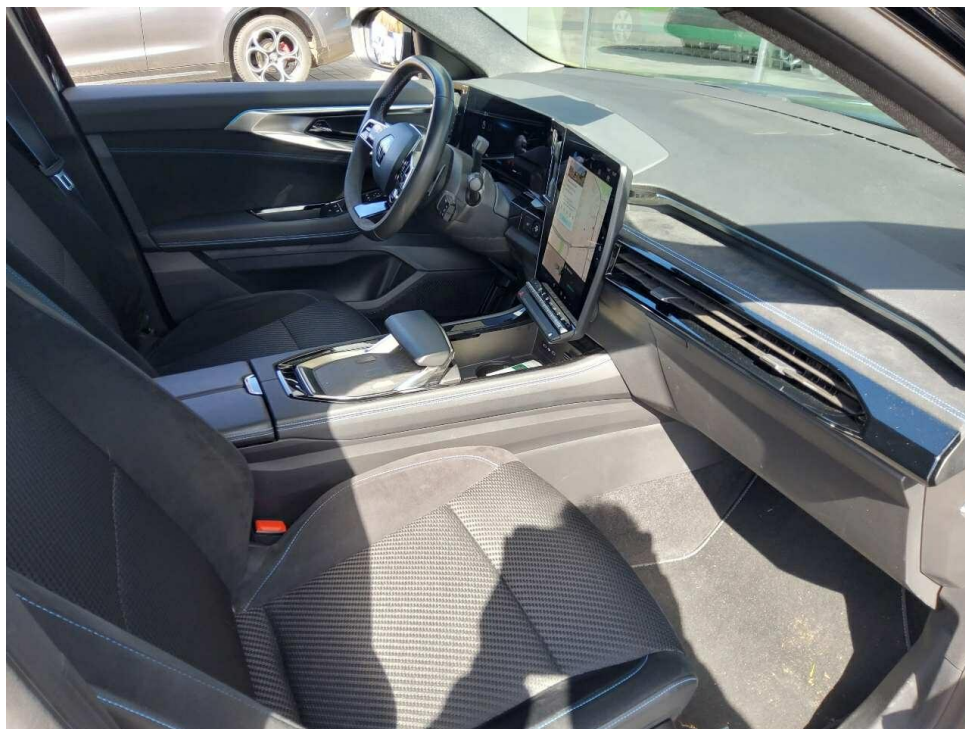


Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand

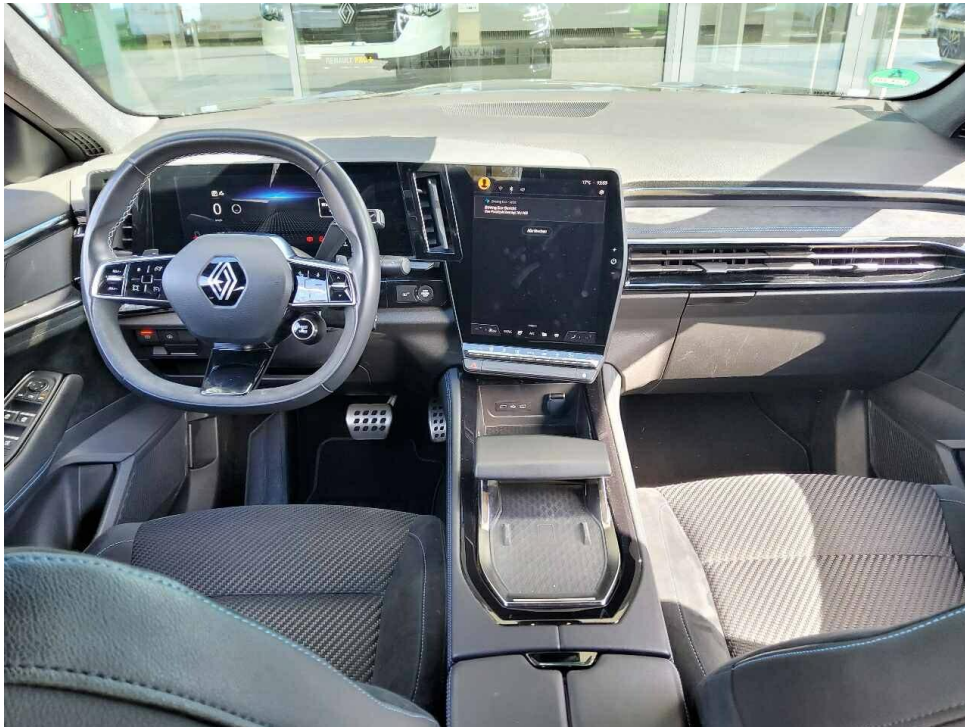


Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

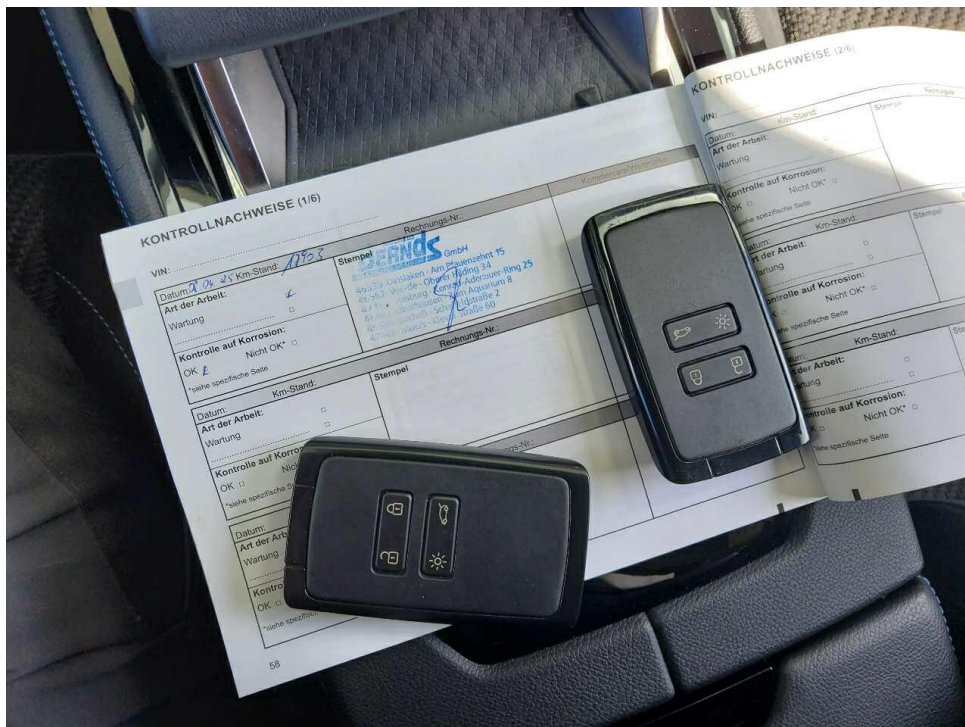


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Türeinstieg hinten links, Delle und Kratzer

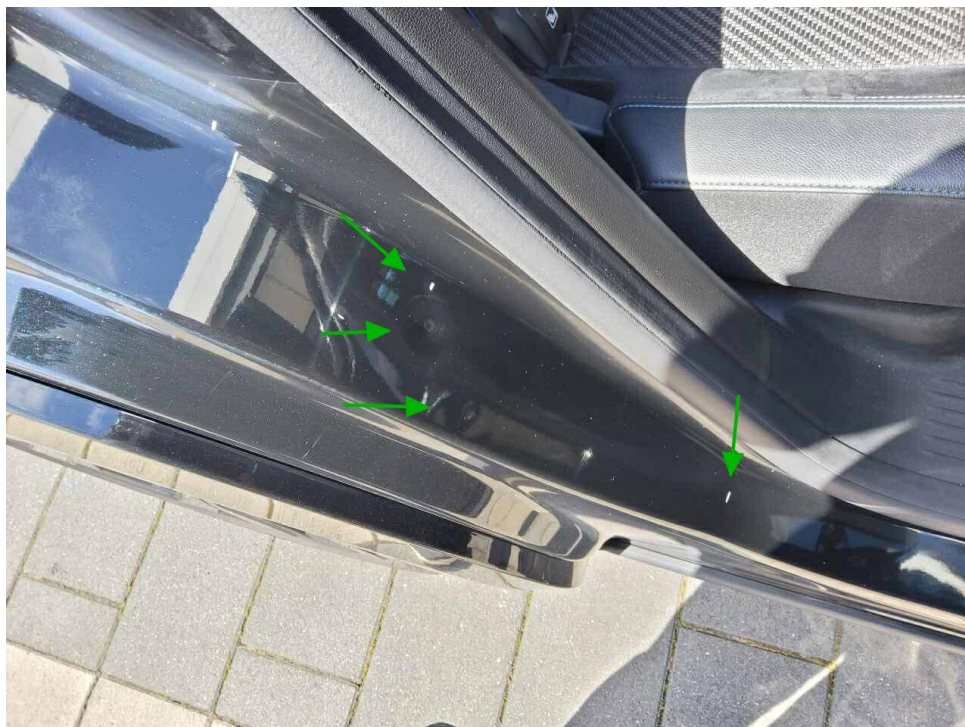


Bild 10 : Türeinstieg hinten rechts, zerkratzt und eingedellt



Bild 11 : Türeinstieg hinten rechts, zerkratzt und eingedellt

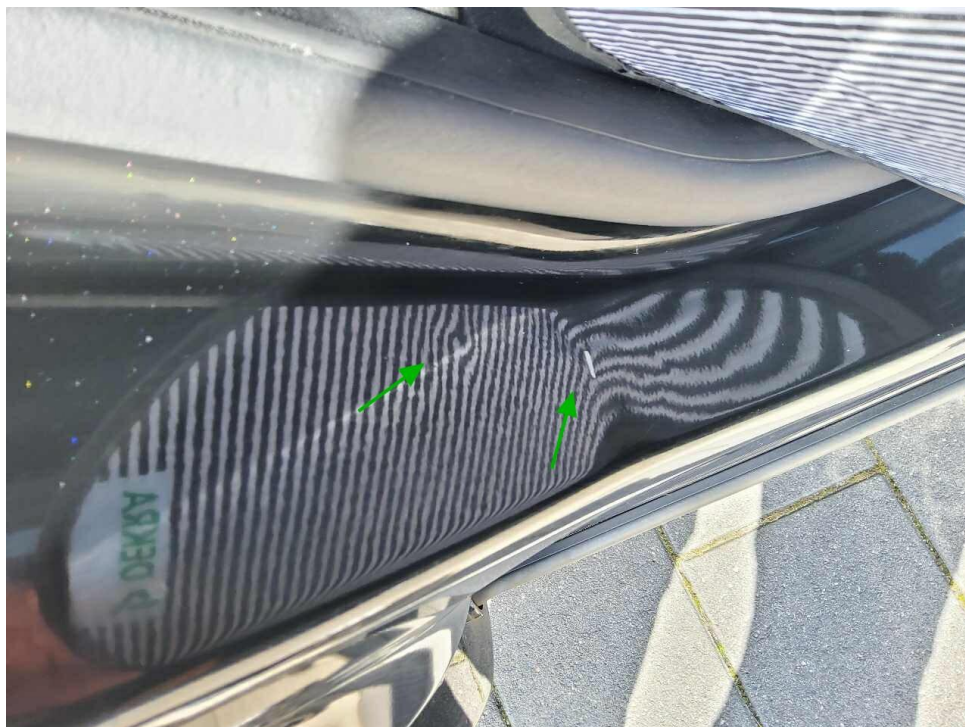


Bild 12 : Türeinstieg hinten rechts, zerkratzt und eingedellt



Bild 13 : Stoßfänger hinten, zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger hinten, zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten, zerkratzt

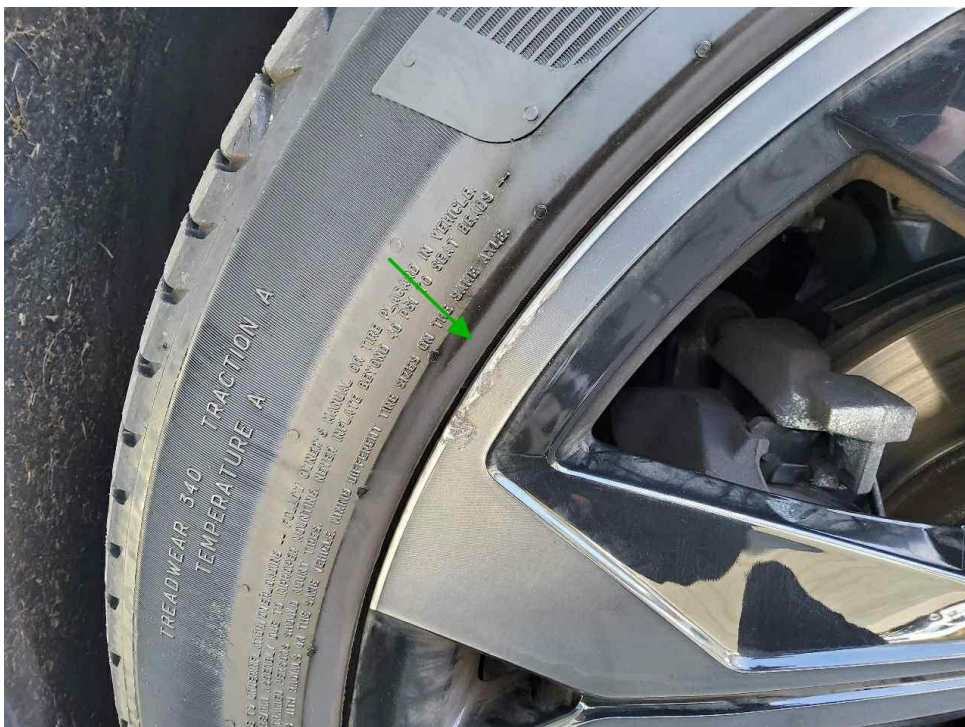


Bild 16 : Felge vorne links, zerkratzt, Wertminderung



Bild 17 : Felge vorne links, zerkratzt, Wertminderung



Bild 18 : Felge hinten links, zerkratzt

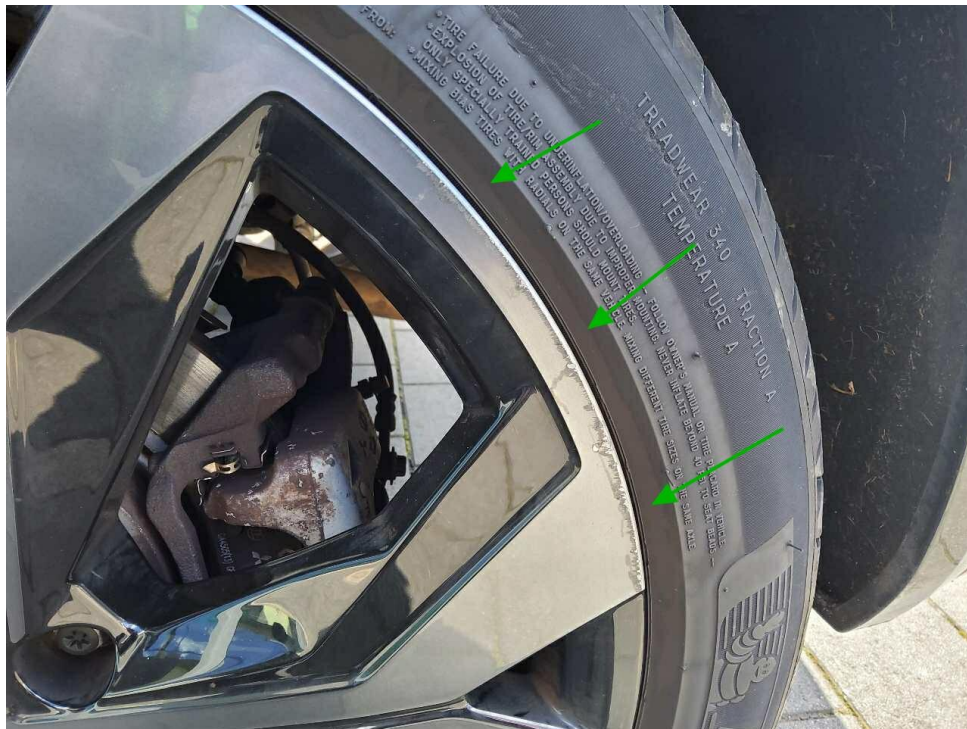


Bild 19 : Felge hinten links, zerkratzt

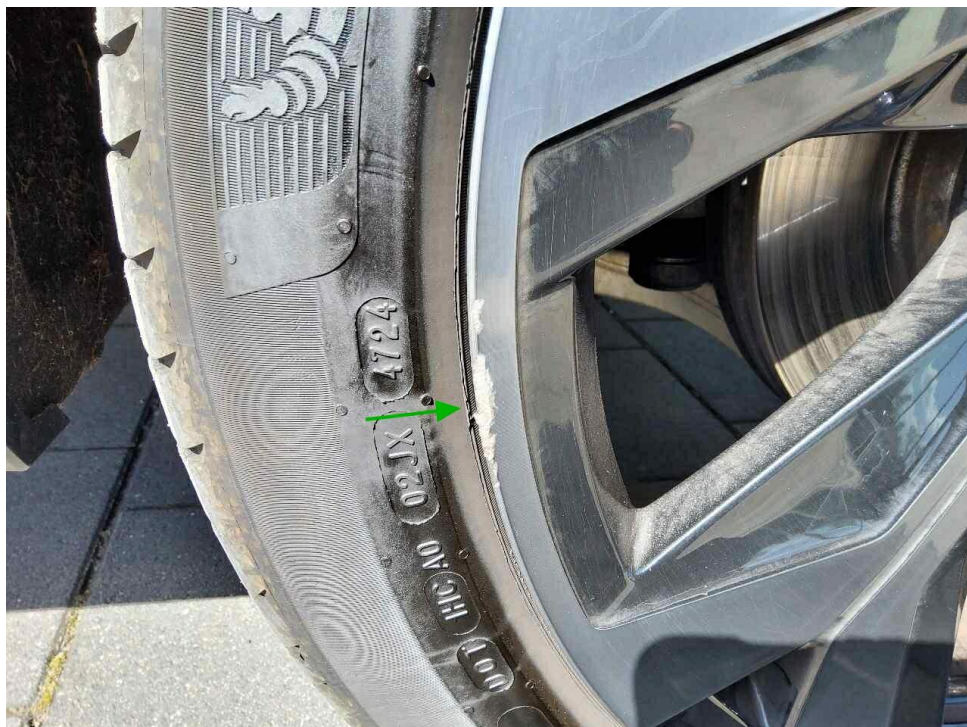


Bild 20 : Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 21 : Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 22 : Felge vorne rechts, zerkratzt

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung  
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss  
Besichtigung 01.04.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 135 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

|                            |                                                                                   |                      |                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Erstzulassung              | 27.03.2024                                                                        | Letzte Zulassung     | 27.03.2024                   |
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen                                                                | Hersteller           | Renault                      |
| Typ / Verkaufsbez.         | Austral (07.2022->) /<br>Austral 1.3 TCe 160<br>Mild-Hybrid (EU 6d)               | Aufbauart            | Geländewagen                 |
| Türen                      | 5                                                                                 | Sitzplätze           | 5                            |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | VF1RHN00571116276                                                                 | HSN / TSN            | 3333 / BPR                   |
| DAT Europa-Code®           | 017201580110001                                                                   | DAT Marktindex       | DE001 6410                   |
| Km-Stand abgelesen         | 29500                                                                             | Nächste HU §29 StVZO | 03 / 2027                    |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.Benzin/E                                                                     | Zylinderanzahl       | 4 /                          |
| Leistung (kW)              | 116                                                                               | Hubraum (ccm)        | 1332                         |
| Schadstoffklasse:          | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,                                                           | Getriebe             | Automatik /                  |
|                            | N1 I                                                                              |                      |                              |
| Felgen                     | Leichtmetall                                                                      | Farbe (Hersteller)   | NOIR ETOILE (GNE) /<br>TEGNE |
| Polster / Farbe            | Stoff/Alcantara / Schwarz                                                         |                      |                              |
|                            | Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |                      |                              |

## Räder / Reifen

| Achse     | Reifenbezeichnung                  | Hersteller/Typ       | Art   | Profiltiefe |
|-----------|------------------------------------|----------------------|-------|-------------|
| 1 links   | 235 / 45 R 20 100 V                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 45 R 20 100 V                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 5 mm        |
| 2 links   | 235 / 45 R 20 100 V                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 5 mm        |
| rechts    | 235 / 45 R 20 100 V                | Michelin / Primacy 4 | S / O | 5 mm        |
| Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.06.2027 |                      |       |             |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenausstattung: Esprit Alpine, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 8x20 (Daytona), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2667 mm, Reifen 235/45 R20 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff, Sonderlackierung Metallic Dezir Rot, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung

| Code  | Bezeichnung                         |
|-------|-------------------------------------|
| 22707 | Frontscheibe heizbar                |
| 39898 | Induktionsladeschale für Smartphone |
| 33609 | Rücksitzbank verschiebbar           |
| 29500 | Sitzheizung vorn                    |
| 27300 | Mittelarmlehne hinten               |

---

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig  
letzte Wartung: am 08.04.2025 bei Kilometerstand 17.903  
bis Wartung verbleiben: 2 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Türeinstieg hinten links, Delle und Kratzer, smart repair (Bild 9)
2. Türeinstieg hinten rechts, zerkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 10, 11, 12)
3. Stoßfänger hinten, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)
4. Felge vorne links, zerkratzt, Wertminderung, (Bild 16, 17)
5. Felge hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 18, 19)
6. Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 20, 21, 22)
7. Lackvorbereitung

---

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

### Bezeichnung des Schadens

Türeinstieg vorne links, zerkratzt,  
Türeinstieg vorne rechts, zerkratzt,  
Türkante vorne rechts, Kratzer,  
Tür hinten rechts, Kratzer,