

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002420428
Besichtigt am:	22.04.2026 14:09
Berichts-Nr:	10473785
FIN:	WVWZZZ3CZPE013532



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

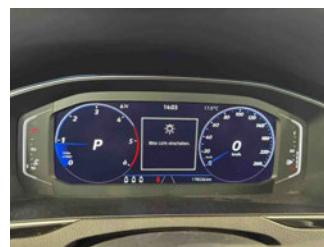

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	14.11.2022
Laufleistung:	178.536 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mangangrau Metallic
Farbe Dach:	Mangangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Digital Cockpit "Pro", mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
Abgasnorm EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängervorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außen-Sound Standard	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Außenspiegel mit Umfeldbeleuchtung und Beifahrerspiegelabsenkung, anklapp- und beheizbar, auf Fahrerseite abblendend	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Heckklappe
Batterie 420A (70Ah)	Fernlichtassistent "Light Assist"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Berganfahrassistent	Fußgängererkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung in Textil
Business	Gepäckraumboden aufstellbar
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachhimmel in Mistralgrau	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Dachreling schwarz	Innenspiegel automatisch abblendend
Dämpfung hinten, Basis 1	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kategorie 0
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersicherung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Differenzialsperre
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Dynamic Drive Control
Komfortsitze vorn	Ohne ECO-Funktion
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Feuerlöscher
Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen	Ohne Garagentoröffner
Ladekantenschutz in Kunststoff	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Head-Up Display
LED-Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Heckspoiler
LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Ohne integriertes Mautsystem
LED-Rückleuchten	Ohne Kindersitz
LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Ladekabel
Leuchtweitenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sprachsteuerung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen	Ohne Spurwechselassistent
Modellpflege KW 22	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Motorenstart Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Müdigkeitserkennung	Ohne Uhr
Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Netztrennwand	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Ohne zusätzliche Bereifung
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normal-Lackierung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Radschrauben Standard
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regensensor
	Regionscode " ECE " für Radio
	Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige
 Rückfahrkamera "Rear View"
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
 Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
 Sicherung
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
 geregelt
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
 höheneinstellbar
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
 Rücksitzplätze in Stoff "Business"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Variant
 Variante Grundausstattung
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
 Verkehrszeichenerkennung
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
 Vordersitze beheizbar
 Vordersitze höheneinstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
 Fahrerseite, mit elektrischer Lehneneinstellung
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/60 R 16 95 V	4,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/60 R 16 95 V	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	245/60 R 16 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tankdeckel	Gebrochen	Ersetzen
2	Radkappe hinten links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	127,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	108,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	185,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	206,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	121,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	104,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	300,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	107,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	178,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	234,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	120,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZPE013532

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

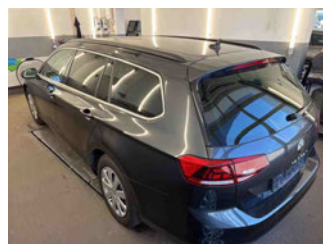

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

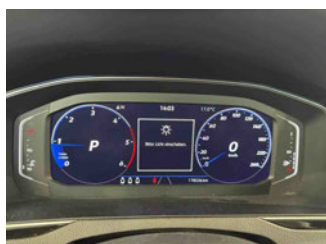

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

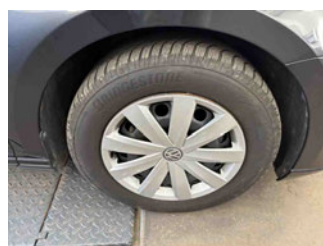


Räder - Rad montiert vorne
rechts

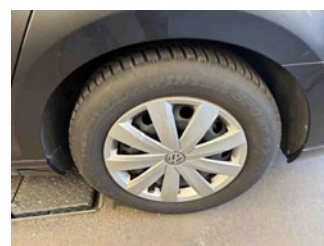


Räder - Rad montiert hinten
links

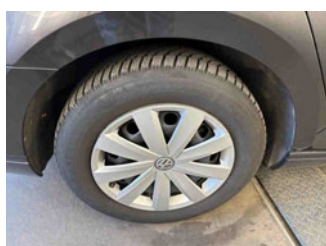

Räder - Rad montiert hinten
rechts

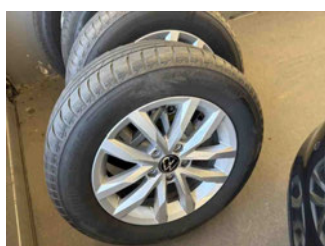

Räder - Rad beiliegend #1

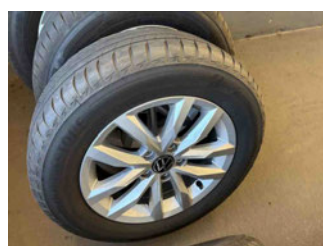


Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

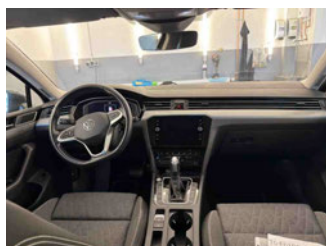


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

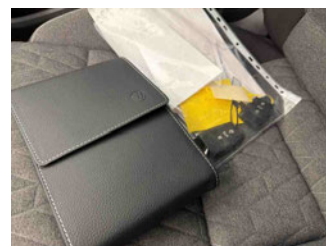
Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

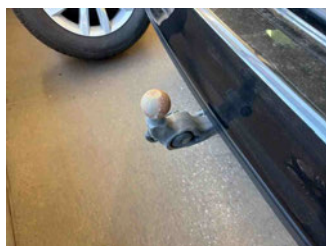

Equipment - Anhängerkupplung

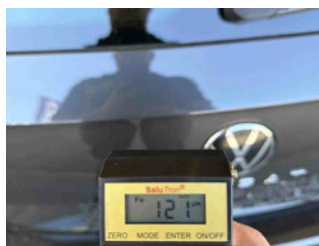

Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube


Lackstärke Seitenwand hinten
links


Lackstärke Seitenwand hinten
rechts


Lackstärke Kotflügel vorne links


Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

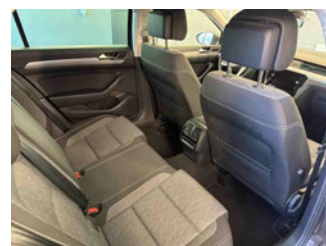

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

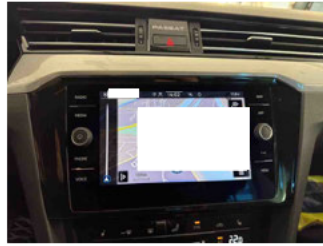

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tankdeckel - Gebrochen - Ersetzen



2 - Radkappe hinten links - Kratzer - Ersetzen

