

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002469224
Besichtigt am: 01.06.2026 14:38
Berichts-Nr: 10708111
FIN: WVGZZZE2ZPP523017



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	ID 4
HSN / TSN:	0603 / CQL
Erstzulassungsdatum:	17.05.2023
Laufleistung:	43.169 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Gletscherweiß Metallic
Farbe Dach:	Schwarz
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Platinum Grey/ Platinum Grey - Soul-Schwarz/ Schwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	303 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)	Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
3D-LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz
4 Leichtmetallräder "Narvik", 8,5 J x 21 vorn, 9 J x 21 hinten, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Einton-Signalhorn
4 Winterräder "Hamar" 8 J x 19 (zus.) in Dark Graphite/glanzgedreht, Winterreifen 235/55 R 19 T/255/50 R 19 T	Elektrische Luftzusatzheizung
6+1 Lautsprecher	Elektro-Motor Aggr. 0EH.A
Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	e-Sound
Airstop®-Reifen 235/45 R 21 vorn, Airstop®-Reifen 255/40 R 21 hinten; mit sportlicher Fahrdynamik	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrzeugklassen-Differenzierung -11A-
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Komfort	Fertigungsablauf Mosel
Armlehne für Vordersitze	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschedämmend
Assistenzpaket	Gepäcknetz
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar	Gepäckraumboden
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Außenspiegelgehäuse	Getriebe Übersetzung 12,976
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 320A (49Ah)	Heckantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Hinterachsgewicht Standard
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Betriebsspannung 12 V	Infotainment-Paket
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordwerkzeug, Wagenheber und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	Interieur Style Platinum Grey mit Lenkrad in Schwarz
Car2X	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung, Schlechtwetterlicht, Begrüßungsfunktion
CCS-Ladedose	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Coupe	Kältemittel R744
Dachleiste, Farbe modellabhängig	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
DC/DC Wandler 3,0 KW	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Standklimatisierung und 3-Zonen-Temperaturregelung
Design-Paket	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Komfortpaket "Plus"
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mittelkonsole variabel, mit wechselbaren Einsätzen für Becherhalter und Ablagefächer

Modelljahreswechsel 2023 XIV

Müdigkeitserkennung

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Touch-Bedienung

Narvik 8,5 J x 21 / 9 J x 21, Airstop®-Reifen 235/45 R 21 / 255/40 R 21 mit sportlicher Fahrdynamik

Navigationssystem "Discover Pro"

Netztrennwand

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

o.b.Abgas

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dachreling

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Online-Update-Fähigkeit ab ID.Software 2.1

Parkassistent "Park Assist Plus" inkl. Einparkhilfe

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 2

Pro

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"

Progressivlenkung

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne, 2 Becherhalter

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access", mit Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Softwareverbund Ausführung 10

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportpaket "Plus"

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

Umweltbonus

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

VWD Modelljahreswechsel

VWD Modellpflege II

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Zellmodul B

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 21 101 T	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	255/10 R 21 102 T	4,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	255/10 R 21 102 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	6,0 mm
Bridgestone			Winter	Aluminium	255/50 R 19 103 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger Ecke hinten links	Delle(n)	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht hinten links	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Motor	Tierverbiss	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZE2ZPP523017

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

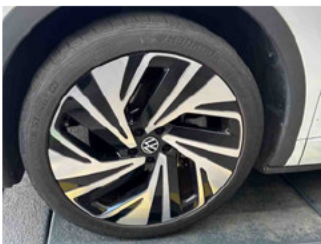

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

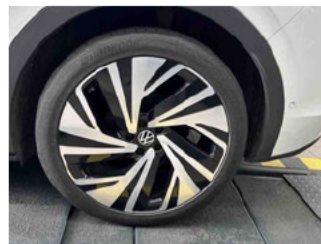

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

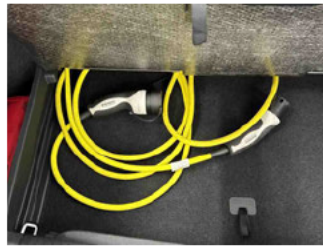

Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger Ecke hinten links - Delle(n) - Ersetzen



2 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Kratzer - Pauschalbetrag



3 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Motor - Tierversbiss - Ersetzen

