

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002559131
Besichtigt am:	21.07.2026 09:53
Berichts-Nr:	11039490
FIN:	TMBJJ8NX7PY117236

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	26.04.2023
Laufleistung:	99.116 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Velvet-Rot Metallic
Farbe Dach:	Velvet-Rot Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	DAB - Digitaler Radioempfang
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Dachreling, schwarz
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Basis 1
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dekor-Einlagen für Aktionsausführungen
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Doppelton-Signalhorn
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Drehstromgenerator 140 A
4 Türen	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Heckklappe
Ablagekästen im Kofferraum	Entriegelung Hintersitz mechanisch
AM TOUR DE	Fahrerkniefahrerairbag
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Feststellbremse
Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	FPK-Medium
Ausströmer	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußmatten vorn und hinten
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Berganfahrassistent	Gepäckraumbeleuchtung
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug	Heckscheibenwischer "AERO"
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Hinterachse "Standard"
Columbus BASIS	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Car2X
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, manuell	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfortausstattung	Ohne Head-Up Display
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kamerasysteme
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Mode3 Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schmutzfänger
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Skisack
Mit Adapter	Ohne Spurwechselassistent
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Stabilisator hinten
Mit Halter	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mittelarmlehne vorn	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelkonsole	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Navi Columbus + Web radio	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Ohne Zusatz-/Standheizung
Netzprogramm + Cargoelemente	Ohne zusätzliche Bereifung
Netztrennwand	Optionsinfotainment (MIB3)
Nicht Heissland	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Radschrauben Standard
Normalsitze vorn	Radstand
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne "drive select"	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Ablagenpaket/box	Reifendruckkontrolle
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifenlieferanten für EU Länder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
 ohne Safesicherung
 Schriftzugsatz in Grundaufführung
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
 Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2022
 Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
 Label auf Sonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlichtschaltung
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
 Typprüfand Deutschland
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variant/Avant
 Variante Grundausrüstung
 Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 50 000 km
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zierleisten schwarz
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	6,0 mm
Falken	Hinten	Links	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm
Falken	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	205/55 R 17 95 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer		205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Continental			Sommer		205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer		205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer		205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Motor	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Sonnenblende links	Gebrochen	Ersetzen
5	Seitenwandverkleidung hinten links	Kratzer	Ersetzen
6	Seitenwandverkleidung hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
8	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	1.620,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	204,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	251,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ8NX7PY117236

FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links


 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug





Seitenansicht - Schweller links

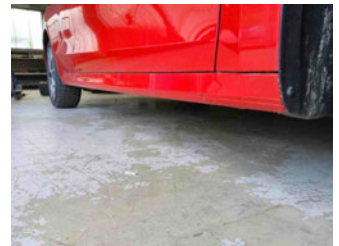

Seitenansicht - Schweller rechts

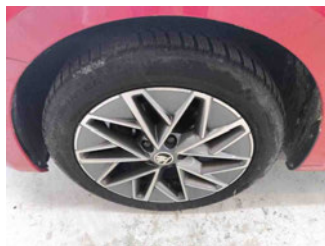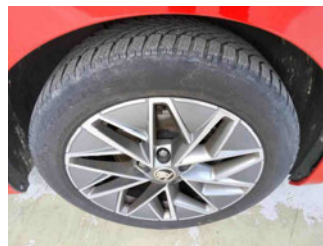
 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

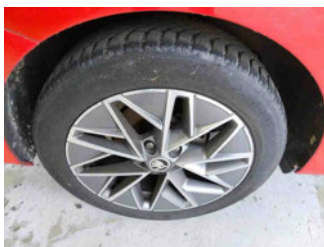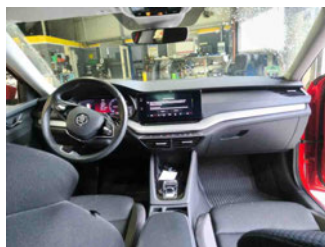 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Räder - eingelegt im Fahrzeug

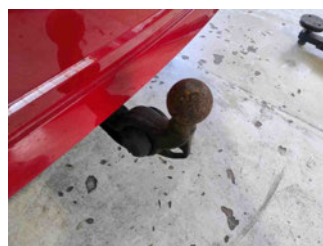

Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts

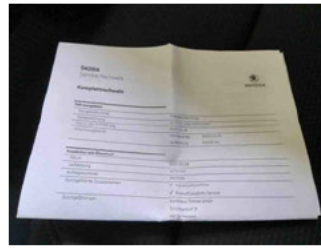

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

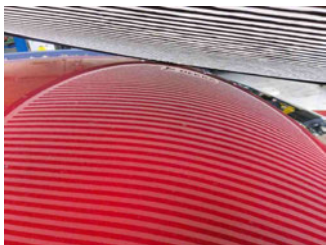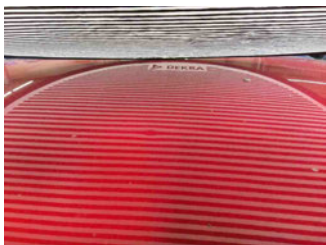

2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




3 - Motor - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



4 - Sonnenblende links - Gebrochen - Ersetzen



5 - Seitenwandverkleidung hinten links - Kratzer - Ersetzen

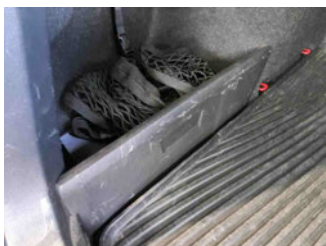

6 - Seitenwandverkleidung hinten rechts - Kratzer - Ersetzen



7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



8 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

