

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	02.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	13.07.2026		
Referenznummern	0002073015		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GPXN1046135		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	MondsteinGrau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	72.021 km
Erstzulassung	12.06.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R18 100Y	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R18 100Y	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R18 100Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R18 100Y	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	8 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/55R17 97H	8 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 08.04.2026 bei km 66.603.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Stoßfänger hinten beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Tür hinten rechts beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts beschädigt	Nein	Restdeformation
Dach beschädigt	Nein	Restdeformation
Tür hinten links beschädigt	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	
Dachholm links beschädigt	Ja	
Tür vorne links beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne links beschädigt	Ja	
Dachholm rechts beschädigt	Ja	
Rückleuchte links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	978,99 €	692,18 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 17, Bild 18)	1781,58 €	1781,58 €
Dach Holm rechts, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	743,62 €	483,35 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren (Bild 15, Bild 16)	430,61 €	430,61 €
Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken (Bild 44, Bild 45, Bild 46)	100,00 €	100,00 €
D- Säule links Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 41, Bild 42, Bild 43)	67,18 €	43,67 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren (Bild 30, Bild 31)	430,61 €	430,61 €
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 35, Bild 36)	100,00 €	100,00 €
Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29)	899,23 €	899,23 €
Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	578,09 €	403,67 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren (Bild 37, Bild 38)	744,42 €	744,42 €
Heckklappe, Reparaturmangel, lackieren (Bild 39, Bild 40)	873,66 €	873,66 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	120,00 €	120,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	7.980,76 €
Minderwert	7.235,75 €
Händlereinkaufspreis	4.950,00 €
Händlerverkaufspreis	6.025,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 46 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

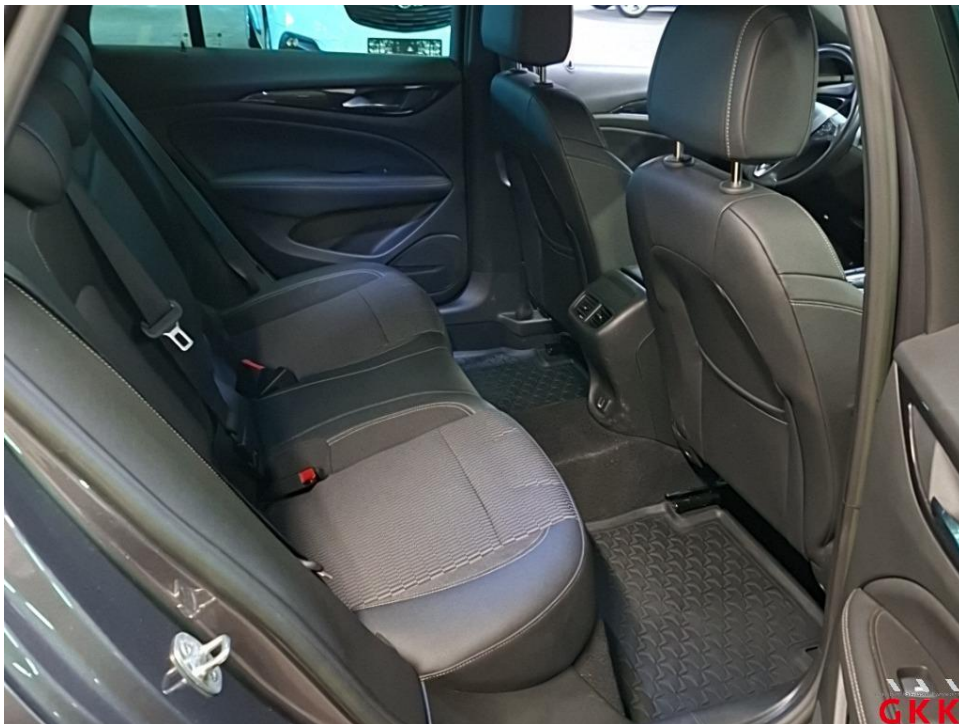


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

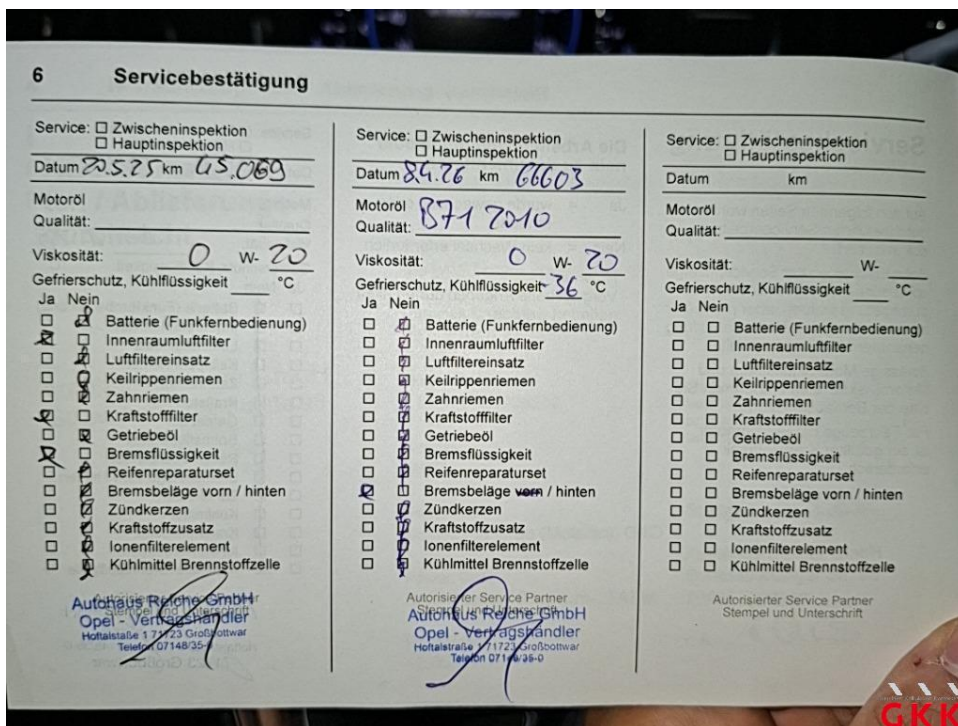


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 16 Tür hinten links, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Dach, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 18 Dach, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

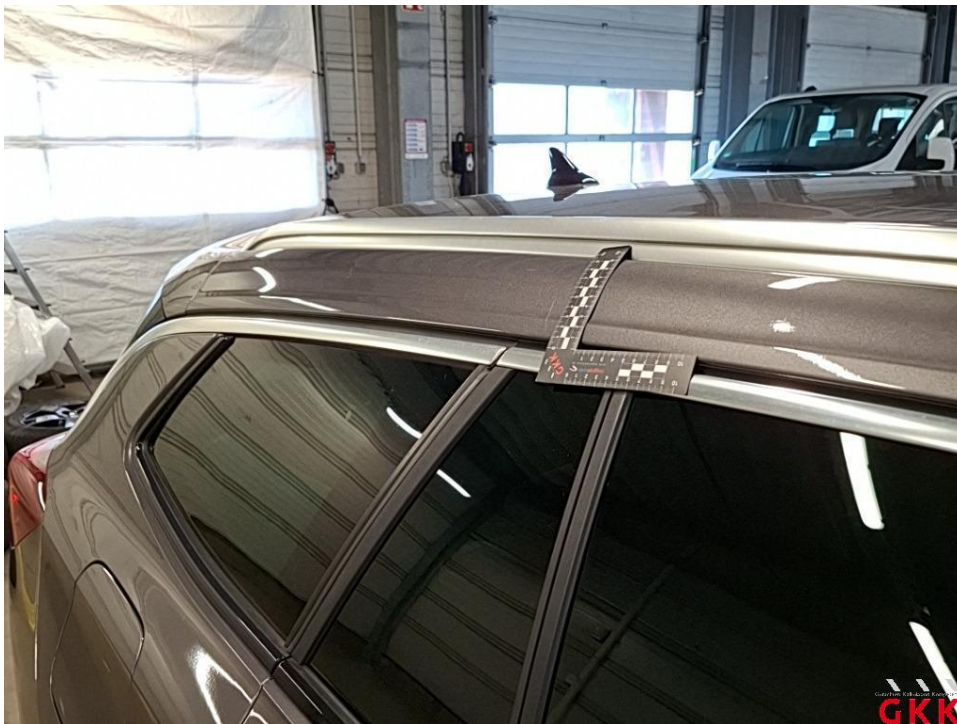


Bild 22 Dach, Holm rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

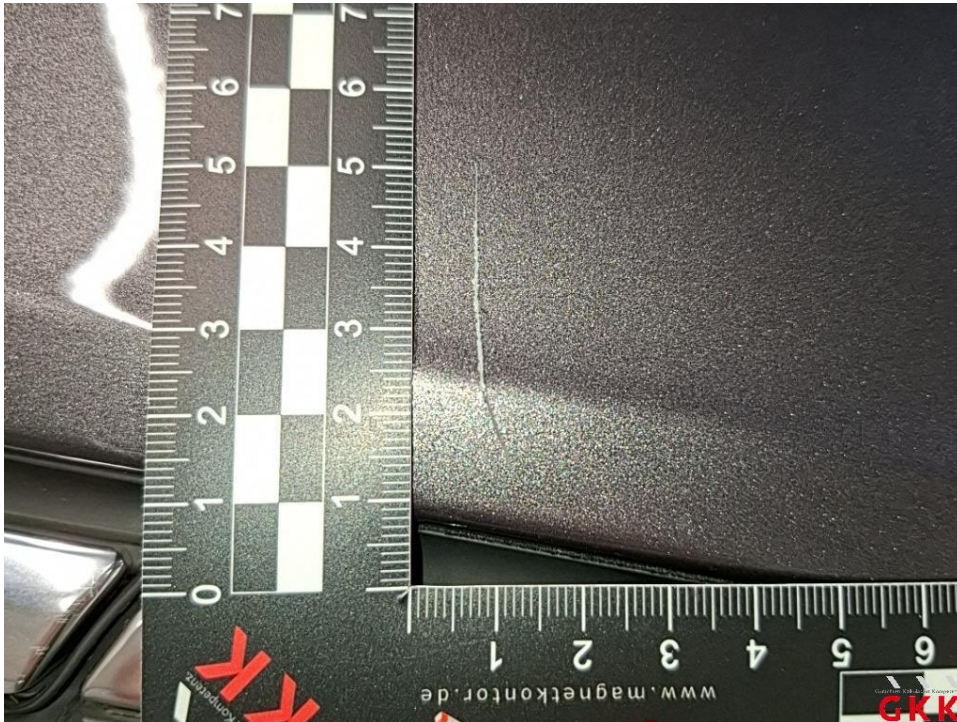


Bild 23 Dach, Holm rechts, verkratzt, lackieren

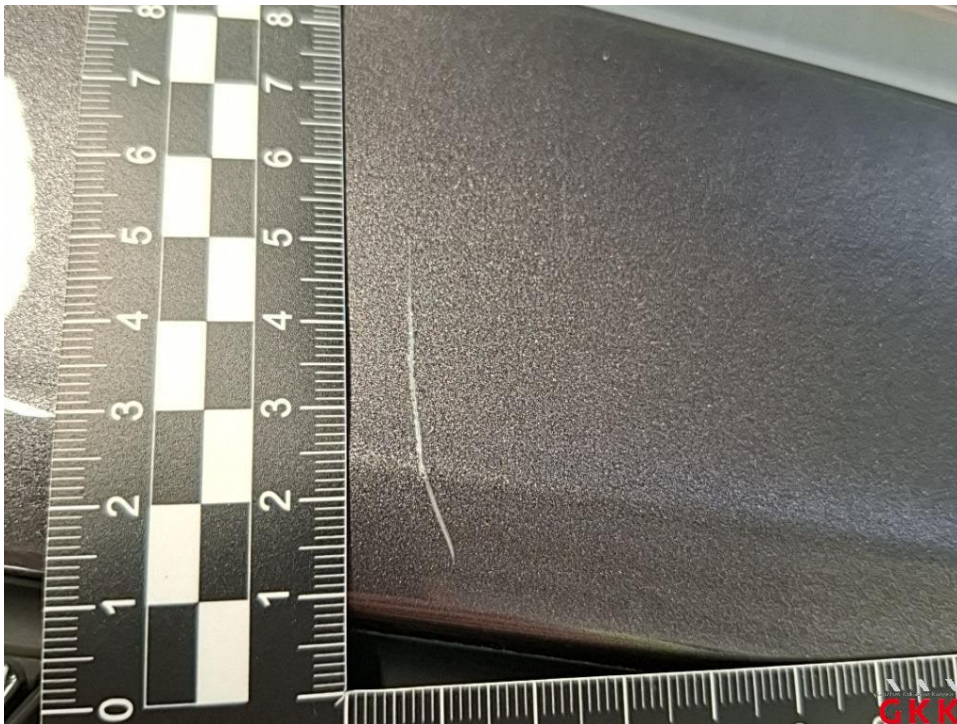


Bild 24 Dach, Holm rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne rechts, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 30 Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage

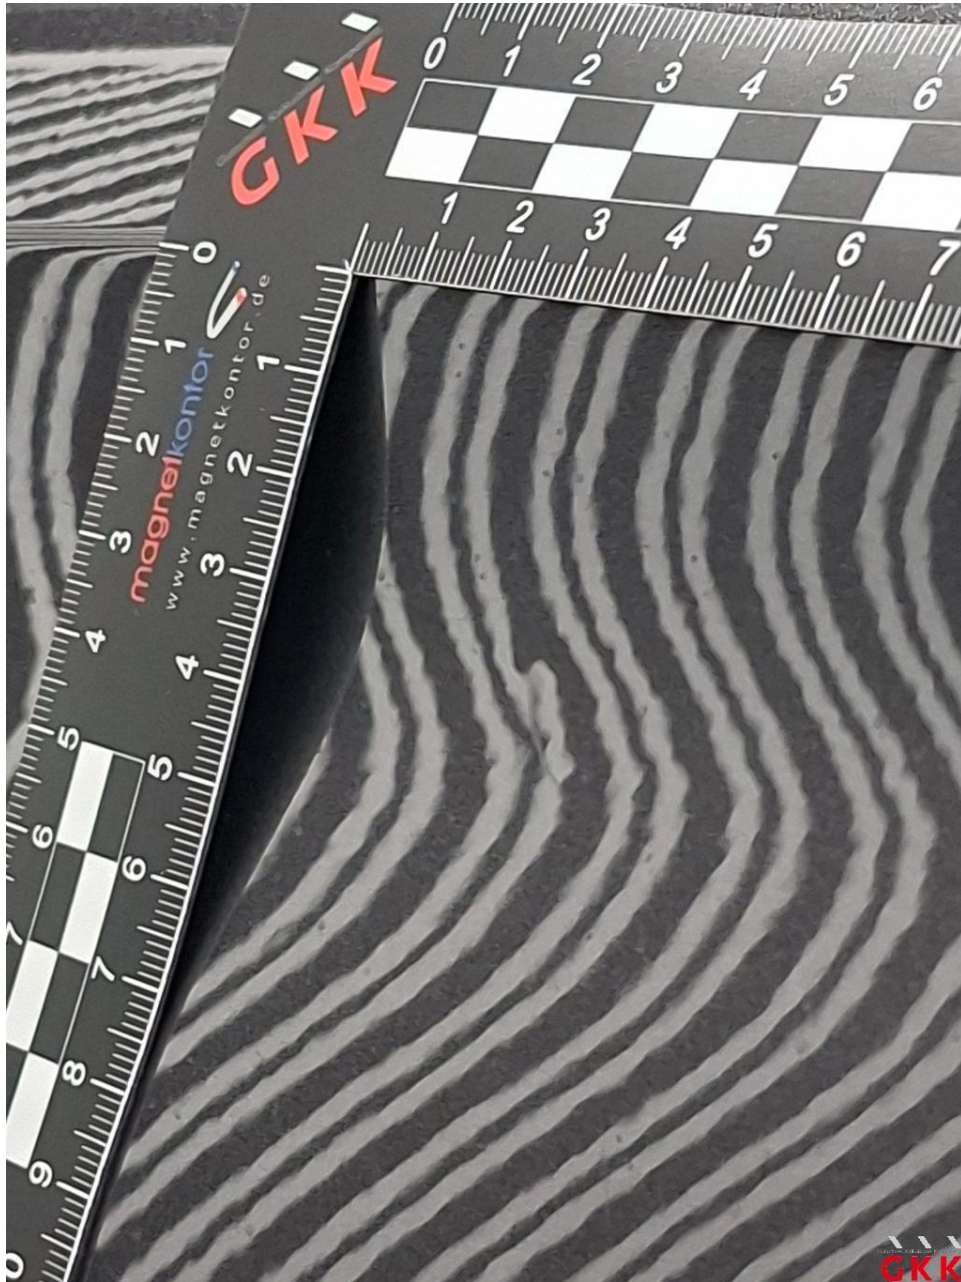


Bild 31 Tür hinten rechts, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 32 Seitenwand rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 33 Seitenwand rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 34 Seitenwand rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 35 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 36 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 37 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 38 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, Reparaturmangel, lackieren



Bild 39 Heckklappe, Reparaturmangel, lackieren

Fotoanlage



Bild 40 Heckklappe, Reparaturmangel, lackieren



Bild 41 D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 42 D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 43 D- Säule links, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 44 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken



Bild 45 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 46 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken