

046CC0170751



www.PS-Team.de



Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type	Variant
	KL	CFDNFCX0
	Version:	FD7CFD7GC0014BIML1C8D17
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA LEON SP
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass [kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm ²]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm ²]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37VWZ_B0_0597-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715V_KL_DNFC_FD7_B-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-VWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00108_00_000-VWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-CD_APW_D_AVAAXX-VWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A.
	Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell	
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZKL3RR072116
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-02-02

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*27 granted on 2023-10-17 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-02-02

Martorell, 2024-02-02

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZKL3RR072116

CoC Version: 1

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/Diesel (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m ³)	Others: (L)	
Low:	259	---	---	11.4	---	---	---
Medium:	169	---	---	7.5	---	---	---
High:	145	---	---	6.4	---	---	---
Extra High:	164	---	---	7.2	---	---	---
Combined:	172	---	---	7.6	---	---	---
2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):							
Electric range [km]:				Electric range city [km]:			

yes

e9 29 37

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/Diesel (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/Diesel (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+15 kg##NO 35.: alt. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 225/40 R18 92Y XL#7, 5UX18 ET46,##235/35 R19 91Y XL#8, 0JX19 ET49,##22

5/35 R19 88H XL M+S#8, 0JX19 ET49,##

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

[illegible]

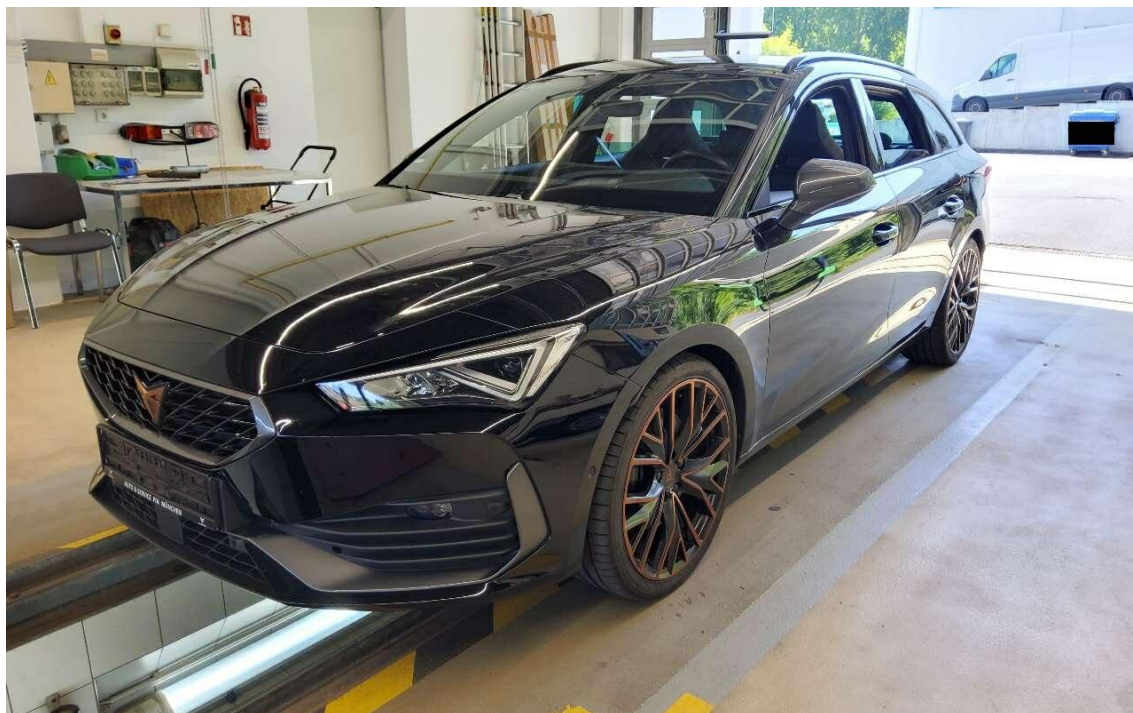


Bild 1 : Diagonal vorn links

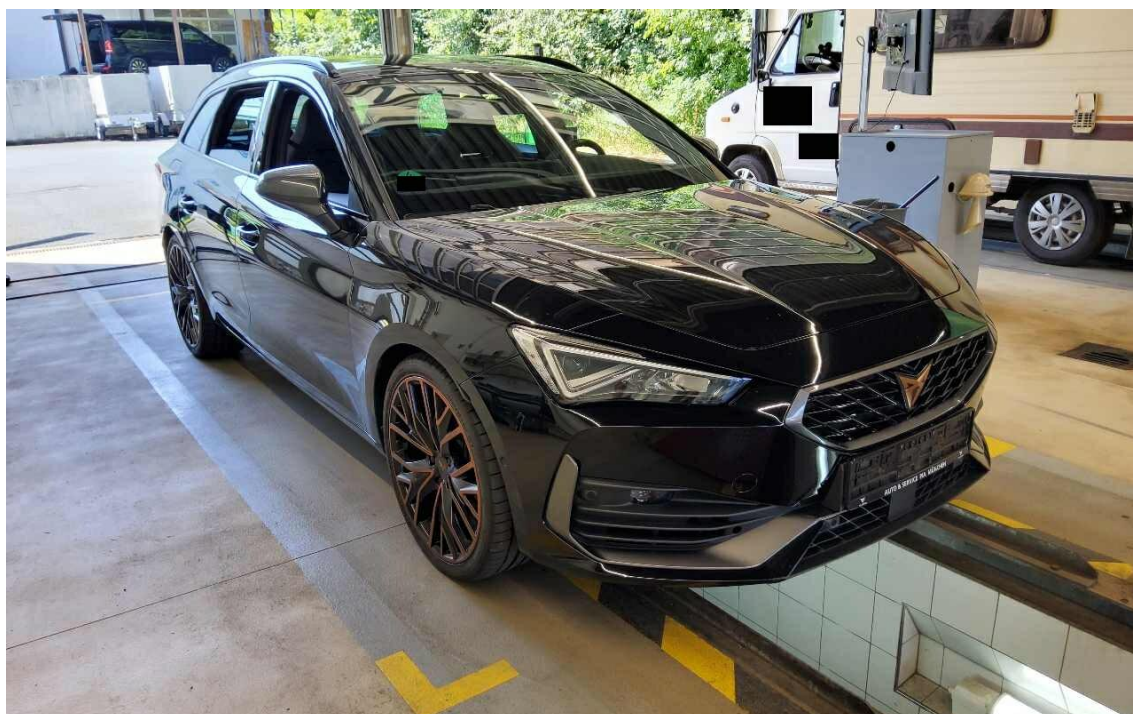


Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

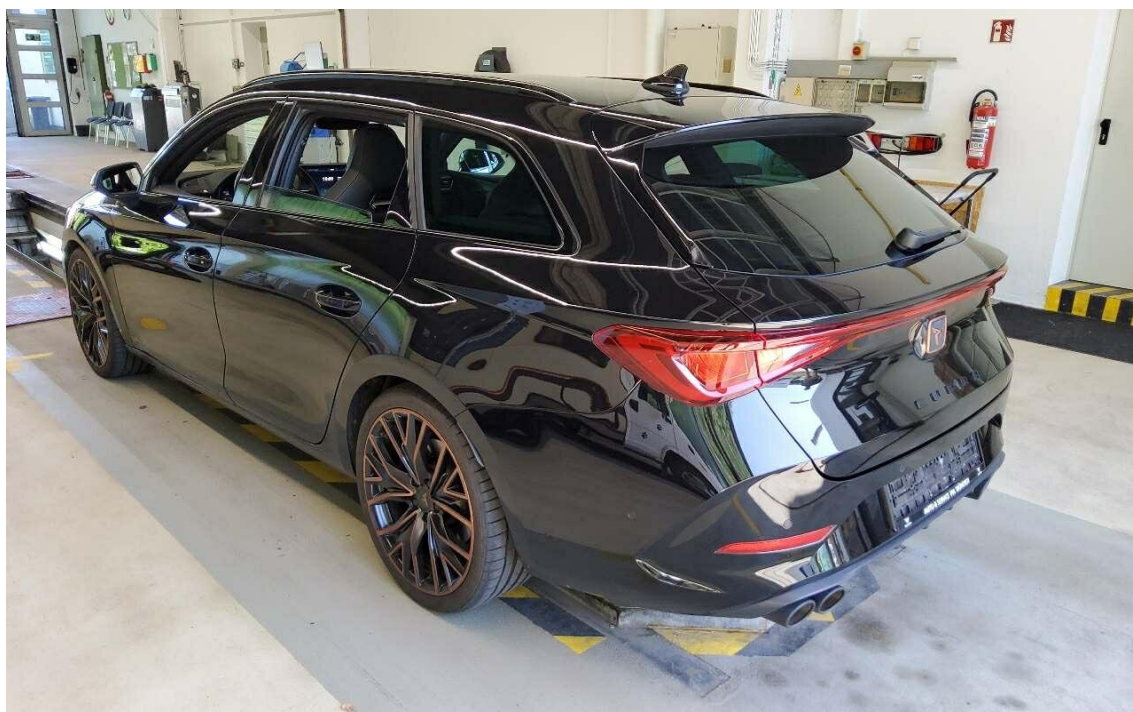


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige

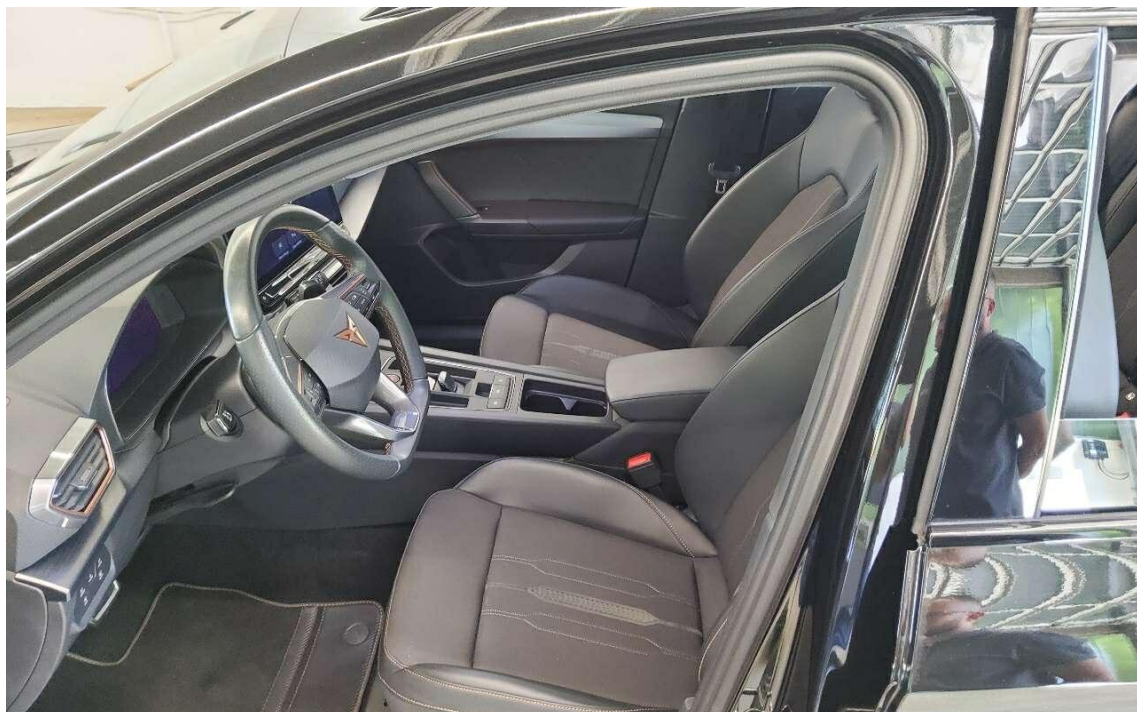


Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

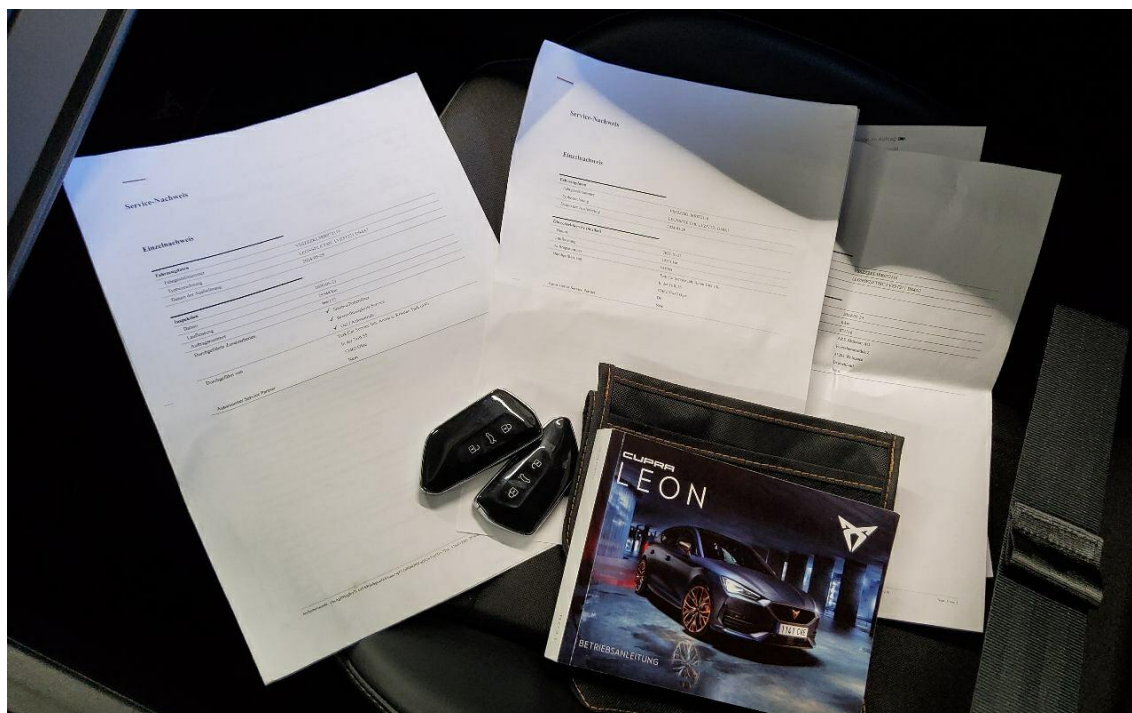


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

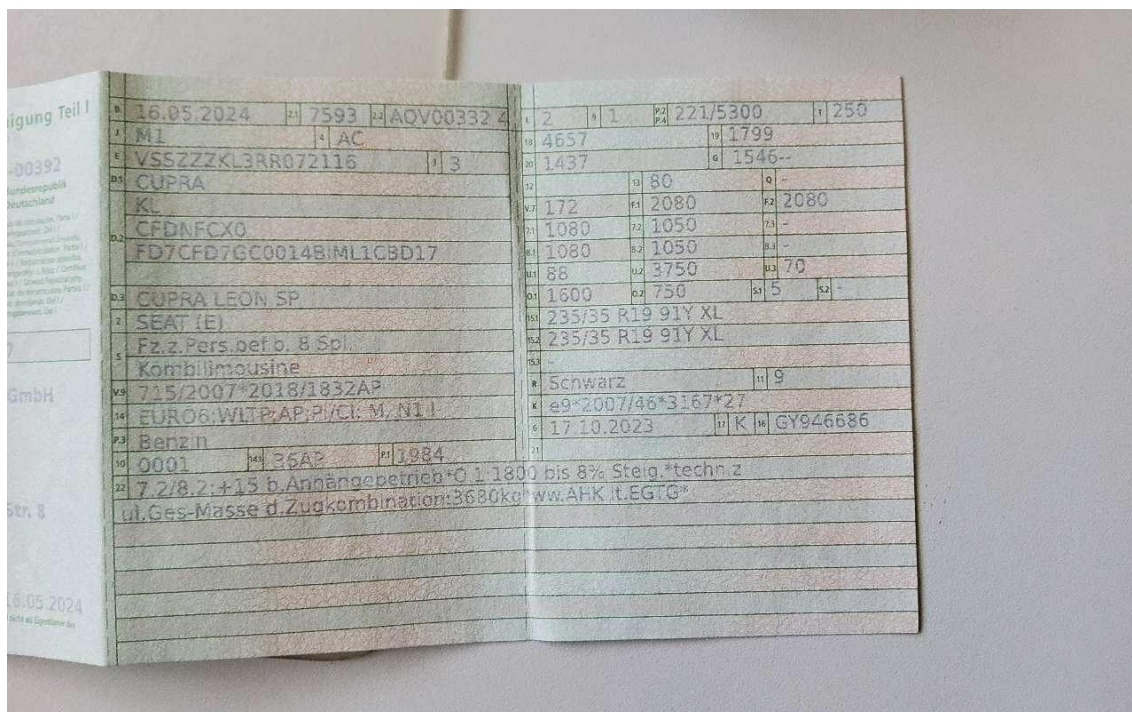


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

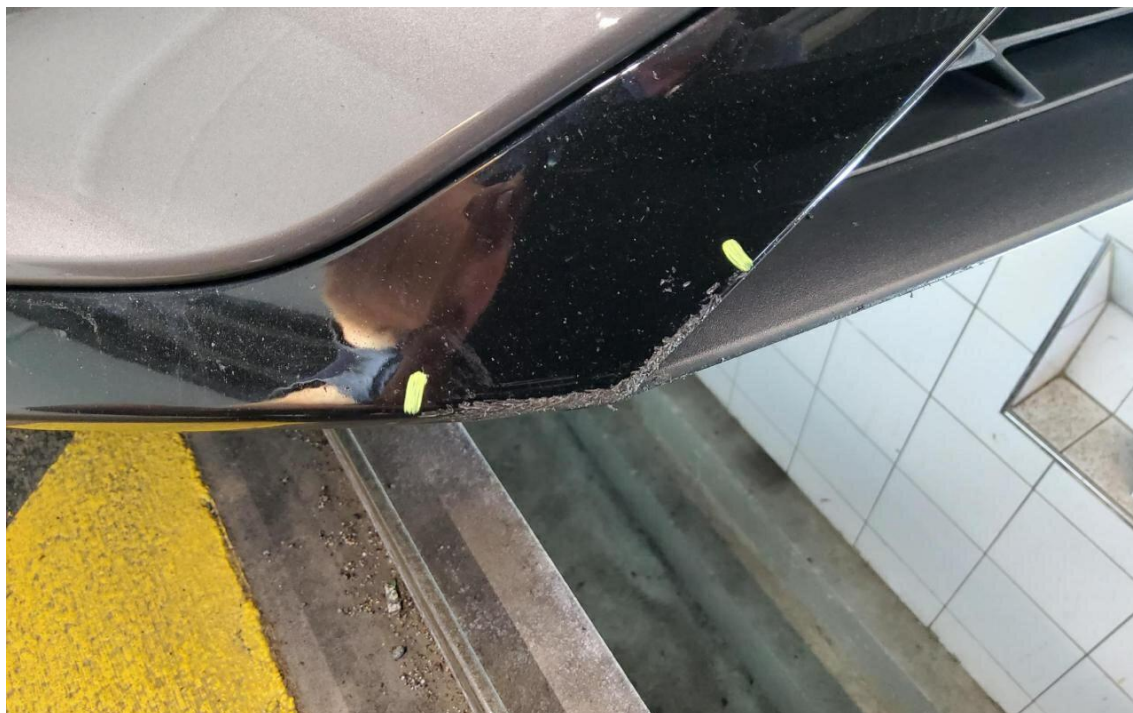


Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

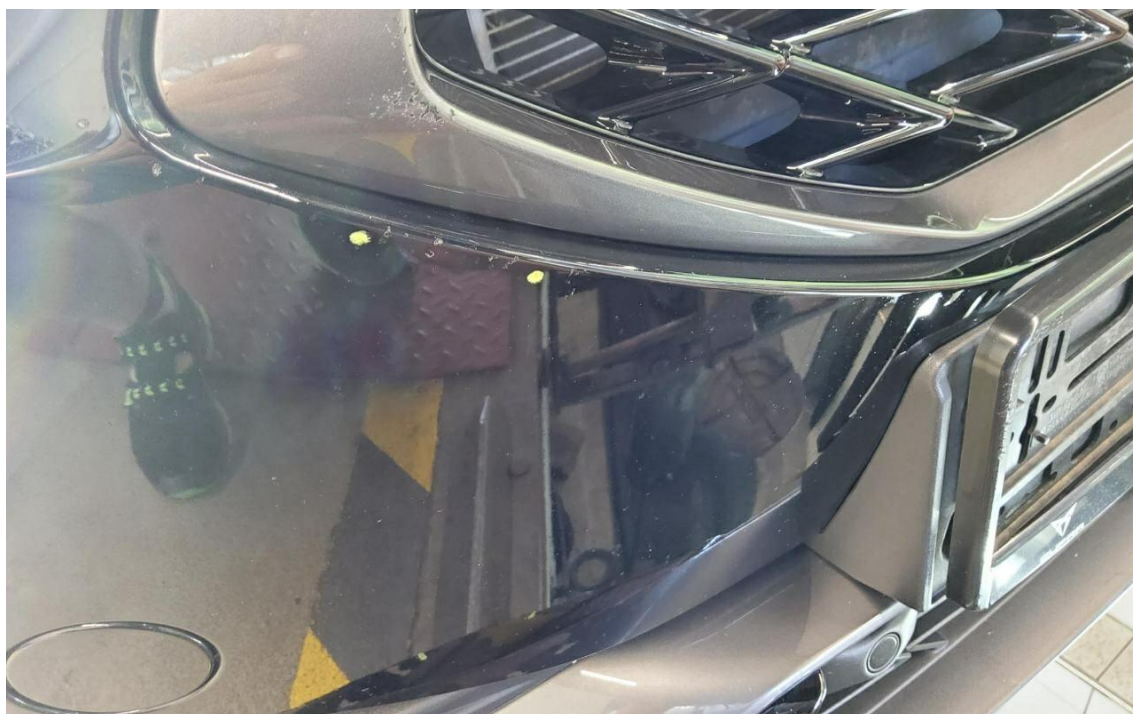


Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Kühlergrill Lackierung zerkratzt



Bild 16 : Stossfänger vorne, Spoiler zerkratzt



Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair

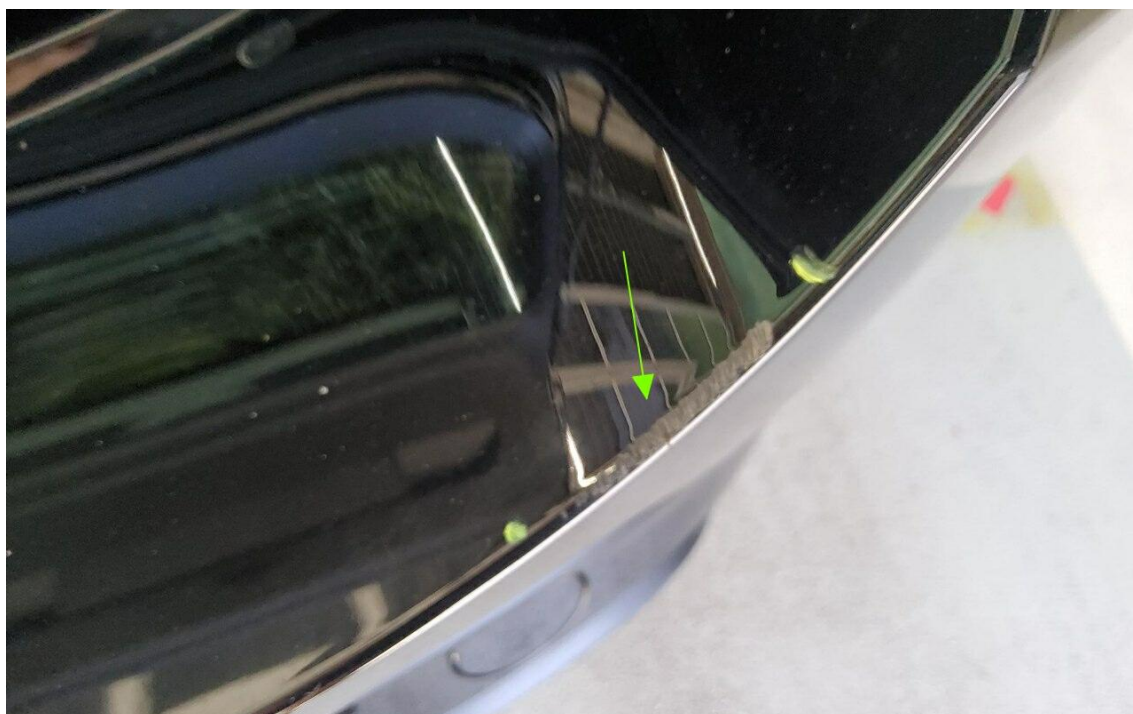


Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer, Gebrauchsspur

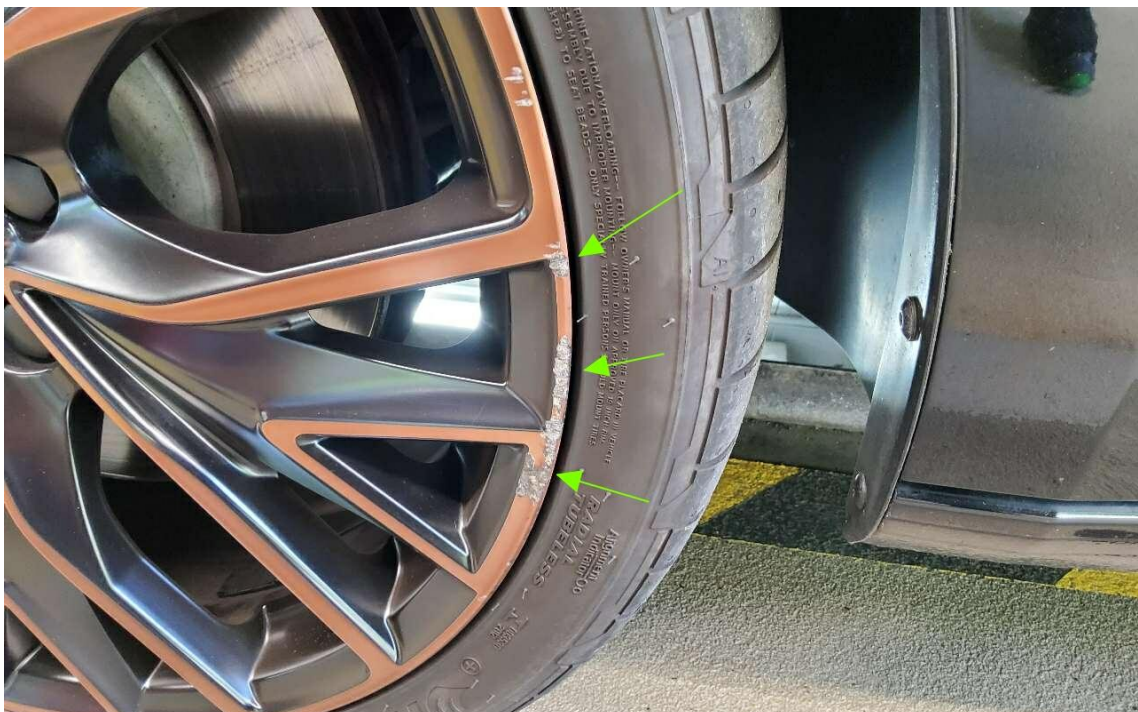


Bild 20 : Leichtmetallfelge vorne links Felgenhorn verschrammt (mit Materialabtrag)



Bild 21 : Leichtmetallfelge vorne links Felgenhorn verschrammt (mit Materialabtrag)



Bild 22 : Leichtmetallfelge hinten links zerkratzt



Bild 23 : Leichtmetallfelge hinten links zerkratzt



Bild 24 : Leichtmetallfelge hinten rechts zerkratzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 6126888
Hersteller Cupra
Model León
Variante DE - Kb5 2.0 TSI EU6d, VZ OPF, 2021 - 2024 2.0 TSI VZ
Listenpreis 41.915,97
VIN VSSZZZKL3RR072116
Erstzulassungsdatum 1.5.2024
Kennzeichen M T1297

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6126888

14.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026103135	23.02.2026	Reifen/Felge rechts	
2026105448	23.02.2026	Reifen/Felge links Siehe Sonstiges	
2026105461	23.02.2026	Stoßfänger hinten rechts	
2026105463	23.02.2026	Stoßfänger vorne	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 119 µm bis 146 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2024	Letzte Zulassung	16.05.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Cupra
Typ / Verkaufsbez.	Leon Sportstourer (KL8/KU8)(09.2020->) / Leon Sportstourer 2.0 TSI VZ OPF (EURO 6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKL3RR072116	HSN / TSN	7593 / AQV
DAT Europa-Code®	011890140440001	DAT Marktindex	DE001 6500
Km-Stand abgelesen	30603	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	221	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe / Gänge	DSG / 5	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Mythical schwarz / Metallic	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	7 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	7 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	7 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	7 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachhimmel schwarz, Dachreling schwarz, hochglänzend, Differentialsperre (Vorderachse), Doppeltonhorn, Dynamic-Paket, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckleuchten Voll-LED mit Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Laderaumboden variabel und herausnehmbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Licht- und Sicht-Paket, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Mobile Online Dienste Cupra Connect, Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI, Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/35 R19 ..Y, Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad als Notrad, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
87570	Motor 2,0 Ltr. - 221 kW TSI KAT (DNFC)
14308	Anhängerkupplung Vorbereitung
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
4535	Fahrassistenz-Paket L
4284	Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
49385	LM-Felgen 8x19 (Exclusive II, schwarz / Copper, glanzgedreht)
11000	Metallic-Lackierung
35509	Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 21.05.2026 bei Kilometerstand 29.544
 bis Wartung verbleiben: 10.700 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

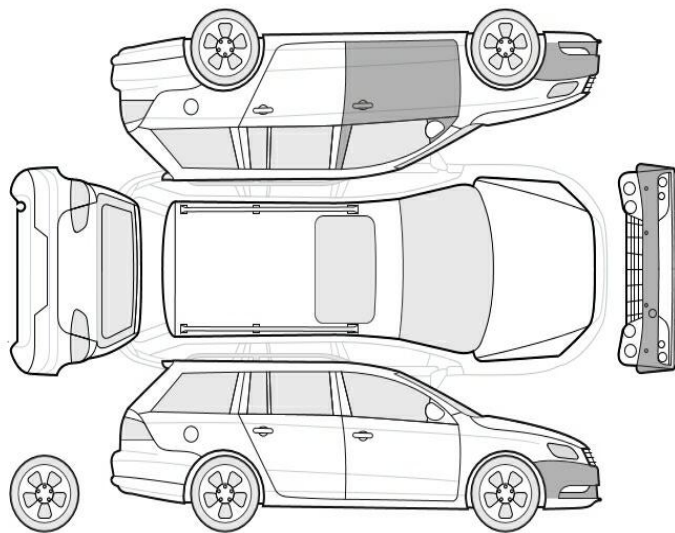

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kühlergrill Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 15)
2. Stossfänger vorne, Spoiler zerkratzt, erneuern (Bild 16)
3. Leichtmetallfelge vorne links (Glanzgedreht) Felgenhorn verschrammt (mit Materialabtrag), erneuern (Bild 20, 21)
4. Leichtmetallfelge hinten links (Glanzgedreht) zerkratzt, smart repair (Bild 22, 23)
5. Leichtmetallfelge hinten rechts (Glanzgedreht) zerkratzt, smart repair (Bild 24)
6. Stoßfänger hinten Lackierung zerkratzt, smart repair
7. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne links Türkante, Lackabplatzer,
Gebrauchsspur (Bild 19)