

DEKRA Automotive Solutions

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZGY4 NA088904	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	AUDI	Kenteken	2DSZ406	Km stand	144 185 km
Model	A3 Sportback				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	06-07-2026	Inspectienummer	7062799	Inspectiedatum	16-07-2026
Toewijzingsdatum	06-07-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy



Accessoires

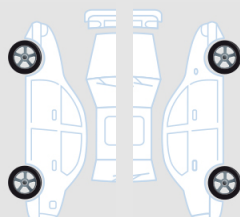
Verwijderbare items

Documentenlijst

Compressor / Hulpkit	✓
Gevarendriehoek	✓
Veiligheidsvest	✓
Hoedenplank	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Vulling hulpkit	✗
Brandblusser	✗

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Reservesleutel	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓

Banden

Hankook 225/45/17 W All seasons 6.0 mm		Hankook 225/45/17 W All seasons 6.0 mm	
Goodyear 225/45/17 V All seasons 5.0 mm		Goodyear 225/45/17 V All seasons 5.0 mm	

Type

1



Onderdeel	Vulling hulpkit	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	25,84€
Positie		- Reparatiekosten	-	Brutokosten	25,84€
Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
Omvang		- Spuutkosten	-	Afschrijving	-
Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	25,84€

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Brandblusser	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	30,00€
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	30,00€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	30,00€
3		Onderdeel	Binnenbekleding koffer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	68,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	68,00€	Nettokosten	68,00€
4		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
5		Onderdeel	Alu velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	165,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	165,00€	Nettokosten	165,00€
6		Onderdeel	Scherm	Reparatietijd	3,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	225,00€	Brutokosten	301,50€
		Type	Deuk	Spuittijd	0,90	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	76,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	301,50€
7		Onderdeel	Stoelzitting stof	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Vuil	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Reinigen	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
8		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
9		Onderdeel	Alu velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	165,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	165,00€	Nettokosten	165,00€

DEKRA Automotive Solutions

10		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	2,00	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	150,00€	Brutokosten	371,00€
		Type	Deuk	Spuittijd	2,60	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	221,00€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	371,00€
11		Onderdeel	Alu velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	165,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	165,00€	Nettokosten	165,00€
12		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,80	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	210,00€	Brutokosten	269,50€
		Type	Deuk	Spuittijd	0,70	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	59,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	269,50€
13		Onderdeel	Sierstrip bumper	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	25,50€
		Type	Kras	Spuittijd	0,30	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	25,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	25,50€
14		Onderdeel	Sierstrip bumper	Reparatietijd	1,00	Kosten onderdelen	108,51€
		Positie	Voor	Reparatiekosten	75,00€	Brutokosten	183,51€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	183,51€
15		Onderdeel	Bumperrooster	Reparatietijd	1,20	Kosten onderdelen	138,73€
		Positie	Voor	Reparatiekosten	90,00€	Brutokosten	228,73€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	228,73€
16		Onderdeel	Grille	Reparatietijd	1,70	Kosten onderdelen	348,46€
		Positie	Voor	Reparatiekosten	127,50€	Brutokosten	475,96€
		Type	Gebroken	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	475,96€

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	2.497,04€	Afschrijving	-	Nettoprijs	2.497,04€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	12,00	900,00€	-	-	900,00€
Spuutwerk	85,00€	4,50	382,50€	-	-	382,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	651,54€	-	-	651,54€
Vast bedrag	563,00€	-	-	563,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder
