



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	HH-JZ 292E
Berichtsnummer :	0000000926135-DE968		
Referenznummer:	31191636		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81BFPU194712	Laufleistung abgelesen:	27066 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	18.06.2026 20257 Hamburg
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Sonstiges
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Lucid Blue / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Weiß	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	22754 / 08.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 7 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/-V 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Heckklappe	Lackabplatzer	Smart Repair



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
2.	Wartung über 5 Monate überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

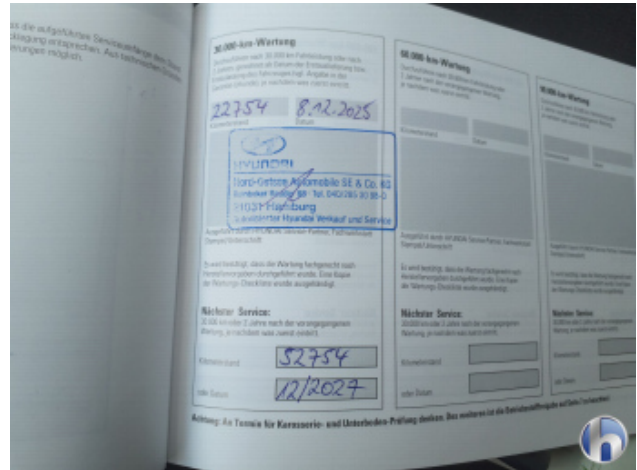

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Heckklappe
Lackabplatzer - Smart Repair



1. Heckklappe
Lackabplatzer - Smart Repair



1. Heckklappe
Lackabplatzer - Smart Repair