

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002339603
Besichtigt am: 27.02.2026 13:46
Berichts-Nr: 10135305
FIN: WVGZZZCR1PD015844



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

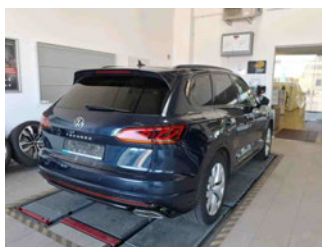

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COE
Erstzulassungsdatum:	20.02.2023
Laufleistung:	126.288 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Meloe-Blue-Kristalleffekt
Farbe Dach:	Meloe-Blue-Kristalleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	250 kW (340 PS)
Fahrzeuglänge:	4.878 mm
Fahrzeughöhe:	1.717 mm
Fahrzeugbreite:	1.984 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3.010 kg
Radstand:	2.904 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz - Kristallgrau / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Suzuka" 9,5 J x 21 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht, Volkswagen R	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem
48 Volt Bordnetz	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l	eCall & bCall
6-Zylinder-Ottomotor 3,0 l TSI, 250 kW	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einsatz für bleifreie Betankung
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Einstiegsleisten in Edelstahl, vorn mit "R-Line"-Logo
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse
Adaptivfahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung	ergoComfort-Sitze vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken
Aktion	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Aktive Wankstabilisierung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Akustik-Paket Extra	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Allradlenkung	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung elektrisch anklappbar inkl. Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
App-Connect	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend, beheizbar
Außenspiegel rechts, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Außenspiegelgehäuse schwarz	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Ausstattungspaket "Komfort"	Gepäckraumboden
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumbodenbelag Standard
Automatisches Sperrdifferenzial	Geschlossener Aufbau
Batterie 580A (105AH)	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Betriebserlaubnis Nachtrag	Head-up-Display
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und zeitverzögerter elektrischer Schließung, mit Fernentriegelung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Hinterachsgetriebe Basis
Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Dachhimmel in Soul-Schwarz	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Dachreling schwarz	Kältemittel R1234yf
Dekoreinlagen in Aluminium "Silver Wave" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kategorie 0
Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Keine Aktionsausführung
Digitaler Radioempfang DAB+	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung
Doppelton-Signalhorn	
Drehstromgenerator 120-180 A	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

Knie-Airbag auf Fahrer- und Beifahrerseite, Seitenairbags für äußereRücksitze	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Garagentoröffner
Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kreuzungsassistent	Ohne integriertes Mautsystem
Kühlergrill	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzer Radstand	Ohne Ladedose
Ladekantenschutz in Edelstahl	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung	Ohne Mode3 Ladekabel
Lederpaket "Varenna" mit ergoComfort-Sitzen vorn, für R-Line	Ohne Sonder-Maßnahmen
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Sonnenschutzrollo
LED-Rückleuchten dunkelrot, mit dynamischer Blinkleuchte	Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate
Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar	Ohne Trennwand
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtwertenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung	Ohne zus. Dichtungen außen
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Doppelsonnenblenden	Ohne zus. Tank für SCR
Manuell betätigte Türen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit connect Paket 3	Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne hinten	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Mittelarmlehne vorn	Parkassistentpaket inkl. "Park Assist Plus", vorbereitet für fernbedientes Parken
Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Müdigkeitserkennung	Pedale in Edelstahl gebürstet
Multifunktionskamera	Proaktives Insassenschutzsystem
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radabdeckung Mitte
Nachtsichtunterstützung	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Navigationsgerät-Premium	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Premium"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Reifen 285/40 R 21
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten	Reifendruck-Kontrollsystem
Notbremsassistent "Front Assist"	Reserverad gewichts- und platzsparend
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	R-Line "Exterieur Black Style" Volkswagen R
Ohne alternativ-Antriebssystem	R-Line Ausstattung
Ohne Anbausatz	Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehenneigung einstellbar
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Batterieladegerät	Scheibenbremsen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
	Schlechtwetterlicht



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

Schloß-Sperrsystem	Zierleisten in Schwarz an den Seitenfenstern
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	Zuziehhilfe für Heckklappe
Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	
Seitenairbags für die äußeren Rücksitze, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Servolenkung	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn	
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vorder- und äußeren Rücksitzplätze in Leder "Varenna", "R-Line"-Logo vorn	
Soundsystem "DYNAUDIO Consequence", 16-Kanal-Verstärker, 12+1 Lautsprecher, Subwoofer, 730 Watt Gesamtleistung	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Standard-Klimazonen	
Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger im "R"-Styling, Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, Lufteinlässe mit Lamellen in Schwarz	
Suzuka 9,5 J x 21 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, Reifen 285/40 R 21	
Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutz (Ausf. 1)	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"	
USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse	
Variante Grundausstattung	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verbundsicherheitsglas geräuschkämmend für Seitenscheiben; Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"	
Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion und längs verschiebbarer Oberschenkelauflage	
Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver Klimatisierung	
Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar	
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten	
Wartungsintervallverlängerung	
Winterräder "Montero" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 9 J x 20, Winterreifen 285/45 R 20 V	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	285/45 R 20 112 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Nein

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	285/40 R 21 109 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Reifen vorne links	Verschlissen	Ersetzen
4	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
5	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
7	Markenemblem vorne	Gebrochen	Ersetzen
8	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCR1PD015844

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

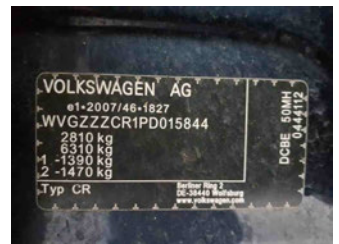


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

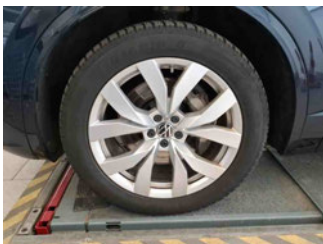


Räder - Rad montiert vorne
links

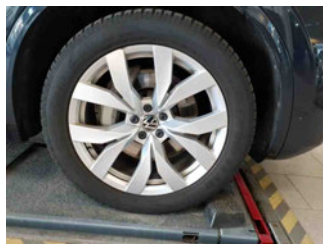

Räder - Rad montiert vorne
rechts

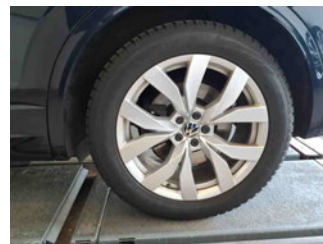

Räder - Rad montiert hinten
links

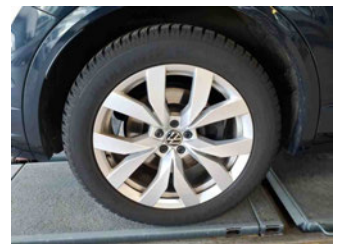

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



 Berichts-Nr: 10135305
 vom: 27.02.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

 1 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Ersetzen
 Sicherheitsrelevanter Schaden




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Instandsetzen + lackieren

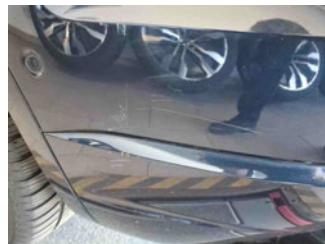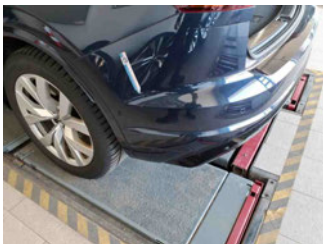

3 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen

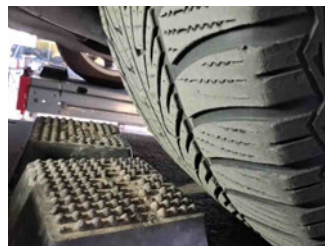

4 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen

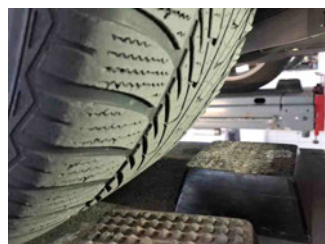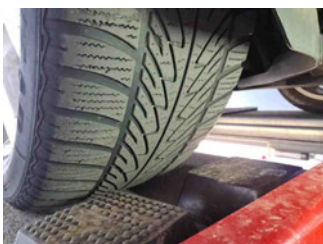

5 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10135305
vom: 27.02.2026

6 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung



7 - Markenemblem vorne - Gebrochen - Ersetzen



8 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

