



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46233348
Auftrags-Nr / Referenz: 20648367
Besichtigungsdatum: 16.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	XP7YGCEK7PB130409
Erstzulassung	27.06.2023	Laufleistung (abgelesen)	76.807 km
HSN/TSN	1480 / ABI 00003	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	190 kW / 0 ccm	Nächste HU	06/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.518 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	52095326	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R20 101W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	255/40 R20 101Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Uniroyal	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang



Bezeichnung
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüssen, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.600 kg
Räder: 20-Zoll Felgen Induction

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Verglasung	Frontscheibe (mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

A photograph showing the interior of a car from the driver's side. The front seats are upholstered in a light-colored, possibly leather or leatherette, material with visible stitching. The dashboard and center console are also in a light color, creating a bright and airy feel. The steering wheel is dark-colored with a multi-spoke design. A large infotainment screen is mounted in the center of the dashboard. The car's door is open, revealing the interior door panel which matches the light-colored theme. The overall impression is one of a modern, clean, and well-appointed vehicle interior.

MODEL Y
LONG RANGE
DUAL MOTOR

76.807 km

VIN XP7YGCEK7PB130409

KI-Computer: Computer für Voll-Sell

A photograph of the interior of a car, focusing on the dashboard and center console. A large, rectangular touchscreen display is mounted in the center of the dashboard, showing a 3D model of a red car. The screen also displays some text and icons. To the left of the screen is the steering wheel, which is partially visible. The center console has a gear shifter and handbrake. The overall design is modern and minimalist.

17.06.2023	1480	AB100003	2	190/-	1217
AV			4750		
SPYGECK/PB130409	16		1624	1924	-2054
TESIA			-	100	-
SE3			-	2018	2518
TSLD			1320	1500	-
SVB35ST3			1320	1500	-
			-	-	69
			1600	750	-
MODEL Y			255/40R20 101W		
TESIA (USA)			255/40R20 101W		
Ex. Pers.bef. b. 8 Spl.			-		
Mehrweckfahrzeug			-		
713/2007*2016/1832AX			Weiss	0	
713/2007*2016/1832AX			W4*2007/46*1293*29		
Elektro			26.02.2023	K	CV146026
ROG4	30AX	-			
HW. ANK LT. EGTG*					

Seite 5 / 8



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

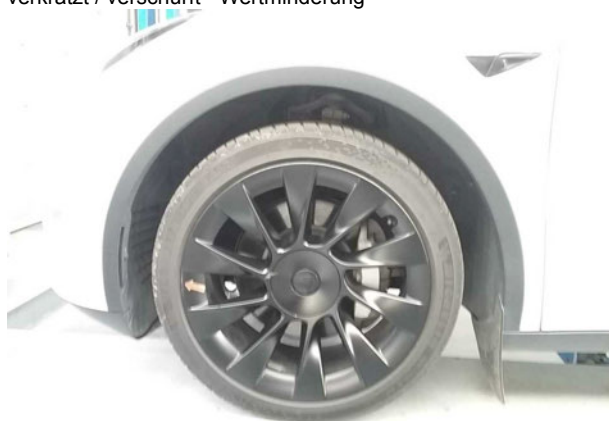

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt... verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #3: Verglasung: Frontscheibe (mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern