

24.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **FORD Fiesta 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Cool & Connect Schräghecklimousine 3-türig**
999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -PR 0167	Fahrgestell-Nummer:	WF0JXXGAHJNL88066
Vertrags-Nummer:	78816080	Erstzulassung:	25.02.2022
Internes KZ:	15039360	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Fiesta 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Cool & Connect Schräghecklimousine 3-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang M

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Fiesta 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Cool & Connect Schräghecklimousine3-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	92 / 125	Hubraum:	999
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	42
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1196	zul. Gewicht (kg):	1675

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78816080
Amtliches Kennzeichen: HD -PR 0167
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Cool & Connect Schräghecklimousine3-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
28.07.2025	9059953295	Fremdverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite Kotflügel hinten Beifahrerseite Tür vorne Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
06.08.2024	9059897355	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte	Nein	Nein
16.02.2024	9059884131	Eigenverschulden	Mittelarmlehne vorne	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78816080
Amtliches Kennzeichen: HD -PR 0167
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Fiesta 1,0 EcoBoost Hybrid 92kW Cool & Connect Schräghecklimousine 3-türig 999 ccm 125 PS / 92 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WF0JXXGAHJNL88066

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	171.692 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	21 Monat(e)
Typ/Modell	Fiesta	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2027
Fahrgestellnummer	WF0JXXGAHJNL88066	Leistung	92 kW
Hubraum	999 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	25.02.2022	Polster	
Letzte Wartung	04/2026, 162.585 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Rad/Reifen	Radblende vorn links (Fehlt) - erneuern
3	Fahrzeugdach	Antennenstab (Fehlt) - erneuern
4	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
5	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
6	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
8	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R15 88H	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	195/60 R15 88V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/60 R15 88T	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	195/60 R15 88T	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46605732
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Fiesta	Laufleistung (abgelesen)	171.692 km
Fahrgestellnummer	WF0JXXGAHJNL88066	Erstzulassung	25.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.07.2026
Protokollnummer: 46605732
Anlieferungsdatum: 20.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum

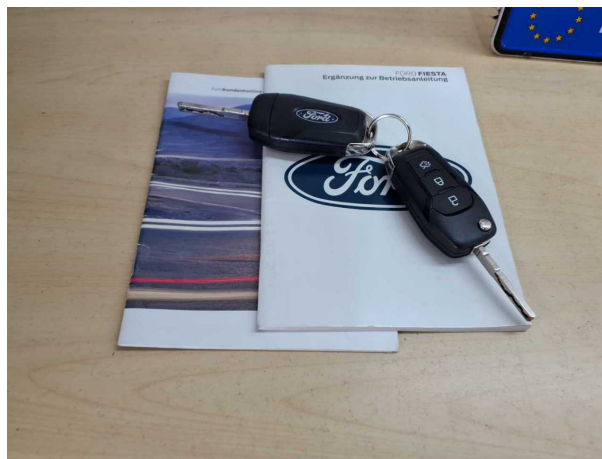


Abbildung 10: Sonstiges

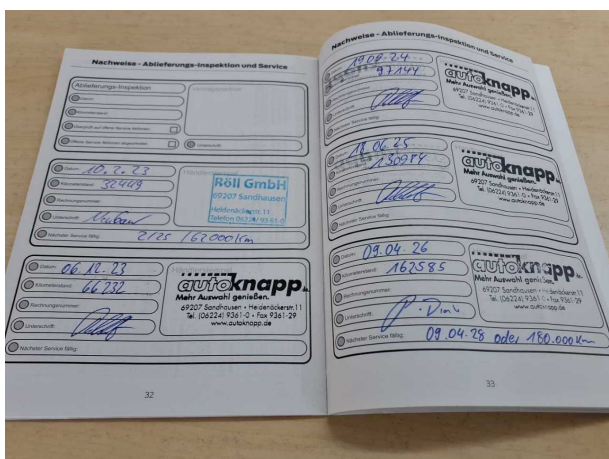


Abbildung 11: Sonstiges

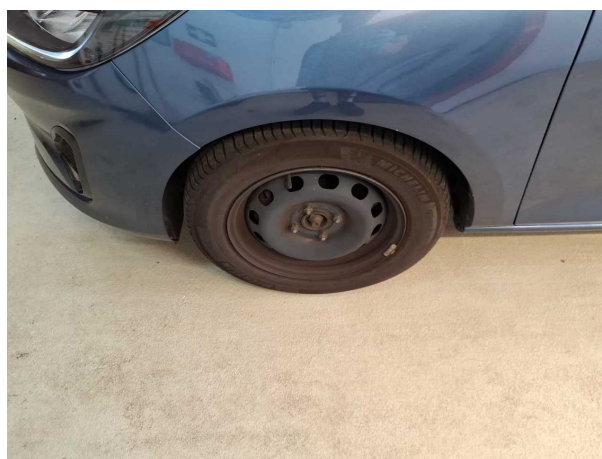


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

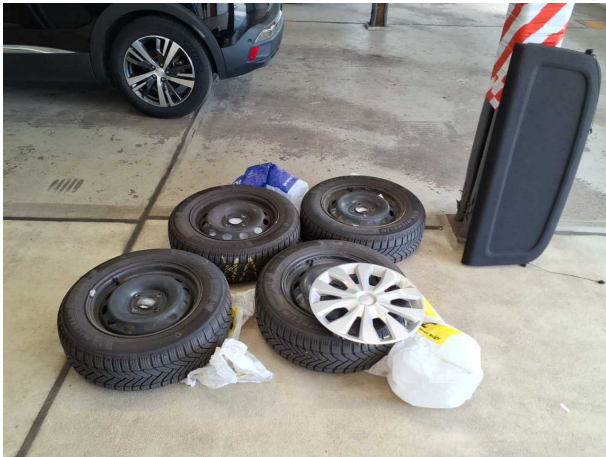


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn links (Fehlt) - erneuern




Beschädigung #3: Fahrzeugdach: Antennenstab (Fehlt) - erneuern



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

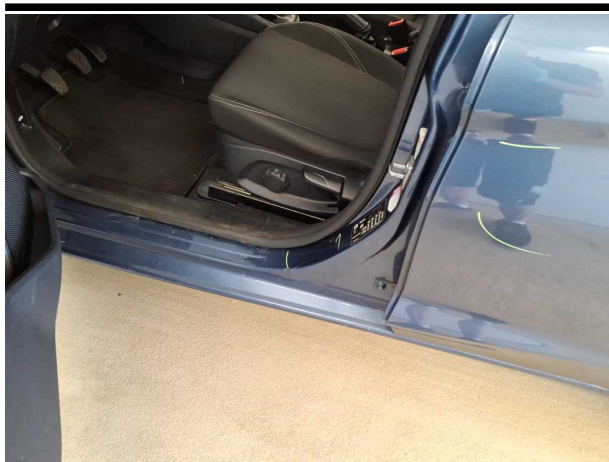


Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
Smart Repair



Beschädigung #6: Schweller links: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair

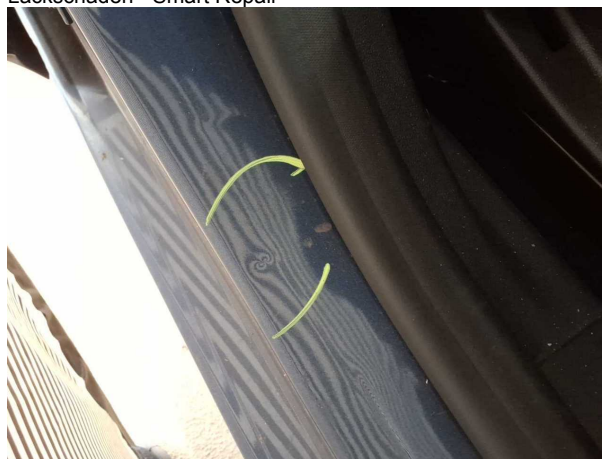


Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag -
erneuern

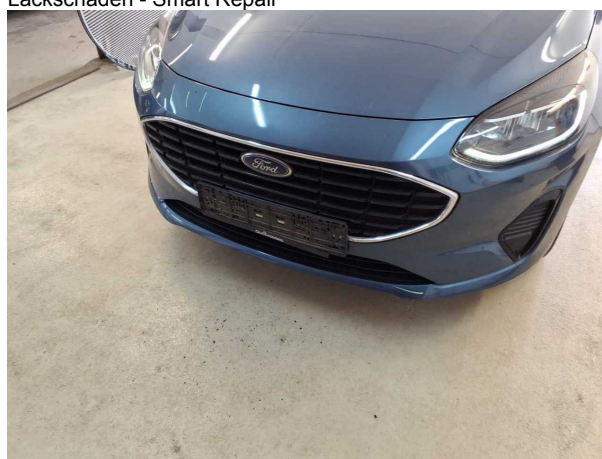


Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

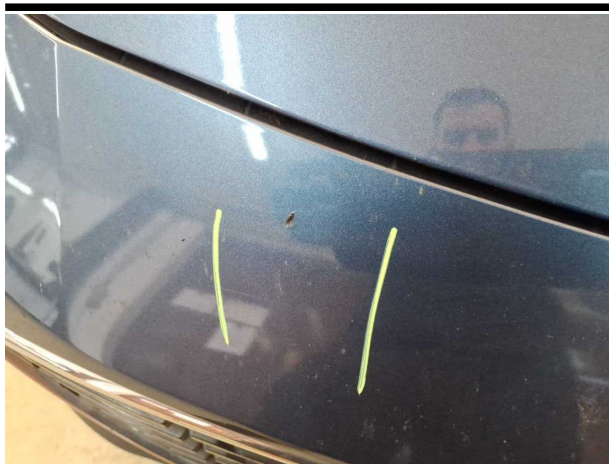

Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

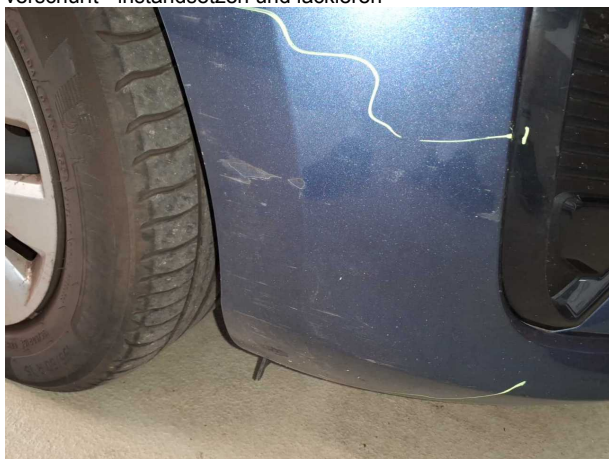

Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

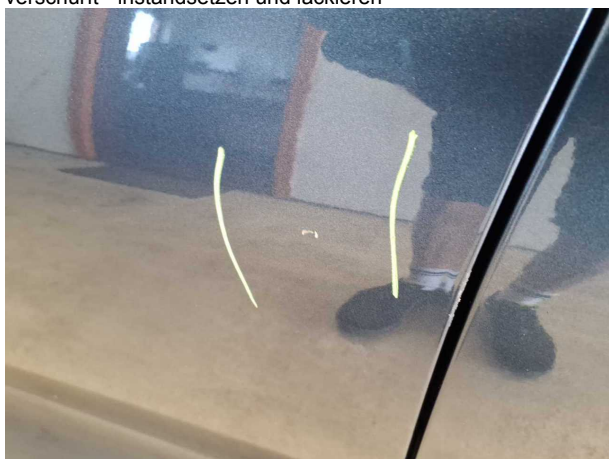

Beschädigung #10: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WF0JXXGAHJNL88066

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	171,692 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	21 Monat(e)
Type / Model	Fiesta	Main inspection (Report not on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	WF0JXXGAHJNL88066	Power	92 kW
Engine displacement	999 ccm	Cylinder	—
First registration	25 Feb 2022	Upholstery	
Last maintenance	04/2026, 162,585 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
2	Wheel / tyres	Wheel cover - front left side (Fehlt) - Replace
3	Roof	Stub aerial (Fehlt) - Replace
4	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
5	Side panel - rear left side	Sill - dent(s) - Smart repair
6	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
8	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - Replace
9	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
10	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - No deduction
2	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Mudguard - right side, Side panel - rear right side, Door - rear right side, Door - front right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/60 R15 88H	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	195/60 R15 88V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	195/60 R15 88T	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	195/60 R15 88T	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					02/2027

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46605732
Delivery date: 20 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Fiesta	Mileage (Read)	171,692 km
Vehicle Identification number	WF0JXXGAHJNL88066	First registration	25 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 20 Jul 2026
Protocol number: 46605732
Delivery date: 20 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

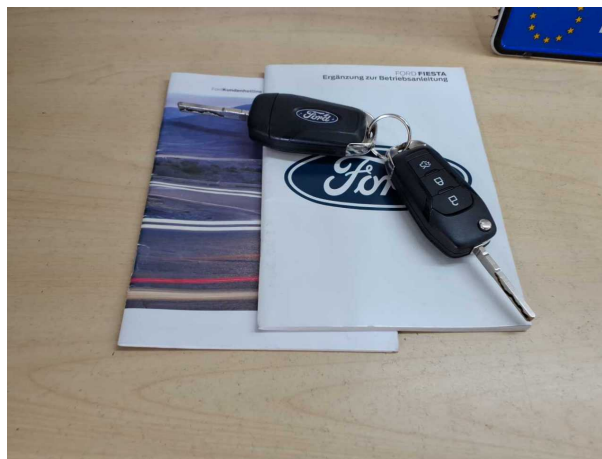


Figure 10: Misc.

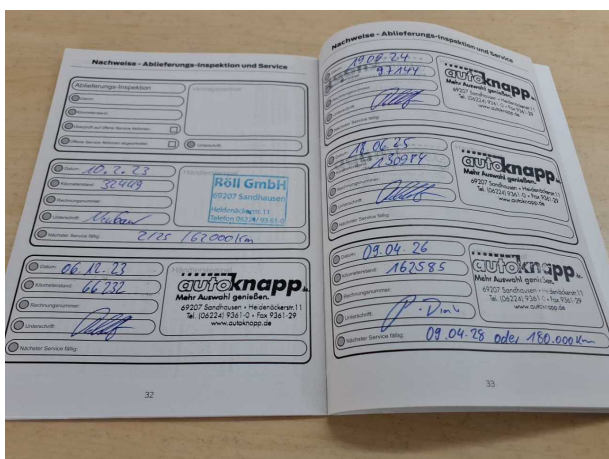


Figure 11: Misc.

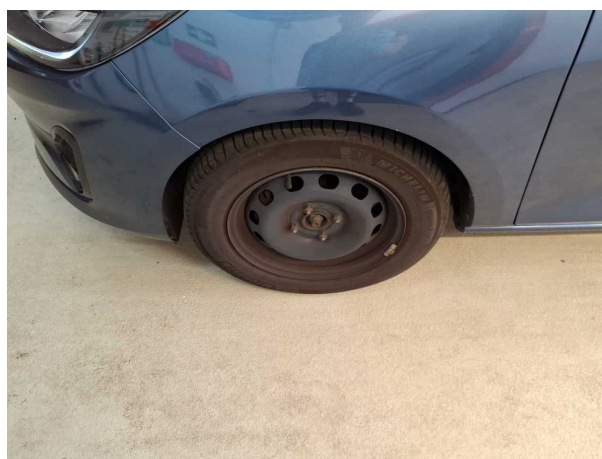


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.

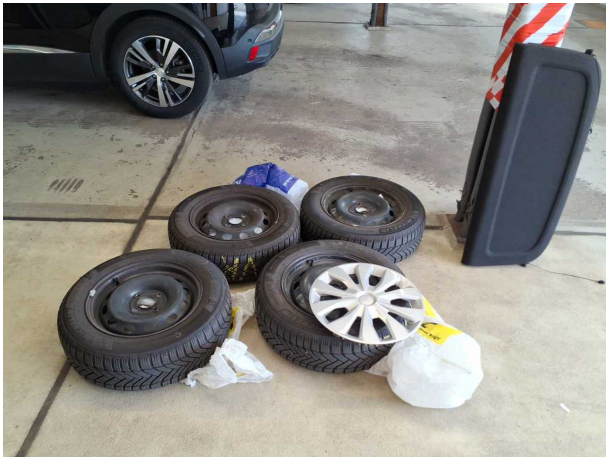


Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #1: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Wheel / tyres: Wheel cover - front left side (Fehlt) - Replace




Damage #3: Roof: Stub aerial (Fehlt) - Replace



Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear left side: Sill - dent(s) - Smart repair

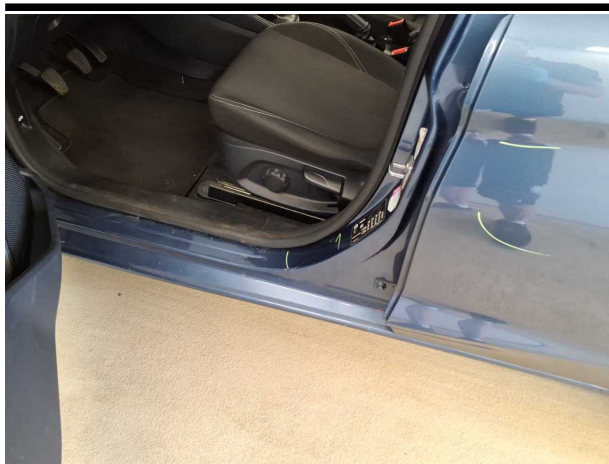


Damage #6: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #7: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair

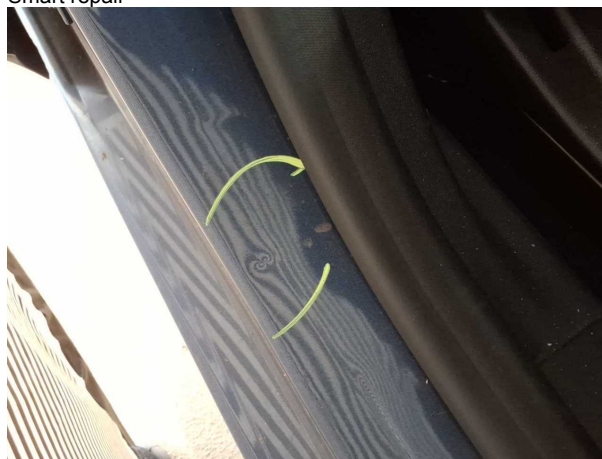


Damage #7: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen - Stone chips - Replace

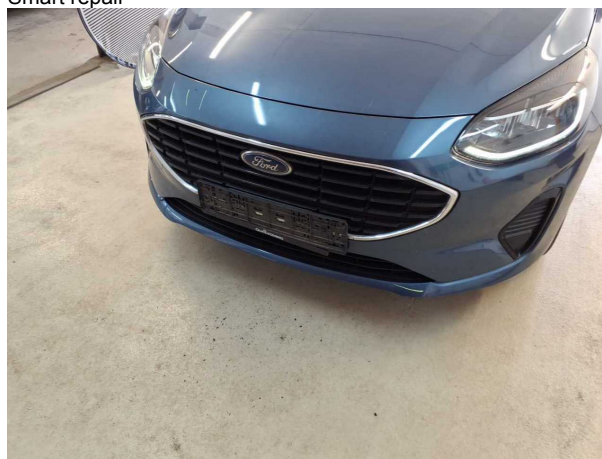

Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

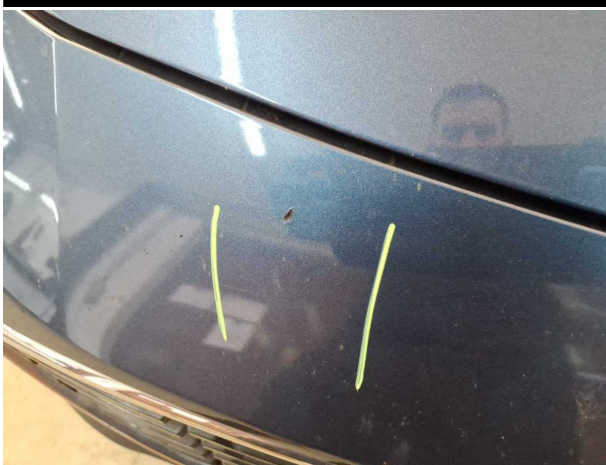

Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint

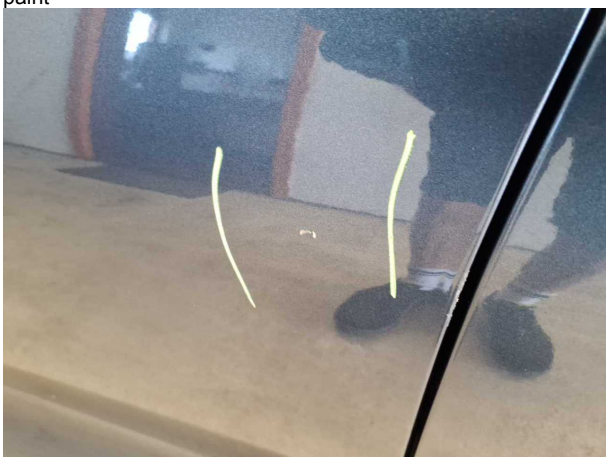

Damage #10: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear right side, Door - rear right side, Door - front right side



Repainting 1: Mudguard - right side, Side panel - rear right side, Door - rear right side, Door - front right side