

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002412726
Besichtigt am: 30.04.2026 11:58
Berichts-Nr: 10526328
FIN: WVGZZZC1ZNY072245

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CNI
Erstzulassungsdatum:	05.05.2022
Laufleistung:	37.059 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Braun/Titanschwarz/Schwarz/Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3 Kopfstützen hinten	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Einton-Signalhorn
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
4 Leichtmetallräder "Chesterfield" 6,5 J x 17	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
4 Türen	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
6-Gang-Schaltgetriebe	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasnorm EU6 AP	Fensterheber elektrisch
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Fertigungsablauf Pamplona
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontantrieb
Ambientebeleuchtung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Antenne für FM-Empfang	Fußgänger- und Radfahrererkennung
App-Connect	Fußhebelwerk "Standard"
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Ganzjahresreifen 205/55 R 17
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Gehobene Ausstattung
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Handschuhfachklappe, mit Leuchte
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Berganfahrassistent	Hinterachse "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Kältemittel R1234yf
Chrom-Paket	Kategorie 0
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling silber eloxiert	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Dekoreinlagen "Lizard" für Instrumententafel	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	
Drehstromgenerator 140 A	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
 LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht
 Lendenwirbelstützen vorn
 Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
 Leuchte im Fußraum vorn
 Leuchtweitenregulierung dynamisch
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten
 Modul Boden hinten Ausführung 1
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Plus"
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - 12-V-Steckdose vorn
 Notbremsassistent "Front Assist"
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Folienbeklebung
 Ohne Individualeinbau
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Navigationsgerät
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überföhrungs-ausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Dichtungen außen
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Radio "Composition"
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrcheinwerfer), mit Seitenmarkierungsleuchte
 Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
 Schaltgetriebe MQ200_GA
 Schalthebelknauf in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
 Schublade unter dem rechten Vordersitz
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Komfortsitze vorn
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfstand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 12.2025
Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
2	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
4	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
6	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
7	Tür hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
8	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	226,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY072245

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

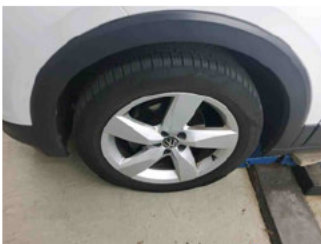


Räder - Rad montiert vorne
links

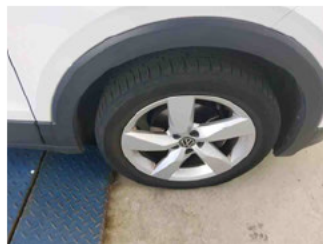

Räder - Rad montiert vorne
rechts

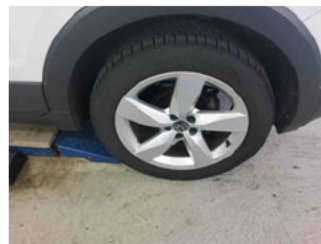

Räder - Rad montiert hinten
links

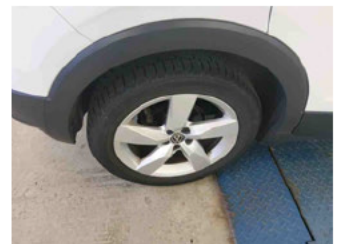


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

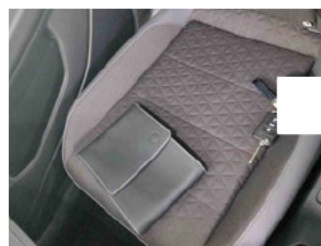

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

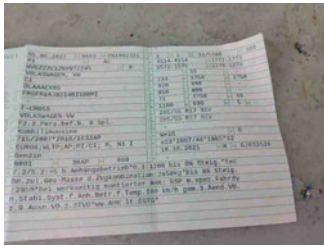

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

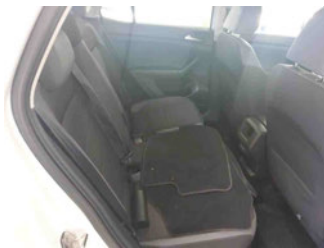

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen



2 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

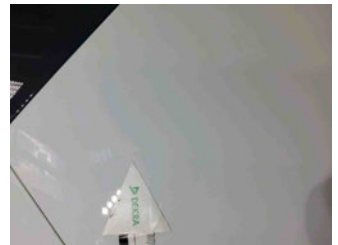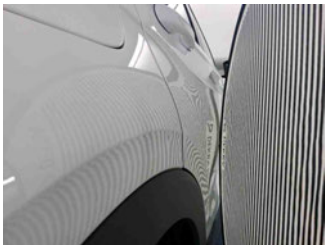

3 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen



4 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



6 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



7 - Tür hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren

Kommentar

lackeinschlüsse



8 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Polieren

