



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts

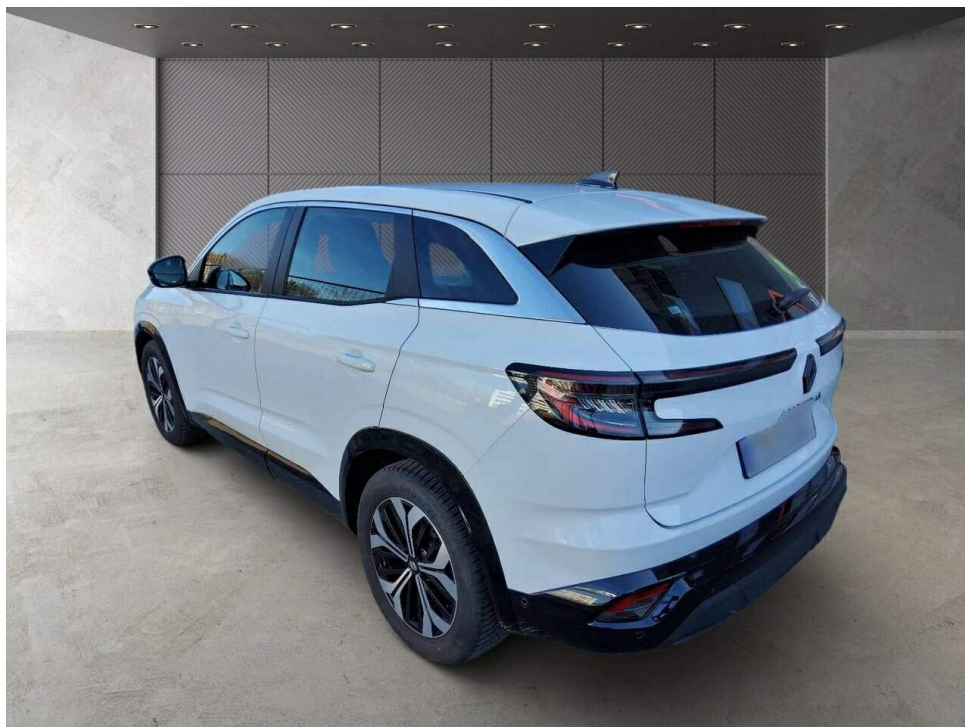


Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

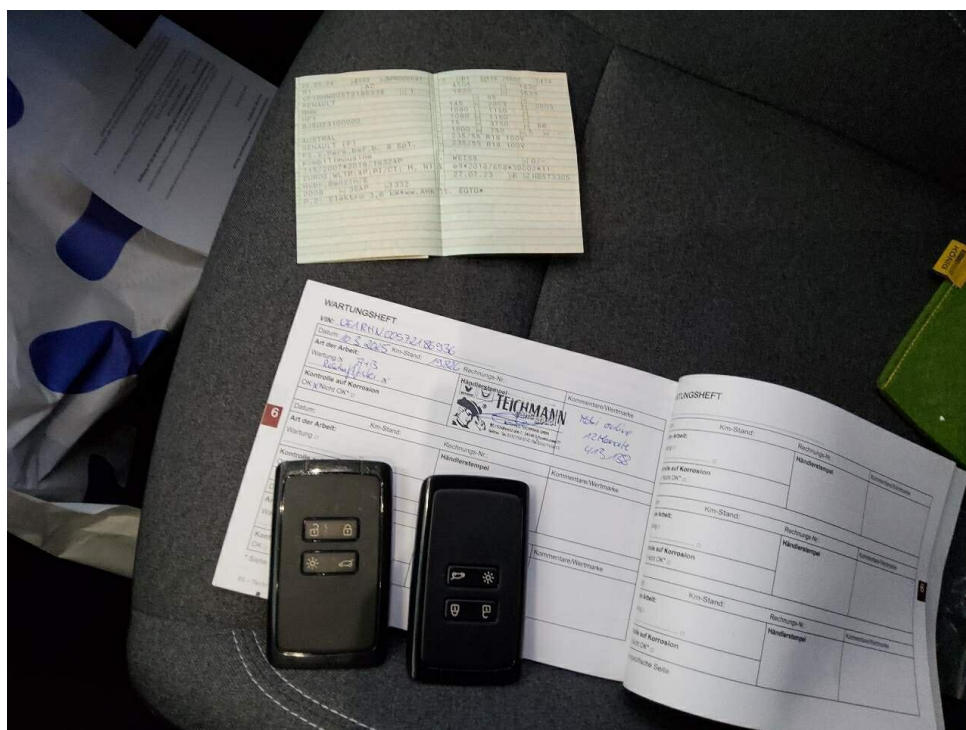


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Einstieg vorne links, Lackierung zerkratzt



Bild 11 : Dach, mehrfach eingedellt

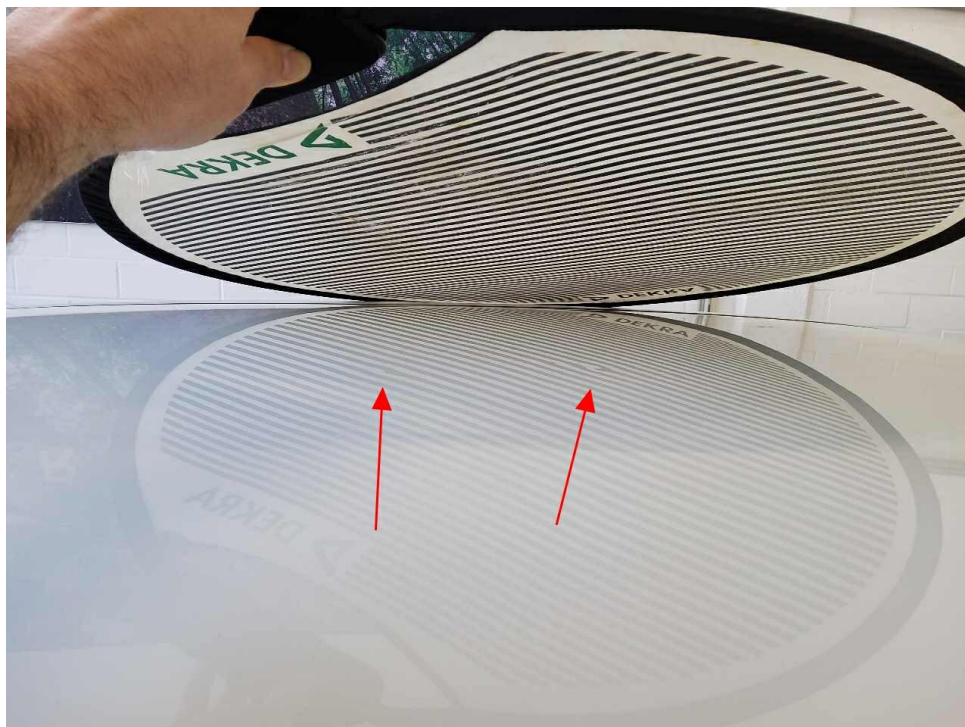


Bild 12 : Dach, mehrfach eingedellt

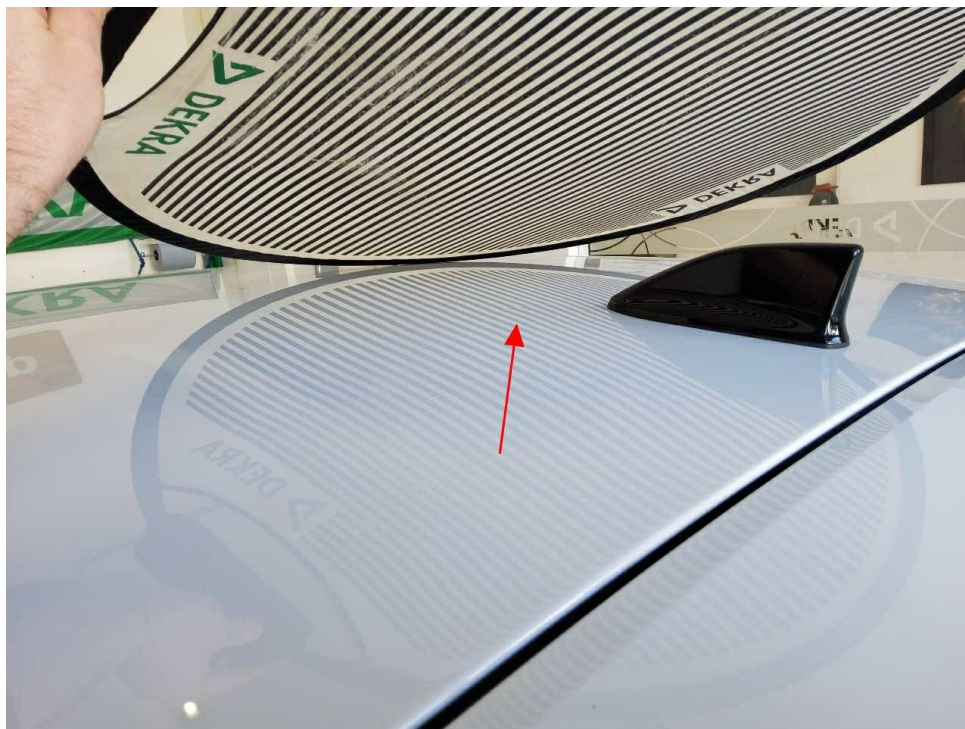


Bild 13 : Dach, mehrfach eingedellt

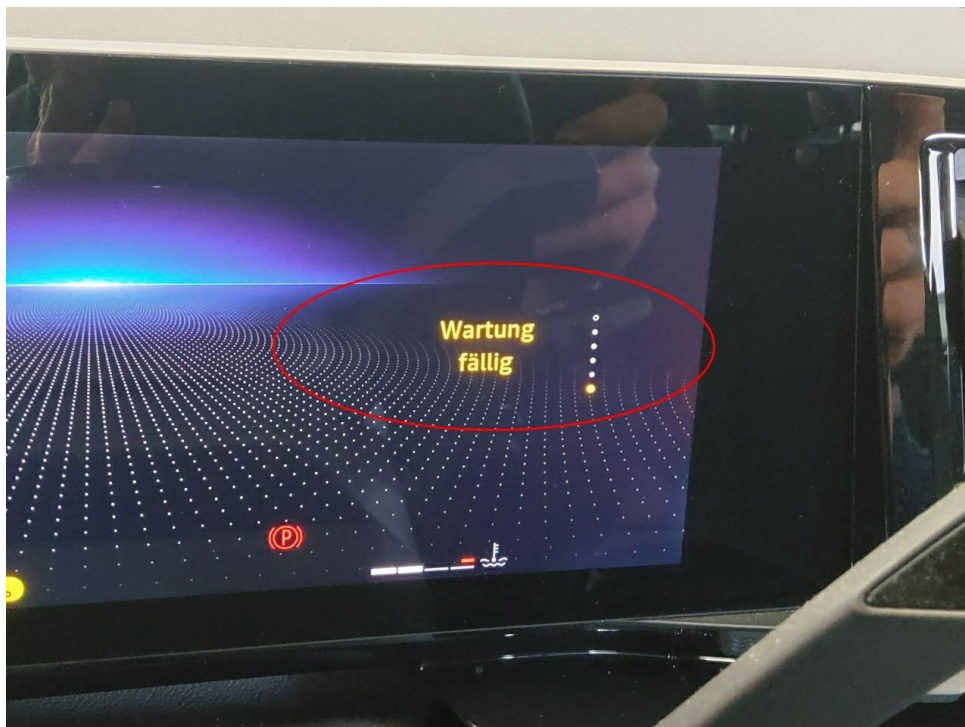


Bild 14 : Wartung fällig

# Zustandsbericht / Minderwertgutachten

## Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung  
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss  
Besichtigung 13.03.2026

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**  
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 130 µm festgestellt.  
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.  
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.03.2024	Letzte Zulassung	25.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Renault
Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral 1.3 TCe 160 Mild-Hybrid Evolution (EU 6d)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr. DAT Europa-Code®	VF1RHN00572186936 017201580060002	HSN / TSN	3333 / BPR
Km-Stand abgelesen	31226	DAT Marktindex	DE002 6470
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Leistung (kW)	116	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Hubraum (ccm)	1332
Getriebe	Automatik /	Antriebsart	Frontantrieb
Farbe	Weiß / Uni / OV369	Felgen	Leichtmetall
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	Polster / Farbe	Stoff / Grau

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 18 100 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.11.2027			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA2 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: OpenR link (9" Touchscreen, Arkamys Classic Sound, DAB+), Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, Lackierung Arktis-Weiß, Lenkrad (Leder-Optik), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2667 mm, Reifen 215/65 R17 ..T, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
81915	Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid
49121	LM-Felgen 7,5x18 (Alto)
29500	Sitzheizung vorn

## Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 10.03.2025 bei Kilometerstand 19.826
bis Wartung verbleiben:	0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

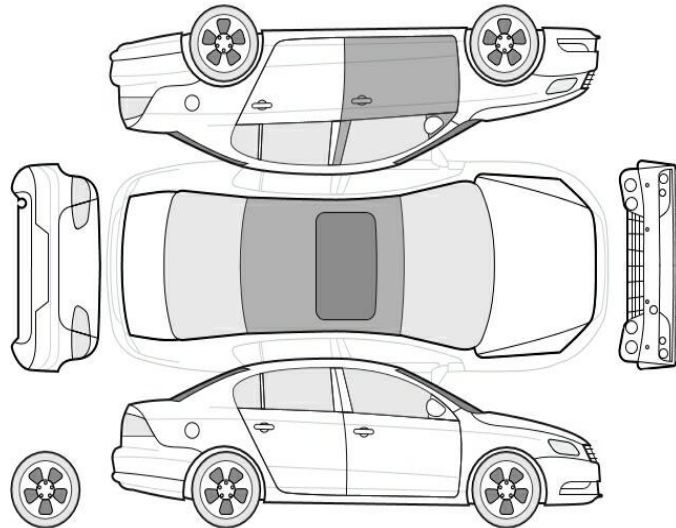

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Wartung fällig, erneuern (Bild 14)
2. Dach, mehrfach eingedellt, drücken
3. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Einstieg hinten rechts, Lackierung verschrammt,  
Dachrahmen links, eingedellt,  
Motorhaube, eingedellt,  
Stoßfänger vorne, Lackierung, Steinschlag,  
Heckschürze, Lackierung, verschrammt,