



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

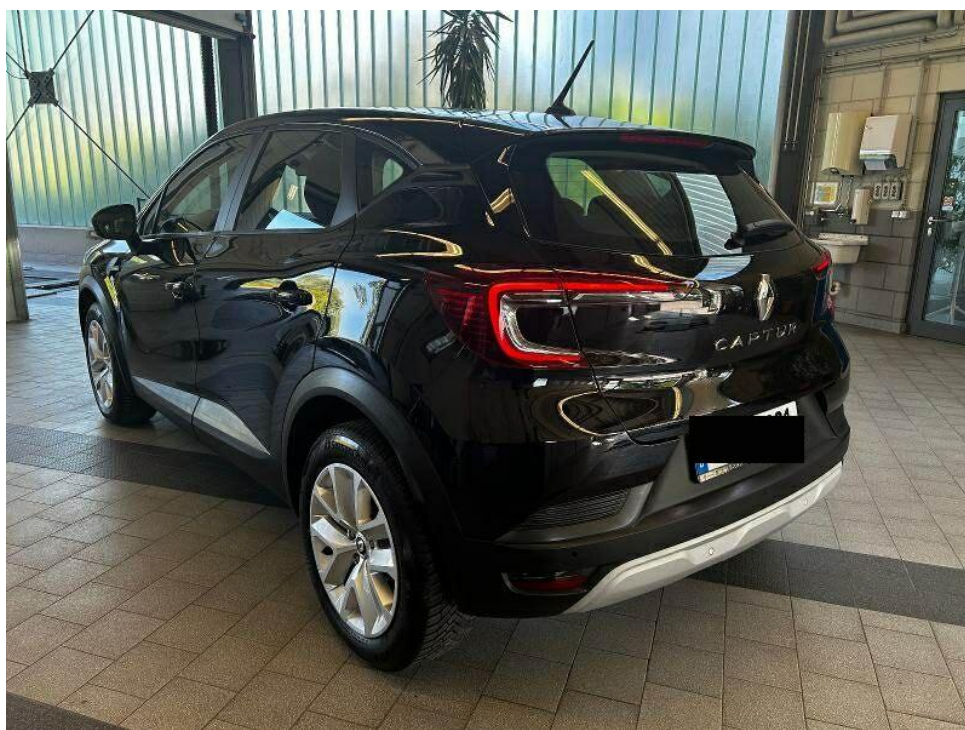


Bild 4 : Diagonal hinten links

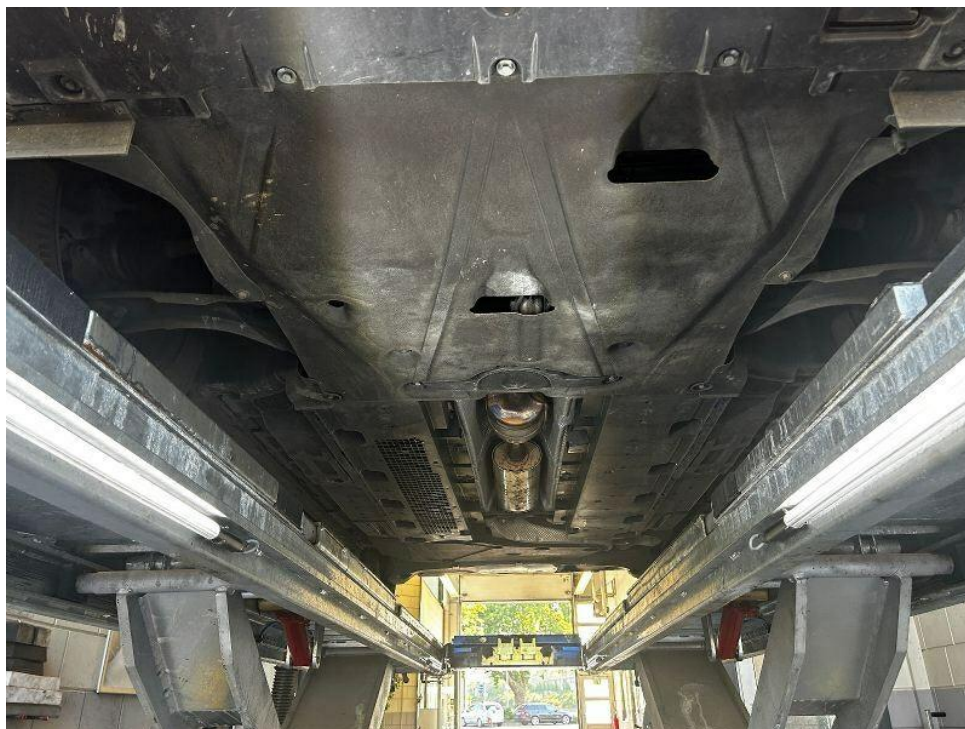


Bild 5 : Fahrzeugunterseite

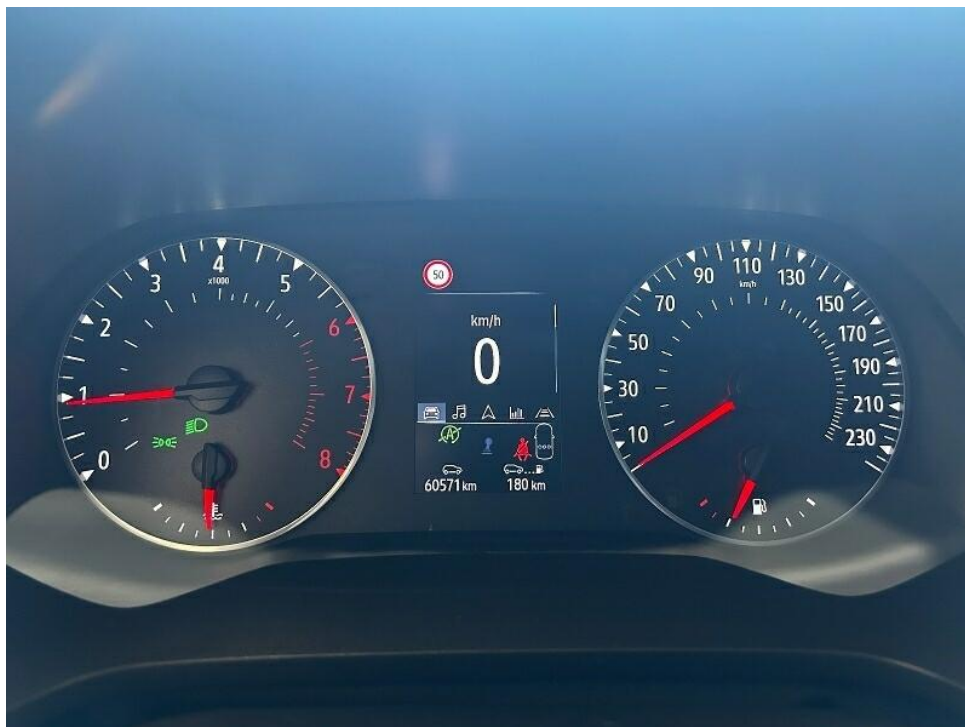


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

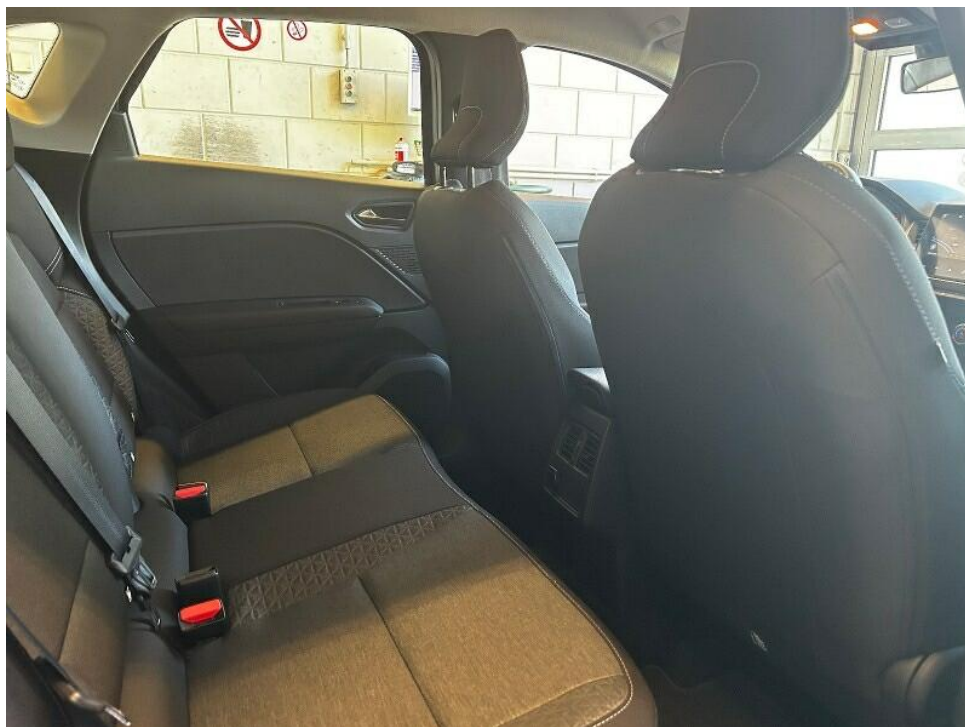


Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

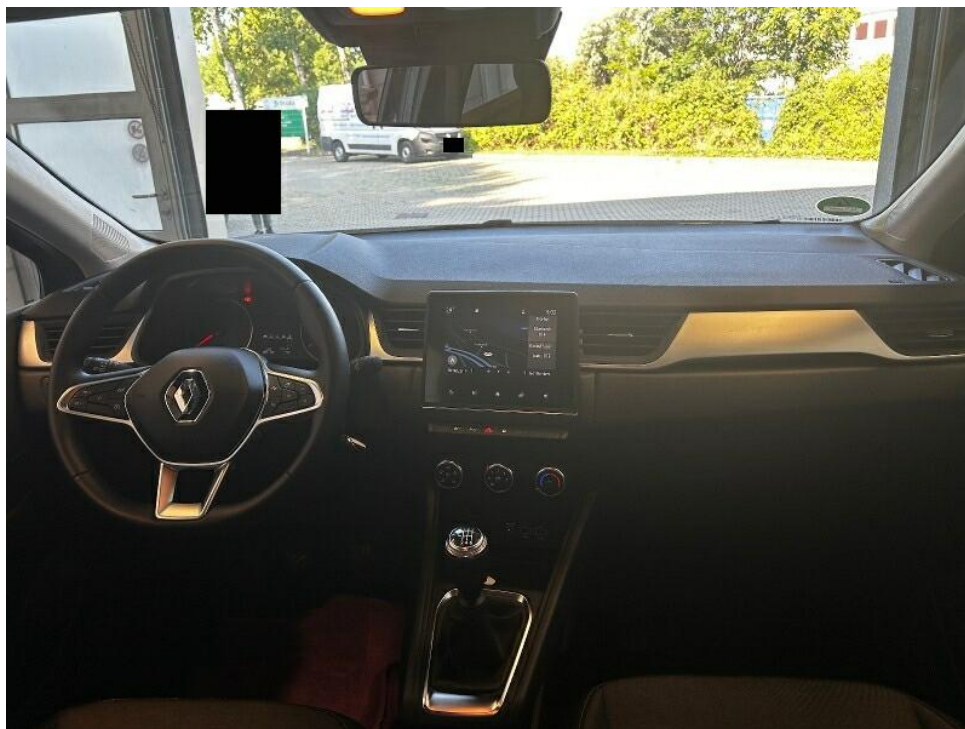


Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

Datum: 18.05		Km-Stand: 46414		Rechnungs-Nr.:		Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☒		Stempel  Autohaus Krümer Robert-Burmann-Str. 54 64579 Gießen/Rhein Tel. 062 58 / 23 52 / 42 81 Fax 25 40				Bremsflüssigkeit Reifendruck	
Kontrolle auf Korrosion: OK ☒ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite							
Datum:		Km-Stand:		Rechnungs-Nr.:		Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel					
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite							
Datum:		Km-Stand:		Rechnungs-Nr.:		Kommentare/Wertmarke	
Art der Arbeit: Wartung ☐		Stempel					
Kontrolle auf Korrosion: OK ☐ Nicht OK* ☐ *siehe spezifische Seite							

Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

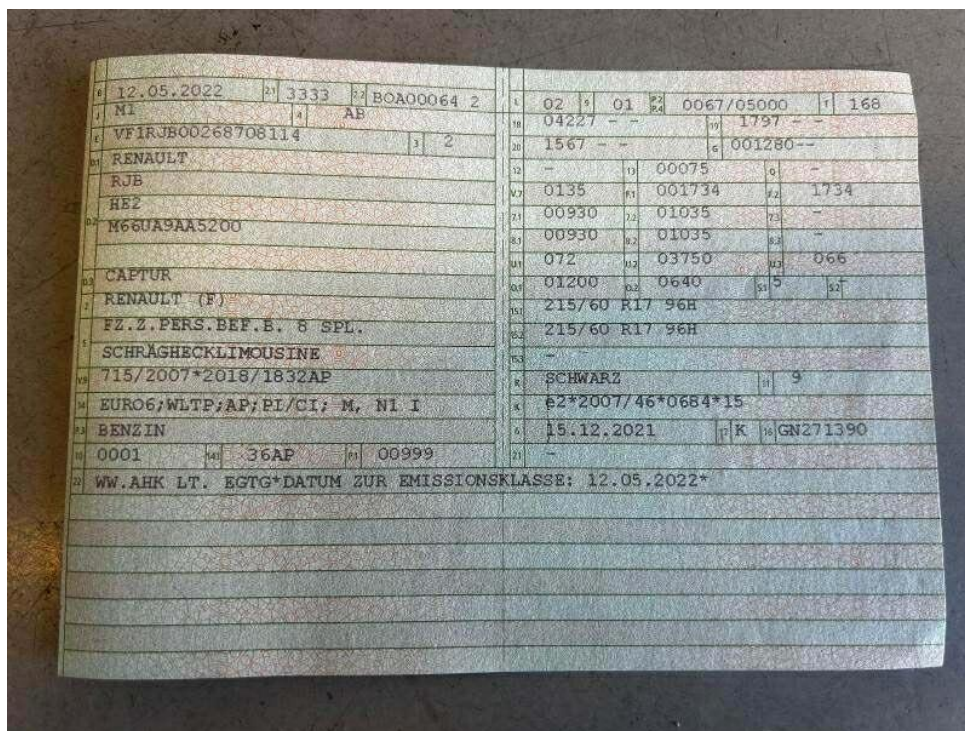


Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

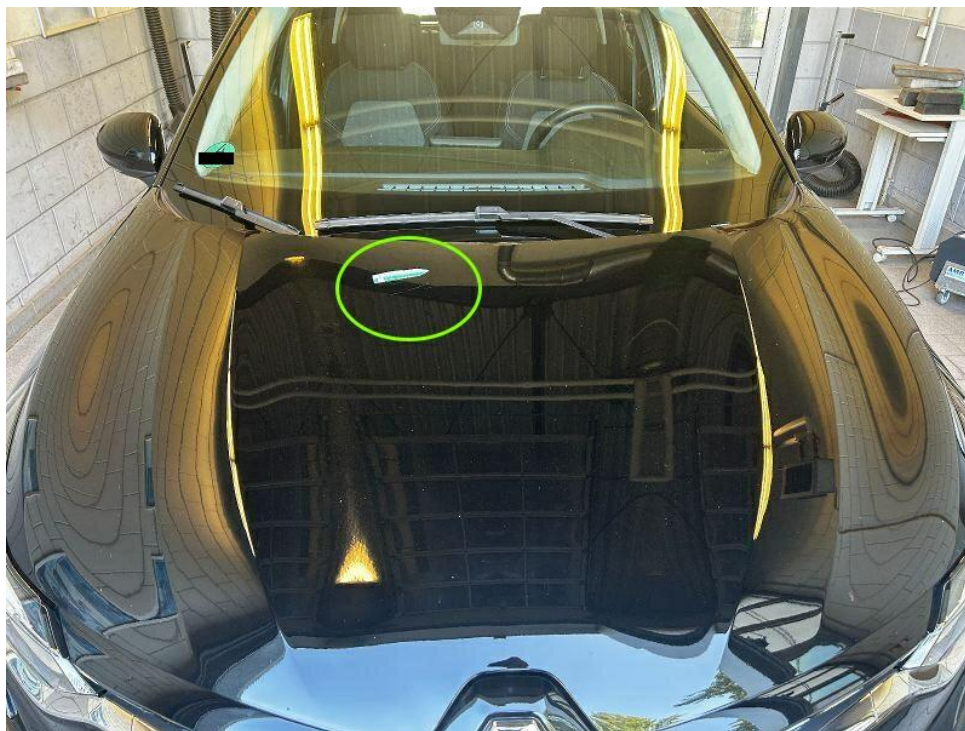


Bild 12 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 13 : Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur



Bild 16 : Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair

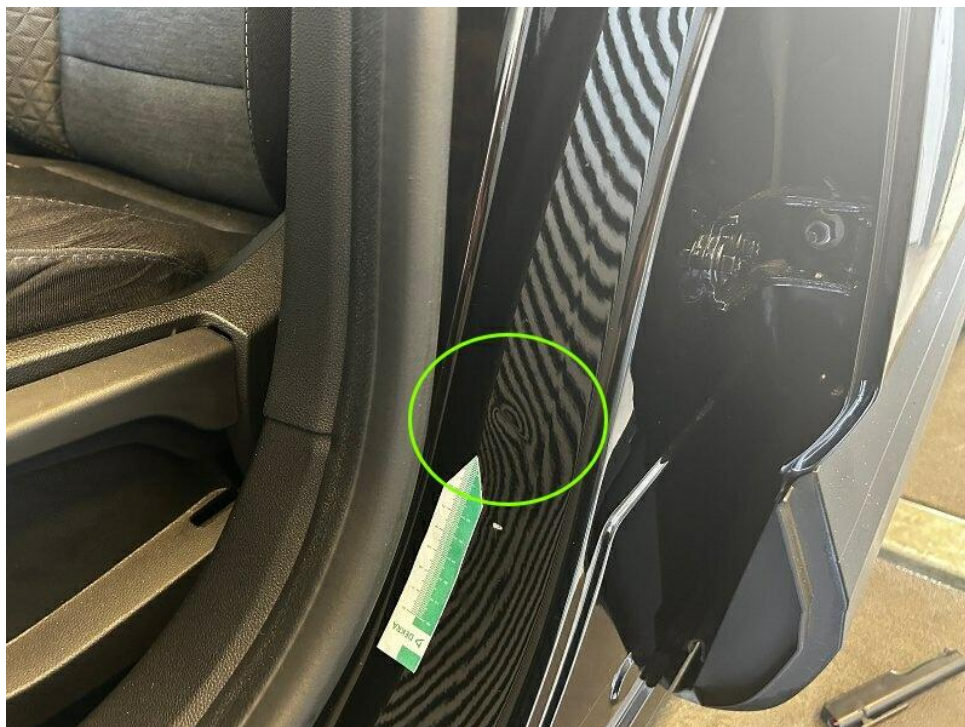


Bild 18 : Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair



Bild 19 : Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 21 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

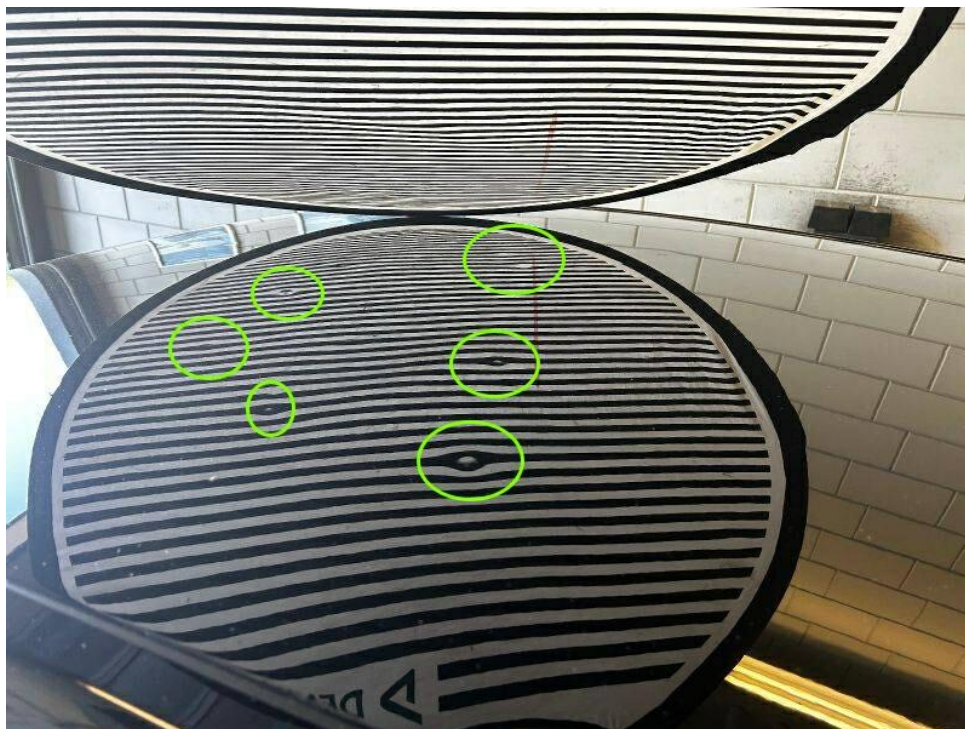


Bild 23 : Bestehender Hagelschaden



Bild 24 : Bestehender Hagelschaden



Bild 25 : Bestehender Hagelschaden

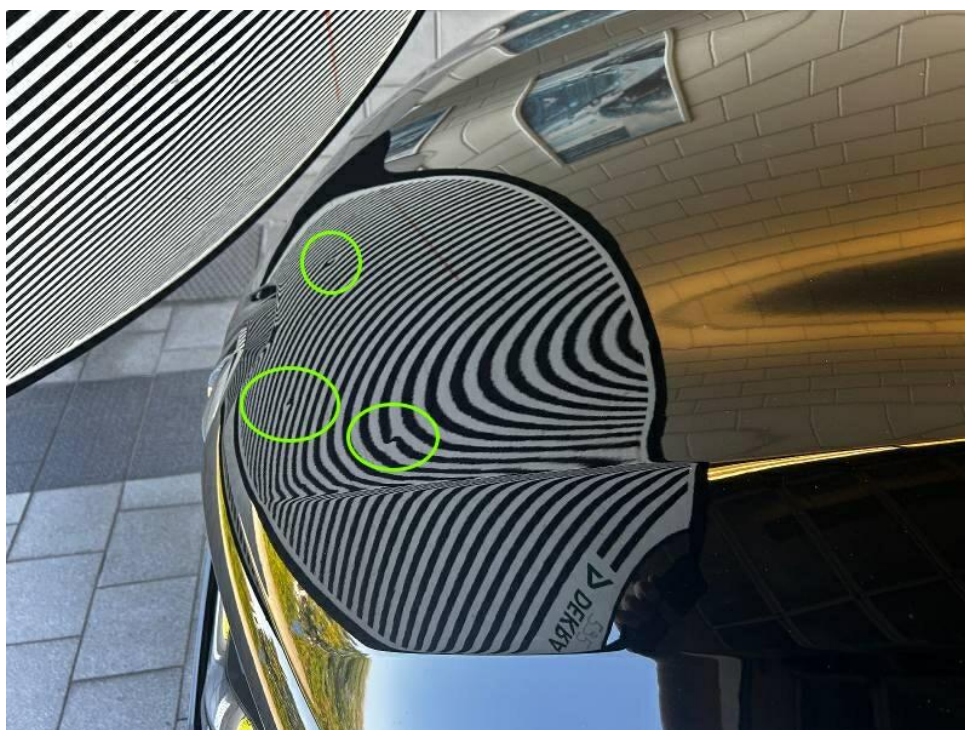


Bild 26 : Bestehender Hagelschaden

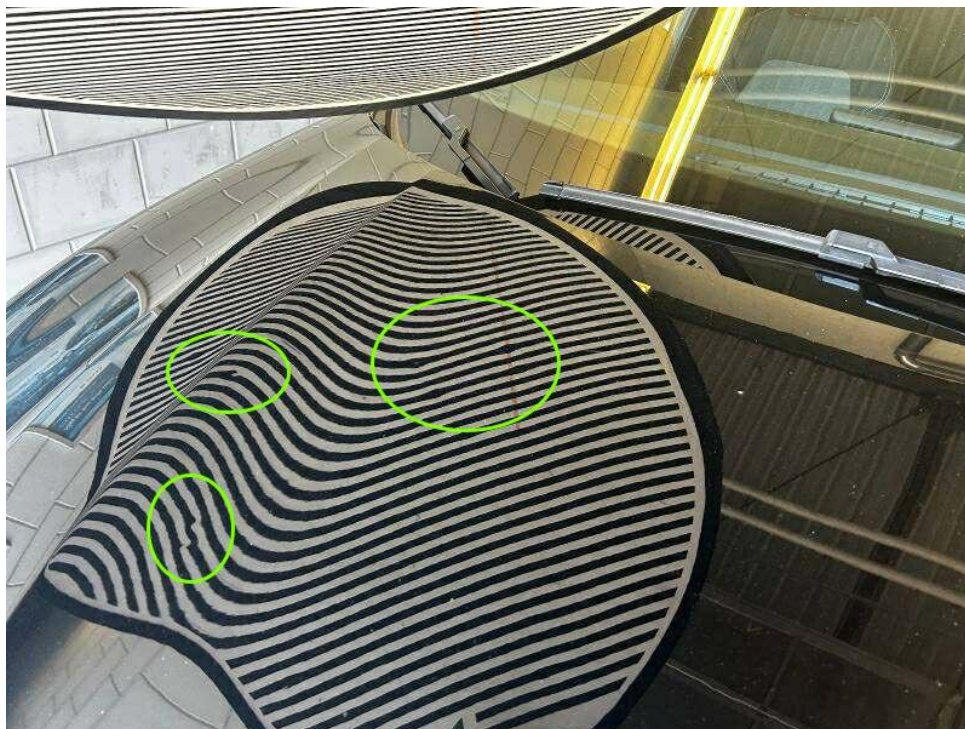


Bild 27 : Bestehender Hagelschaden



Bild 28 : Bestehender Hagelschaden

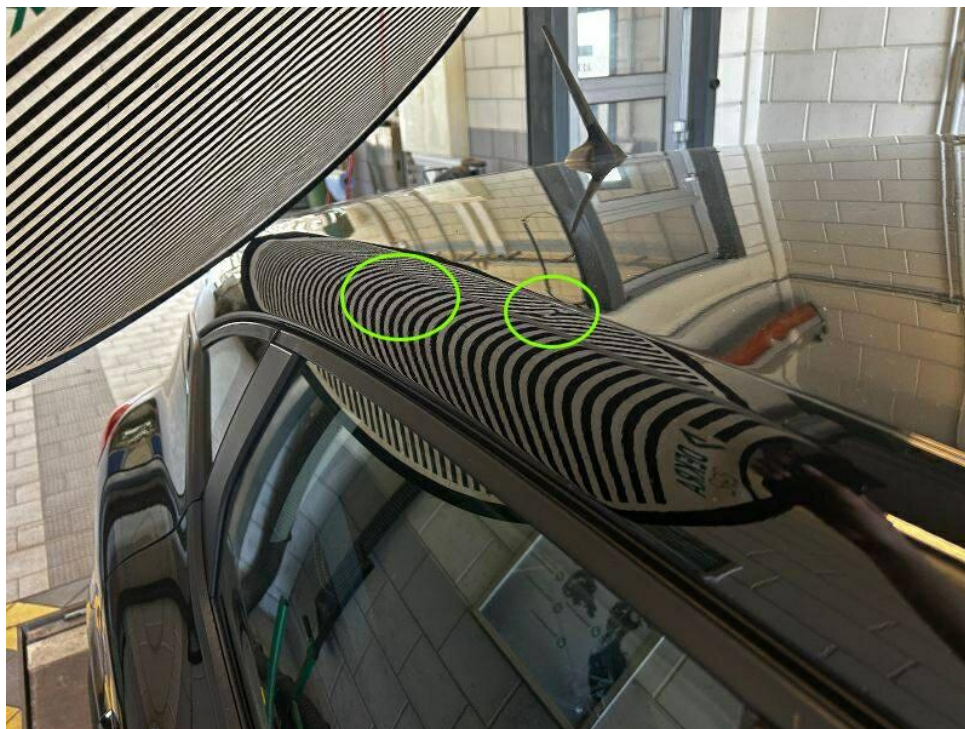


Bild 29 : Bestehender Hagelschaden

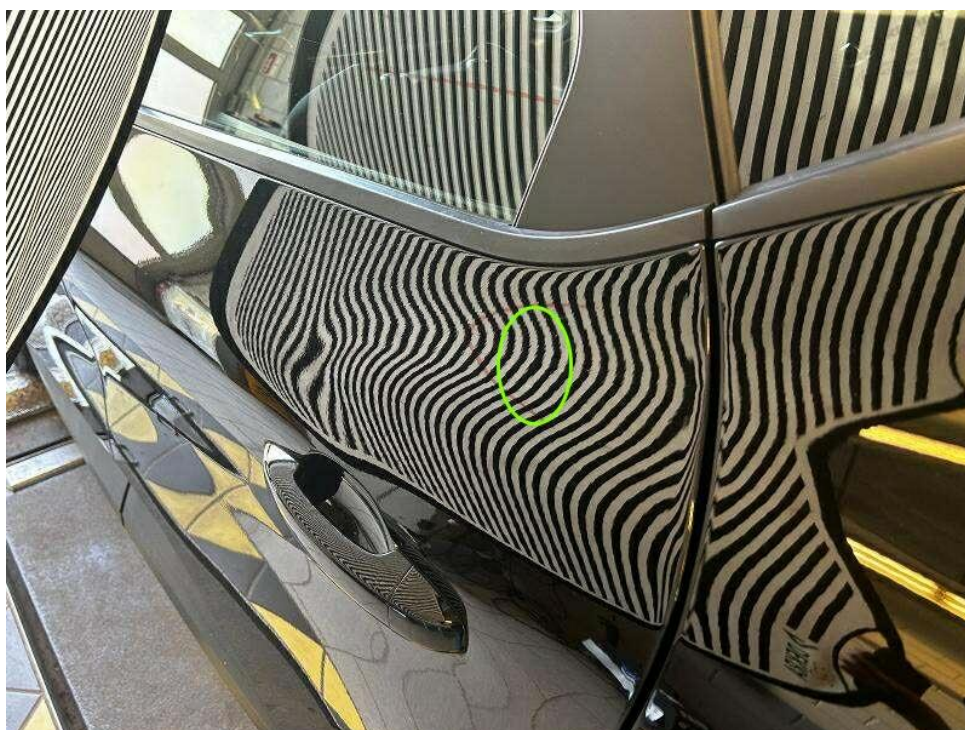


Bild 30 : Bestehender Hagelschaden

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
19.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 97 µm bis 199 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.05.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Captur II (01.2020->) / Captur II 1.0 TCe 90 Zen (EURO 6d)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJB00268708114	HSN / TSN	3333 / BOA
DAT Europa-Code®	017201390030011	DAT Marktindex	DE007 6250
Km-Stand abgelesen	60571	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihomotor
Leistung (kW)	67	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	TYPE DE POIGNEE
Polster / Farbe	Stoff / Grau		PORTE 2 / TEGNE

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm
rechts	215 / 60 R 17 96 H	Continental / AllSeasonContact 2	A / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA1 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachantenne, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Abstandswarner, Fahrassistent-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Fußgängererkennung, Fahrassistent-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistent-System: Spurwechsel-Warnsystem, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kofferraumabdeckung, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten verstellbar, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE, Motor 1,0 Ltr. - 67 kW TCE KAT, Multimedia-System Easy Link (Touchscreen 7"), Radiovorbereitung, Radstand 2639 mm, Radzierkappen Flexwheel, Reifen 215/65 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag hinten, Seitenairbag vorn, Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Zen, Stahlfelgen 6,5x16, Start/Stop-Anlage, Trommelbremse hinten, Türgriffe außen schwarz, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
25806	Einparkhilfe hinten
11321	Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 01.08.2025 bei Kilometerstand 46.414

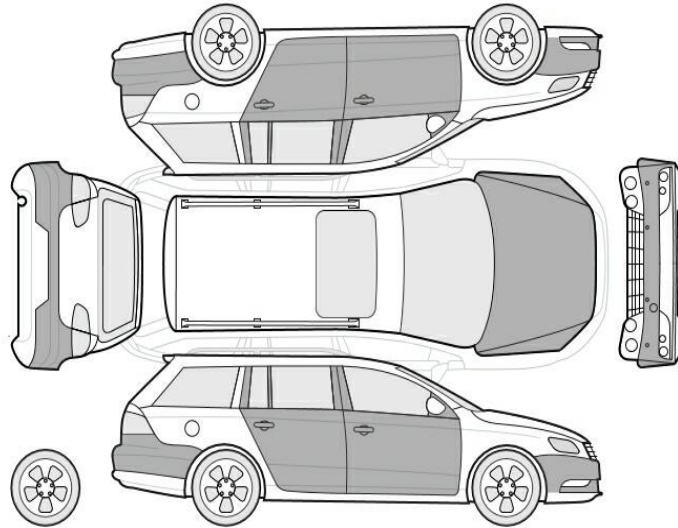Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Bestehender Hagelschaden, instandsetzen (Bild 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)
2. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19)
3. Tür vorne links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 17, 18)
4. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Wartung in Kürze fällig
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 20)
Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21)
Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22)
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 16)
Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)