


Voertuig gegevens

Chassisnr.	WAUZZZGYX MA045537	Inschrijvingsdatum	01-01-1900	Kleur	Onbekend
Merk	AUDI	Kenteken	2DSF268	Km stand	93 282 km
Model	A3 Sportback				

Inspectie gegevens

Aankomstdatum	06-07-2026	Inspectienummer	7062802	Inspectiedatum	16-07-2026
Toewijzingsdatum	06-07-2026	Eigenaar	LIZY Belgique	Terminal	Parc Lizy

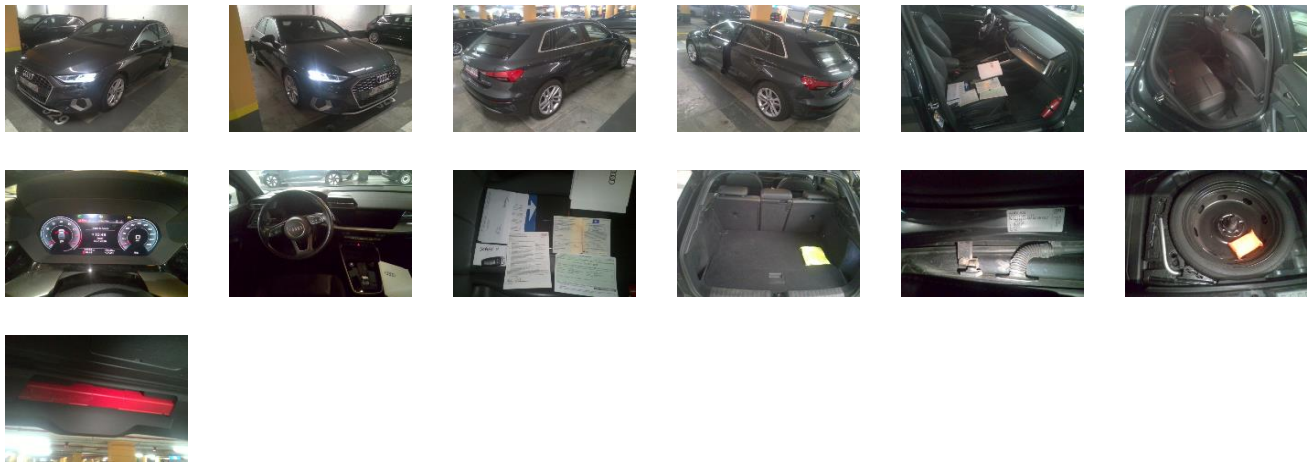

Accessoires

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
Gevarendriehoek	✓
Krik	✓
Veiligheidsvest	✓
Extra vloermat AR	✓
Extra vloermat AL	✓
Extra vloermat VR	✓
Extra vloermat VL	✓
Brandblusser	✓
Hoedenplank	✗

Documentenlijst

Map voor autopapieren	✓
Handleiding	✓
Verbanddoos	✓
Sleutel	✓
gelijkvormigheidsattest	✓
Kentekenbewijs	✓
Reservesleutel	✗

Banden

Hankook 225/45/17 W All seasons 6.0 mm			Hankook 225/45/17 W All seasons 6.0 mm	
Hankook 225/45/17 W All seasons 7.0 mm			Hankook 225/45/17 W All seasons 7.0 mm	

Type

1

Onderdeel	Reservesleutel	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-	
Positie		-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-	
Omvang		-	Spuutkosten	-	Afschrijving	-
Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-	

DEKRA Automotive Solutions

2		Onderdeel	Hoedenplank	Reparatietijd	0,20	Kosten onderdelen	204,27€
		Positie	-	Reparatiekosten	15,00€	Brutokosten	219,27€
		Type	Ontbrekend	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Vervangen	Vast bedrag	-	Nettokosten	219,27€
3		Onderdeel	Achterklep-/kofferbakbekleding	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
4		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	0,30	Kosten onderdelen	-
		Positie	Achter	Reparatiekosten	22,50€	Brutokosten	22,50€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Polijsten	Vast bedrag	22,50€	Nettokosten	22,50€
5		Onderdeel	Achterklep	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	-	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
6		Onderdeel	Alu velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	165,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	165,00€	Nettokosten	165,00€
7		Onderdeel	Stoelzitting leer	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	95,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	95,00€	Nettokosten	95,00€
8		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
9		Onderdeel	B stijl	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-

DEKRA Automotive Solutions

10		Onderdeel	Alu velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	165,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	165,00€	Nettokosten	165,00€
11		Onderdeel	Scherf	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Linksachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
12		Onderdeel	Alu velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
13		Onderdeel	Portier	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsachter	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Deuk	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
14		Onderdeel	Bekleding rugleuning	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	-
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Ter info	Vast bedrag	-	Nettokosten	-
15		Onderdeel	Alu velg 17"	Reparatietijd	-	Kosten onderdelen	-
		Positie	Rechtsvoor	Reparatiekosten	-	Brutokosten	165,00€
		Type	Kras	Spuittijd	-	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	-	Afschrijving	-
		Bewerking	Smart Repair	Vast bedrag	165,00€	Nettokosten	165,00€
16		Onderdeel	Bumper	Reparatietijd	2,80	Kosten onderdelen	-
		Positie	Voor	Reparatiekosten	210,00€	Brutokosten	269,50€
		Type	Kras	Spuittijd	0,70	Afschrijving %	-
		Omvang	-	Spuitskosten	59,50€	Afschrijving	-
		Bewerking	Herstellen	Vast bedrag	-	Nettokosten	269,50€

Opmerkingen

2de sleutel wordt nog opgestuurd

Samenvatting inspectie

Brutoprijs	1.101,27€	Afschrijving	-	Nettoprijs	1.101,27€
------------	-----------	--------------	---	------------	-----------

Samenvatting van de arbeidskosten

	Urtarief	Tijd	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Plaatwerk	75,00€	3,30	247,50€	-	-	247,50€
Spuitwerk	85,00€	0,70	59,50€	-	-	59,50€
Materiaal	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Diversen

	Brutoprijs	Afschrijving %	Afschrijving	Nettoprijs
Diverse vergoedingen	0,00€	-	-	0,00€
Kosten onderdelen	204,27€	-	-	204,27€
Vast bedrag	590,00€	-	-	590,00€

Handtekeningen
Handtekening Receiver
Handtekening Expert
Handtekening Klant / bestuurder

ansseau flore



18/07/2026 11:57