



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	WI-BK 211E
Berichtsnummer :	0000000930292-DE926		
Referenznummer:	31212524		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81AFNU078837	Laufleistung abgelesen:	125728 km
Erstzulassung / Baujahr:	27.06.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	08.07.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 160 kW (218 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	103204 / 12.11.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	235/55/R19/105V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 6 Lautsprecher • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert • Dachspoiler 3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW) • Fahrassistent-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem - Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent

- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Seitenschutzleisten schwarz • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinten • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Effizienz-Paket
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem | <ul style="list-style-type: none"> • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung |
|--|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
--	---

Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Einstiegsleiste Vorne - Links	Kratzer Tief Bis Grundierung	Smart Repair
2.	Felge Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
5.	Tür Vorne - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
7.	Motorhaube	1 Delle	Smart Repair
 Karosserie innen			

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
8.	Sitz - Vorne - Rechts: Lehne	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole

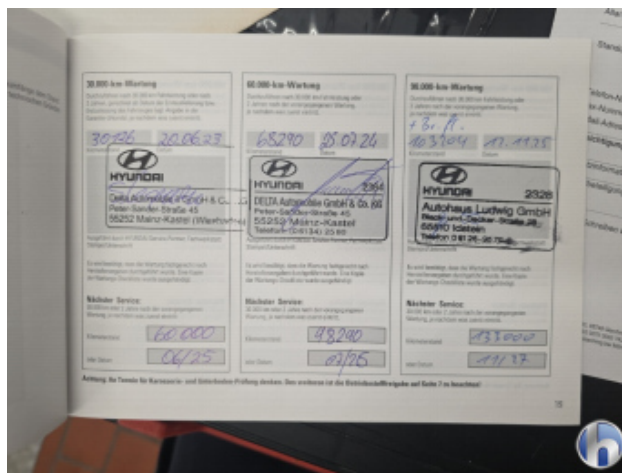

Serviceheft/Nachweis

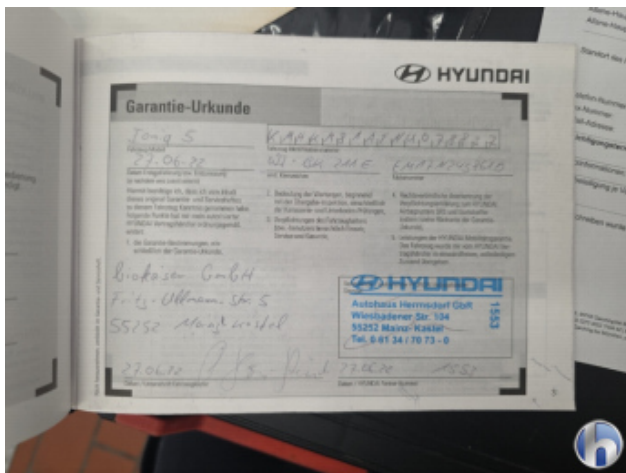

Serviceheft/Nachweis

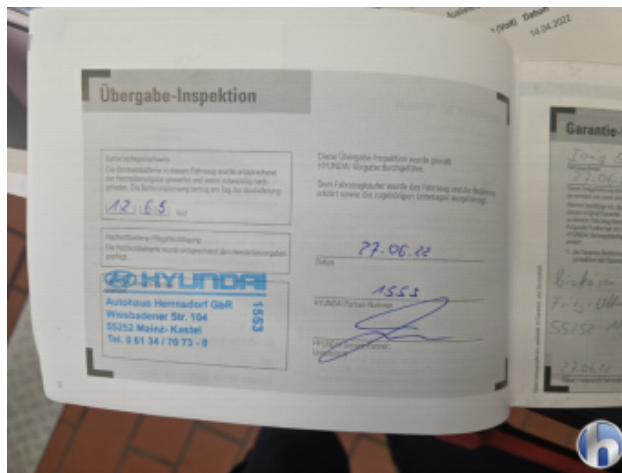

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Einstiegsleiste Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Einstiegsleiste Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Einstiegsleiste Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Einstiegsleiste Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Einstiegsleiste Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



1. Einstiegsleiste Vorne - Links
Kratzer Tief Bis Grundierung - Smart Repair



2. Felge Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



5. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



5. Tür Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



7. Motorhaube
1 Delle - Smart Repair



7. Motorhaube
1 Delle - Smart Repair



8. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Kratzer - Smart Repair



8. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Kratzer - Smart Repair



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter