

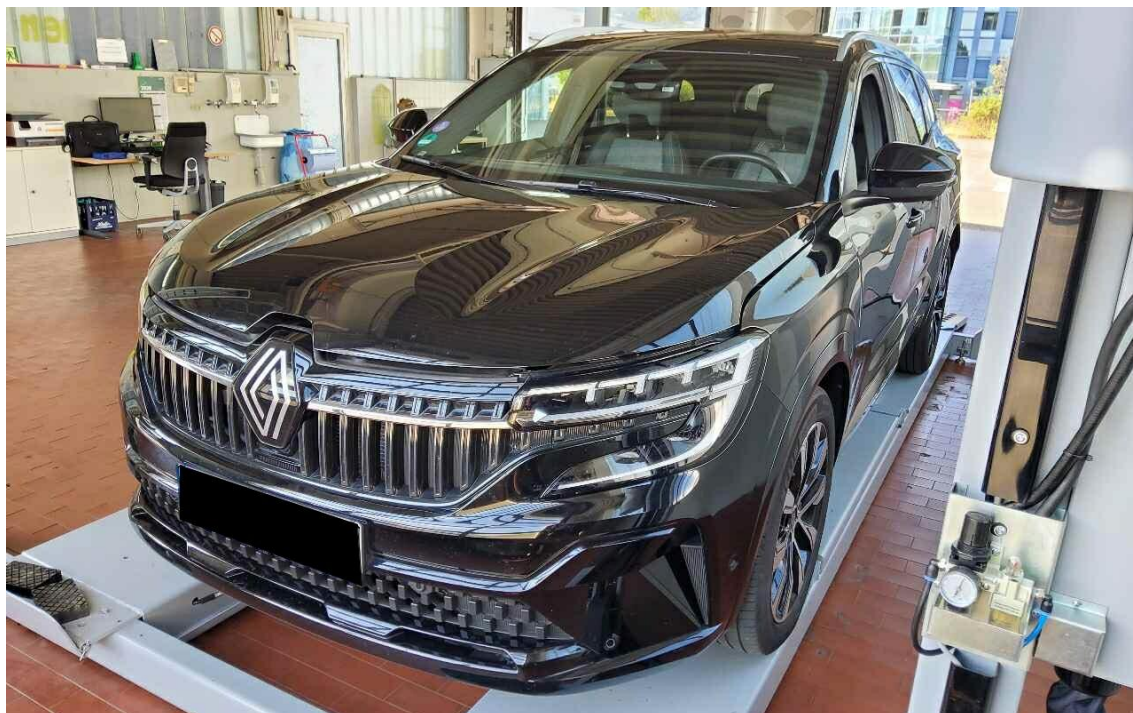


Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts

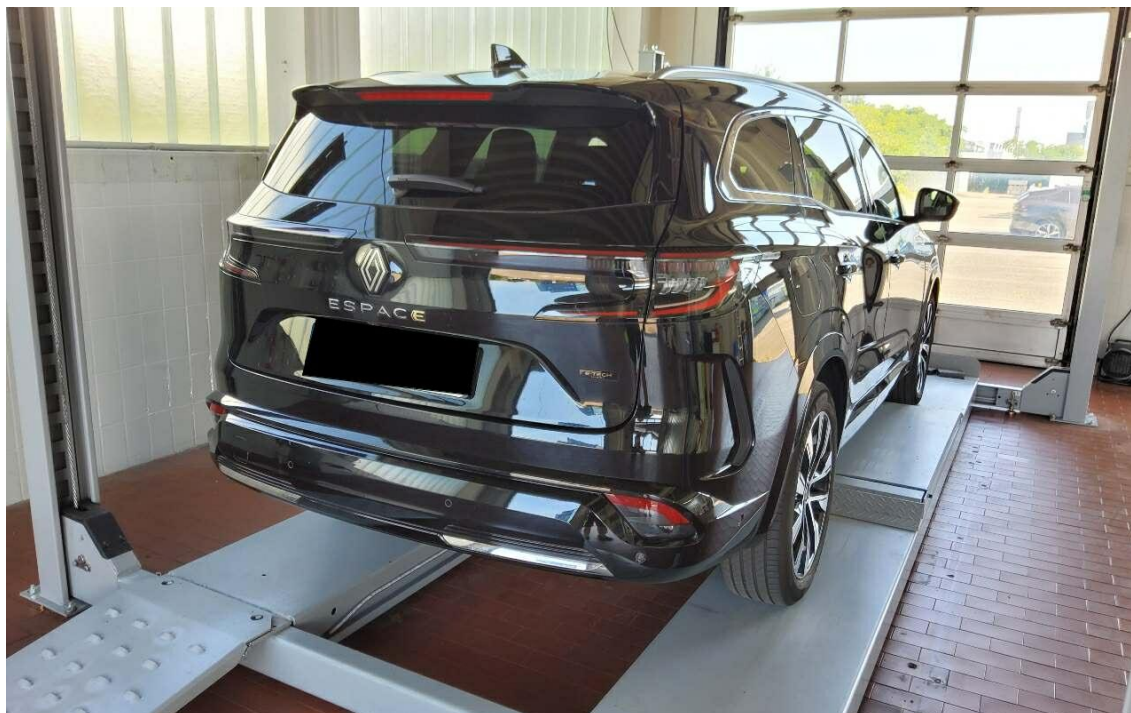


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts

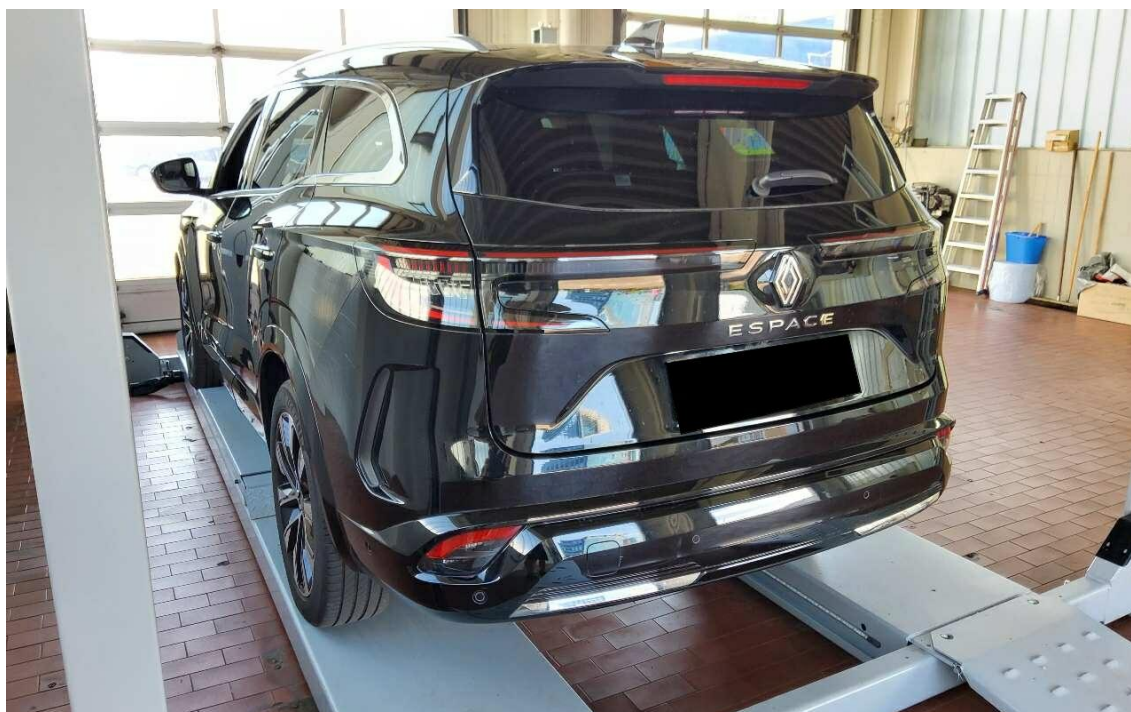


Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne

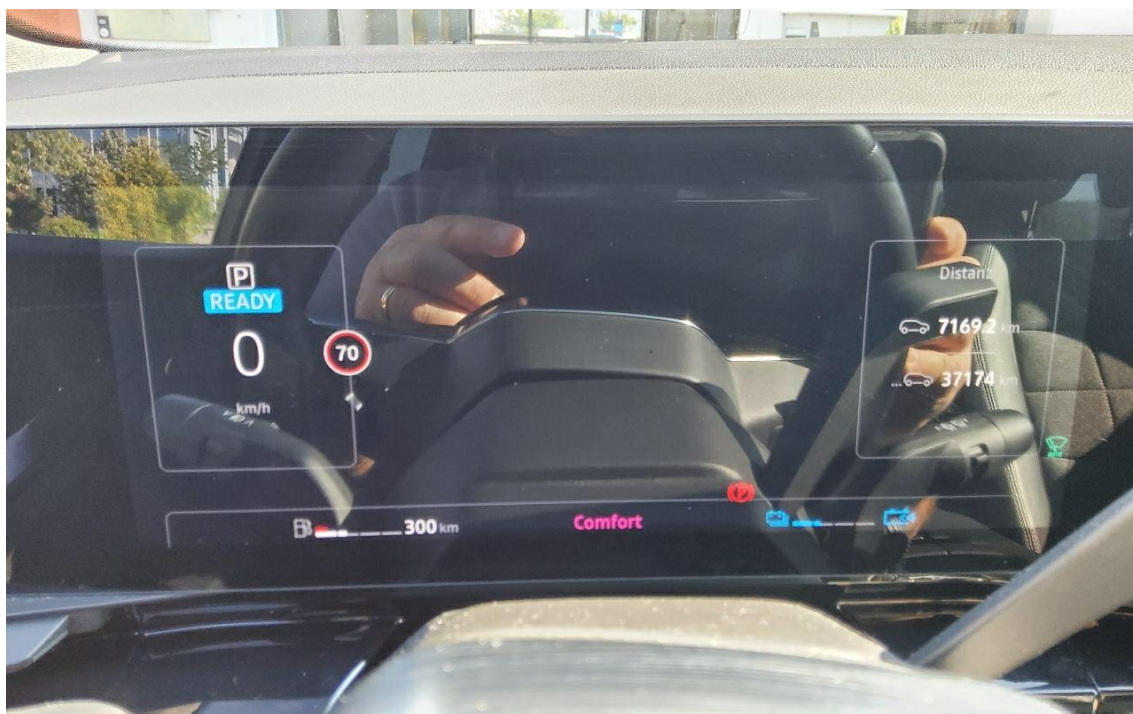


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)



Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden

WARTUNGSSHEFT

VIN:

Datum: 30.06.25	Km-Stand: 17.251	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke:
Art der Arbeit:		AUTOHAUS TABOR	
Wartung: A		RENAULT / DACIA / TABOR MOBILE	
Kontrolle auf Korrosion		ZOEHN	
OK ☒ Nicht OK* ☐		KEHL-BUNDHEIM	
		KEHL	
		FEINBURG	
		W W W . A U T O H A U S - T A B O R . D E	

Datum: 08.03.2026	Km-Stand: 30.039	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke:
Art der Arbeit:		AUTOHAUS TABOR	
Wartung: A B		RENAULT / DACIA / TABOR MOBILE	
Kontrolle auf Korrosion		ZOEHN	
OK ☒ Nicht OK* ☐		KEHL-BUNDHEIM	
		KEHL	
		FEINBURG	
		W W W . A U T O H A U S - T A B O R . D E	

Datum:	Km-Stand:	Rechnungs-Nr.:	Kommentare/Wertmarke:
Art der Arbeit:		Händlerstempel	
Wartung: ☐			
Kontrolle auf Korrosion			
OK ☐ Nicht OK* ☐			

* Siehe spezifische Seite

Technische Daten - 53

Bild 10 : Wartungsnachweis Wartungsheft

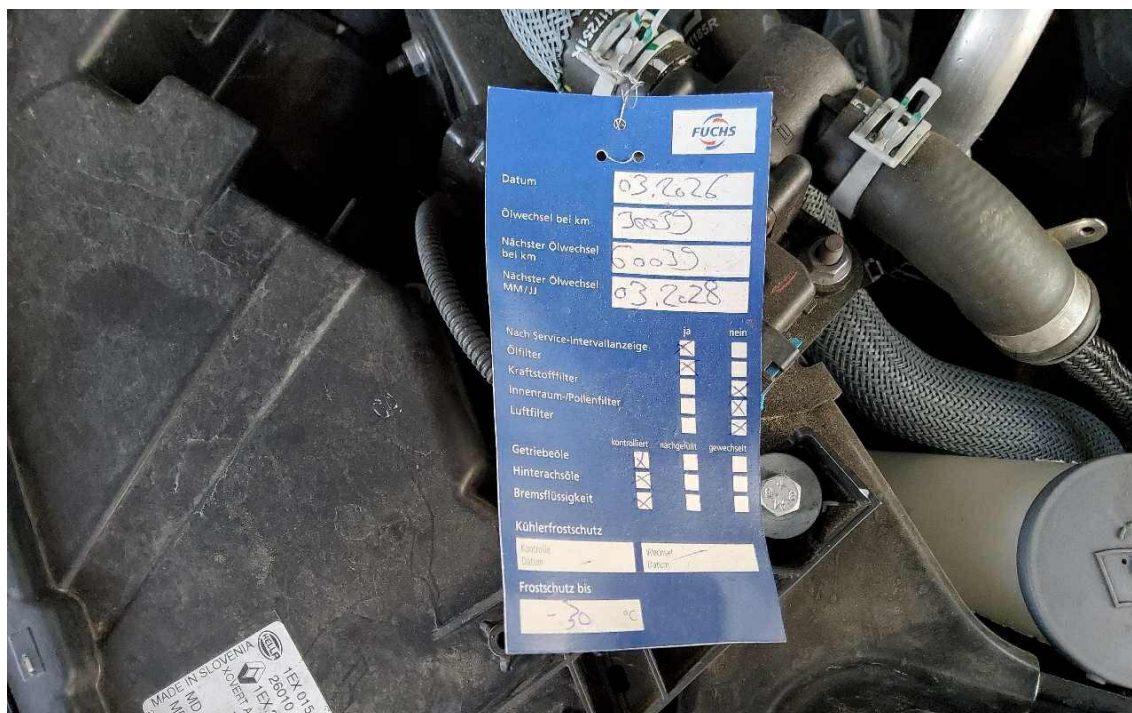


Bild 11 : Wartungsnachweis Ölwechselzettel



Bild 12 : Kofferraum



Bild 13 : Lose Teile



Bild 14 : Reifenfülldichtmittel



Bild 15 : Fahrbereifung



Bild 16 : Dach, eingedellt, drücken

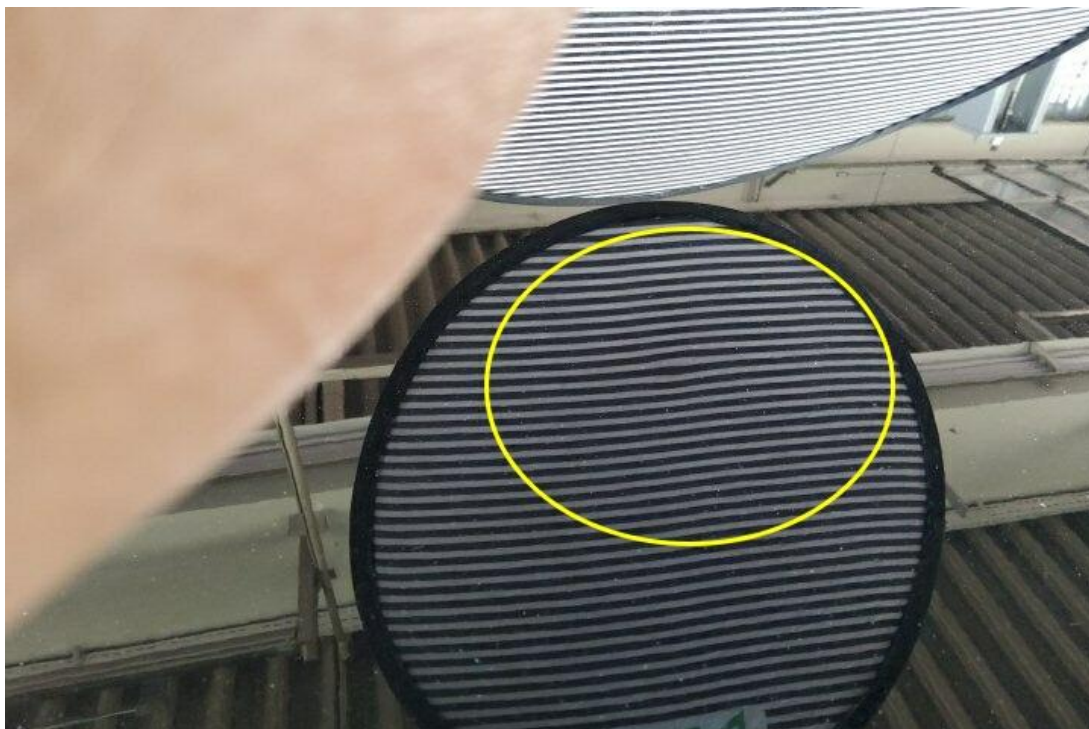


Bild 17 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 18 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Kotflügelverbreiterung vorne links zerkratzt,

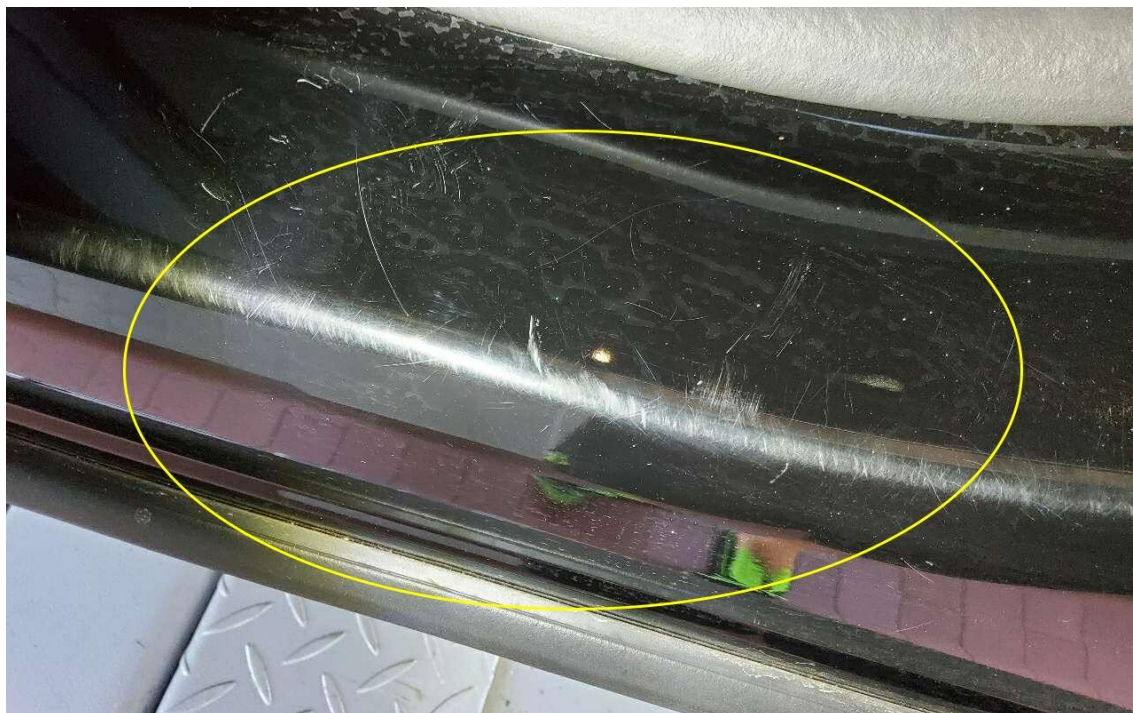


Bild 21 : Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 22 : Kotflügelverbreiterung hinten links zerkratzt,



Bild 23 : Stossfänger hinten deformiert,



Bild 24 : Stossfänger hinten deformiert,

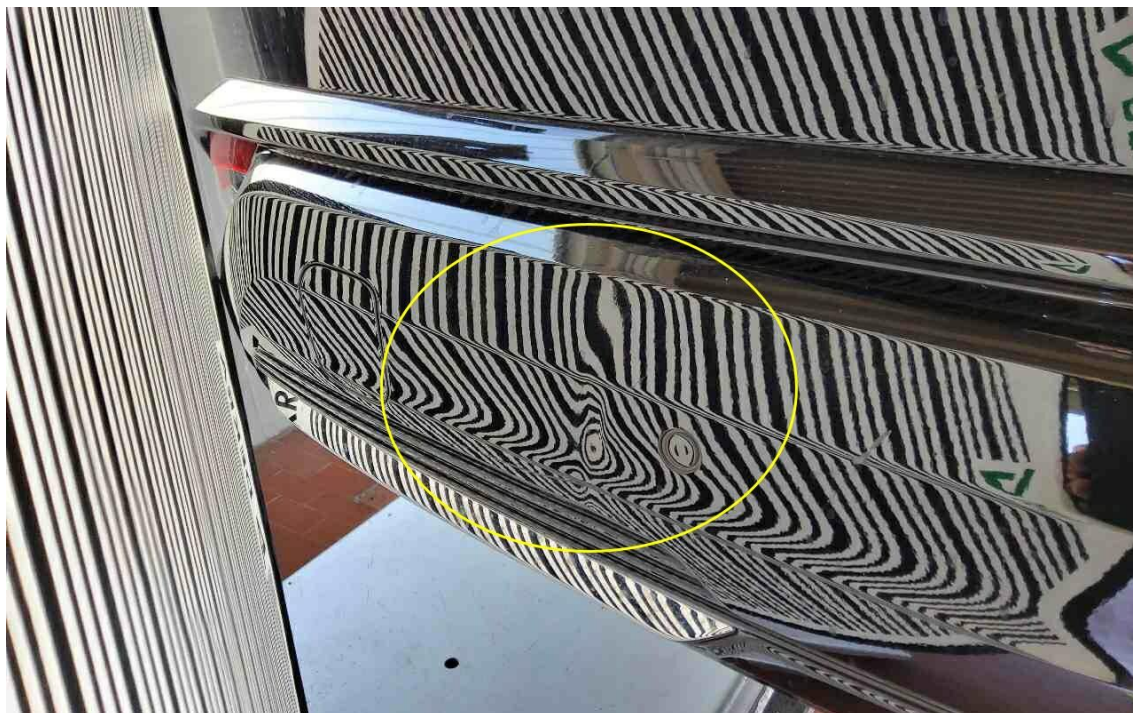


Bild 25 : Stossfänger hinten deformiert,



Bild 26 : Stossfänger hinten deformiert,



Bild 27 : Stossfänger hinten deformiert,



Bild 28 : Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 29 : Türe vorne rechts zerkratzt,



Bild 30 : Türgriff vorne rechts zerkratzt,



Bild 31 : Glanzgedrehte Alufelge hinten rechts zerkratzt,

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 110 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Angaben zur Fahrzeugausstattung unverbindlich,

Daten der letzten Wartung vom Serviceheft übernommen,

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung Fahrzeugart Typ / Verkaufsbez.	19.06.2024 Personenkraftwagen Espace VI (03.2023->) / Espace VI 1.2 E-TECH Hybrid 200 Techno 7sz (EU6e)	Letzte Zulassung Hersteller Aufbauart	19.06.2024 Renault Kombi
Türen Fahrzeug-Ident.-Nr. DAT Europa-Code® Km-Stand abgelesen Energiequelle / Kraftstoff Leistung (kW) Schadstoffklasse:	5 VF1RHN00172916874 017201590050001 37174 Hybr.Benzin/E 96 EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Sitzplätze HSN / TSN DAT Marktindex Nächste HU §29 StVZO Zylinderanzahl Hubraum (ccm) Antriebsart	7 3333 / BPV DE001 6530 06 / 2027 3 / Reihenmotor 1199 Frontantrieb
Getriebe Farbe (Hersteller)	Automatik / STERNEN-SCHWARZ / Metallic / TEGNE	Felgen Polster / Farbe	Leichtmetall Stoff/Kunstleder / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	5 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	5 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 05 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - Kit Monopac Evolution, 3.Sitzreihe im Fahrzeugboden versenkbar, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antisclupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control, Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenz-System: Warnsystem Totwinkel (Blind Spot Warning, BSW), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geräuschsimulator (Außensound), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - Multi-Mode (15-Stufen), Heckklappenbetätigung elektrisch, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenausstattung: schwarz, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert), Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen 7x19 (Komah), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole mit Ablagefach, Motor 1,2 Ltr. - 96 kW E-Tech Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Radstand 2738 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Rücksitzbank verschiebbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektrisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzausstattung: 7-Sitzer, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonderlackierung Metallic Dezir Rot, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 3.Sitzreihe, Verglasung hinten stark abgedunkelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4576	City-Premium-Paket
11321	Sonderlackierung Metallic Black Pearl schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 06.03.2026 bei Kilometerstand 30.039
nächste Wartung:	am 03 / 2028 bei Kilometerstand 60.039

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

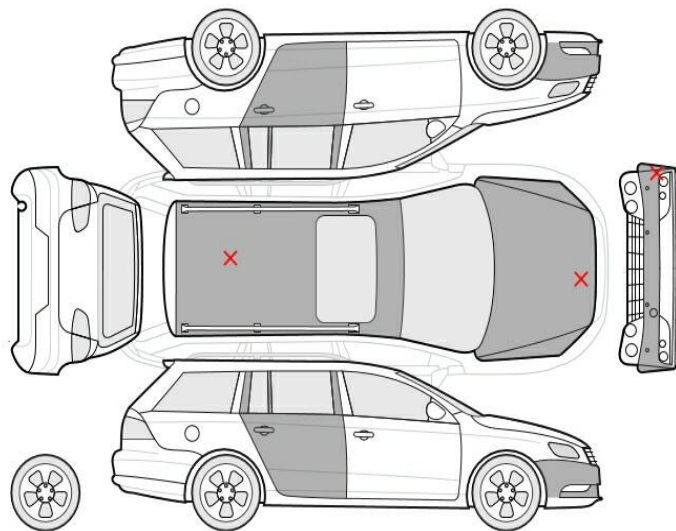

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Alufelge hinten rechts zerkratzt,, erneuern (Bild 31)
2. Stossfänger hinten deformiert,, erneuern (Bild 23, 24, 25, 26, 27)
3. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 19)
4. Dach, eingedellt, drücken (Bild 16, 17)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügelverbreiterung vorne links zerkratzt, (Bild 20)
Türe vorne rechts zerkratzt, (Bild 29)
Türgriff vorne rechts zerkratzt, (Bild 30)
Kotflügelverbreiterung hinten links zerkratzt, (Bild 22)
Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 28)
Tür hinten links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 21)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,

Gebrauchsspur (Bild 18)