

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES CLA CLA 200 d Shooting Brake Kombi 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0295 Fahrgestell-Nummer: W1K5M1CB9PN410179
Vertrags-Nummer: 68081082 Erstzulassung: 07.06.2023
Internes KZ: 15076866 Kilometer-Stand: 138126
Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

MERCEDES CLA CLA 200 d Shooting Brake Kombi 5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Polarweiß Uni

Polsterung: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICRO Typ:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)**33.200,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tremolitgrau lackiert und glanz	0,00
4-Wege-Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	210,00
45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design	0,00
8G-DCT automatisiertes Doppelkupplungsgetriebe	1.860,00
AMG Fußmatten	0,00
AMG Line Exterieur & Interieur	2.990,00
Ablagefach in Mittelkonsole mit Rollo	35,00
Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus	0,00
Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC	0,00
Ambientebeleuchtung (64 Farben)	295,00
Business-Paket	1.680,00
CENTRAL MEDIA DISPLAY	0,00
EASY-PACK Heckklappe	390,00
ENTFALL 18" AMG LM-Räder im 5-Doppelspeichen-Design aerodynamisch optimiert, tremolitgrau lackiert u	0,00
Einstiegsleisten mit „Mercedes-Benz“ Schriftzug, beleuchtet und mit Wechselcover	170,00
Fahrassistenz-Paket	1.210,00
Festplatten-Navigation	0,00
Innenhimmel Stoff schwarz	0,00
Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte	0,00
Komfortfahrwerk mit Tieferlegung	0,00
Konnektivitäts-Paket Navigation	0,00
Lackierung polarweiß uni	275,00
Laderaum-Paket	150,00
Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICRO CUT schwarz (nur mit Sportsitze, 7U3)	0,00
MBUX Augmented Reality für Navigation	0,00
MBUX High-End-Paket	1.690,00
MULTIBEAM LED	1.250,00
Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa	0,00
Night Paket	450,00
Panorama-Schiebedach elektrisch in Glasausführung	1.025,00
Park-Paket mit Rückfahrkamera	255,00
Polarweiß Uni	0,00
Sitzkomfort-Paket	0,00
Sitzlehnen im Fond klappbar (40:20:40)	0,00
Smartphone Integration	0,00
Spiegel-Paket	420,00
Sportbremsanlage	250,00
Sportsitze	0,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Volldigitales Instrumenten-Display	0,00
Vorrüstung für Navigationsdienste	0,00
Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)

49.655,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

59.089,45

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

59.089,45

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES CLA CLA 200 d Shooting Brake Kombi5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,900	Tankinhalt:	43
Max. Km/h:	221	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1575	zul. Gewicht (kg):	2090

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 68081082
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0295
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES CLA CLA 200 d Shooting Brake Kombi5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.04.2026	9059995013	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte Steinschlag nicht im Sichtfeld	Ja	Nein
08.11.2024	9059907522	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
19.02.2024	9059879230	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein
12.07.2023	9059856230	Fremdverschulden	Seitenschaden Beifahr.	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 68081082
Amtliches Kennzeichen: FÜ -UV 0295
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES CLA CLA 200 d Shooting Brake Kombi5-türig 1950 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
26.02.2024	28080	Inspektion und Wartung
11.09.2024	54704	Inspektion und Wartung
17.04.2025	81587	Inspektion und Wartung
17.04.2025	81587	Bremsflüssigkeitswechsel
05.12.2025	108922	Inspektion und Wartung
09.06.2026	136133	Inspektion und Wartung
09.06.2026	136133	Getriebeölwechsel
09.06.2026	136133	Wartungszusatzumfänge
09.06.2026	136133	Getriebeöl
09.06.2026	136133	TÜV/AU (MwSt-frei)
09.06.2026	136133	TÜV/AU (MwSt-pfl.)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FÜ-UV 295
Berichtsnummer :	0000000926794-DE968		
Referenznummer:	31205327		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (BM 118)(06.2019->) CLA 200 d (118.612)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1K5M1CB9PN410179	Laufleistung abgelesen:	138126 km
Erstzulassung / Baujahr:	07.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	22.06.2026 14:14 90766 Fürth
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombi
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	POLARWEISS - UNILACK
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	136133 / 01.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	225/45/R18/-- 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	225/45/R18/-- 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Bridgestone	225/45/R18/-- 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Bridgestone	225/45/R18/-- 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung	✓	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	In Ordnung

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag	Lackieren



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
5.	Dachhimmel	Verschmutzt	Reinigen



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Kühlergrill Außen vorne	Steinschlag	Erneuern
7.	Sitz Innenraum links hinten	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

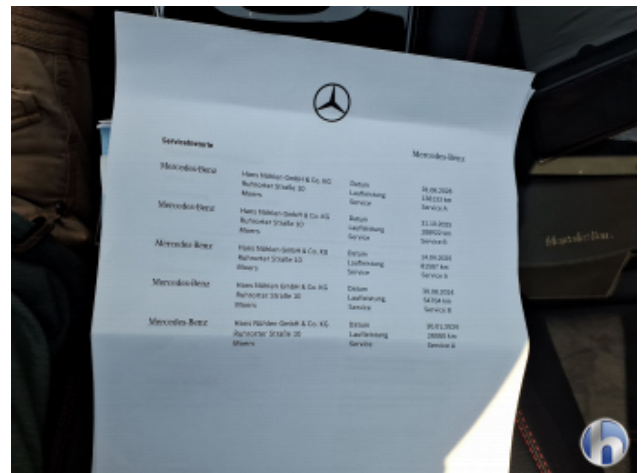

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



2. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



2. Motorhaube
Steinschlag - Lackieren



3. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



4. Stoßfänger Vorne
Steinschlag - Lackieren



5. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



5. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



5. Dachhimmel
Verschmutzt - Reinigen



6. Kühlergrill Außen vorne
Steinschlag - Erneuern



6. Kühlergrill Außen vorne
Steinschlag - Erneuern



7. Sitz Innenraum links hinten
Beschädigt - Erneuern