



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	RS-VD 808
Berichtsnummer :	0000000926657-DE968		
Referenznummer:	31206315		

Fahrzeugdaten

Mercedes-Benz Vito Kasten (447)(07.2014->) 110/114/116/119 CDI RWD lang PRO (447.603)

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	W1VVKBEZ1P4201470	Laufleistung abgelesen:	67430 km
Erstzulassung / Baujahr:	25.04.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	22.06.2026 41468 Neuss
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	Koffer
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1950 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Grün
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 2
Anzahl Schlüssel:	4	Nächste HU / AU:	05.2027 / 05.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	41289 / 12.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
2. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - links / Zust.		/// 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		/// 5 mm
Verkehrssicherheit:		

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	-
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keine Daten der Räder! Schlüssel fehlt- Austausch der Schließanlage notwendig.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Instandsetzen und Lackieren
3.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
4.	Tür Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Vorne	Kratzer	Smart Repair
6.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
7.	Tür Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
8.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
9.	Motorhaube	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Sitz Innenraum links vorne	Verschmutzt	Reinigen
11.	FZG AUSSEN	Beklebt	Entkleben / Reinigen
12.	Schlüssel fehlt- Austausch der Schließanlage notwendig.		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

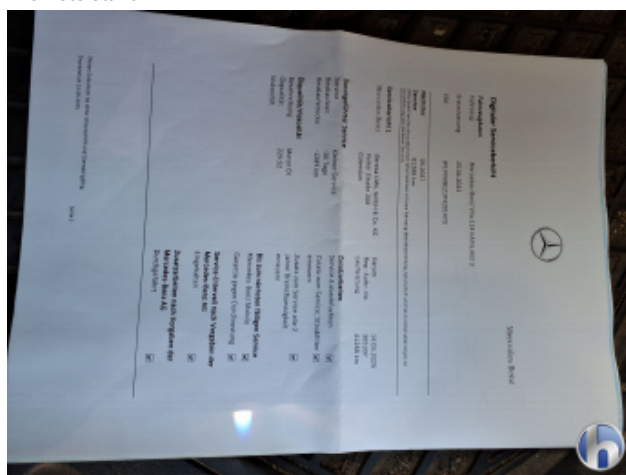

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Tür Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter



4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair




4. Tür Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Kratzer - Smart Repair

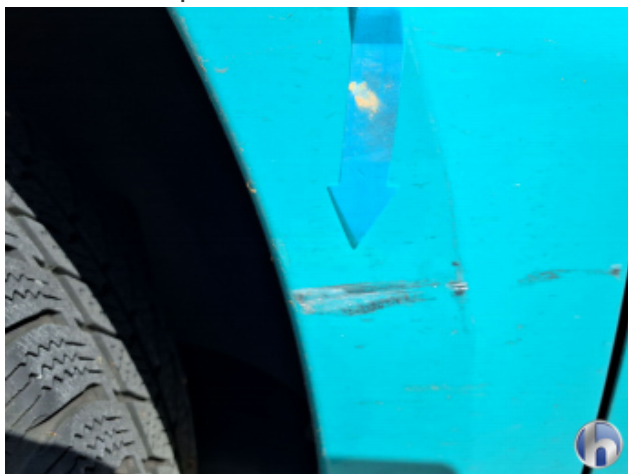

6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. Seitenwand - Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



7. Tür Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



8. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



8. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



9. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



9. Motorhaube
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter



10. Sitz Innenraum links vorne
Verschmutzt - Reinigen



11. FZG AUSSEN
Beklebt - Entkleben / Reinigen



11. FZG AUSSEN
Beklebt - Entkleben / Reinigen

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen 4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW
Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	RS -VD 0808	Fahrgestell-Nummer:	W1VVKBEZ1P4201470
Vertrags-Nummer:	2572081	Erstzulassung:	25.04.2023
Internes KZ:	15062105	Kilometer-Stand:	67430
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:**MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen 4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Lackierung: Arktikweiß Uni

Polsterung: Stoff Caluma schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **38.100,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

9G-TRONIC	2.356,00
Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC	945,00
Arktikweiß Uni	0,00
Audio 40	841,00
Außenspiegel elektrisch heranklappbar	274,00
Gewichtsvariante 3.000 KG	1.029,00
Haupttank 70 Liter	92,00
Hecktür zweiflügelig 180 Grad ohne Fenster	379,00
Heizung für Scheibenwaschanlage	204,00
Lederlenkrad	183,00
Mittelkonsole mit Staufach	102,00
Park-Paket	1.075,00
Raucher-Paket	43,00
Reifenluftdrucküberwachung an Vorder- und Hinterachse, drahtlos	59,00
Reserverad mit Wagenheber	175,00
Rückfahrkamera	0,00
Sitzheizung für Fahrer	214,00
Spur-Paket	878,00
Spurhalte-Assistent	0,00
Stahlräder 6,5 J x 17	0,00
Stoff Caluma schwarz	0,00
Totwinkel-Assistent	0,00
Vaillant grün 2010	516,00
Warnlampe für Wischwasserfüllstand	46,00
Zwei Hauptschlüssel zusätzlich	144,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00
Winterkomplettäder 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **47.655,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **56.709,45**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 57.287,79

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1950
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1961	zul. Gewicht (kg):	2800

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 2572081
Amtliches Kennzeichen: RS -VD 0808
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 2572081
Amtliches Kennzeichen: RS -VD 0808
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES Vito 114 CDI lang PRO Kastenwagen4-türig 1950 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
12.06.2025	41289	Wartungszusatzumfänge
12.06.2025	41289	TÜV/AU (MwSt-frei)
12.06.2025	41289	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
12.06.2025	41289	Inspektion und Wartung
12.06.2025	41289	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer