

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002503567
Besichtigt am: 18.06.2026 09:50
Berichts-Nr: 10828372
FIN: TMBJJ0NX4PY135873



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	21.06.2023
Laufleistung:	77.389 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic, Front und Heck)

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

"PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben

"TRAVEL ASSIST HIGH"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel

3-Speichen-Sportmultifunktionslederlenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

4 Türen

4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM
ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T
D1/TI9/T11/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Adaptives Fahrwerk DCC inkl. "DRIVING MODE SELECTION"
(Fahrprofil- auswahl)

Alu Pedalen

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht

Außen-Sound Standard

Außensp. mit Mem.F; el. einstell./beheizb.-aut. abblendb.
(Fahrer), kippb. bei Rückw.F (Beif.), Kappe el. klappbar,
Vorfelddel.

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Ausstattung 1

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Columbus PLUS Business

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "PIANO BLACK"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -

Einstiegleisten in den Türausschnitten

El. einstell., beheizb., klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp., Memoryf., Innenspiegel, ohne Rahmen

Elektr. einstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz, mit Memoryfunktion

Elektrische Luftzusatzheizung

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Fahrerknienairbag

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung + Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten, mechanisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

Gepäckraumbeleuchtung	Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)	Netzprogramm + Cargoelemente
Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netztrennwand
Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Nicht Heissland
Head-Up Display	Normal-Lackierung
Heckscheibenwischer "AERO"	Notrufsystem eCall+
Heckspoiler	Ohne 2. Batterie
Hinterachse "Standard"	Ohne Ablagenpaket/box
Hinterachsgewicht Ausführung 1	Ohne Adapter
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Car2X
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Komfort PLUS	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Ladekabel
Kopfstützen hinten mit zus. Funktion	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Skisack
Leergewichtsbereich 1	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder "PERSEUS", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 18" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtweitenregulierung	Ohne Überführungsausrüstung
Licht	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Halter	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Multifunktionskamera	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Pannenset
Mit Verkehrszeichenerkennung	Progressive Lenkung
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 4	Rechtsverkehr
Navi Columbus + Web radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen 225/45 R18 91Y
	Reifendruckkontrolle
	Reifenlieferanten für EU Länder



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloser Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheit

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen, mit Sensoren

Side Assist

Sitzbezüge in Stoff "Sport"

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport Pack

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfstand Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Virtuelles Pedal

Vorbereitung für Anhängervorrichtung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm
Falken	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 95 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	0,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 18 91 Y	0,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja
Tirefit Ablaufdatum: 03.2027
Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Heckklappe	Delle(n)	Spotrepair
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ0NX4PY135873

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

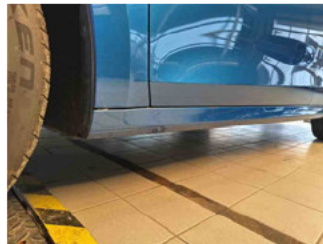


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

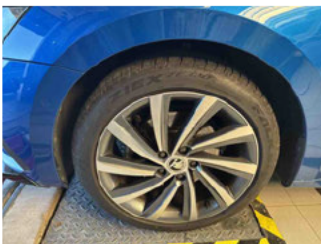

Räder - Rad montiert vorne
links

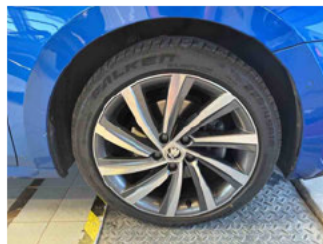

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

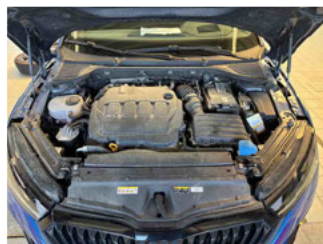

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

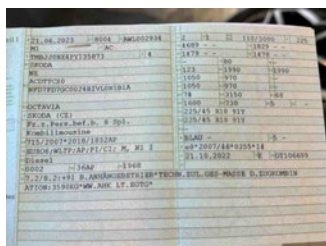

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

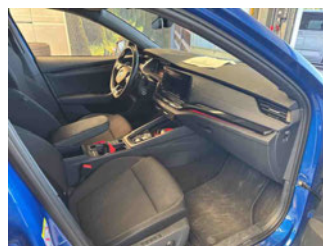

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

Reifen hinten verschlissen



2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar

Dellen mit Lackbeschädigung



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10828372
vom: 18.06.2026

5 - Heckklappe - Delle(n) - Spotrepair

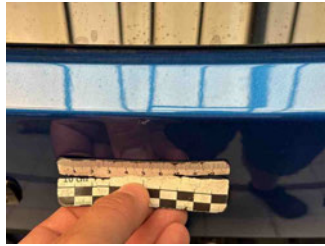

6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

