

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.07.2026
Referenznummern	0002072201

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP6N1044818		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	03/2028
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	45.697 km
Erstzulassung	26.05.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97W	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55R17 97H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 30.03.2026 bei km 41.688.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne	Ja	
Scheinwerfer rechts	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	Bluetooth Audio-Streaming
Bremsassistent	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistenz-System: Abstandswarner	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	Lenkrad heizbar
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Seitenscheiben geräuschkämmend	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Scheibenwischer mit Regensensor	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Sitzheizung vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Business-Paket Premium
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Technologie-Paket Park & Go	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Rückfahrkamera (digital)	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	Charging-Paket
Innovations-Paket 1	Voll-LED (IntelliLux)
Leuchtweitenregelung automatisch	Abbiegelicht
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Innovations-Paket 2
Head-up-Display	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, kalt drücken (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	80,00 €	80,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne links, verkratzt, Smartrepair (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	150,00 €	150,00 €
LM-Rad hinten links, verkratzt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	150,00 €	150,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	380,00 €
Minderwert	380,00 €
Händlereinkaufspreis	11.625,00 €
Händlerverkaufspreis	13.450,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

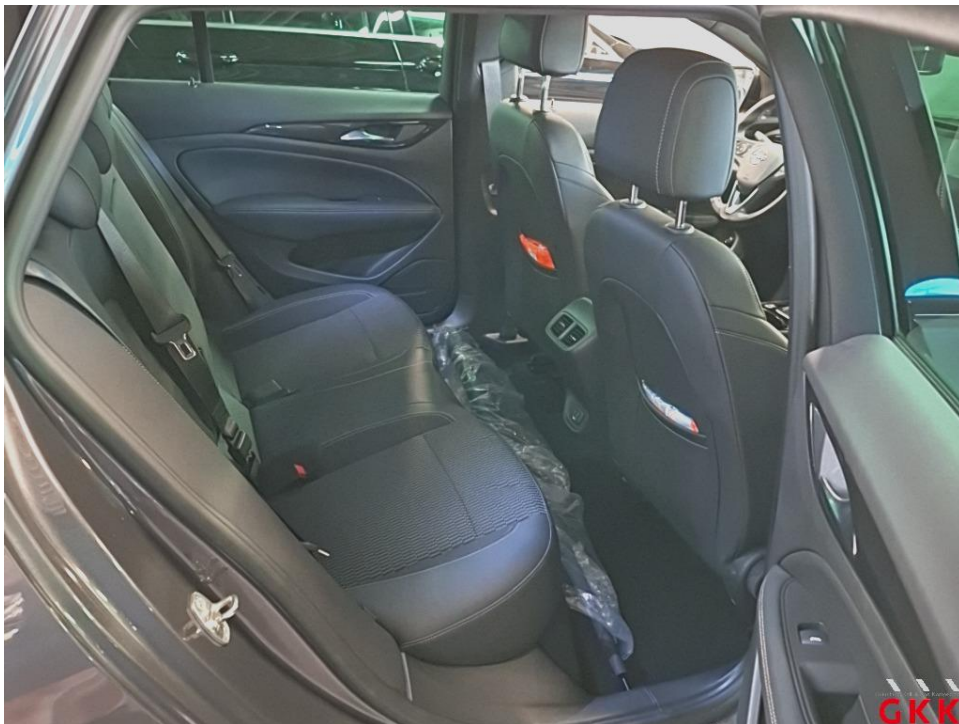


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

6 Servicebestätigung		3. J. L.	
Service: ☒ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☒ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☐ Hauptinspektion
Datum <u>04.08.25</u> km <u>27822</u>	Datum <u>41688</u> km <u>30.03.26</u>	Datum _____ km _____	Datum _____ km _____
Motoröl Qualität: _____	Motoröl Qualität: _____	Motoröl Qualität: _____	Motoröl Qualität: _____
Viskosität: <u>0</u> W- <u>20</u>	Viskosität: <u>0</u> W- <u>20</u>	Viskosität: _____ W- _____	Viskosität: _____ W- _____
Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit <u>-25</u> °C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit <u>-25</u> °C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit _____ °C	Gefrierschutz, Kühlflüssigkeit _____ °C
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☒ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)	☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter	☒ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz	☒ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen	☒ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen	☒ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter	☒ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☒ Getriebeöl	☒ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit	☒ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset	☒ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☒ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen	☒ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☒ Kraftstoffzusatz	☒ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz
☒ Ionenfilterelement	☒ Ionenfilterelement	☐ Ionenfilterelement	☐ Ionenfilterelement
☒ Kühlmittel Brennstoffzelle	☒ Kühlmittel Brennstoffzelle	☐ Kühlmittel Brennstoffzelle	☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autohaus Weller GmbH & Co. KG
 Autorisierter Service Partner
 Opel Vertragshändler
 71642 Ludwigsburg
 Bachher Str. 59 / Tel. 07141/56140

Autorisierter Service Partner
 Stempel und Unterschrift

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
 Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU / Roadworthiness certificate according to 2014/45/EU

(1) Fz.-Ident-Nr.: **W0VZT8GP6N1044818** (4) Laufleistung abgelesen: **41688 km** ZGM: **2245** Bericht-Nr.: **X184279089**
 (2) Amtl. Kennz.: **[redacted]** (5) Fz.-Art: **M1AC - Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.** Expresscode: **8&gdwa4e**
 (3) Prüfdatum: **30.03.2026 / 11:22** (6) Aufbau-Art: **Kombilimousine** Kennnummer: **H3000234**
 (3) Prüfst.: **71642 Ludwigsburg** Hersteller: **1644 - Opel Automobile** U-Stelle: **25486AH**
Marbacher Str. 69 Fz.-Typ: **AMC00298 - Z-B** Auftrag: **40OP-K**
 Erstzul.: **05/2023** letzte HU: **4137291**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.
 Die nächste HU ist fällig im März 2028.
 Die Bremsenprüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Betriebsbremsanlage:	Kraft [daN]			Funktionsw.	Achsanstell [%]		Ergebnis
	Ref.Wert	Links	Rechts		Ist	Min	
1. Achse	277	197	200	26,0	73,8	53,9	LO
2. Achse	242	205	206	76,0	26,2	16,1	LO

Feststellbremsanlage:
 2. Achse Links Rechts
 Blockiert 223 228

Abbremsung: 20 %

(7) Ergebnis: **ohne festgestellte Mängel (OM)** HU-Plakette: **angebracht**
 (8) nächste HU: **März 2028**

(9) Ihr Prüferingenieur
B. Eng. Dejan Zecevic
H3000234

Das Abgasverhalten wurde am 30.03.2026 durch die Werkstatt mit der Nr. BW-7-03-3401-63 überprüft.

Durch die DAKS nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle.
 Die Akkreditierung gilt nur für den in der Kundenanfrage (D-15-11250-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.
 Der digitale Untersuchungsbericht kann i.d.R. innerhalb von 24h, spätestens innerhalb von 14 Tagen beim Kraftfahr-Bundesamt oder über den QR-Code abgefragt werden.
 DUBSsuchID: G3GNM5T8QWRM Prüfberichtsnr.: X184279089 Überwachungsorganisation: 2017 - KUS

Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 LM-Rad, vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, vorne links, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 LM-Rad, vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken



Bild 20 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken



Bild 22 LM-Rad, hinten links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 LM-Rad, hinten links, verkratzt, Smartrepair



Bild 24 LM-Rad, hinten links, verkratzt, Smartrepair