

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -JO 2309	Fahrgestell-Nummer:	W1V44781313969917
Vertrags-Nummer:	38019082	Erstzulassung:	02.03.2022
Internes KZ:	15057861	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van 4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.370,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **50.370,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	120 / 163	Hubraum:	1950
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	163
durchschn. Verbr./100 Km:	6,200	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	195	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,000
Leergewicht (kg):	2238	zul. Gewicht (kg):	3100

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 38019082
Amtliches Kennzeichen: HD -JO 2309
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
20.03.2026	9059992241	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Nein	Nein
08.07.2025	9059950601	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein
01.03.2025	9059953576	Eigenverschulden	Wischerarm hinten mitte	Ja	Nein
23.04.2023	9059846670	Eigenverschulden	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
16.11.2022	9059831481	Eigenverschulden	Frontgrill mitte	Nein	Nein
18.05.2022	9059826015	Eigenverschulden	Schiebetür mitte Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 38019082
Amtliches Kennzeichen: HD -JO 2309
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES V-Klasse V 220 d lang Van4-türig 1950 ccm 163 PS / 120 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum **Km-Stand** **Art der Wartung**

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1V44781313969917

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	106.479 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	-12.100 km
Typ/Modell	V-Klasse	HU (Bericht lag vor)	08/2027
Fahrgestellnummer	W1V44781313969917	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.950 ccm
Erstzulassung	02.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel mech. (Fehlt) - erneuern
3	Blinkleuchte	Spiegel links - beschädigt - erneuern
4	Blinkleuchte	Spiegel rechts - beschädigt - erneuern
5	elektrisches System	Lichtanlage - erneuern
6	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
7	Interieur	Innenraum - reinigen
8	Schweller links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern
11	Interieur	Innenraum - verkratzt / verschürft - Wertminderung
12	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern
13	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Schweller rechts	Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
15	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
16	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
17	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
18	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
19	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
20	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
21	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern
22	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - erneuern
23	Schiebetür rechts	Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - erneuern
24	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett (Fehlt) - erneuern



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 25.06.2026
Protokollnummer: 46160404
Anlieferungsdatum: 25.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	V-Klasse	Laufleistung (abgelesen)	106.479 km
Fahrgestellnummer	W1V44781313969917	Erstzulassung	02.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges

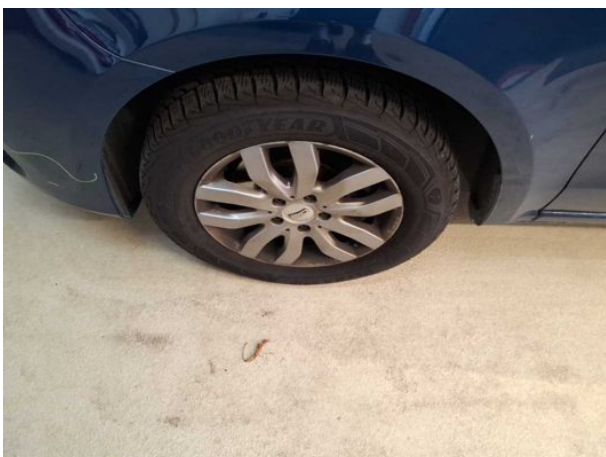


Abbildung 11: Sonstiges

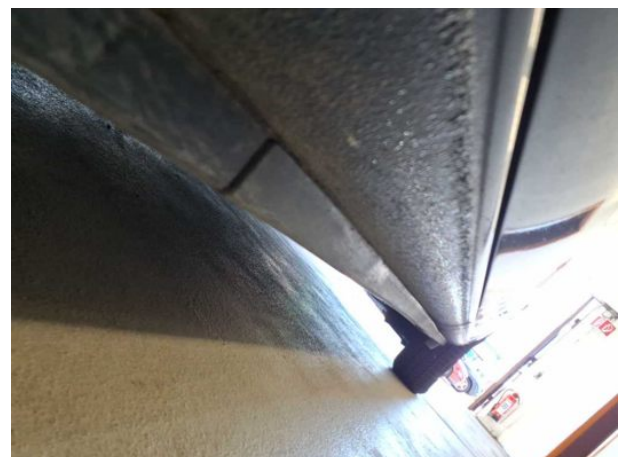


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

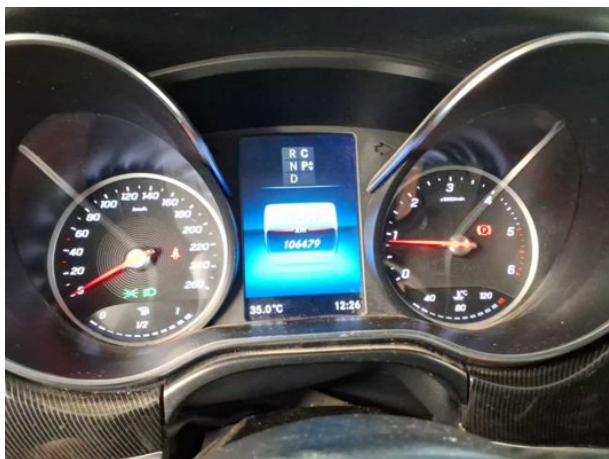


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel mech. (Fehlt) - erneuern



Beschädigung #3: Blinkleuchte: Spiegel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Blinkleuchte: Spiegel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: elektrisches System: Lichanlage - erneuern




Beschädigung #5: elektrisches System: Lichanlage - erneuern



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - reinigen



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - reinigen

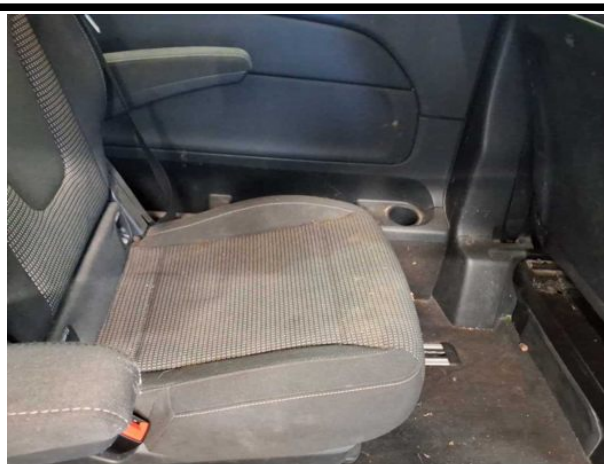

Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - reinigen



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - reinigen



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #8: Schweller links: Einstieg - Delle / Lackschade...
Smart Repair



Beschädigung #9: Außenspiegel links: Abdeckkappe -
verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / versch...
- Wertminderung



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft -
Wertminderung




Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / versch...
- Wertminderung




Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft -
Wertminderung



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / versch...
- Wertminderung

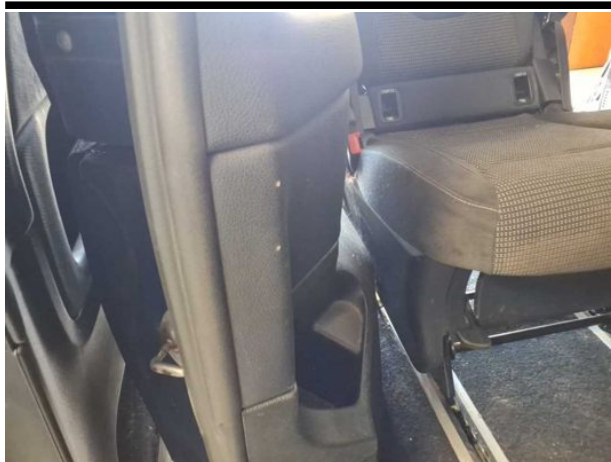

Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft - Wertminderung

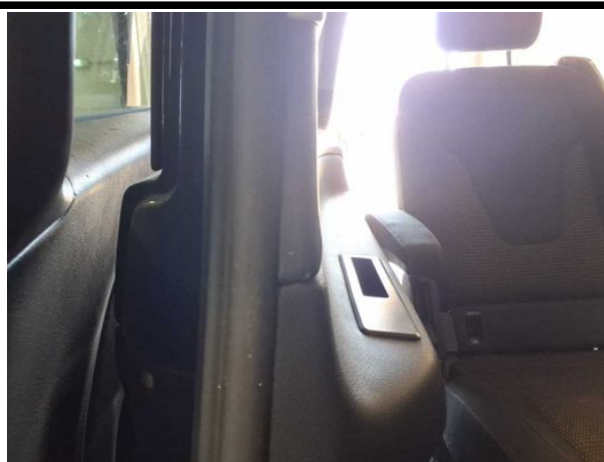

Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / versch... - Wertminderung



Beschädigung #11: Interieur: Innenraum - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - beschädigt - erneuern



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Schweller rechts: Schweller - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

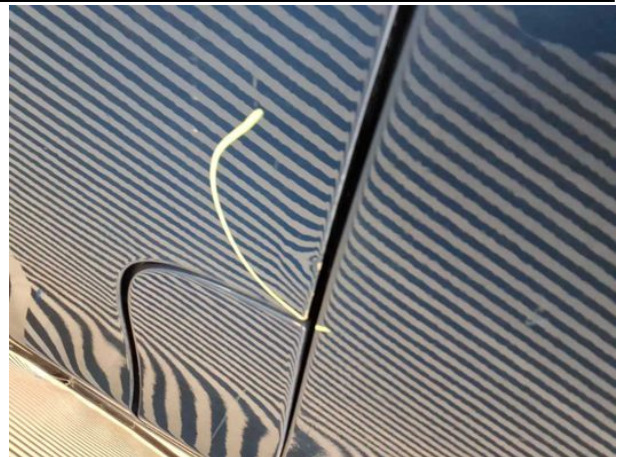

Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

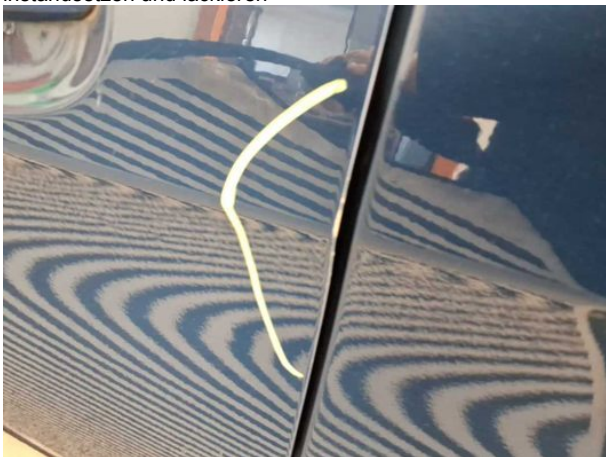

Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

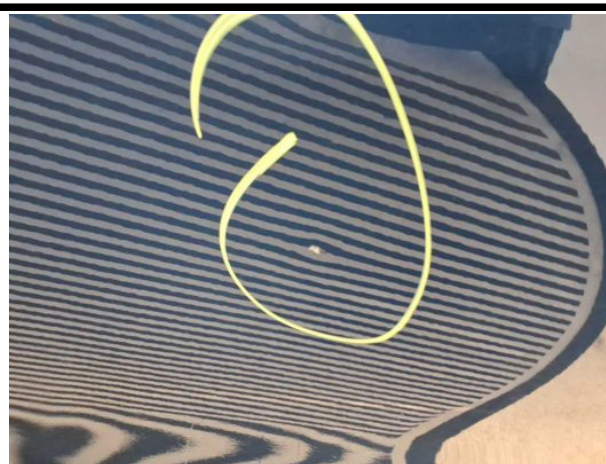


Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #18: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

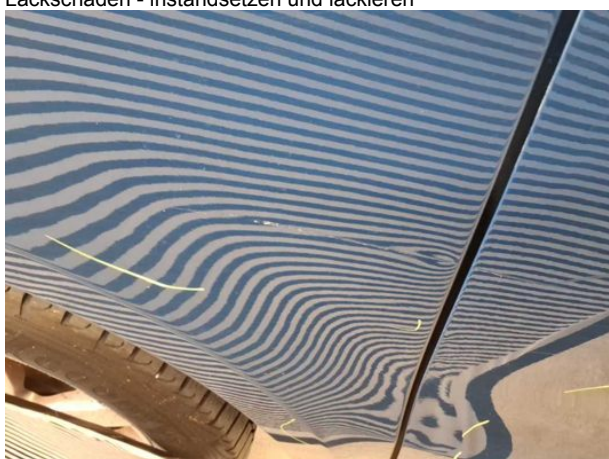


Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

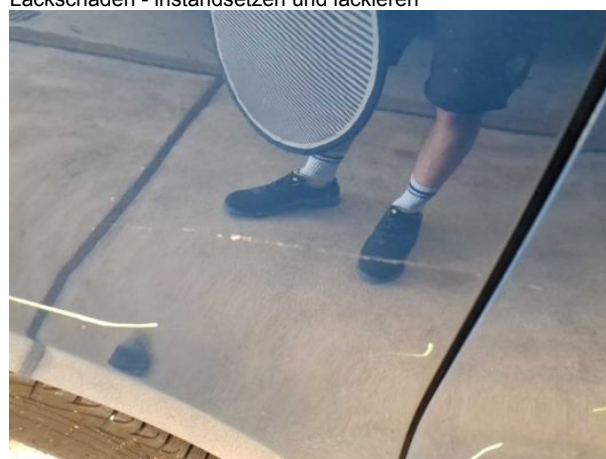

Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

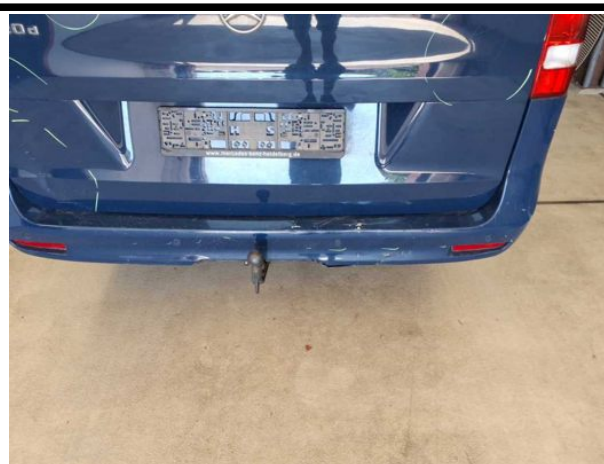

Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern




Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

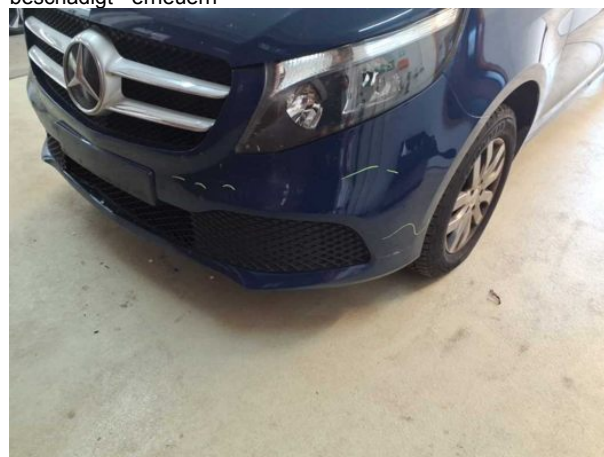

Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - erneuern




Beschädigung #22: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasschei...
- Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - erneuern

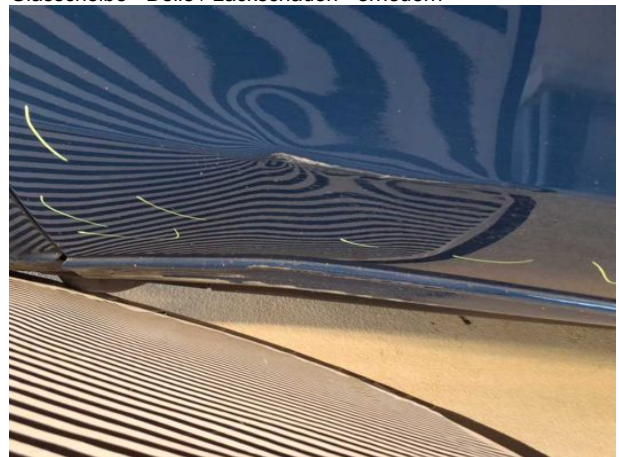

Beschädigung #23: Schiebetür rechts: Schiebetür mit Glasscheibe - Delle / Lackschaden - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1V44781313969917

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	106,479 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	-12,100 km
Type / Model	V-Klasse	Main inspection (Report on hand)	08/2027
Vehicle Identification number	W1V44781313969917	Power / Engine displacement	120 kW / 1,950 ccm
First registration	2 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book (Wartungsnachweise fehlen) - No deduction
2	Equipment	Vehicle key mech. (Fehlt) - Replace
3	Indicator - front	Mirror - left side - Damaged - Replace
4	Indicator - front	Mirror - right side - Damaged - Replace
5	Electrical system	Lighting system - Replace
6	Interior	Interior - Odour - Ozone treatment
7	Interior	Interior - Clean
8	Sill - left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
9	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
10	Wing mirror - right side	Cap - Damaged - Replace
11	Interior	Interior - Scratched - Loss in value
12	Wing mirror - right side	Mirror housing - Damaged - Replace
13	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint
14	Sill - right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
15	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
16	Door - front left side	Door - Scratched - Repair and paint
17	Door - front right side	Door - Scratched - Repair and paint
18	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
19	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
20	Rear bumper	Rear bumper - Damaged - Replace
21	Front bumper	Front bumper - Damaged - Replace
22	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Replace
23	Sliding door, right	Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Replace
24	2nd wheel set	Alloy rim set - complete (Fehlt) - Replace



Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	205/65 R16 107/105T C	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm		

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46160404
Delivery date: 25 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	V-Klasse	Mileage (Read)	106,479 km
Vehicle Identification number	W1V44781313969917	First registration	2 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior

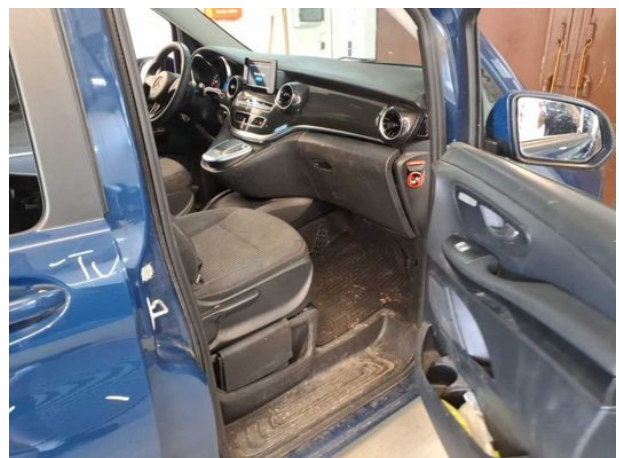


Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.

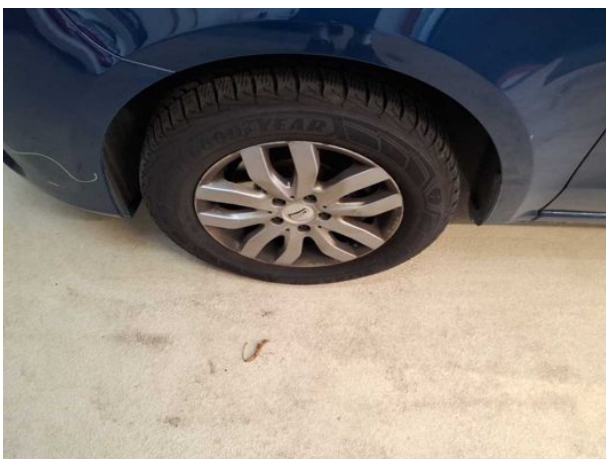


Figure 11: Misc.

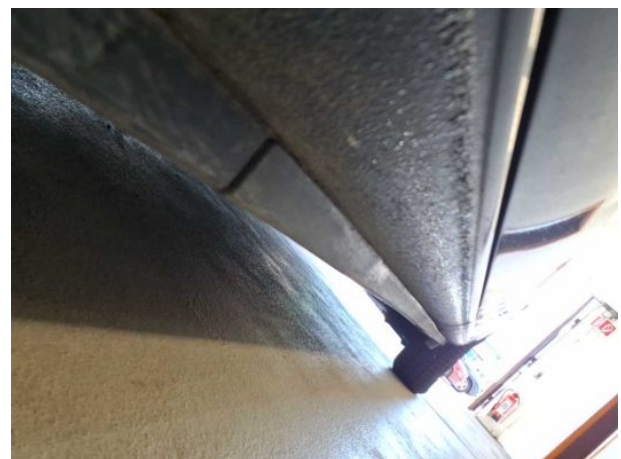


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Equipment: Vehicle key mech. (Fehlt) - Replace



Damage #3: Indicator - front: Mirror - left side - Damaged - Replace



Damage #4: Indicator - front: Mirror - right side - Damaged - Replace



Damage #5: Electrical system: Lighting system - Replace



Damage #5: Electrical system: Lighting system - Replace



Damage #7: Interior: Interior - Clean



Damage #7: Interior: Interior - Clean



Damage #7: Interior: Interior - Clean



Damage #7: Interior: Interior - Clean



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #8: Sill - left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #10: Wing mirror - right side: Cap - Damaged - Replace



Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value



Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value




Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value




Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value



Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value

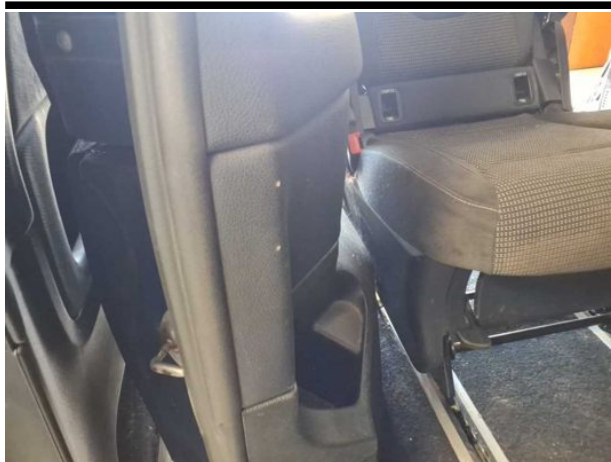

Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value

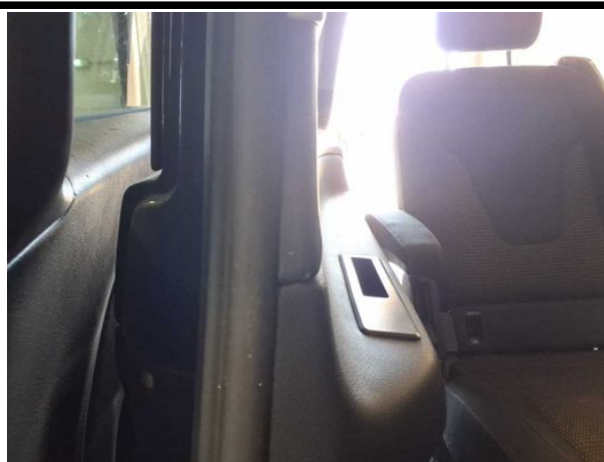

Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value



Damage #11: Interior: Interior - Scratched - Loss in value




Damage #12: Wing mirror - right side: Mirror housing - Damaged - Replace



Damage #12: Wing mirror - right side: Mirror housing - Damaged - Replace



Damage #12: Wing mirror - right side: Mirror housing - Damaged - Replace

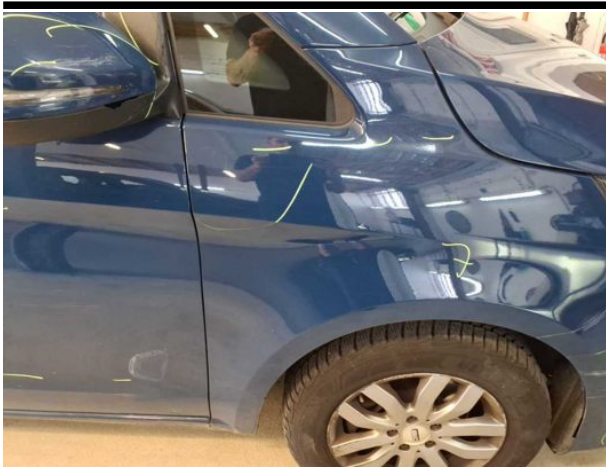

Damage #13: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #14: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #14: Sill - right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint

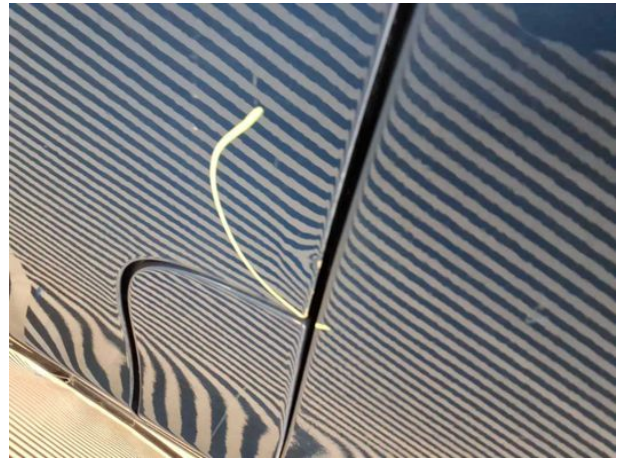

Damage #16: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #16: Door - front left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #17: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint




Damage #17: Door - front right side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #18: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

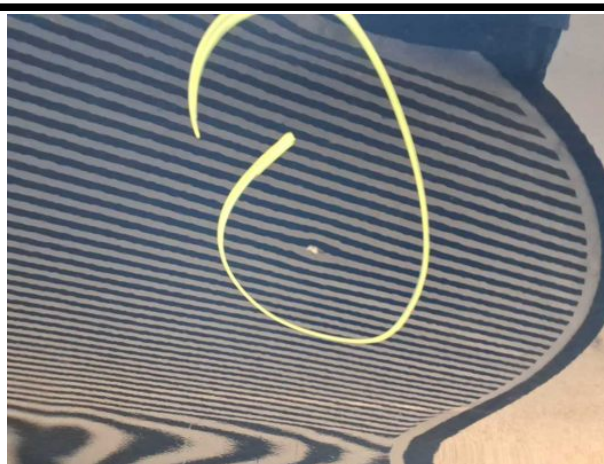


Damage #18: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #19: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

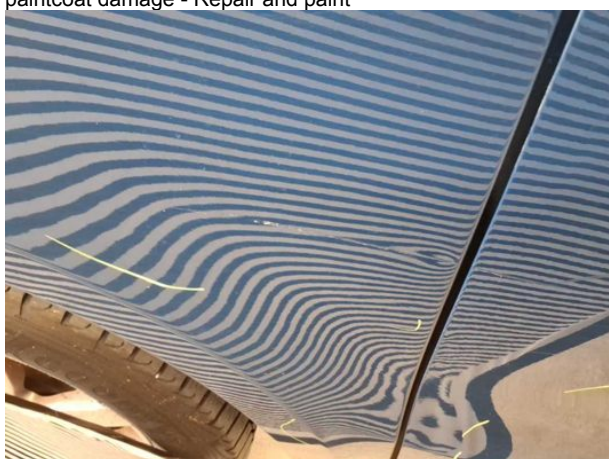

Damage #19: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #19: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #19: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #20: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #20: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #20: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #20: Rear bumper: Rear bumper - Damaged - Replace



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #21: Front bumper: Front bumper - Damaged - Replace



Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Replace




Damage #22: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #23: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #23: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Replace

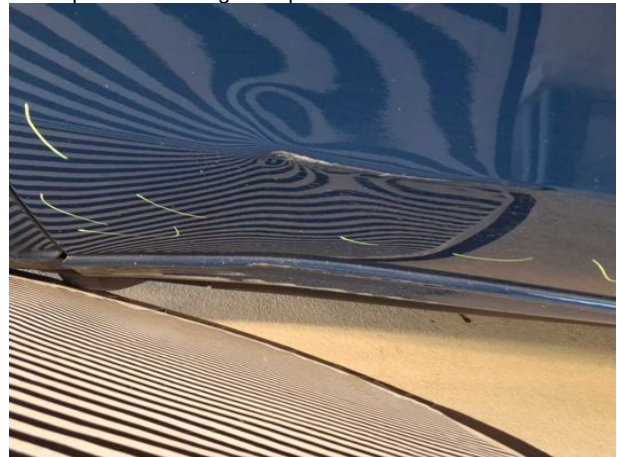

Damage #23: Sliding door, right: Sliding door with glass panel - Dent / paintcoat damage - Replace