

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

5709NDK / WBY51GM0805249623 / 5249623

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	4.100

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5709NDK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/02/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	vh dispone de cables de carga rápida		

Daños no valorables:

5709NDK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Luna parabrisas	OBSERVACIÓN-	

5709NDK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	42,14	10,00	44,47 €
2. Anagrama tr motor	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	63,20	10,00	63,42 €
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.83 h.	1.50 h.	6,35	0,00		134,55 €
4. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.92 h.	3,90	0,00		77,82 €
5. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.16 h.		0,00	0,00		44,66 €
6. Manilla ext portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
7. Moldura contorno aleta dl dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		21,03 €
8. Piloto dr portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.34 h.		0,00	0,00		13,09 €
9. Piloto iz portón/capó tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.34 h.		0,00	0,00		13,09 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.42 h.	18,72	0,00		200,44 €
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.33 h.	9,87	0,00		107,27 €
12. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.50 h.	6,35	0,00		71,80 €
13. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
21. Paragolpes tr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1137,04 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5709NDK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,19 h.	238,30 €

(IVA no incluido)

5709NDK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	46,97 €
Total Mano de Obra Pintura	11,09 h.	426,96 €
Total Recambios	-	94,81 €
Descuento recambios aplicado	-	10,53 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	330,00 €















Valores desde indiv.



0 km/h

0.3 kWh/h



Total 4100 km → 4084.1 km

Drivetrain

ePower % 100

75



CONTENT LAYOUT HEAD-UP

Tapa del maletero abierta.

42%

13:24




P

READY




158 km


CHECK-CONTROL

 Capó abierto.

 Puerta abierta.

 Tapa del maletero abierta.

 Comprobar la presión neum. cuando sea pos.

 Tapa del malet. abierta. Ciérrela, por favor.



MEDIA

TEL


NAV




- OFF  +



- OFF  +

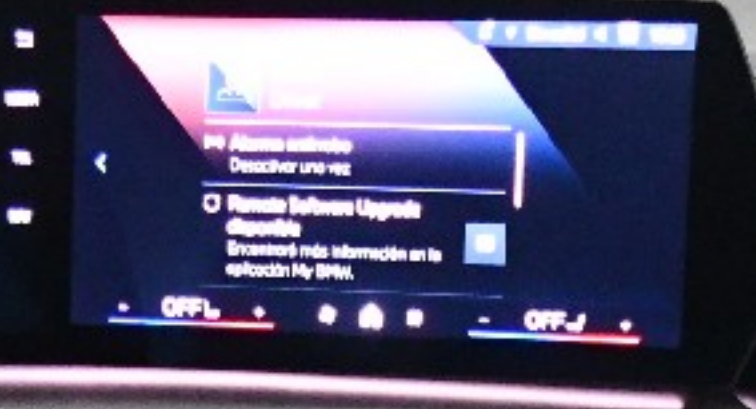

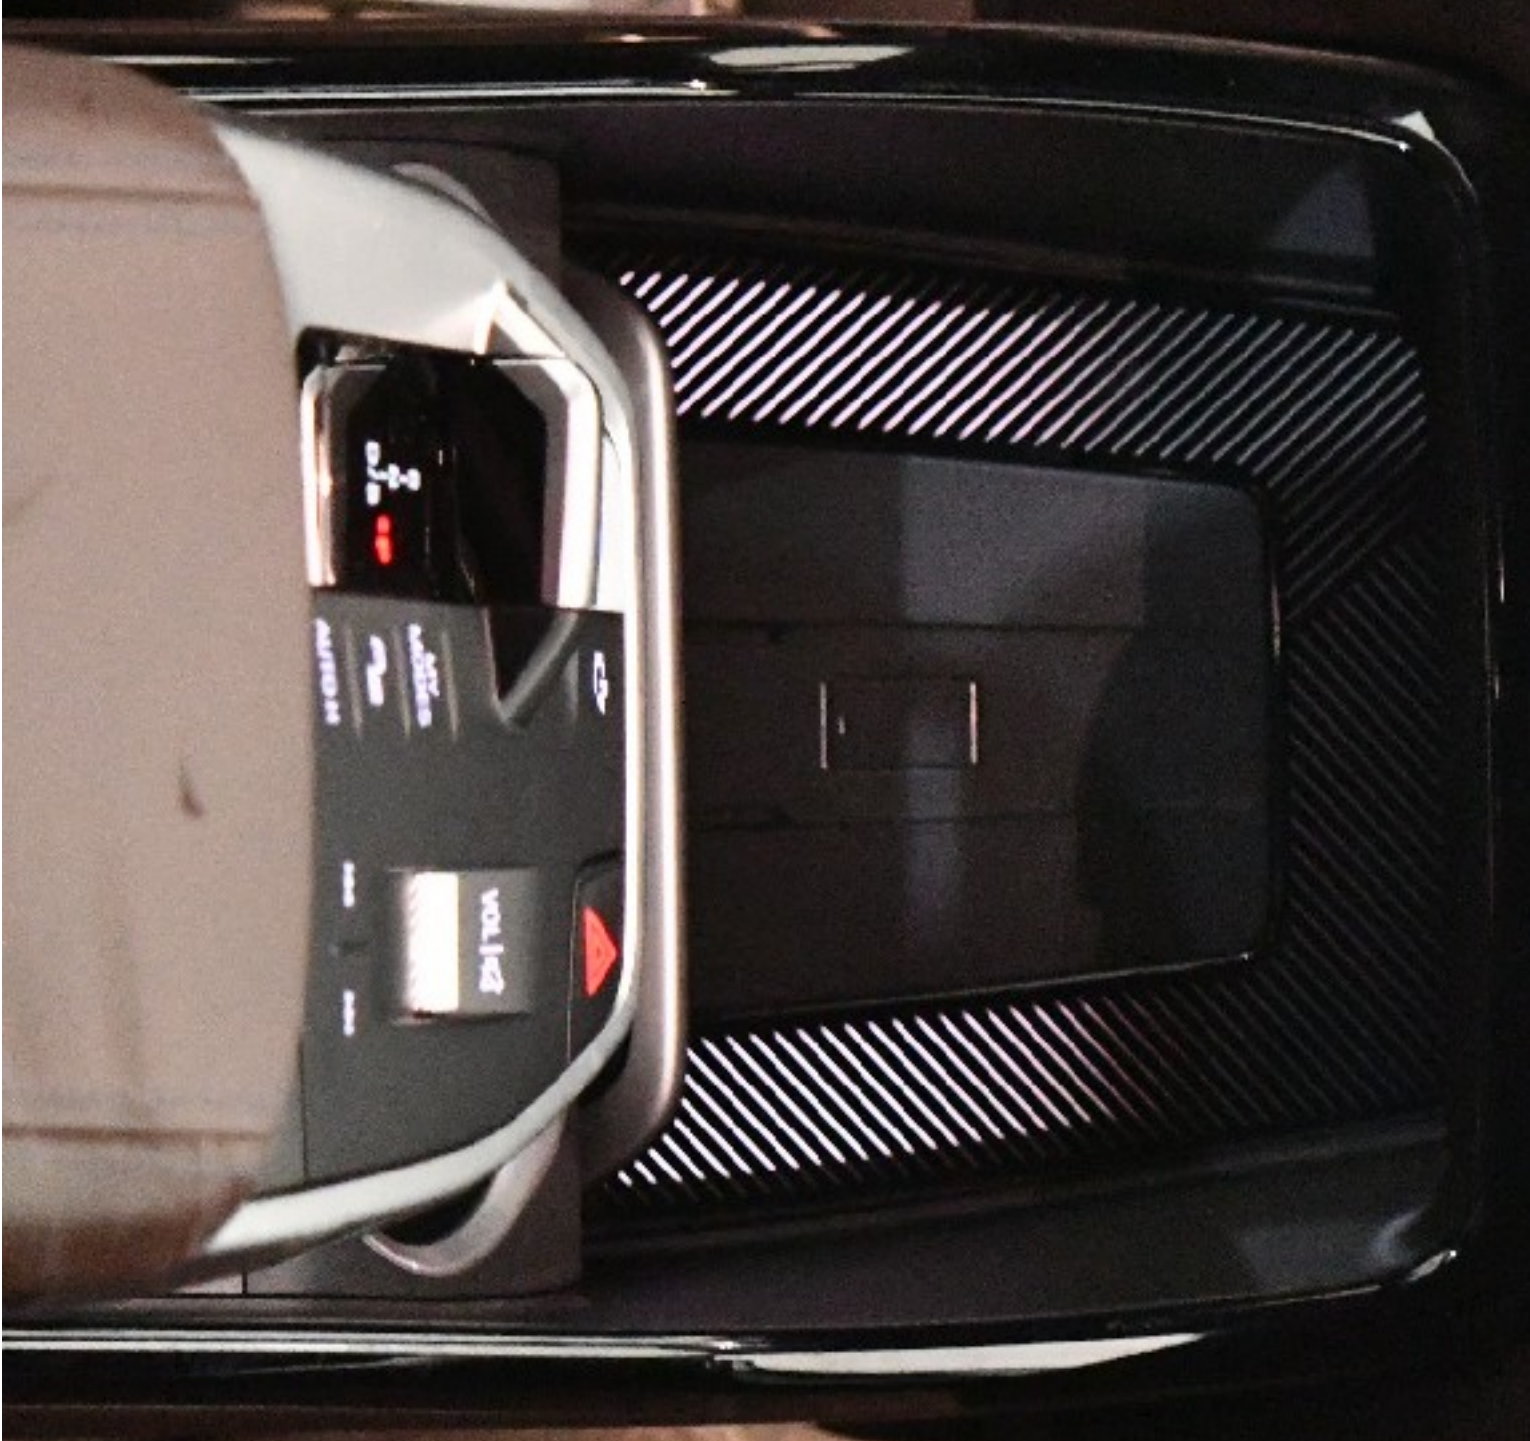





BMW 

⊕WBV51GM0805249623⊕



2D10
5709NDK
01/12
2002
2X1
2000







U
MEDIA
TEL
NAV

The navigation screen displays a map of Cuernavaca, Mexico, with a red dot indicating the current location. The map shows a grid of streets and a river. The text "Cuernavaca" is visible on the left side of the map. A search bar at the bottom left contains the word "Búsqueda". The top right corner shows the time "13:26" and the status "Sin señal". The bottom of the screen features a navigation bar with icons for home, app drawer, and search, along with "OFF" labels and volume controls.



LIMIT

km/h

0



Puerta abierta.



5.97

OFF ON ZERO

Inch/mm

REG
ma



inch/mm
5.68
OFF ON ZERO



5.55

inch/mm


OFF ON ZERO



inch/mm
6.57
ZERO ON OFF





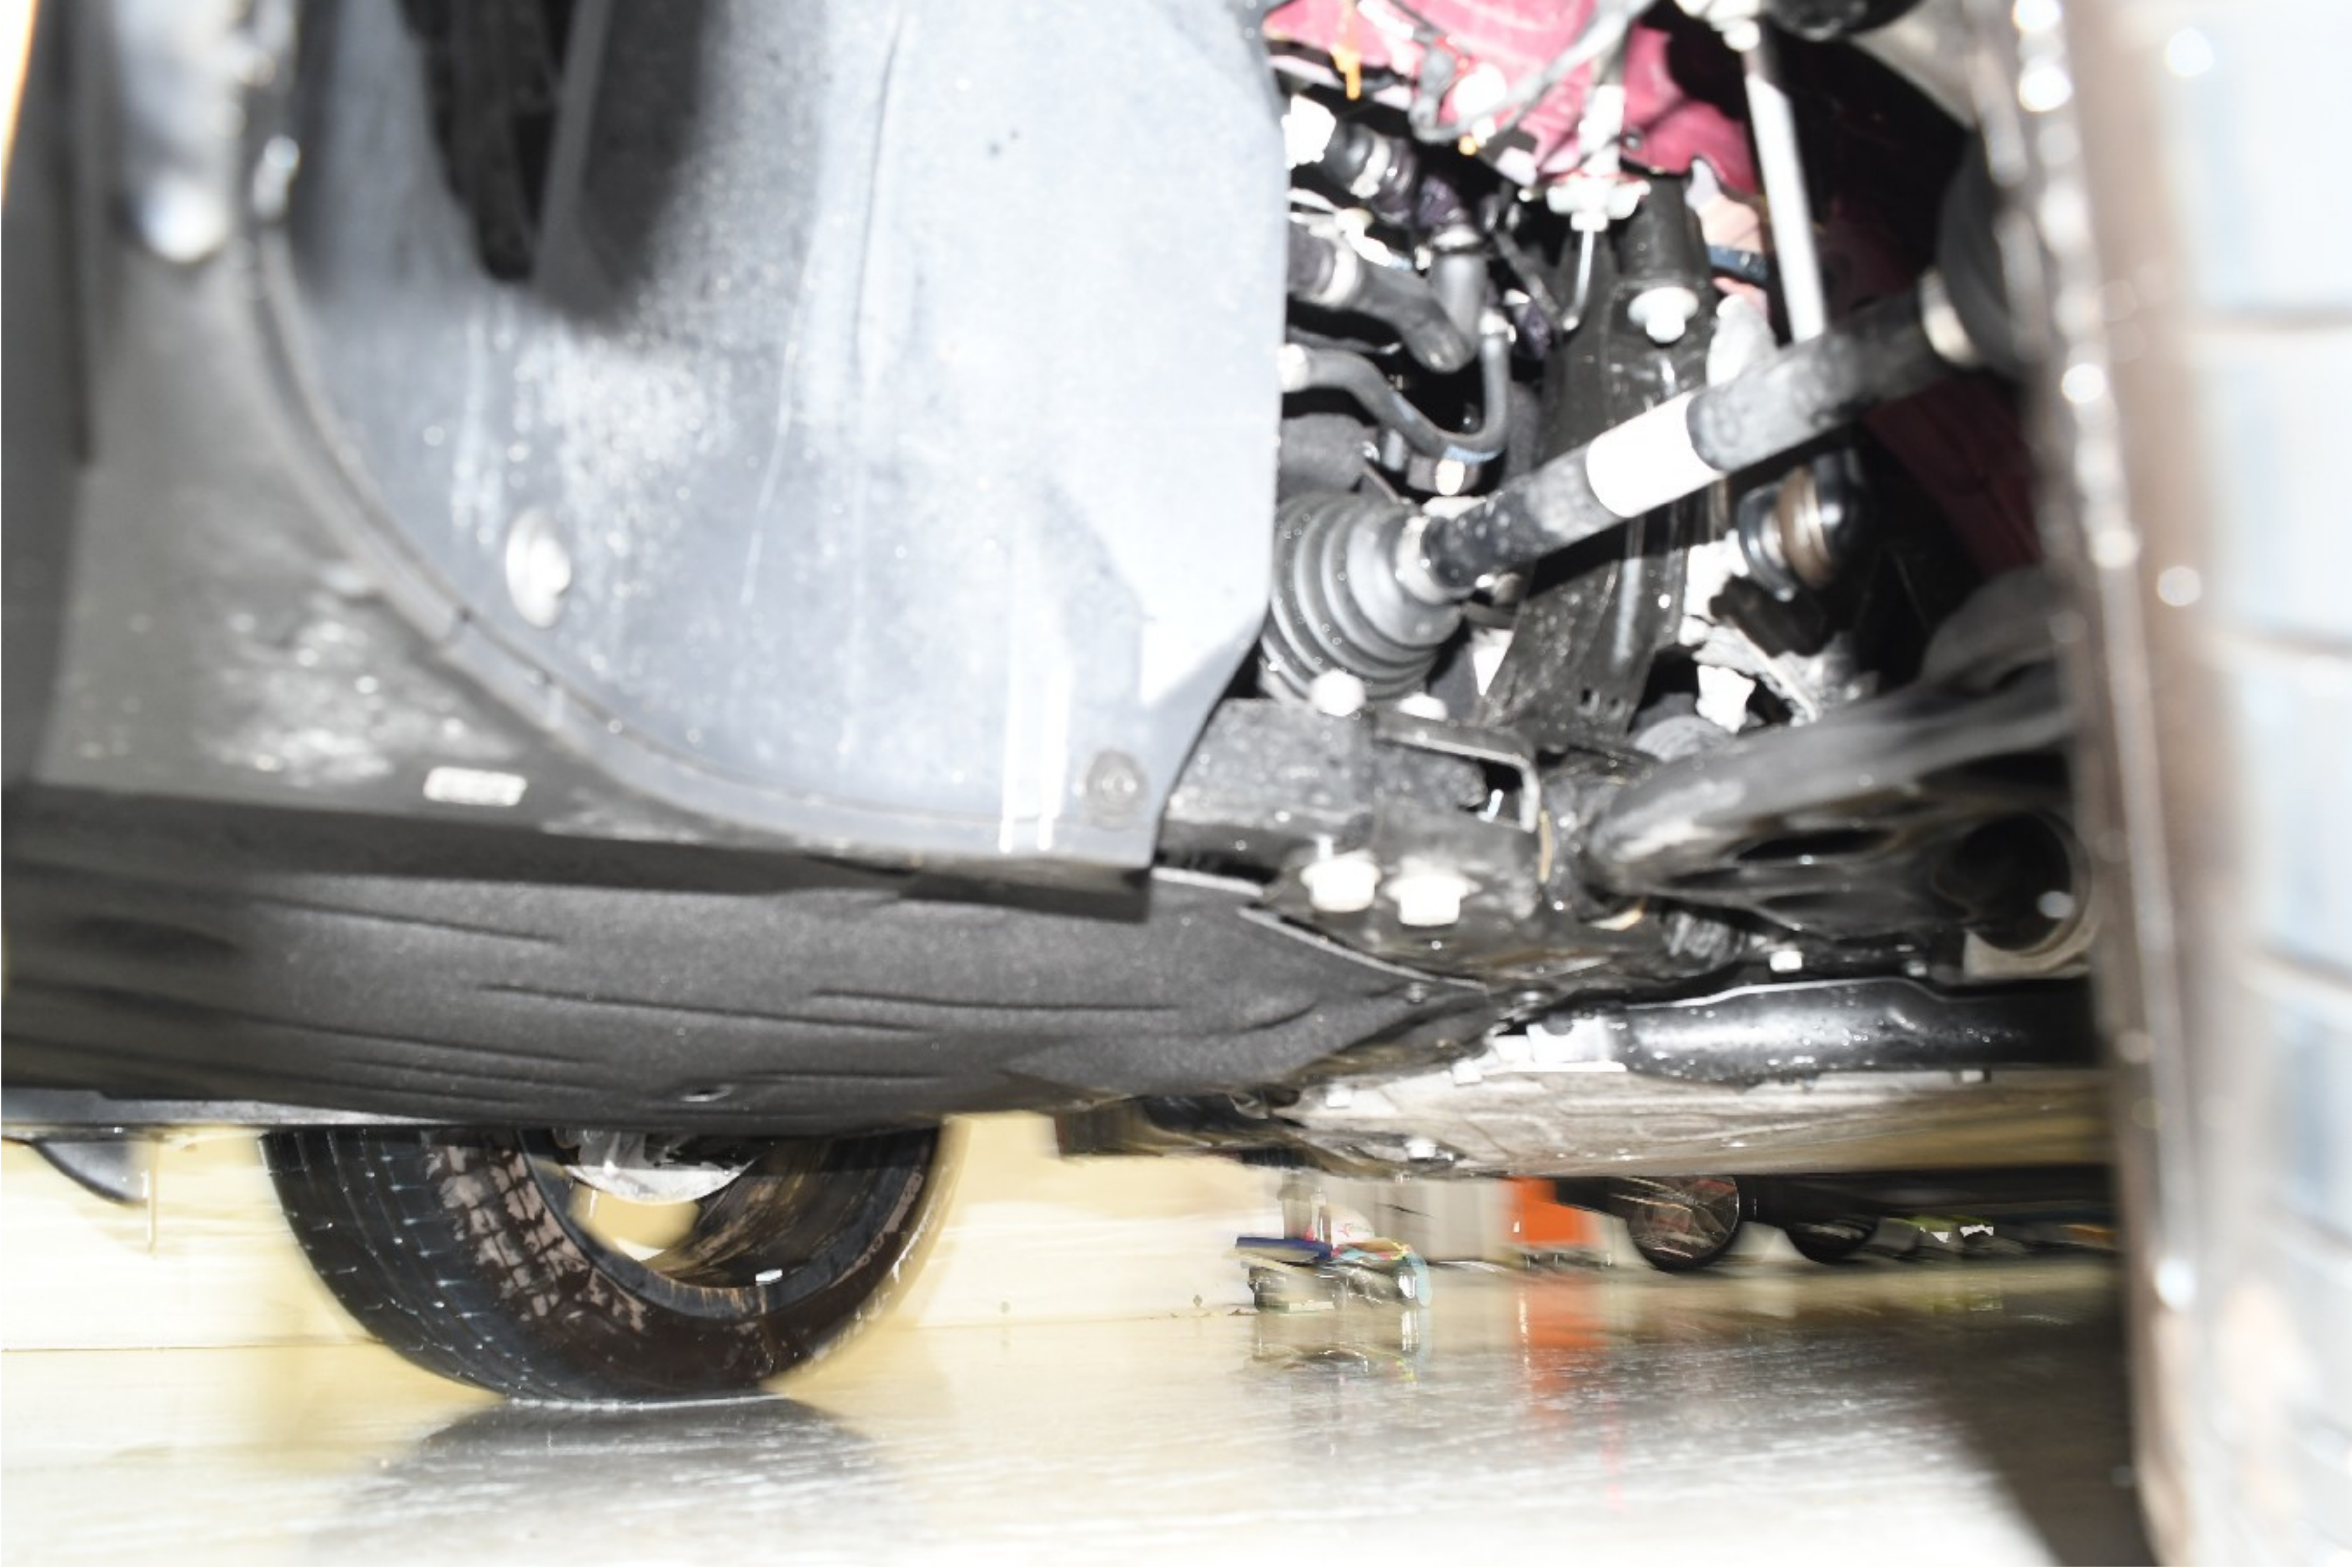

















10
100000
100000









Manheim
COX AUTOMOTIVE

BMW
PUNTS TREAT SIDE
MADE IN GERMANY













5709 N



Manheim
CO-AUTOMETER



E 37

Manheim
COL AUTOMOBILE



Manheim
COL. AUTOMOTIVE

Γ 709 NDK