


Gebrauchtfahrzeugbewertung

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
Kennzeichen: SÖM-FG 843

	Auftraggeber Matthias Rödiger		Telefonnummer 0361-2621723				
Kundendaten	Fahrzeughalter / Leasingnehmer ELEKTRO-GAST Installationen und Verteilerbau e.K.			E-Mail			
	Straße Lange Straße 34		Plz 99610	Ort Vogelsberg			
	Baumuster Gegengeschäft		Auftrag.-Nr Gg. / GF NR				
	Umsatzsteuer ja		Steuernummer				
	§25a nein		Kundenkonto				
Fahrzeugdaten	Hersteller BMW		Typ 4 Coupe 420 d xDrive M Sport		Modell 420 d Mild-Hybrid EU6d, xDrive M S..		
	VIN WBA21AS090CK53256		Aufbau Coupé		Anzahl Türen 2	Kraftstoff Diesel	
	Kennzeichen SÖM-FG 843	Erstzulassung 30.05.2022	Halter lt. Zulbesch. II 1	Halter lt. Kunde 1	Leistung (kW) 140 kW	Anzahl Zylinder 4	
	Hubraum (ccm) 1995		CO ₂ -Emission (g/km) 129-147 (WLTP)		HU 06/27		
	Batteriezustand (SoH %) 0,00 %		Ladestand (SoC %) 0,00 %		Energieeffizienzklasse keine Angabe		
	max. km-Stand bei Übergabe 60.000 km		Raucherfahrzeug nein		letzter KD am 06/25		
	Gesamtfahrh. lt. Halter 1 km		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler 42.921 km		Letzter KD (km) 28.935 km		
	Farbe PORTIMAO BLAU METALLIC		Lackierung metallic		Reimport nein		
	Scheckheft vollständig		Scheckheft Bemerkung Digital		nachster KD am k. A.		
	Polster Leder Vernasca mit Ko..		Polsterfarbe Schwarz		nachster KD (km) 17.000 km		
	Getriebe Getriebe Sport-Automa..		Schadstoffk. Euro6d				
	Ehemalige Nutzung keine Sondernutzung		Eigentum des Kunden nein. Das Fahrzeug ist mit den folgenden Rechten Dritter belastet:				
	Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja		Chiptuning: nein	

Ausstattung	Serienausstattung:					
	Ablage-Paket Airbag Beifahrerseite abschaltbar Anhängers-Stabilisierungs-Programm (ASL) Armauflage vorn Ausstattungs-Paket: Connected Professional Blinkleuchte in Außenspiegel integriert Bremsassistent Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsiche.. Dynamische Bremsleuchte Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Au.. Gepäckraumbeleuchtung Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-.. Heckleuchten LED Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz Knieairbag Fahrerseite Kraftstofftank: vergrößert Licht- und Regensensor Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW .. Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten Reifendruck-Kontrollsystem Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Seitenairbag hinten Service-System: Intelligenter Notruf inkl. Tele.. Sitzlehnenbreitenverstellung vorn Start-Stop-Knopf Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert..		Aerodynamik-Paket M-Technic Airbag Fahrerseite Anti-Blockier-System (ABS) Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten BMW Live Cockpit Professional DAB-Tuner (Radioempfang digital) Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlüss.. Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Sp.. Fensterheber elektrisch Frontscheibe Akustikglas Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfun.. Gurtbringer Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium.. Karosserie: 2-türig Kopf-Airbag-System hinten Lenkrad (Leder M-Technic) Lichtassistent (Follow me home) Mittelarmlehne hinten Parkbremse elektrisch Reifenpannen-Anzeige Scheinwerfer LED Seitenairbag vorn Servolenkung Servotronic Sport-Fahrwerk (M-Technic) Start/Stop-Anlage (Funktion) Warndreieck		Airbag Beifahrerseite Ambiente-Beleuchtung Antriebsart: xDrive (Allrad) Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar Automatische Stabilitäts-Control (ASC) Bordcomputer Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual) Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) Dynamische Traktions Control (DTC) Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assi.. Fernentriegelung Heckklappe Fußmatten Velours Getränkehalter Harnstofftank (SCR): 18,9 Ltr. Innenspiegel mit Abblendautomatik Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft.. Kopf-Airbag-System vorn Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar M Sport Nebelscheinwerfer LED Personalisierungssystem (Personal Profile) Rußpartikelfilter SCR-System (AdBlue-Technologie) Service-System: ConnectedDrive Services Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec.. Sportsitze vorn Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vo.. Wegfahrsperre	
	Sonderausstattung:					
	Alarmanlage Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent LM-Felgen Metallic-Lackierung Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memo.. Spiegel-Paket		Außenspiegel schwarz hochglänzend Fzg. ohne Modell-Schriftzug LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 8,5x19 (Doppe.. Parkassistent-Paket Sitzheizung vorn		Fahrassistenz-System: Driving Assistant Heckklappenbetätigung automatisch M Sport Pro Paket Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	
	Bemerkung	Für dieses Angebot gilt: - Gültig bis 18.08.2025 - Gültig bis 60000 km				
	Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):				
		Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
		nein	ja	nein	nein	30.000,00 €
		(U) Nachlackierung -> Seite rechts (30.000,00 €)				
		Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe	
	-	ja	-	-	0,00 €	
	Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)					
Unfallfreiheit	Unfallfrei = nein					
	reparierte Unfallschäden: 1 (Unfallschäden sind in den jeweiligen Abschnitten mit einem (U) gekennzeichnet)					

Optischer Zustand

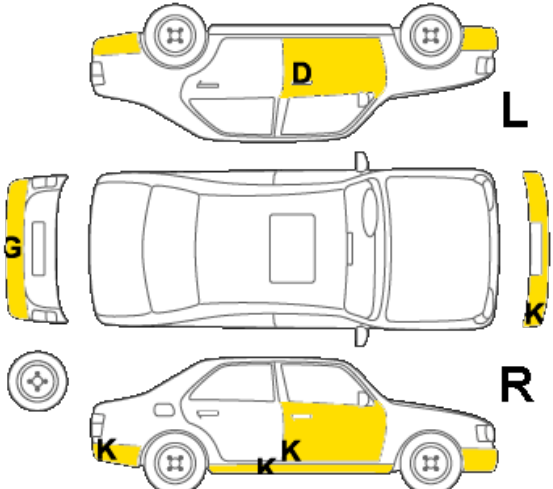

Einstieg vorn rechts Smart Rep.
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse links - Erneuern
Felge (Sommer-Radsatz) - Vorderachse rechts - Erneuern
Gitter Lufteinlass v. mitte
Haltering Außenspiegel rechts
Schwellerverkleidung rechts - SmartRepair
Stoßfänger hinten - Erneuern
Stoßfänger hinten - SmartRepair (1)
Stoßfänger vorne - Erneuern
Tür vorne links - SmartRepair (2)
Tür vorne rechts - Ausbessern
Zierblende Gitter v. rechts

Zusätzliche Bemerkung zum optischen Zustand:
-Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Gebrauchsspuren: kleinere Steinschläge, Dellen, Kratzer am und im Fahrzeug
zu (1): polieren; zu (2): Kratzer;

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	563µm	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	283µm	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig

Technischer Zustand

Fehlerspeicher Aktiv Diagnose erforderlich (Kostenerweiterung möglich)

Zusätzliche Bemerkung zum technischen Zustand:
-Die Besichtigung fand ohne Demontage von Verkleidungsteilen statt, nicht sichtbare Mängel können daher nicht festgestellt werden.
Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen (siehe Diagnoseprotokoll).
Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Fehlteile und Dienstleistungen

Felgenschlösser fehlen

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen, Original-Felgen)		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	225/40 R19 93Y	5,00 mm (Pirelli)	5,00 mm (Pirelli)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/40 R19 93Y	5,00 mm (Pirelli)	5,00 mm (Pirelli)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
	Reifen vorne	VL	VR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
	Reifen hinten	HL	HR
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			kein Ersatzrad

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Nachbewertung				Hereinnahmepreis 0,00 € Netto USt. 0,00 € (19 %) 0,00 € Brutto
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	ja	nein	nein
	Vorschadenhöhe			
	30.000,00 €			
	(U) Nachlackierung -> Seite rechts (30.000,00 €)			
weitere	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	ja	-	-
	Vorschadenhöhe			
	0,00 €			
	Nachlackierung -> Seitenwand hinten links (0,00 €)			
	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	1 km			

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer