



Bild 1 : Diagonal von vorn links

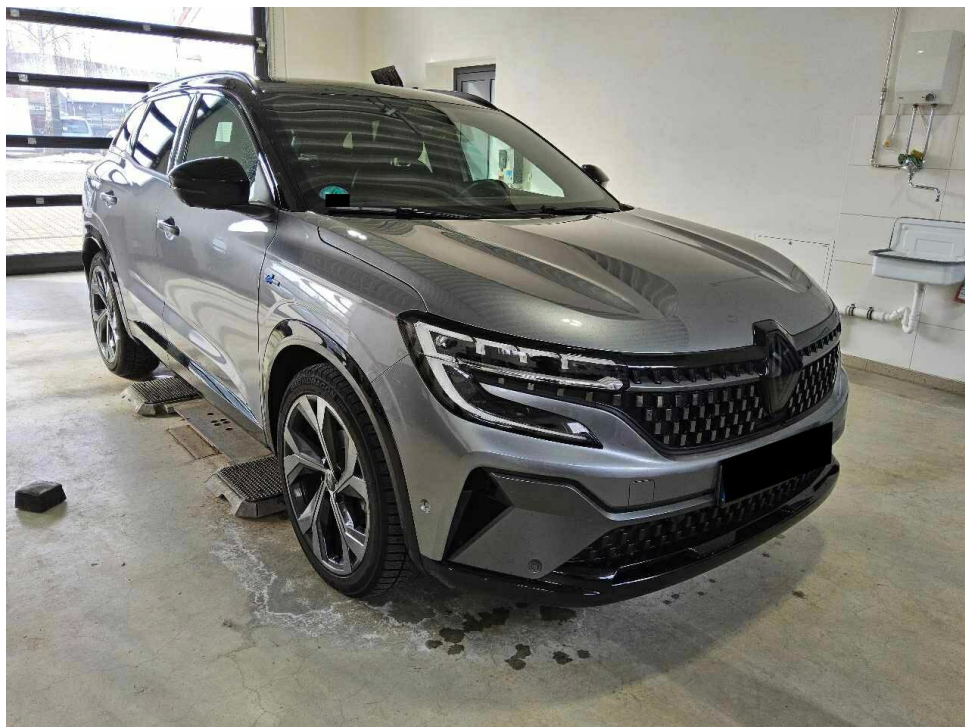


Bild 2 : Diagonal von vorn rechts

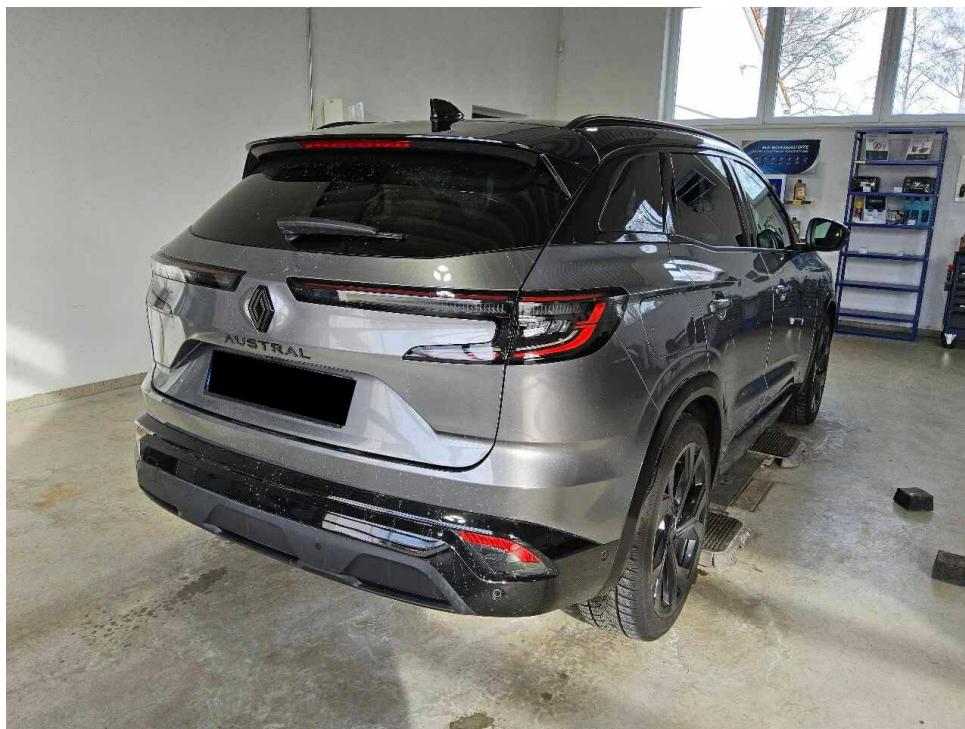


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts

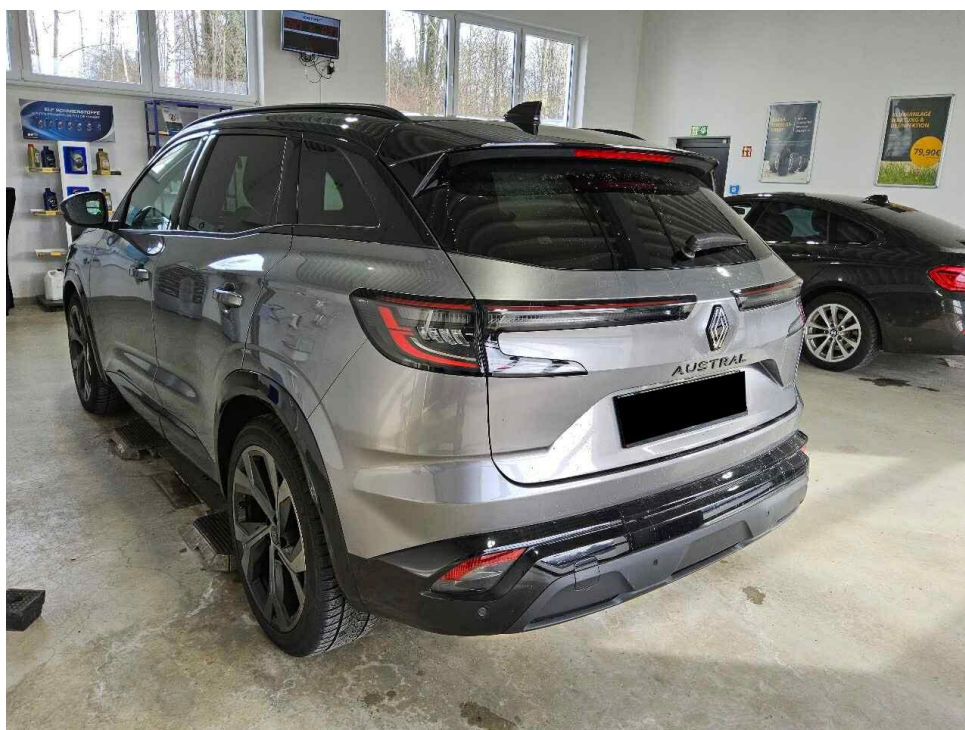


Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand

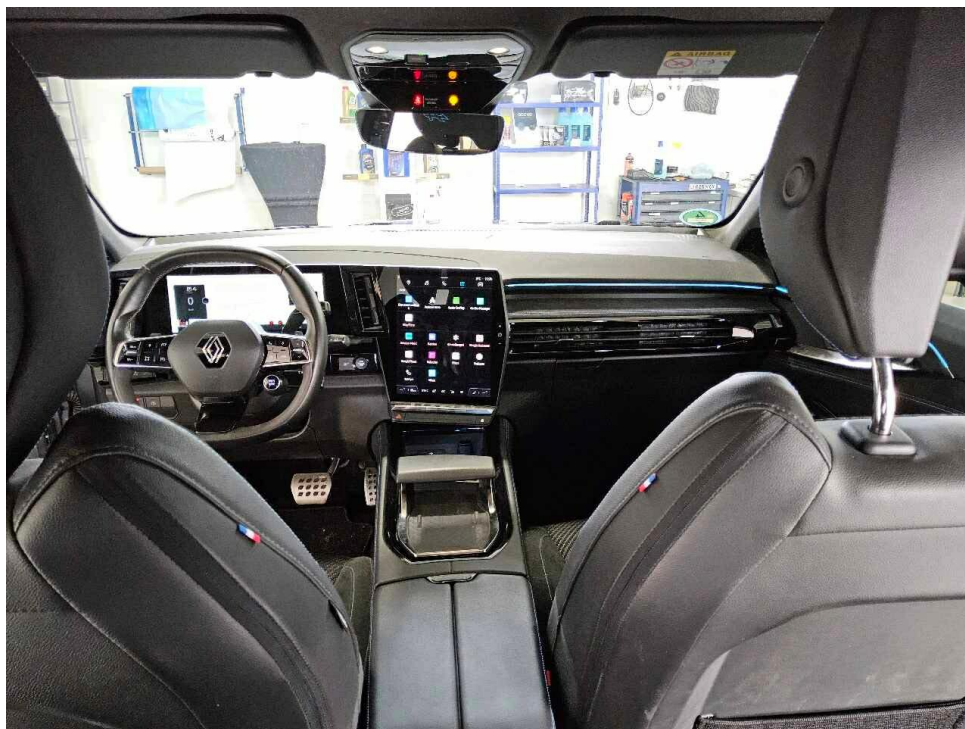


Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

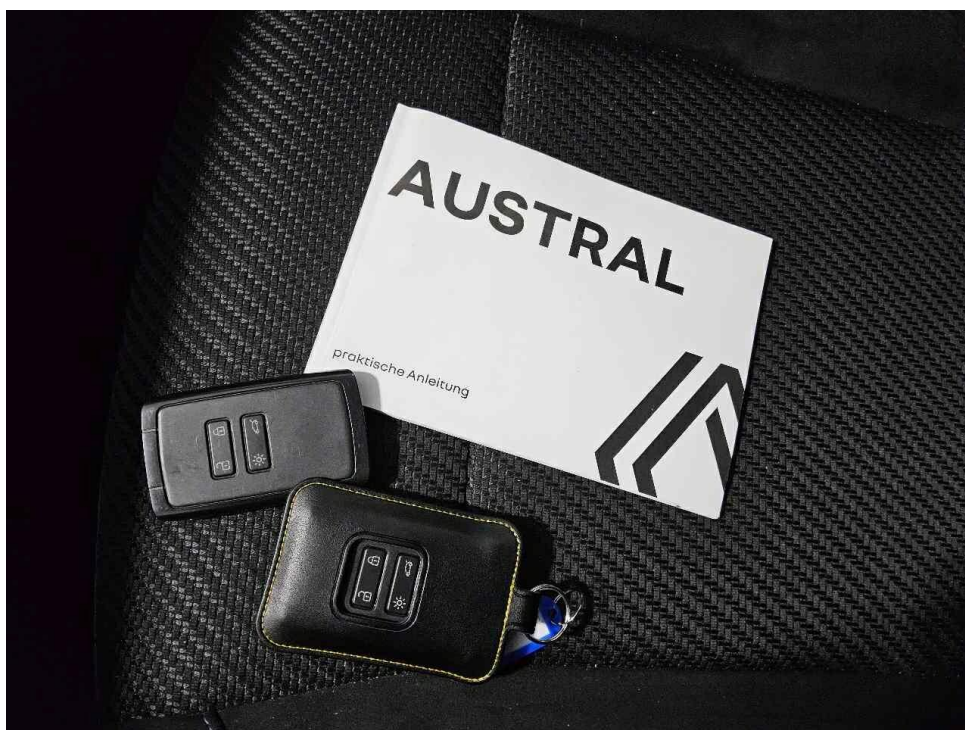


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft

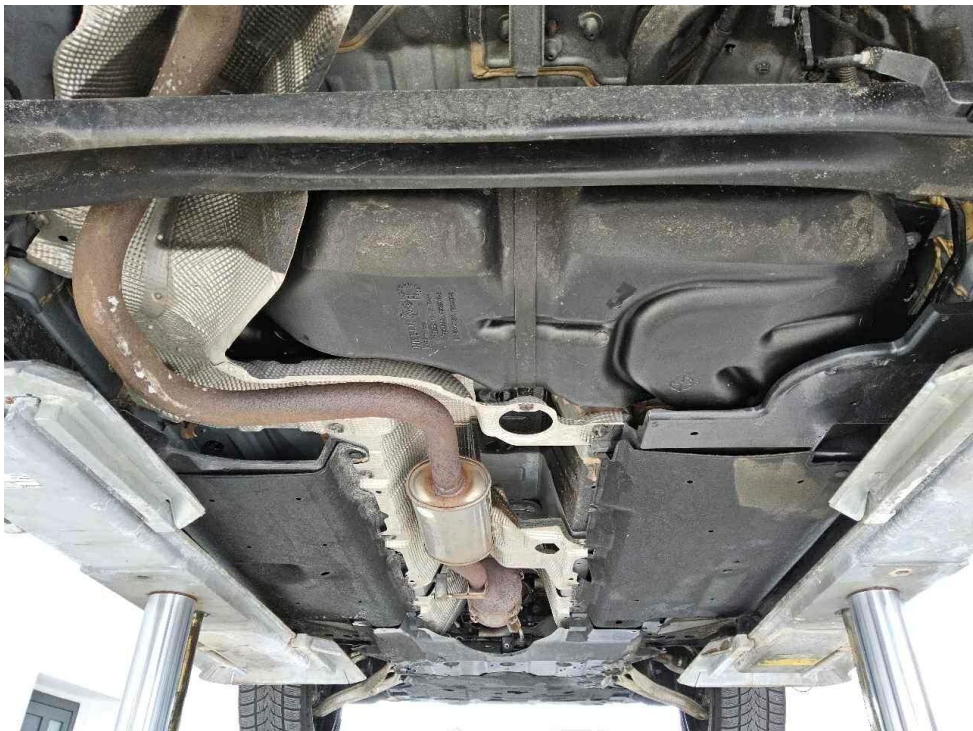


Bild 9 : Unterboden

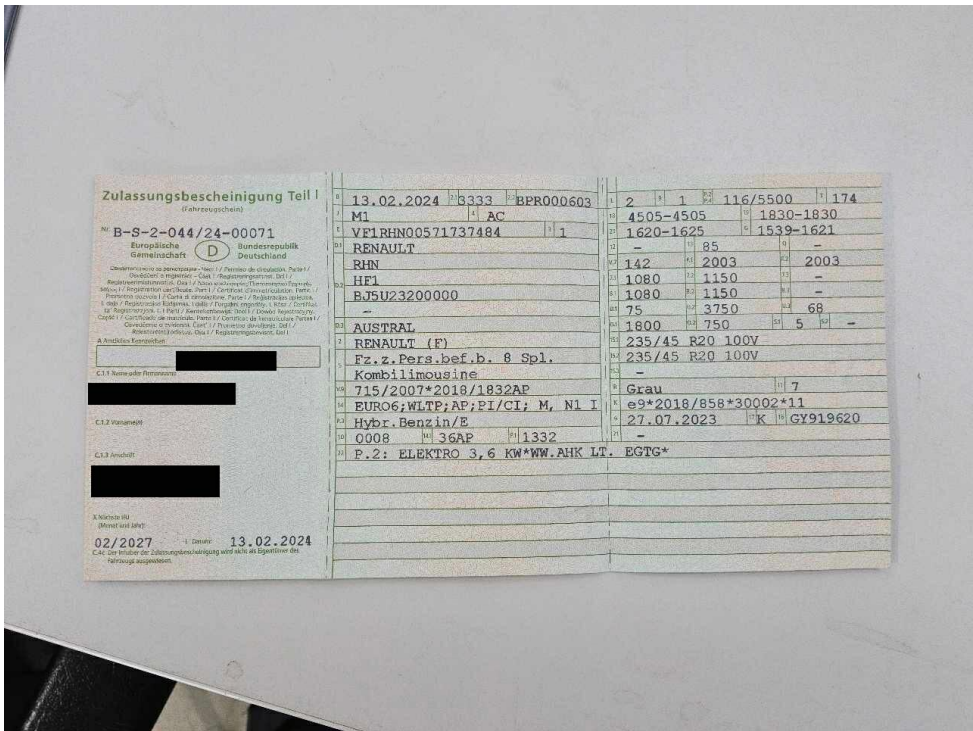


Bild 10 : ZLB 1



Bild 11 : Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
 Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
 Besichtigung 19.02.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
 Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 170 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug ist zweifarbig lackiert, ist Dachfläche ist schwarz lackiert.

Zum Zeitpunkt der Bewertung befanden sich die Sommerreifen (ohne Felgen) im Fahrzeug.
 Der Winterradsatz mit den original Leichtmetallfelgen war am Fahrzeug montiert.
 Die Winterreifen sind kein Ausstattungsmerkmal und wurden nicht bewertet.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
 Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.02.2024	Letzte Zulassung	13.02.2024
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral
Aufbauart	Geländewagen		1.3 TCe 160 Mild-Hybrid
Sitzplätze	5		(EU 6d)
HSN / TSN	3333 / BPR	Türen	5
DAT Marktindex	DE001 6450	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00571737484
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	DAT Europa-Code®	017201580110001
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Km-Stand abgelesen	41787
Hubraum (ccm)	1332	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Antriebsart	Frontantrieb	Leistung (kW)	116
Felgen	nicht vorhanden (nur Reifen)	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit	Getriebe	Automatik /
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	Farbe / Farbe	Grau / Metallic /
			Wasserbasis / BIYUY /
			Schwarz

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 09 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 R 20 100 V	Imperial / Snowdragon UHP	W / O	4 mm
235 / 45 R 20 100 V	Imperial / Snowdragon UHP	W / O	4 mm
235 / 45 R 20 100 V	Imperial / Snowdragon UHP	W / O	7 mm
235 / 45 R 20 100 V	Imperial / Snowdragon UHP	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B/C-Säule), Außenausstattung: Esprit Alpine, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 8x20 (Daytona), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2667 mm, Reifen 235/45 R20 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22707	Frontscheibe heizbar
35506	Heckklappenbetätigung elektrisch
33609	Rücksitzbank verschiebbar
29500	Sitzheizung vorn
11677	Sonderlackierung Dolomit-Grau / Schiefer-Grau Metallic
27300	Mittelarmlehne hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 10.300 km oder 2 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Leichtmetallfelge vorne links zerkratzt,
optischer Minderwert,

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Leichtmetallfelge hinten links und vorne rechts
leichter Korrosionsansatz,