



Zustandsbericht

Protokollnummer: 43688689
Auftrags-Nr / Referenz: MW2812124
Besichtigungsdatum: 30.01.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 T6 AWD Recharge Core		
Kennzeichen	HH-DA 824E	Fahrgestellnummer	LYVUZH1V1PB238095
Erstzulassung	30.12.2022	Laufleistung (abgelesen)	102.859 km
HSN/TSN	9101 / BRS 00017	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	01/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	17.755 km
Letzte Wartung	09/2025 bei 90.613 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.660 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	52414742	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/60 R18 107H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	235/60 R18 107H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen



Bezeichnung
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraßer
Allradantrieb (AWD) - abhängig vom Fahrmodus
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrhilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte - Notfall-Bremsleuchten (bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km / h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage)
Chromapplikationen am Fahrzeugheck
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
Chromzierleiste im Türschwellerbereich mit Recharge Schriftzug
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wird danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einparkhilfe hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraßer, um Folgeunfälle zu verhindern
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge, 1-phasig, 10A (zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Parkassistent-Paket - Einparkhilfe vorne und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten) - Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Premium-Textil Komfortsitze - Einlage: Iron Ore - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallfelgen 18"-5-Doppelspeichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz mit Ganzjahresbereifung 235/60 R18 mit Felgen 7,5 Jx 18"
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Distanzwarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanlage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung für den Fahrersitz
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Ladekabel Typ2 / Typ 2 (Mode 3) 7 m Länge, 1-phasis, 16A (zum Anschluss an eine Ladestation mit Typ 2 -Steckervorrichtung)
Paket: Fahrerassistenz-Paket Driver Assistance: - Adapt. Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist - aut. Nothaltesys. bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen - Pilot Assist - Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130km/h Driver Awareness: - Blind Spot Info. Sys. - Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel-Warnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inkl. Lenkeingriff - Cross Traffic Alert - Querverkehrs-Warnung mit Bremseingriff - Heckaufprallabschwächung - Präventivschutz bei drohende Heckkollision
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten - Lenkradheizung
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
5	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - kein Abzug
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - kein Abzug
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel (Schuko Typ2)
Summe (netto)



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

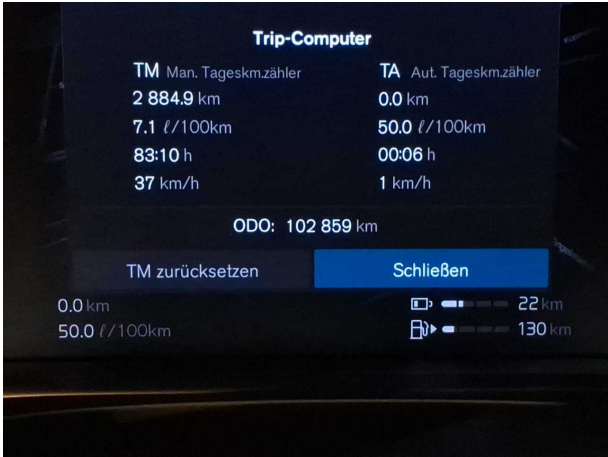


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

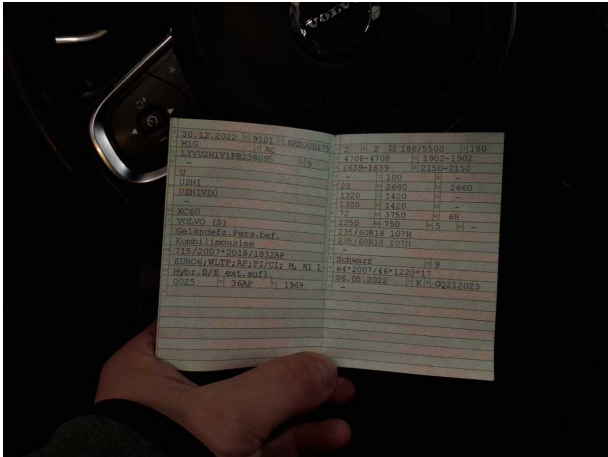


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

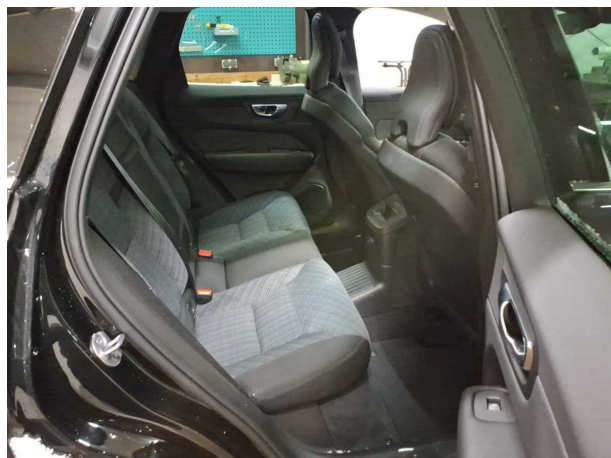


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

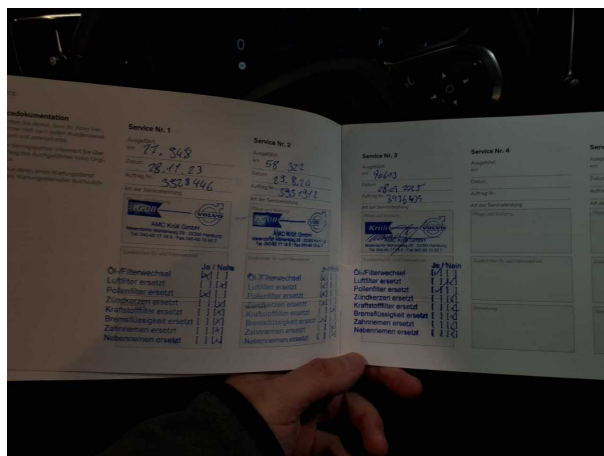


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

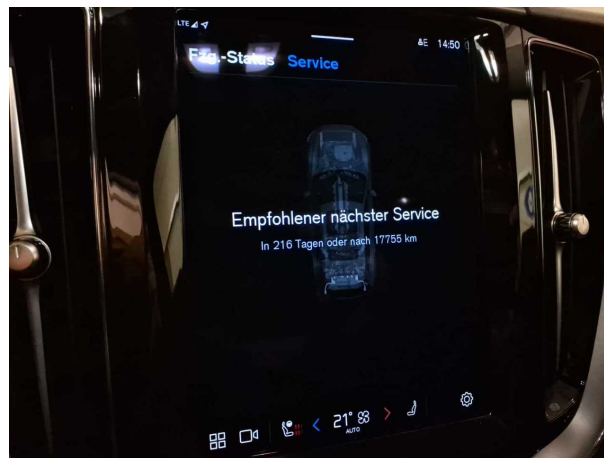


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

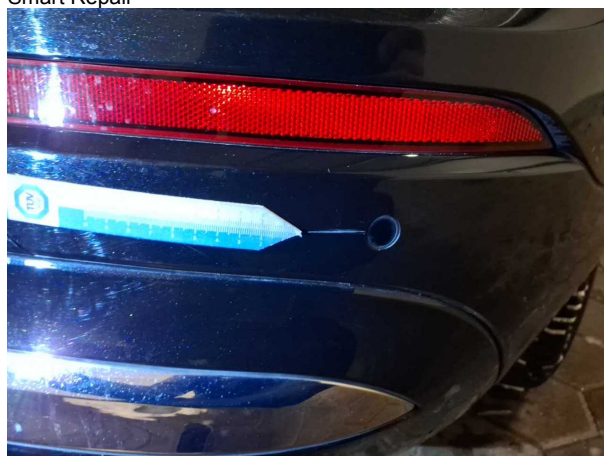

Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

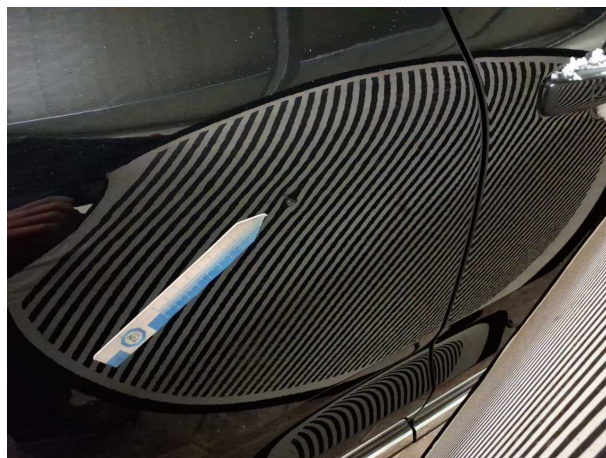

Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

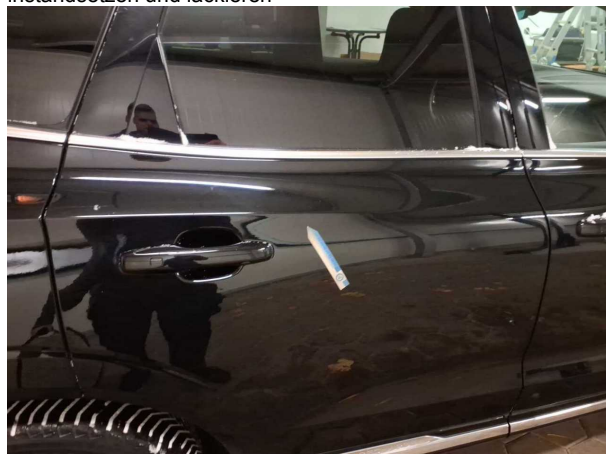

Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

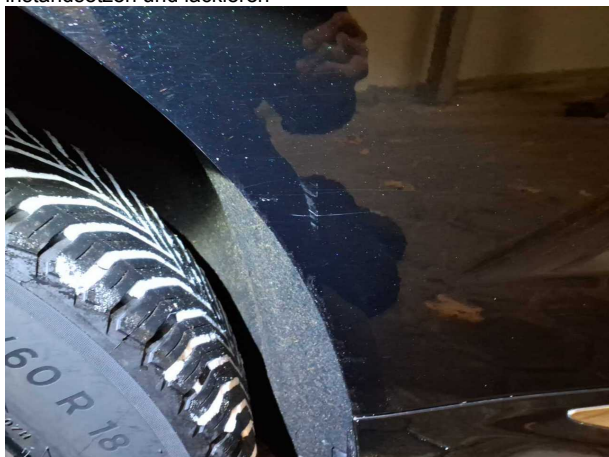

Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube