

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002501299
Besichtigt am:	15.06.2026 10:25
Berichts-Nr:	10812906
FIN:	VSSZZZKM7RR136456



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARE
Erstzulassungsdatum:	17.06.2024
Laufleistung:	145.911 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.100 KM

» Fahrzeugausstattung

12"-Navigationssystem "+"	Dekor-Einlagen für Konsole
18"-Ganzjahresreifen auf 18"-Leichtmetallrädern, in Silbergrau	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
18"-Reserverad als Notrad	Digitaler Radioempfang
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	Dynamiklenkung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwicklung Serie	Einparkhilfe
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS- Deaktivierung	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Allradantrieb	Einton-Signalhorn
Ambientelicht Ausführung 2	Elektrische Luftzusatzheizung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Embleme
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außen-Sound Standard	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Feststellbremse
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	FPK-Medium
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordwerkzeug und Wagenheber	FULL LINK
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Fußhebelwerk "Standard"
Chrom-Paket	Ganzjahresreifen 245/45 R18 96W (Polymerbeschichtung)
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Connectivity Box: Kabellose Ladestation + GSM-Verstärker	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote- Zugriff und Online-Infotainment	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kennzeichenträger vorn (groß)	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Klimakomfortscheibe	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Car2X
Komfort-Sportausstattung Formentor	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Feuerlöscher
Kompensor Ausf. 1	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Mode3 Ladekabel
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Innenlicht-Paket: Handschuhfach, Fußraum, Ablage und Multicolor-Ambientebeleuchtung umlaufend	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sonderspezifikationen
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Matrix LED	Ohne Trennwand
Matrix-Beam	Ohne Überführungsausrüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Pan-European-eCall
MPV Formentor	Panorama-Ausstelldach, elektrisch
Müdigkeitserkennung	Panoramadach, elektrisch
Navigationsgerät-High	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelscheinwerfer	Proaktiver Insassenschutz, PreCrash Basis und Front
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle	Winterpaket: Sitzheizung vorn
Rückfahrkamera	Zierleisten schwarz
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
Safe & Driving XL (für Navigationssystem)	
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung	
Schublade unter dem rechten Vordersitz	
Schwarzer Fahrzeuginnenraum (Dachhimmel)	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn	
Seitenairbags hinten + Knieairbag vorn + Center-Airbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standardelektrik	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch	
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ	
Tür und Seitenverkleidung Teilleder	
Typprüfland Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	
Variables Ladebodenkonzept	
Variante Grundausstattung	
Vier-Lenkerachse	
Wartungsintervallverlängerung	
Wegfahrsperre elektronisch	
Werksinterne Steuerung Selbstabholer	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	7,5 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/45 R 18 100 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
4	Alufelge glanzgedreht hinten links	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Pauschalbetrag
5	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Pauschalbetrag
6	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Anhaftung	Chemische Reinigung
7	Tür hinten rechts	Klebstoffreste	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM7RR136456

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

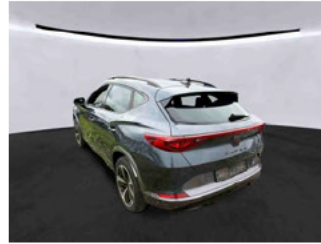

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

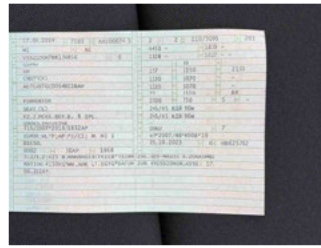

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



3 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag



4 - Alufelge glanzgedreht hinten links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Pauschalbetrag



5 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Pauschalbetrag



6 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Anhaftung - Chemische Reinigung




7 - Tür hinten rechts - Klebstoffreste - Reinigen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

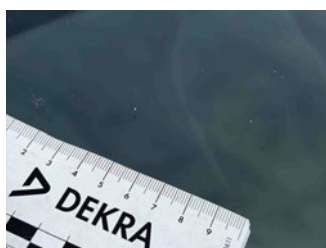

2 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

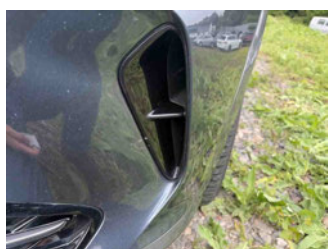

3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

