

Expertise

Protokollnummer:
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum:
Sachverständiger:
Besichtigt durch:

Hersteller: Vinfast

FIN: RLLV1AEB4PH500084

Modell: VF8 ECO

Kennzeichen:



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Vinfast VF8 ECO

Fahrgestellnummer RLLV1AEB4PH500084

Laufleistung (abgelesen) 18.836 km

Erstzulassung 10.05.2024

Letzte Zulassung 10.05.2024

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 05/2027

Leistung / Hubraum 140 kw /

Kraftstoffart / Zylinder Elektro /

Getriebe / Anzahl Gänge Direktantrieb / 1

Antriebsart Allradantrieb

Fahrzeugart Geländewagen

Farbe / Farbcode Grau

Türen / Sitze 5 / 5

Polsterart Leder

Polsterfarbe Anthrazit

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
		BriefNr	GY157530
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	2391 / AAA 00013		
Abgasnorm	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.905 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/55 R19 103V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm
2)	225/55 R19 103V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
Tirefit		Ablaufdatum 08/2028		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen	120,00 €	120,00 €
2	Kotflügel links	Radhausverbreiterung - Fehlstellung - instandsetzen	120,00 €	120,00 €
3	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen	250,00 €	250,00 €
4	Heizungssystem	Bedienung mit Display - gebrochen / gerissen - erneuern	1.200,00 €	1.200,00 €
Summe (netto)			1.690,00 €	1.690,00 €

Fehlteile

Beschreibung	Rep.-kosten	Minderwert
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo	200,00 €	200,00 €
Summe (netto)	200,00 €	200,00 €

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	19.000,00 €	3.610,00 €	22.610,00 €
Verkaufswert	21.900,00 €	4.161,00 €	26.061,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 23.06.2026

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung	Schadenhöhe (netto)
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	keine Angabe	

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung	Wertminderung
1	Motorhaube, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	keine Angabe

Lackschichtdickenmessung

Motorhaube	324 µm
------------	--------

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten

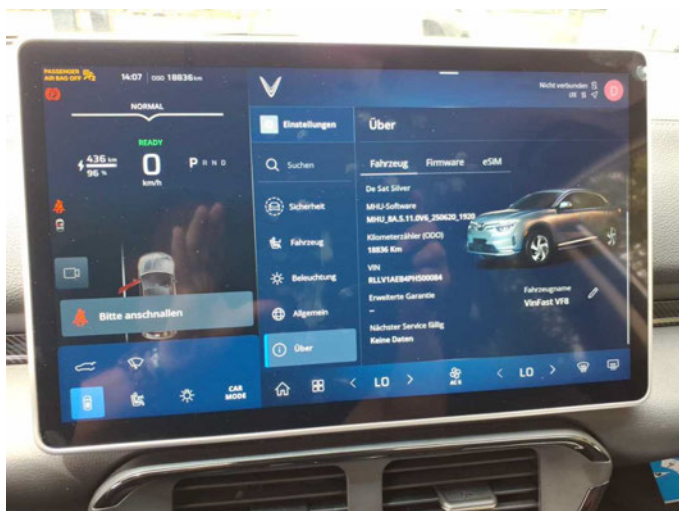


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel



Abbildung 10: Montierte Bereifung



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Laderaum

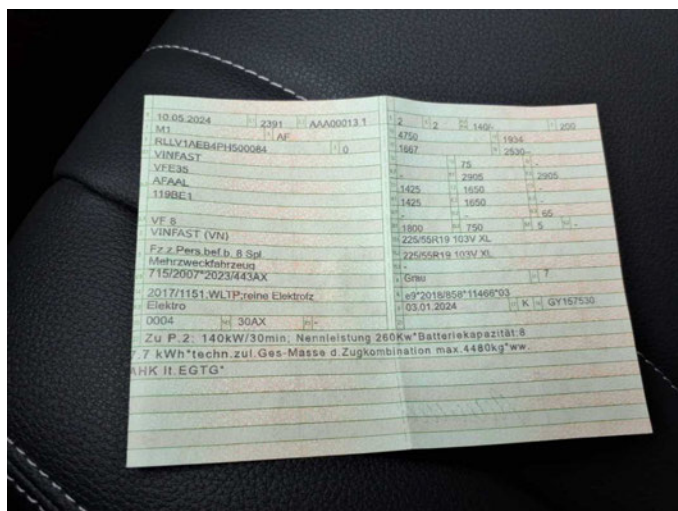


Abbildung 18: Dokumente

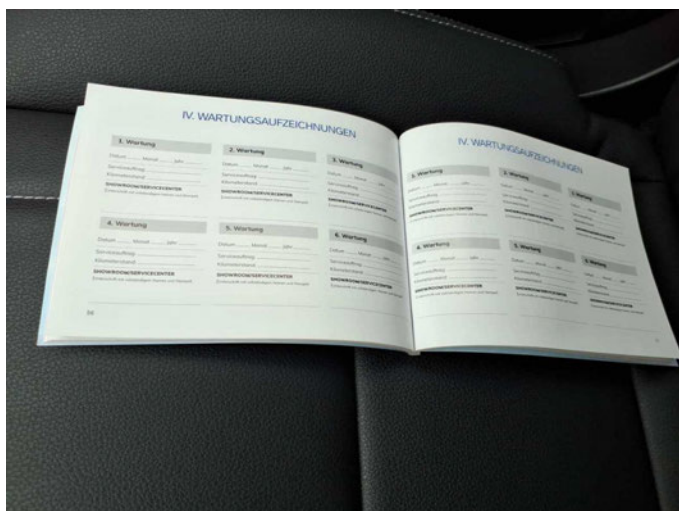


Abbildung 19: Dokumente

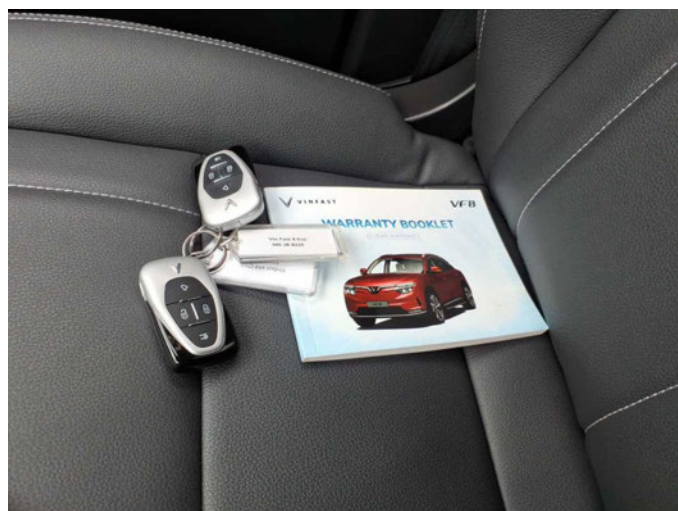


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: FIN



Abbildung 22: Sonstiges



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 1: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Fehlstellung - instandsetzen




Beschädigung 2: Kotflügel links: Radhausverbreiterung - Fehlstellung - instandsetzen

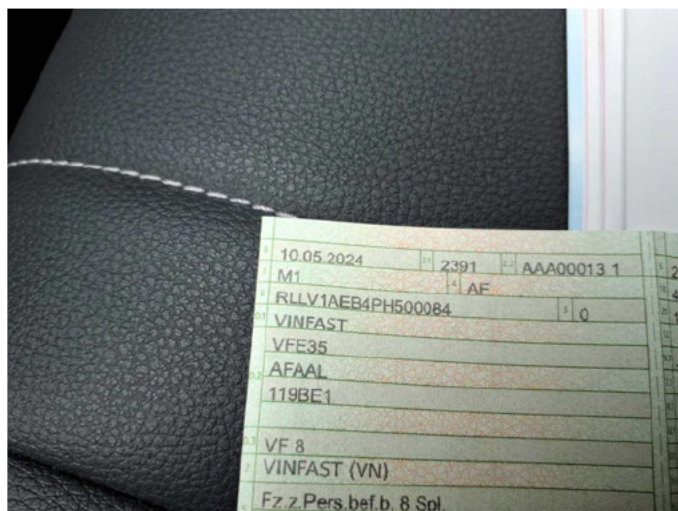


Beschädigung 3: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung 4: Heizungssystem: Bedienung mit Display - gebrochen / gerissen - erneuern

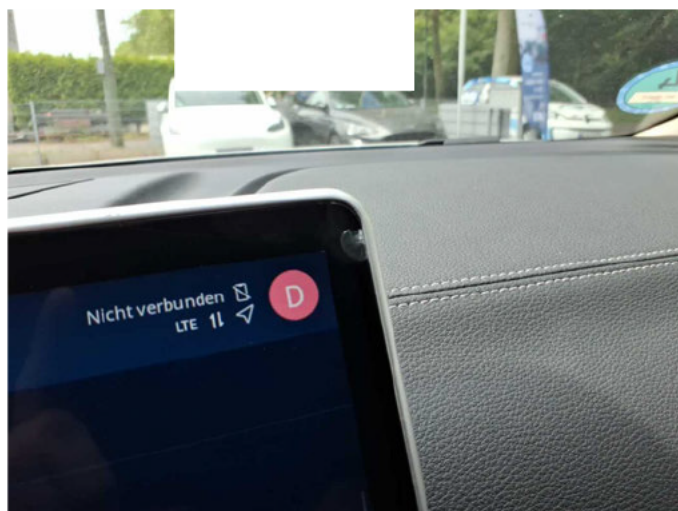

Beschädigung 4: Heizungssystem: Bedienung mit Display - gebrochen / gerissen - erneuern

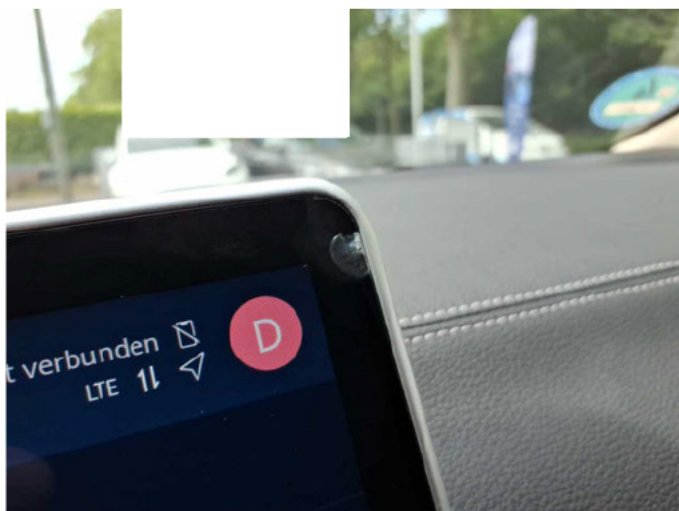

Beschädigung 4: Heizungssystem: Bedienung mit Display - gebrochen / gerissen - erneuern



Fehlteil 1: Interieur: Laderaumabdeckung / Rollo - fehlt - erneuern



Motorhaube: 324 μm