



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	KH-LP 120
Berichtsnummer :	0000000930021-DE968		
Referenznummer:	31215347		

Fahrzeugdaten

Hyundai i30 cw (PD)(01.2017->) Trend Mild-Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAH381DGNJ120670	Laufleistung abgelesen:	95014 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	07.07.2026 55606 Kirn
Fahrzeugart:		Aufbauart:	
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:		Hubraum / Leistung:	1482 ccm / 118 kW (160 PS)
Antriebsart:		Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:		Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2+2	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:		Serviceheft verfügbar:	
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	225/45/R17/-- 2 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/45/R17/-- 1,6 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	225/45/R17/-- 1,6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/45/R17/-- 1,6 mm
Verkehrssicherheit:	Nicht verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Funktions-Paket
- Schein- / Laderaumleuchte
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofil auswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Instrumente mit Farbdisplay 3,5 Zoll

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill mit Chromrand • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Modellpflege • Nebelscheinwerfer • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sonderlackierung Engine Rot Uni • Start/Stop-Anlage • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Karosserie: 5-türig • Kombi-Paket • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill schwarz (glanzlackiert) • Lenkrad (Leder) • Lenkrad heizbar • Leseleuchte • Mild-Hybrid 118 kW (Motor 1,5 Ltr. - 118 kW T-GDI) • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Motorhaubenisolierung • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe innen verchromt • Verglasung getönt • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|--|--|

Sonderausstattung

- Navi-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
 Karosserie innen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Heckklappenverkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern
5.	Wartung über 6729 km überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstell- lergarantie möglich.	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Huesges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand

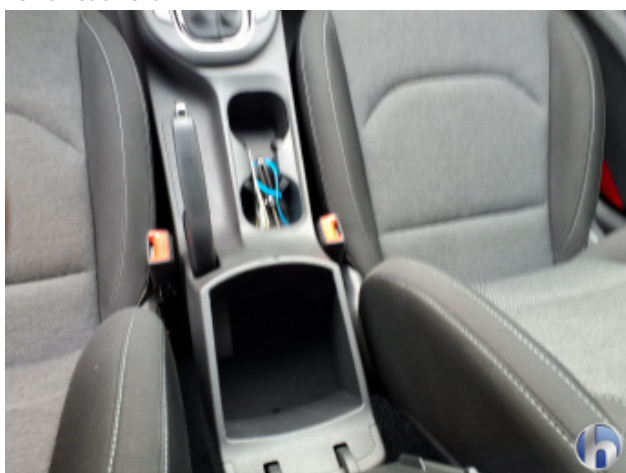


Mittelkonsole

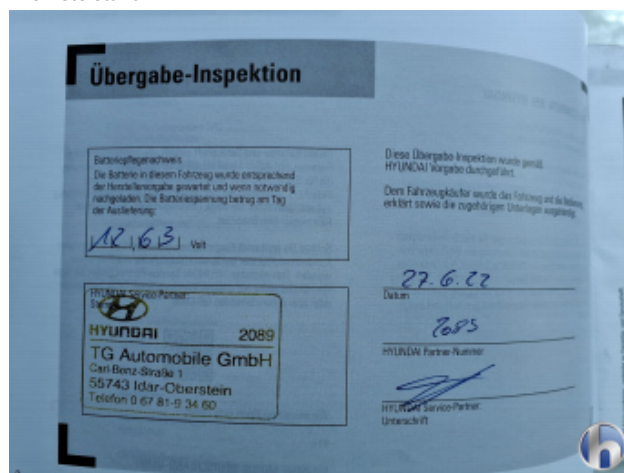


Serviceheft/Nachweis

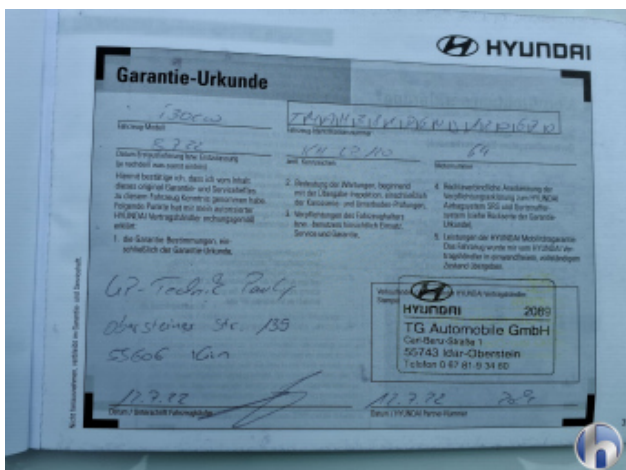

Serviceheft/Nachweis

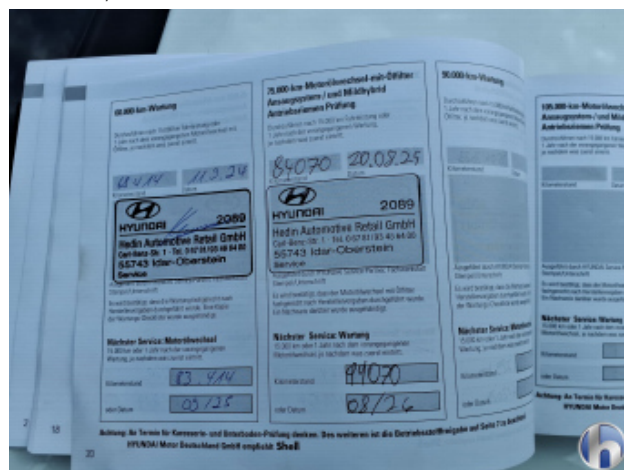

Serviceheft/Nachweis

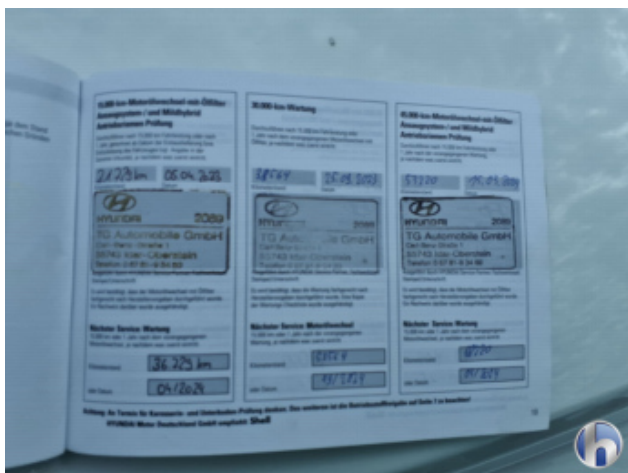

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



3. Heckklappenverkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur

