

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	27.07.2026
Referenznummern	0002058496

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0YXXTTGYNR67249		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	05/2027
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 340 L2 Trend	Laufleistung abgelesen	141.927 km
Erstzulassung	14.02.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R16 C	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Pirelli	215/65 R16 C	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 27.05.2025 bei km 88.032.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Abbiegelicht im Scheinwerfer	Airbag Fahrerseite
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fensterheber elektrisch	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 90 km/h	Lenkrad (Leder)
Getriebe Automatik SelectShift - (6-Stufen)	Handschuhfach abschließbar
Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	Innenraumfilter: Pollenfilter
Karosserie/Aufbau: Kasten Standard	Karosserievariante: Normaldach
Klimaanlage	Kühlergrill schwarz grau
Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, ohne Fenster mit Durchlademöglichkeit unten	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LKW-Zulassung	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer
Radioempfang Digital (DAB+)	Radstand 3300 mm
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schmutzfänger vorn und hinten	Sitz-Paket 25: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz - in Velours
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger teillackiert	Style-Farb-Paket
Außenspiegel in Wagenfarbe	Seitenschutzleisten in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Türgriffe außen und Heckklappengriff in Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Trend
Verglasung getönt	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch
Verzurrschienen seitlich im Laderaum	Verzurrösen (8)
Wegfahrsperre	Wärmeschutzverglasung leicht getönt
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch

Sonderausstattung

Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 mit AppLink und 8"	Ford SYNC 3
--	-------------

Sonderausstattung

Multifunktionsdisplay	
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum
Generator 240 A	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 130 km/h
Laderaumleuchte LED	Rückfahrkamera mit Farbdisplay
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Sicht-Paket 2
Außenspiegel elektr. anklappbar	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Scheibenwischer mit Regensensor	Frontscheibe heizbar
Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff	Armlehnen vorn
Spannungswandler 230V (Steckdose)	Steckdose 230V / 150 Watt

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, lackieren (Bild 35, Bild 36)	676,86 €	338,43 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 31, Bild 32)	432,27 €	216,13 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	1389,56 €	694,78 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	723,32 €	361,66 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen (Bild 40, Bild 41)	178,80 €	89,40 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 42, Bild 43, Bild 44)	1672,61 €	916,07 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 29, Bild 30)	182,84 €	91,42 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 45, Bild 46)	234,45 €	117,23 €
Rückleuchte rechts außen, verkratzt, ersetzen (Bild 52, Bild 53, Bild 54)	189,29 €	189,29 €
Heckklappe, verkratzt, Smartrepair (Bild 47, Bild 48)	120,00 €	120,00 €
Heckklappe innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)	120,00 €	120,00 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	159,63 €	79,82 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	180,00 €	180,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Schonbezug, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	45,95 €	22,98 €
Sitz vorne rechts Schonbezug, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	45,95 €	22,98 €
Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 26)	233,77 €	233,77 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 27, Bild 28)	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 49, Bild 50, Bild 51)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	239,28 €	239,28 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	8.010,10 €
Minderwert	5.218,76 €
Händlereinkaufspreis	7.250,00 €
Händlerverkaufspreis	8.500,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der

vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 54 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 28.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Service - Ablieferungs-Inspektion und Service	
Extrem Stadverkehr mit Starts und Stopps und vielen Abbremsungen. Maximal beladen und Zubetrieb. Gelände mit Geschwindigkeitsbegrenzung, z. B. Flughafen.	Ablieferungs-Inspektion Datum: 13.02.2023 Kilometerstand: 5 Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒ Unterschrift: <i>[Signature]</i>
	Vertragspartner NRW-Garage Am Handwieser Teil der Autohaus am Handwieser GmbH Burgunderstr. 17-25 40549 Düsseldorf Tel. 0211/56006-0
	Händlerstempel 5/30 Autohaus Kufen Wolfsbankstraße 61 45355 Essen Telefon: 02 01 / 854 55 - 50 Telefax: 02 01 / 854 55 - 19
Nächster Service fällig: 01/2026 od. 80.000 km	Kufen 5/30 JOACHIM KUFEN GMBH WOLFSBANKSTR. 61 45355 ESSEN kufen.de · service@kufen.de · 0201 854550
Datum: 27.05.25 Kilometerstand: 88032 Rechnungsnummer: A78425 Unterschrift: <i>[Signature]</i> Nächster Service fällig: 120 000 km	

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Heckklappe, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 18 Heckklappe, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Sitz vorne rechts, Schonbezug, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Sitz vorne rechts, Schonbezug, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 22 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 24 Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Sitz vorne links, Schonbezug, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage

Ice, Karosserie- und Lackinspektion

24.000–35.000 km	15.000–24.000 km
16.000–25.000 km	9.000–16.000 km
8.000–12.000 km	5.000–8.000 km

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

Datum: 13.02.2023

Kilometerstand: 5

Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒

Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒

Vertragspartner: NRW-Garage Am Handweiser
Kfz der Autohaus am Handweiser GmbH
Burgunderstr. 17-25
40549 Düsseldorf
Tel. 0211/55506-0

Unterschrift: *[Signature]*

Händler-Service

Datum: 11.01.2024

Kilometerstand: 43505

Rechnungsnummer: 47868

Umsatzort: *[Signature]*

Nächster Service fällig: 01/2026 od. 80.000 km

Autohaus Kufen
Wolfsbankstraße 61
45355 Essen
Telefon: 02 01 / 854 55 - 50
Telefax: 02 01 / 854 55 - 10

Kufen

Datum: 21.05.25

Kilometerstand: 88032

Rechnungsnummer: 47868

Unterschrift: *[Signature]*

Nächster Service fällig: 12.0.2026

JOACHIM KUFEN GMBH
WOLFSBANKSTR. 61
45355 ESSEN
kufen.de · service@kufen.de · 0201 854550

Bild 27 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 28 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 29 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

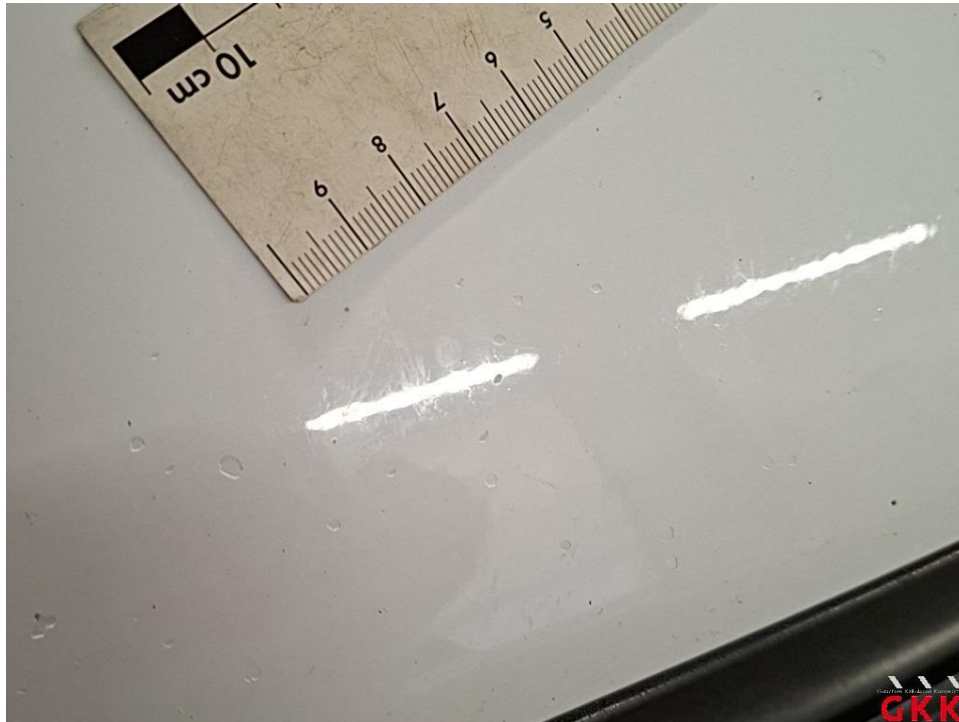


Bild 31 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

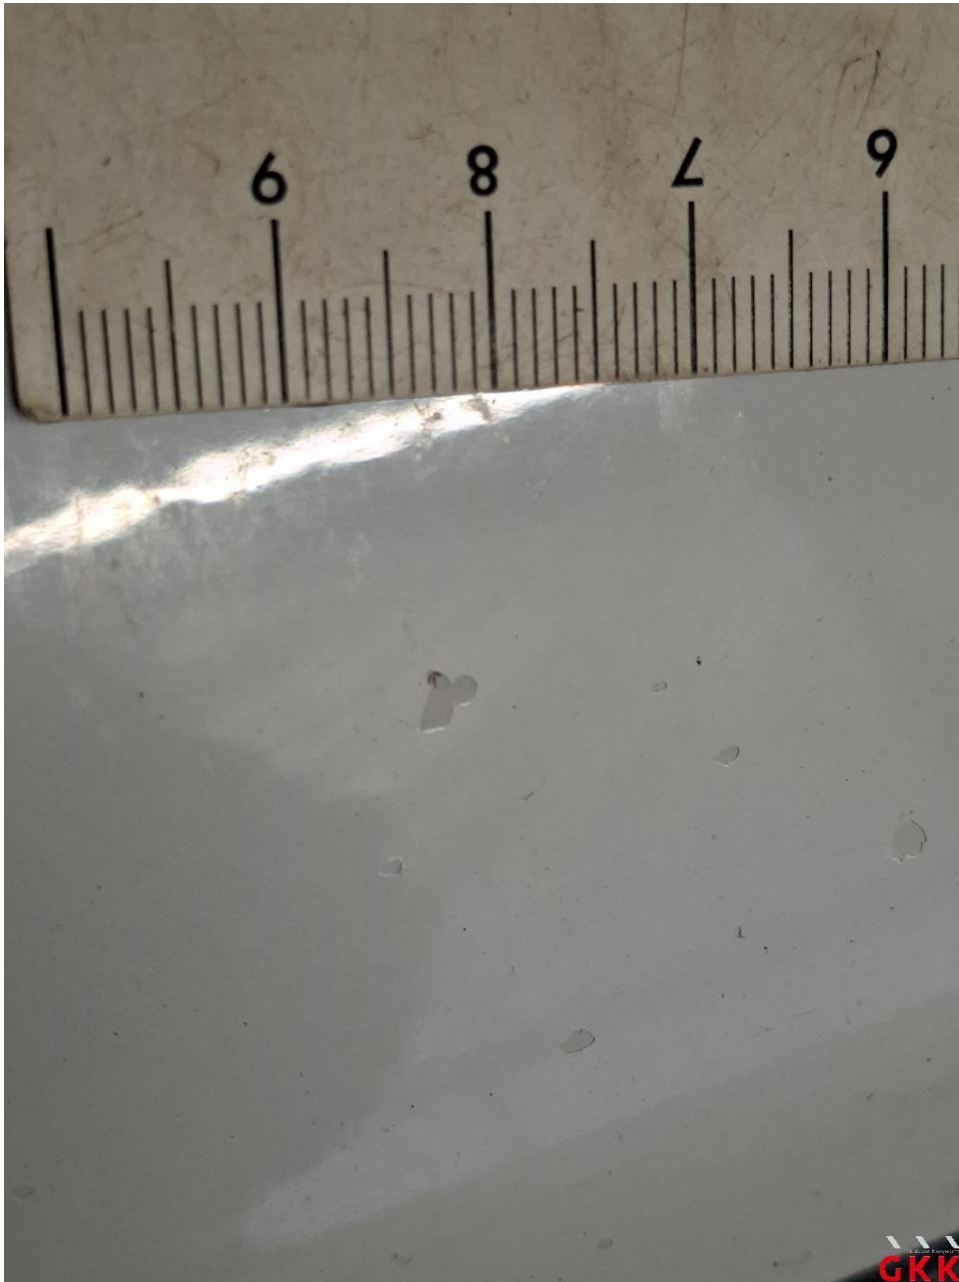


Bild 32 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

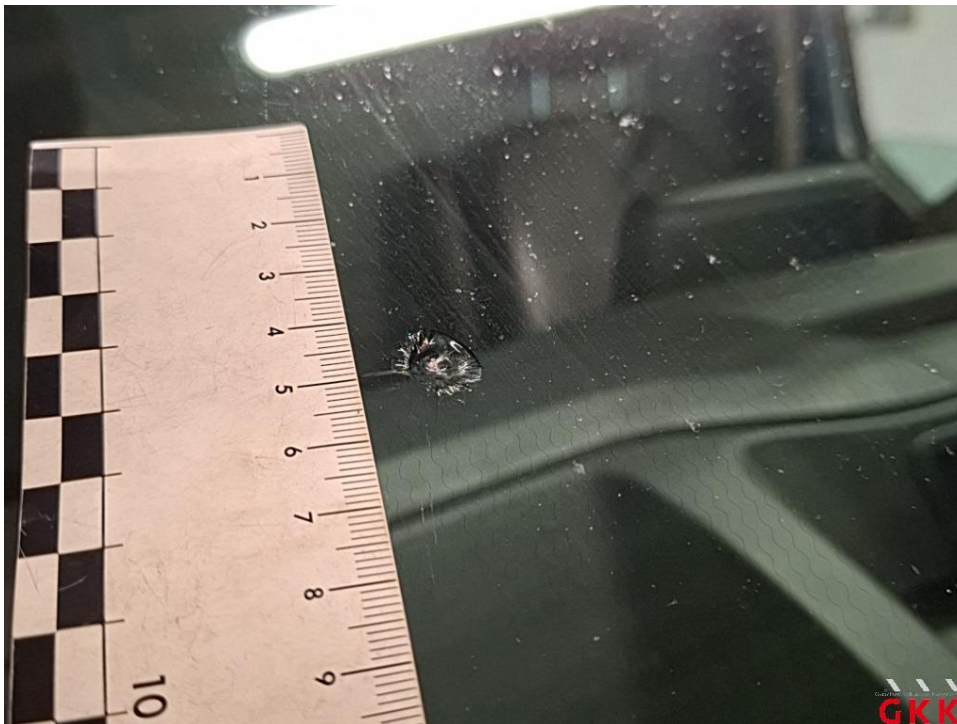


Bild 34 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, lackieren



Bild 36 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, beschädigt, lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 38 Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 40 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 42 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 45 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 46 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

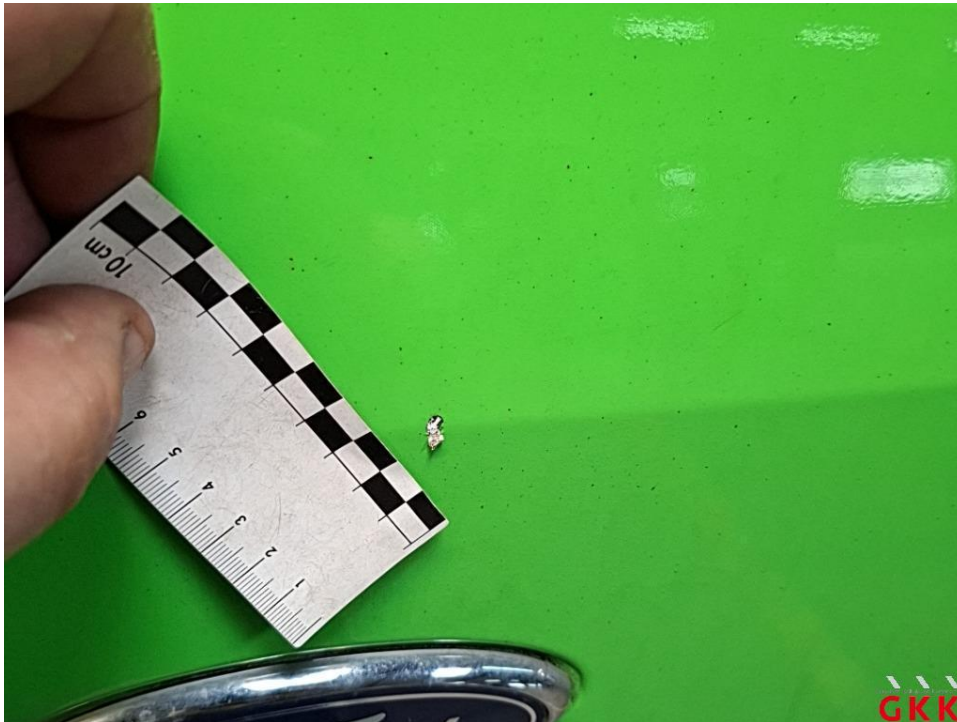


Bild 47 Heckklappe, verkratzt, Smartrepair

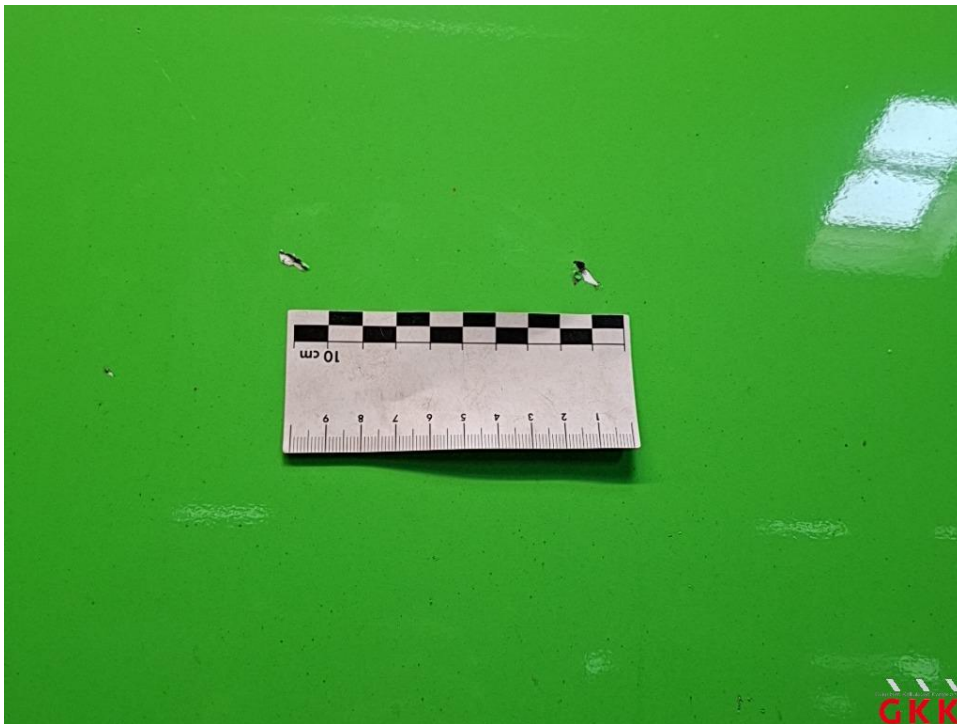


Bild 48 Heckklappe, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 49 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 50 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage

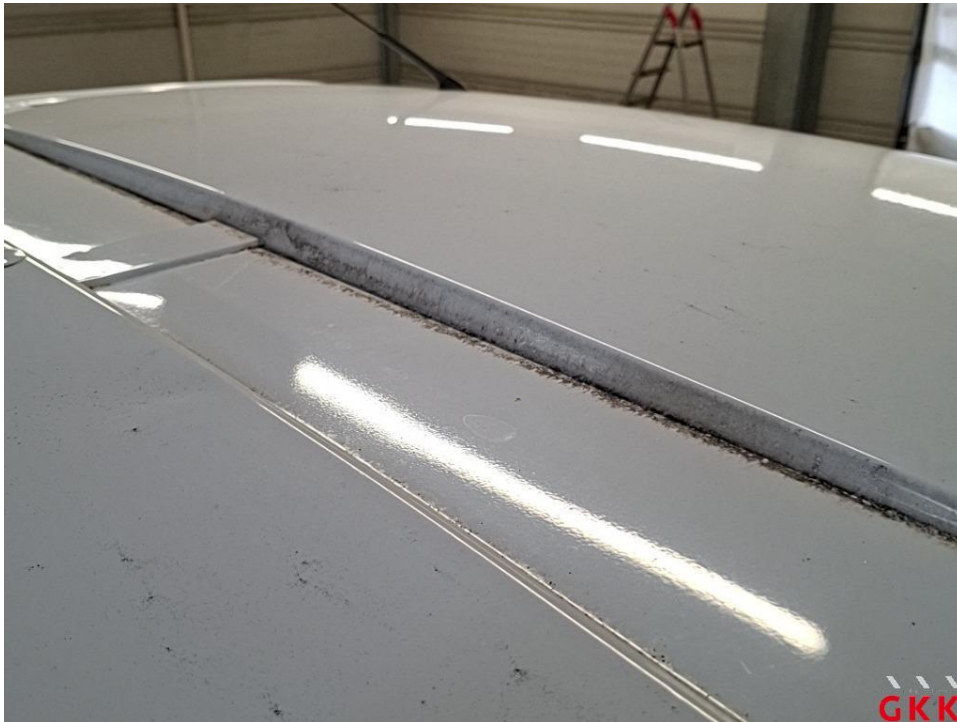


Bild 51 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

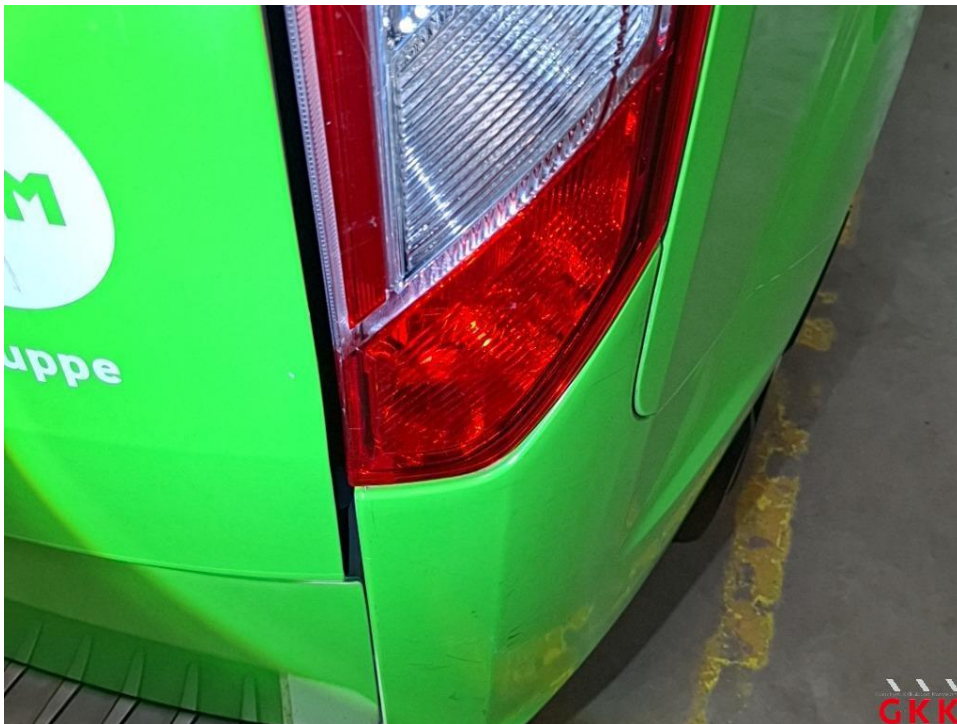


Bild 52 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 53 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen



Bild 54 Rückleuchte rechts, außen, verkratzt, ersetzen