

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002288958
Besichtigt am:	23.01.2026 14:08
Berichts-Nr:	9904517
FIN:	WVGZZZ5N0PW405056



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

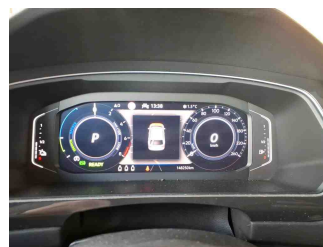

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CNC
Erstzulassungsdatum:	15.11.2022
Laufleistung:	148.250 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.509 mm
Fahrzeughöhe:	1.675 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.350 kg
Radstand:	2.678 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dachreling silber eloxiert
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung hinten,Basis 1
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Dämpfung vorn
3 Kopfstützen hinten	Dekoreinlagen "Cross" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
4-Zylinder-Ottomotor 1,4 l TSI Hybrid, 110 kW	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
6-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Digitaler Radioempfang DAB+
8 Lautsprecher	Diversity-Antenne für FM-Empfang
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Doppelkupplungsgetriebe DQ400
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Ablagefach am Dachhimmel	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Ambientebeleuchtung 30-farbig	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 180KW Aggr.0ED.B / 0EK.A
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Tire Mobility Set
Assistenzpaket "IQ.DRIVE" inkl. "Emergency Assist"	e-Sound
Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, Umfeldbeleuchtung, Beifahrerspiegelabsenkung, Memory	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Batterie 340A (58Ah)	Fernlichtassistent "Light Assist"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fertigungsablauf Standard
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäckraumboden
Bordwerkzeug	Gepäckraumleuchte
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen;Türinnenbetätigung in Chrom matt	Gewichtsbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung, Öffnungswinkel einstellbar
Dachhimmel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

Hybrid-Antriebssystem PHEV	Ohne ECO-Funktion
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Feuerlöscher
Kältemittel R1234yf	Ohne Generator
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Keine Aktionsausführung	Ohne Head-Up Display
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	ohne Kennzeichenträger
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Überführungsausrüstung
Lederpaket "Vienna" inkl. Vordersitze mit Memory-Funktion	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht und Kurvenfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox und Ausströmern hinten	Radio
Modelljahreswechsel 2023 I	Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regensensor
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlussleuchte	Reifenkontrollanzeige
Netzladekabel für Haushalts-Steckdose	Rückfahrkamera "Rear View"
Nicht Heissland	Rückleuchten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Normal-Lackierung	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen hinten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar
Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und
der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Vienna"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sport-Ausstattung
Sprachbedienung
Spurwechselassistent "Side Assist" und Ausparkassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn
in Silbergrau, Chromelemente hinten
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Top-Komfortsitze vorn
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Umweltbonus
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit
KomfortEinstieg auf der Fahrerseite
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
2	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Reifen vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Außenspiegel Gehäuse rechts	Abrieb	Smart Repair
7	Tür vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N0PW405056

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

» Ansichtsfotos

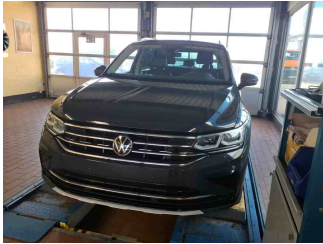

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

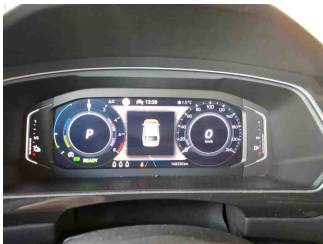

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

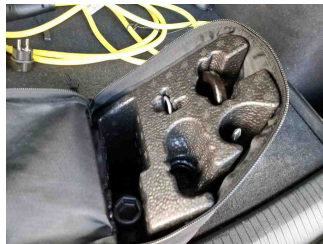

Equipment - Bordwerkzeug

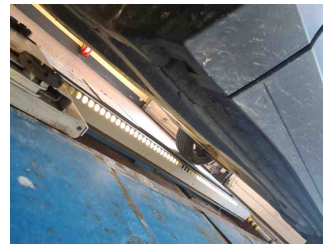


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

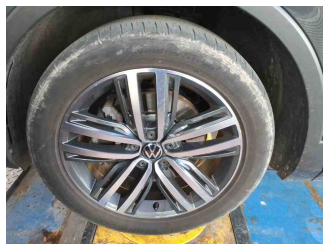


Räder - Rad montiert vorne
links

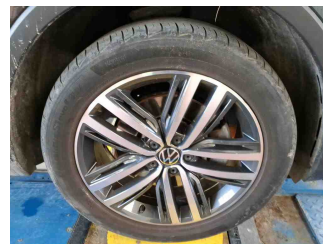

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

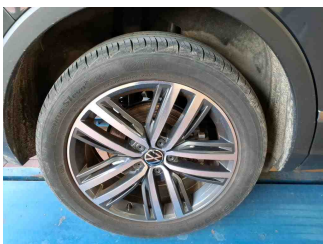


Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole

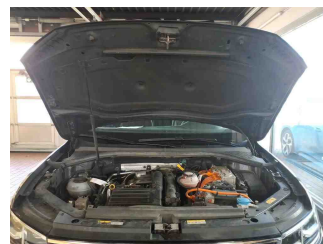


Fahrzeug - Motorraum offen

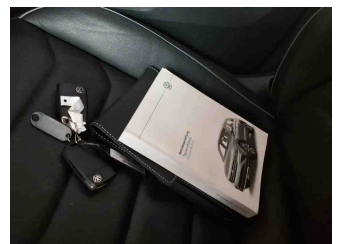

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

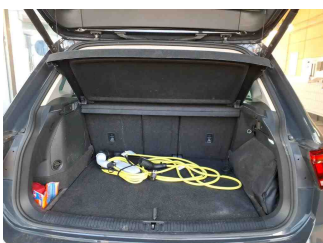


Innenraum - Kofferraum

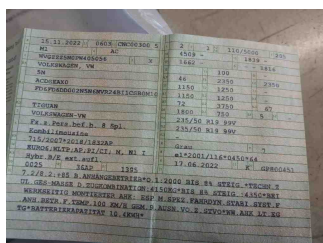

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment

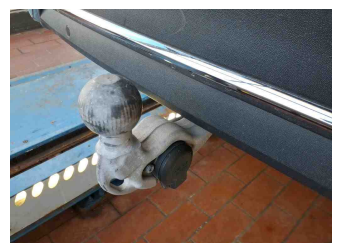


Equipment - Anhängerkupplung




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026

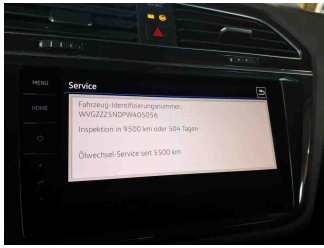


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

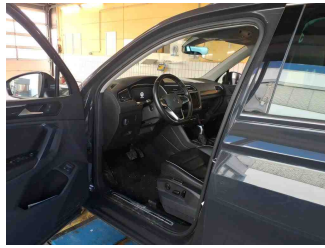


Innenraum - vorne

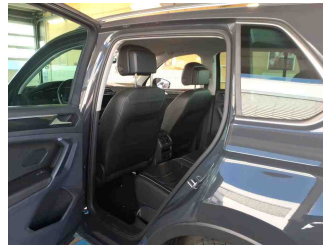

Innenraum - hinten

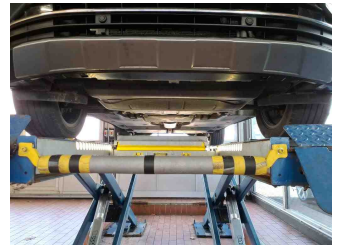

Unterbodenscan

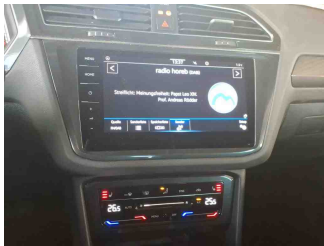

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



2 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken






3 - Reifen vorne rechts - Deformiert - Ersetzen

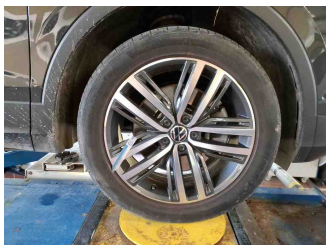

4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

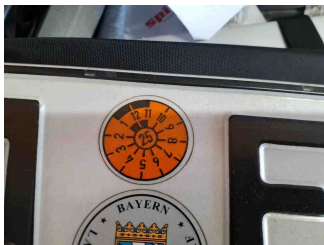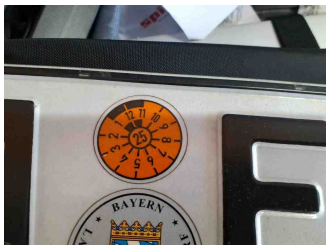

5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

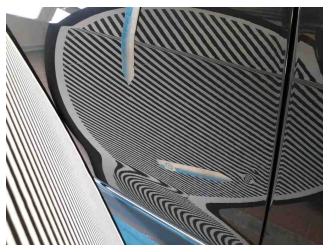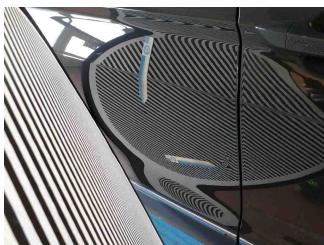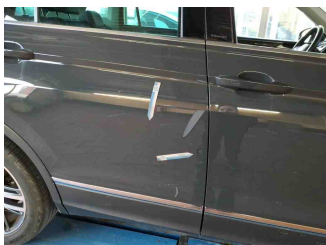




Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9904517
vom: 23.01.2026



6 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Abrieb - Smart Repair

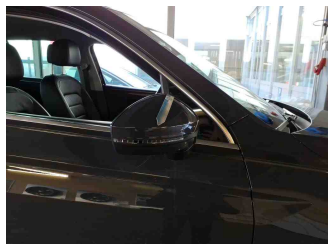



7 - Tür vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

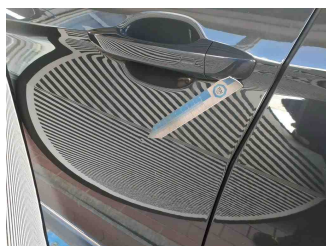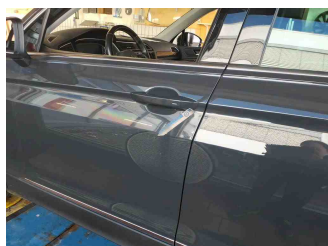

8 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

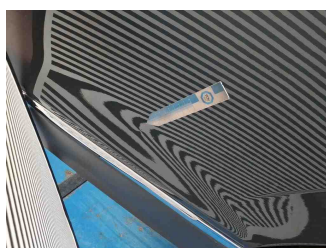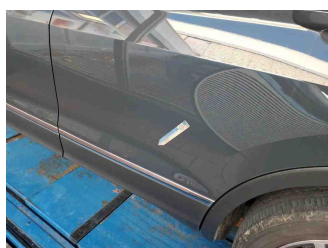

9 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

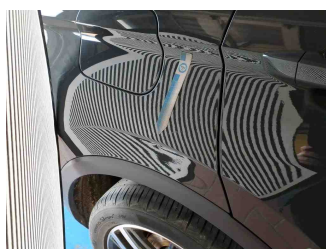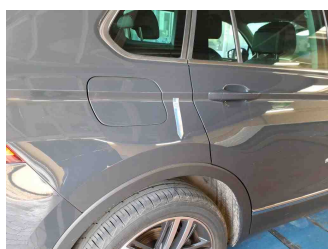

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

