

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Protokollnummer: 47142524
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 20.08.2026
Sachverständiger: Christian Kabbeck
Besichtigung durch: C. Kabbeck

Wertgutachten

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Vito		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	W1VVLBEZ0S4437226
Erstzulassung	16.10.2024	Laufleistung (abgelesen)	25.066 km
HSN/TSN	2222 / BBJ 09271	Kraftstoffart	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell (Getriebe 6-Gang - T...
Farbe	ARKTIKWEISS	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	120 kW	Nächste HU	
Hubraum	1.950 ccm	Zylinder	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	668 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.800 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Uniroyal	5mm / 5mm	i.O.
2	225/55 R17 C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Goodyear	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: FY7 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung, 3. Bremsleuchte, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Antriebsart: Heckantrieb, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Außentemperaturanzeige, MX0 BlueEfficiency-Paket, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), Drehzahlmesser, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, BA3 Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenten-System: Pannenmanagement, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fensterheber elektr. mit Komfortschließung, M60 Generator 250 A, MK8 Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), GE1 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), Getränkehalter vorn, F66 Handschuhfach abschließbar, ZM0 Karosserie/Aufbau: Kasten Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempomat), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, F3Z Komfortschließung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB5 Kraftstofftank: 70 Ltr., CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Leuchtweitenregelung, Z41 LKW-Zulassung, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, XM7 Modellpflege (2) mit Code, MU4 Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25"), Z3K Pro, IN2 Radstand 3200mm, RD8 Radvollabdeckung, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5



Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, Servolenkung elektro-mechanisch, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF4 Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma, SB1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort, SE5 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze, SA1 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung, RS7 Stahlfelgen 6,5x17, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG6 Zul. Gesamtgewicht 2,80 t, EL8 Zweibege Lautsprecher vorn

Sonderausstattung: E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, EY2 Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, W54 Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfußboden im Laderaum, LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, LC2 Laderaumleuchte LED, D51 Laderaumtrennwand mit Fenster, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, EZ5 Park-Paket, F48 Scheibenwaschanlage beheizt, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, SH2 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite, SH1 Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	elektrisches System	Batterie (Fahrzeugschlüssel) - defekt - erneuern	30,00 €
2	Stoßfänger vorn	Spoiler (Zusatzkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern	45,00 €
3	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - auslegen / polieren	50,00 €
4	Tür vorn links	Fangband / Feststeller - Geräusch - erneuern	77,00 €
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - Smart Repair	140,00 €
6	Motor	Motorverkleidung unten (Zusatzkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern	144,00 €
7	Verglasung	Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern	169,00 €
8	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - Smart Repair	170,00 €
9	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - Smart Repair	220,00 €
10	Heckbereich	Holzboden hinten - Kratzer - Smart Repair	400,00 €
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern	609,00 €
12	Heckklappe/-tür	Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	641,58 €
13	Schiebetür rechts	Schiebetür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren	731,58 €
14	Karosserie	A-Säule links - gebrochen / gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)	745,58 €
15	Karosserie	Eckbeplankung unterhalb links - Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)	797,58 €
Summe (netto)			4.970,32 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug	0,00 €
2	Karosserie	Radhaus hinten links - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €
3	Rad/Reifen	Raddeckel (VR) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts, nicht fachgerecht repariert	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten rechts, nicht fachgerecht ausgeführt

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse -Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen -Bordwerkzeug -Verbandkasten -Wagenheber -Warndreieck -Zigarettenanzünder.

Keine ausführliche Ausstattungsliste vorliegend. Fehlteile können nicht ausgeschlossen werden, Schadenerweiterungen und Folgekosten sind möglich.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	4.970,32 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	4.970,32 €
Mwst. (19%)	944,36 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	5.914,68 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Tür hinten rechts	448 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurde ein nicht sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. Kabbeck'.

Unterschrift Sachverständiger (Christian Kabbeck)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: ch



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

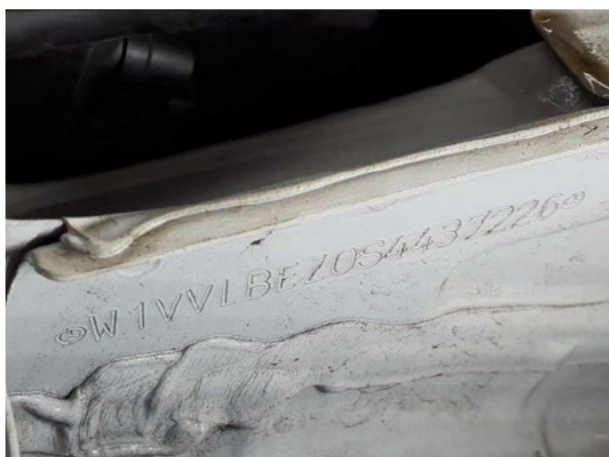


Abbildung 13: FIN

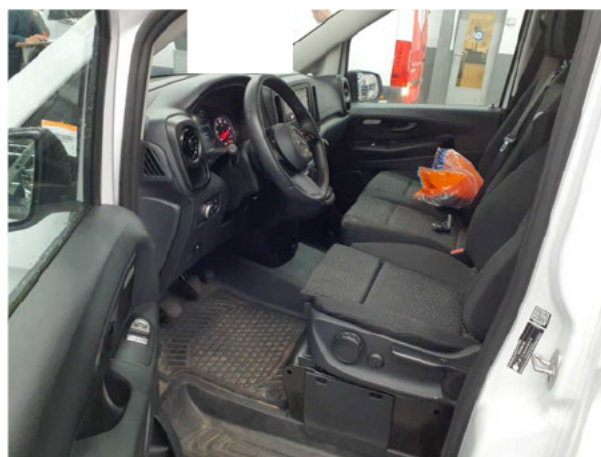


Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum



Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

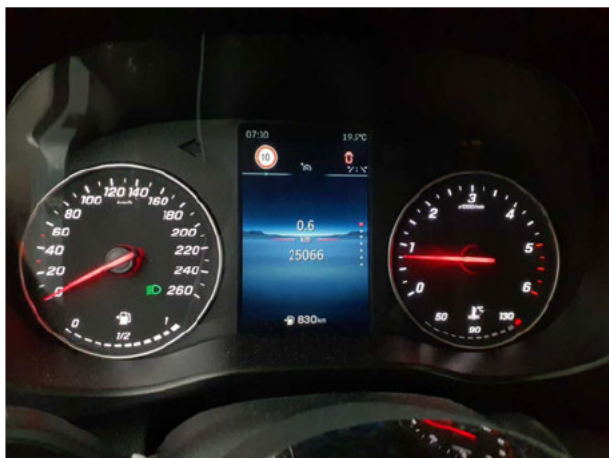


Abbildung 19: Kombiinstrument



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: elektrisches System: Batterie (Fahrzeugschlüssel... defekt - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Spoiler (Zusatzkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - auslege... polieren

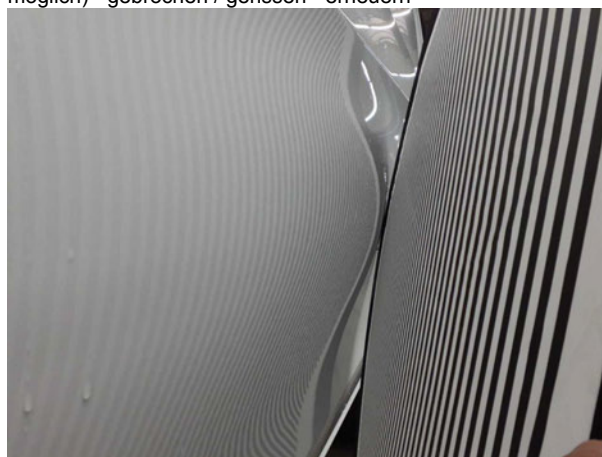


Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - Sm... Repair




Beschädigung #6: Motor: Motorverkleidung unten (Zusatzkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Motor: Motorverkleidung unten (Zusatzkosten möglich) - gebrochen / gerissen - erneuern

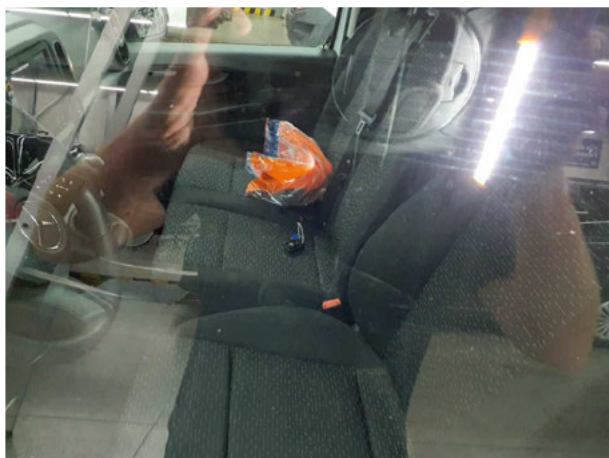


Beschädigung #7: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern

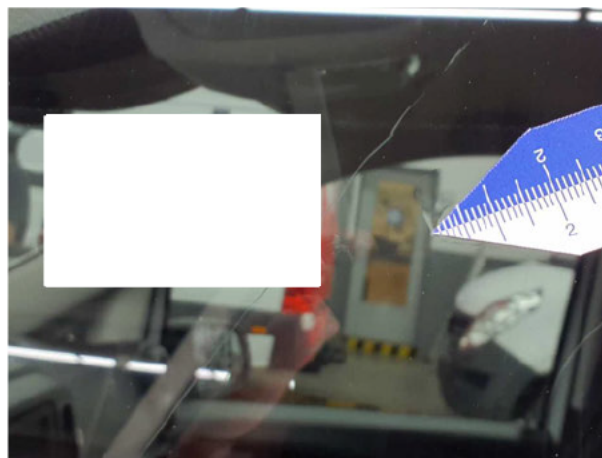


Beschädigung #7: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Türscheibe vorn links - Kratzer - erneuern

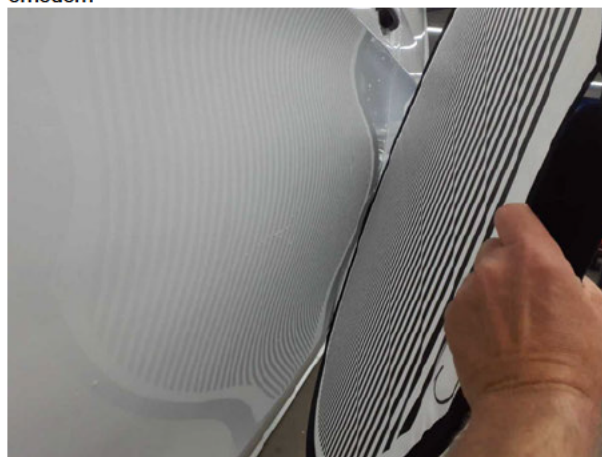

Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - Smart Repair

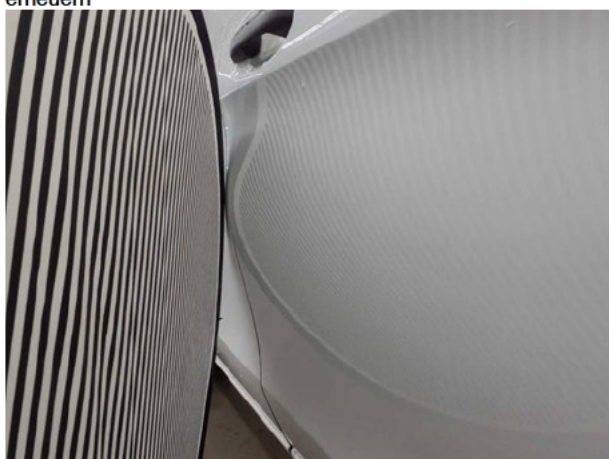

Beschädigung #9: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #10: Heckbereich: Holzboden hinten - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #10: Heckbereich: Holzboden hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Heckbereich: Holzboden hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

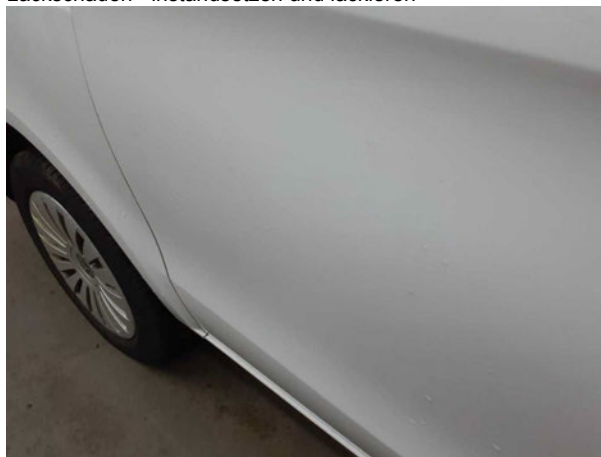

Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

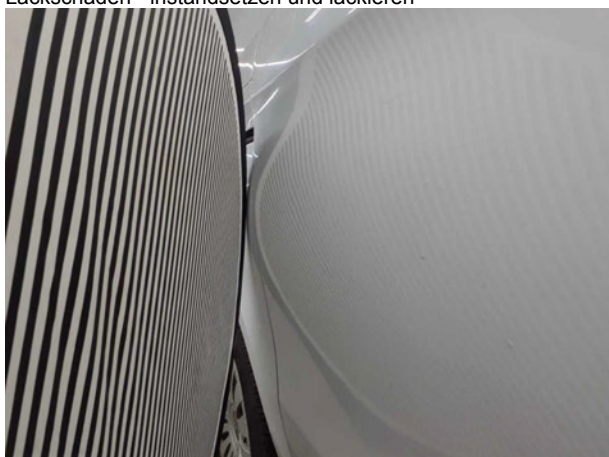

Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - nicht fachgerecht instandgesetzt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility
GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #13: Schiebetür rechts: Schiebetür - nicht fachgerecht
instandgesetzt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Karosserie: A-Säule links - gebrochen /
gerissen - instandsetzen/lackieren (S2)



Beschädigung #15: Karosserie: Eckbeplankung unterhalb links -
Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)



Beschädigung #15: Karosserie: Eckbeplankung unterhalb links -
Delle / Lackschaden - instandsetzen/lackieren (S3)