

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht

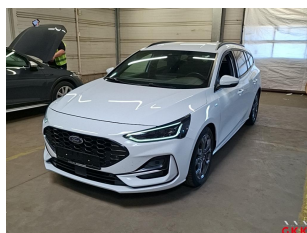

Vorgang

Ihr Auftrag vom	06.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.07.2026
Referenznummern	0002077262

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0PXXGCHPPC45858		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Focus 1.0 EcoBoost ST-Line X	Laufleistung abgelesen	153.345 km
Erstzulassung	22.06.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 92 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	215/50R17 95W	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	215/50R17 95W	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	215/50R17 95W	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Vredestein	215/50R17 95W	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 10.01.2025 bei km 85.389.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	
Stoßfänger vorne beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Ford SYNC 3 mit Navigation
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenleuchte im Außenspiegel
Body-Styling-Paket	Schwellerverbreiterung
Stoßfänger Sport-Ausführung	Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor
Bord-/Verbrauchscomputer	Dachhimmel Stoff, dunkel
Dachreling schwarz	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Doppelendrohr Auspuffanlage	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Farbdisplay (8 Zoll)	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	FordPass Connect inkl. eCall
Fußmatten Velours mit Ziernähte	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung elektrisch	Klimaautomatik 2-Zonen
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	KeyFree-System
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Lenkrad (Sport/Leder, ST)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mild-Hybrid 92 kW (Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost)	Mittelarmlehne hinten
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkehalter vorn	Modellpflege
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer LED
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Power KeyFree-Startfunktion	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)

Serienausstattung

Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Aluminium
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schaltpunktanzeige
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer mit abgedunkelten Hintergrund
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Servolenkung elektrisch	Sitz vorn links höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	Sport-Fahrwerk
Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Tagfahrlicht LED
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung Vorbereitung	Fahrassistenz-Paket 2
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	Rückfahrkamera mit Split View
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	Matrix-LED-Scheinwerfer
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
Heckleuchten LED	Sonderlackierung Frost-Weiß
Sound-System Bang & Olufsen Play	Subwoofer
Sound-System Premium (10 Lautsprecher)	Styling-Paket ST-Line
Dachspoiler (große Ausführung) Wagenfarbe	Pedale Aluminium
Bremssättel Rot lackiert	Winter-Paket
Frontscheibe heizbar	Sitzheizung vorn
Lenkrad heizbar	

Wertbeeinflussende Faktoren

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24)	120,00 €	120,00 €
Heckklappe, beschädigt, kalt drücken (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	80,00 €	80,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	503,62 €	503,62 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.651,76 €
Minderwert	1.651,76 €
Händlereinkaufspreis	6.025,00 €
Händlerverkaufspreis	7.225,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 16.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

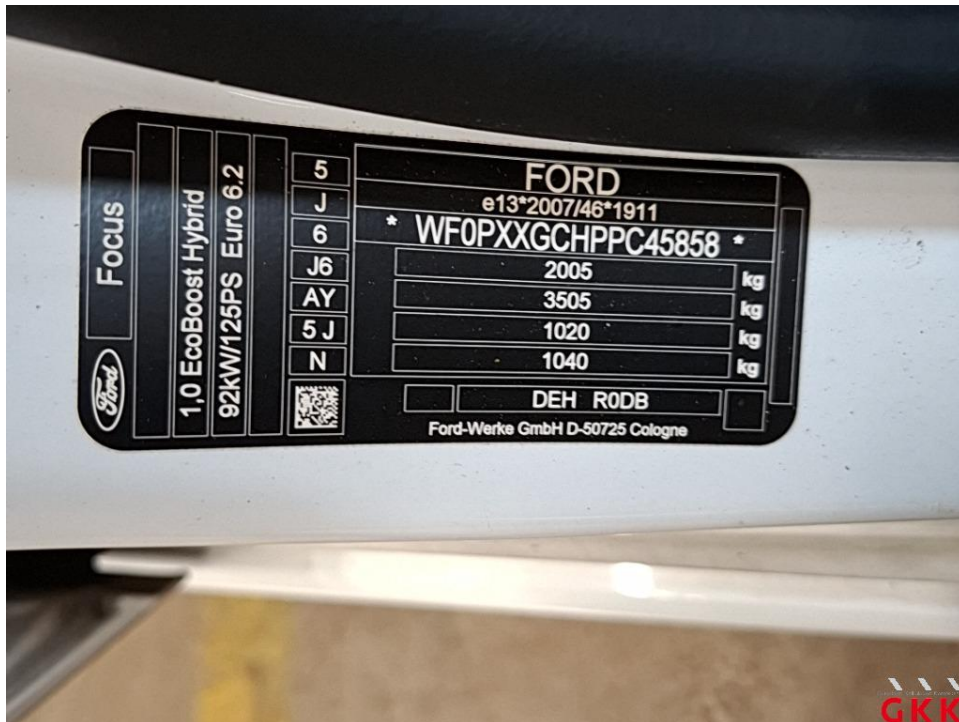


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

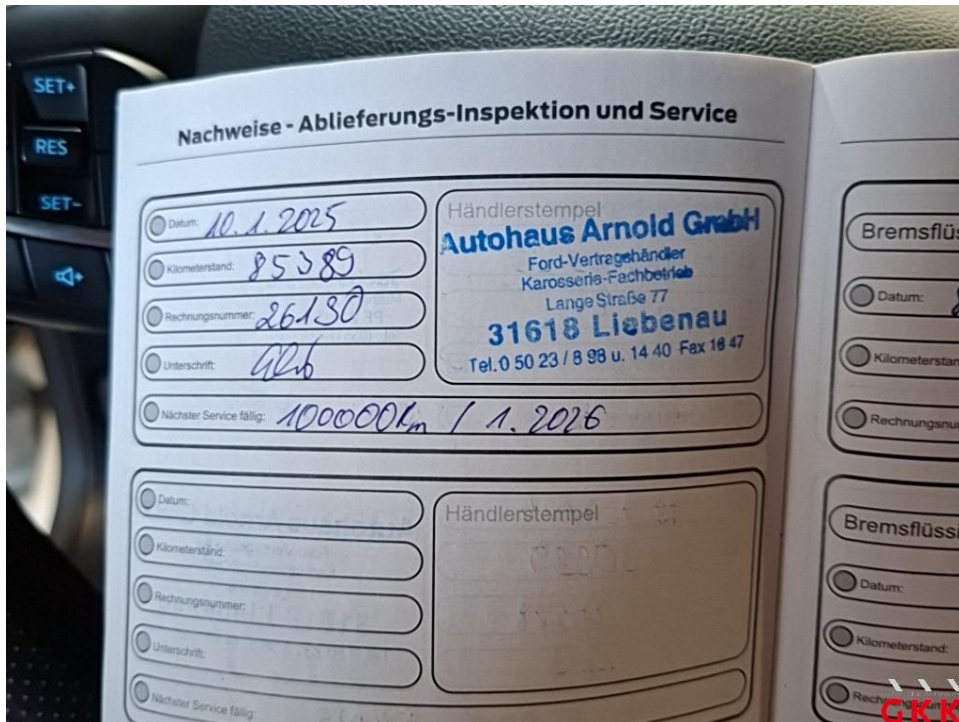


Bild 12

Fotoanlage

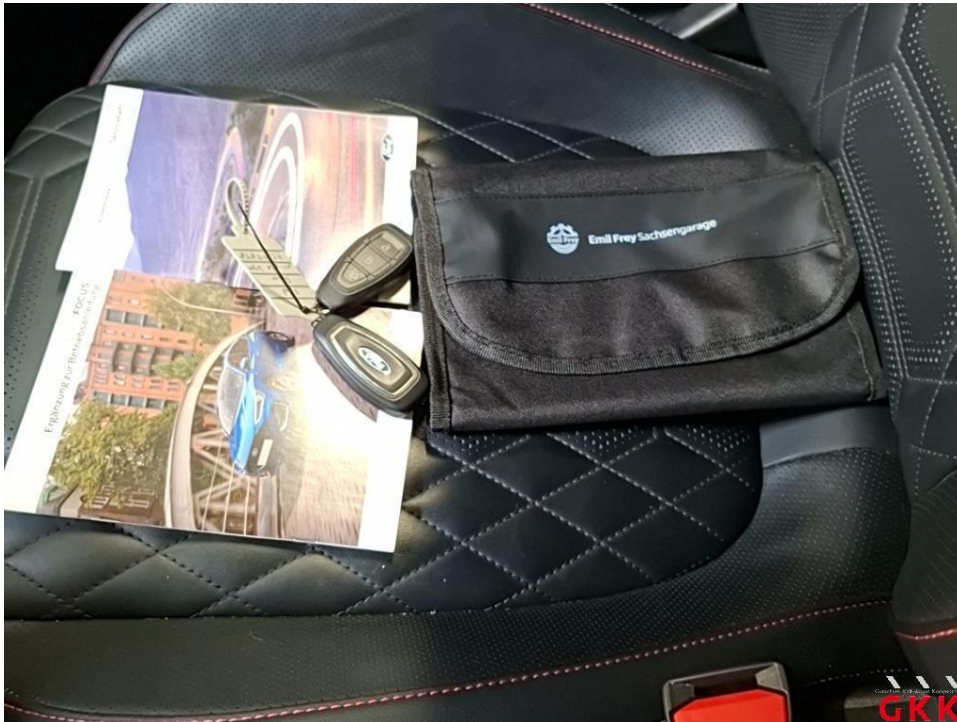


Bild 13



Bild 14 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 16 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 21 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken



Bild 22 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair