

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002410478
Besichtigt am: 28.04.2026 11:10
Berichts-Nr: 10508756
FIN: WVGZZZA1ZNV105005



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

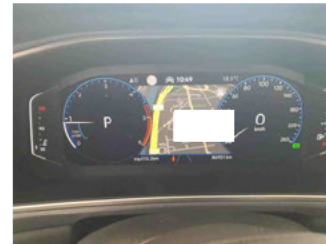

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Roc
HSN / TSN:	0603 / CFP
Erstzulassungsdatum:	07.04.2022
Laufleistung:	86.901 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Indiumgrau Metallic
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Anthrazit/Titanschwarz/Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business"-Paket

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

"IQ.Drive"-Paket inkl. "Travel Assist" und "IQ.LIGHT"

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Johannesburg" 7 J x 17, Oberfläche glanzgedreht

4 Türen

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung weiß

Anhängevorrichtung

Anhängevorrichtung abnehmbar und abschließbar

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktion

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Dachfarbe

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißanzeige

Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern; Ausströmer mit Chromrahmen

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel, Mittelkonsole und Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung

Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)

Kältemittel R1234yf



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Ladekabel
Keine Aktionsausführung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter	Ohne Stabilisator hinten
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Steckdose
Komfortausstattung	Ohne Trennwand
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Kurzheck	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Leuchte im Fußraum vorn	Radio
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Radschrauben Standard
Linkslenker	Radstand
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regensensor
Modul Boden hinten Ausführung 7	Regionscode " ECE " für Radio
Müdigkeitserkennung	Reifen 215/55 R 17, rollwiderstandsoptimiert
Multifunktionskamera	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Reifenkontrollanzeige
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Rückstrahler in allen Türen
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Schalthebelknauf in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Schlechtwetterlicht und Abbiegelicht
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne alternativ-Antriebssystem	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Aufkleber und Embleme	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne ECO-Funktion	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Soundsystem "beatsAudio", 300 Watt Gesamtleistung, Subwoofer, digitaler 8-Kanal-Verstärker, 6 Lautsprecher
Ohne Feuerlöscher	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sportsitze vorn
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sprachbedienung
Ohne Ladedose	Spurwechselassistent "Side Assist"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, Chromleiste im Kühlergrill
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
Türunterteile schwarz, mit Chromleiste
Typprüfand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze höhen-einstellbar, ergoActive Fahrersitz mit längs
verschiebbarer Oberschenkelauflage
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Winterräder "Dijon" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 6 J x 17,
Winterreifen 215/55 R 17 V
Winterräder "Dijon" (zusätzlich), 6 J x 17, Winterreifen 215/55
R 17 V



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10508756
 vom: 28.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Ersetzen
3	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Motor	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
6	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Einstiegsschweller vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Alufelge vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZA1ZNV105005

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

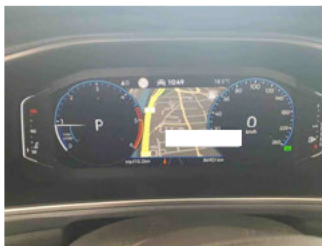

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links

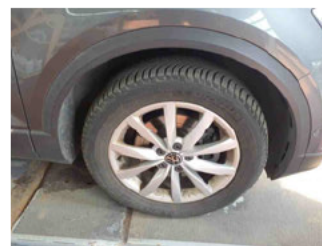

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

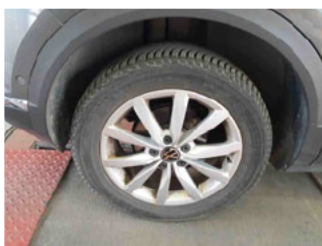

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

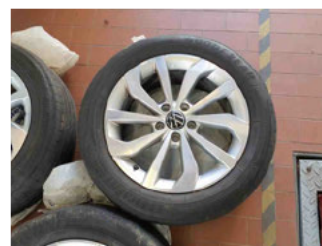

Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

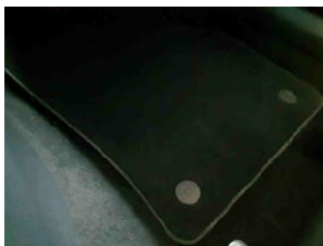

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Ersetzen



3 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen



4 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

6 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

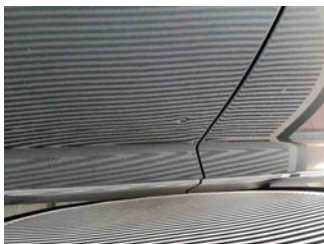

7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10508756
vom: 28.04.2026

4 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Einstiegsschweller vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Alufelge vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

