

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht

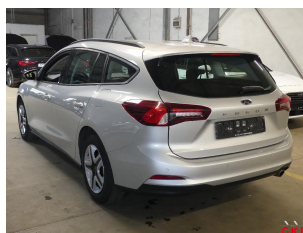

Vorgang

Ihr Auftrag vom	19.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.07.2026
Referenznummern	0002058841

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0PXXGCHPNY36349		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Silber / 2-Schicht metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier 1.5 EcoBlue Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	76.872 km
Erstzulassung	27.04.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H AS	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H AS	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H AS	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H AS	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand

✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 12.08.2025 bei km 60.300.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand

✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort

✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten links	Ja	
Tür vorne links	Ja	
Kotflügel vorne links	Ja	
Kotflügel vorne rechts	Ja	
Tür vorne rechts	Ja	
Tür hinten rechts	Ja	
Seitenwand hinten rechts	Ja	

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanalogue Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink)
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
6 Lautsprecher	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bord-/Verbrauchscomputer
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Dachhimmel Stoff
Dachreling (Aluminium)	Dachspoiler Wagenfarbe
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	FordPass Connect inkl. eCall
Fußmatten Teppich	Fußmatten Velours - vorn
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang - Typ: B6	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	Laderaumboden verstellbar
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkehalter vorn	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheinwerfer LED
Heckleuchten LED	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Sonnenblende links mit Spiegel	Sonnenblende rechts mit Spiegel
Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage

Serienausstattung

Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Tagfahrlicht LED
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	Metallic-Lackierung
Sitzheizung vorn	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	1246,32 €	685,48 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Rückleuchte links innen, gerissen, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	220,81 €	220,81 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.599,90 €
Minderwert	1.039,06 €
Händlereinkaufspreis	9.175,00 €
Händlerverkaufspreis	10.750,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 06.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

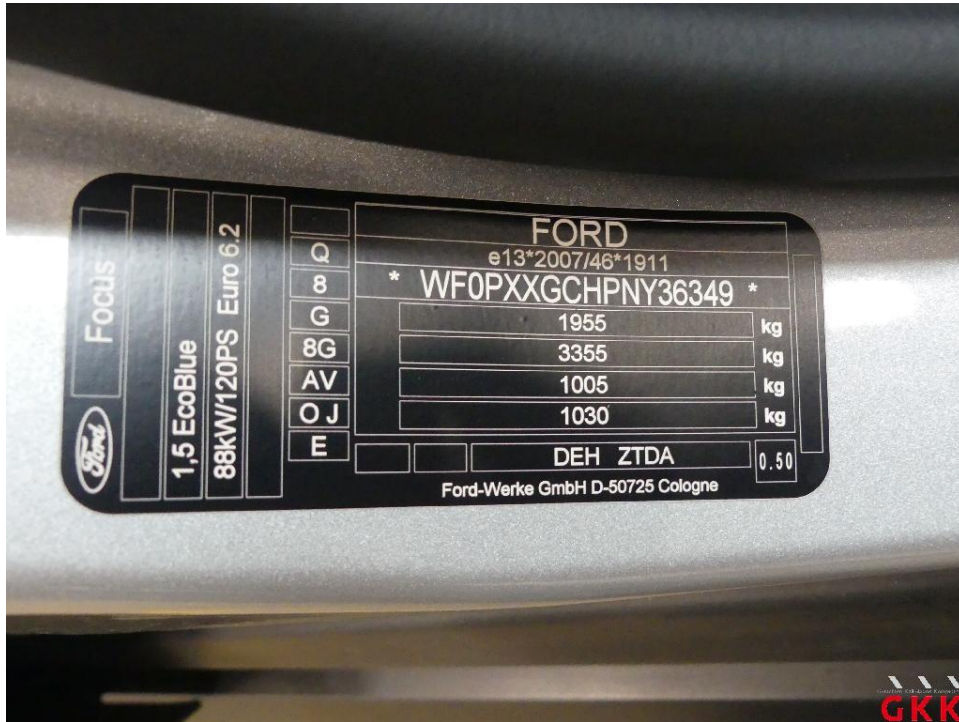


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

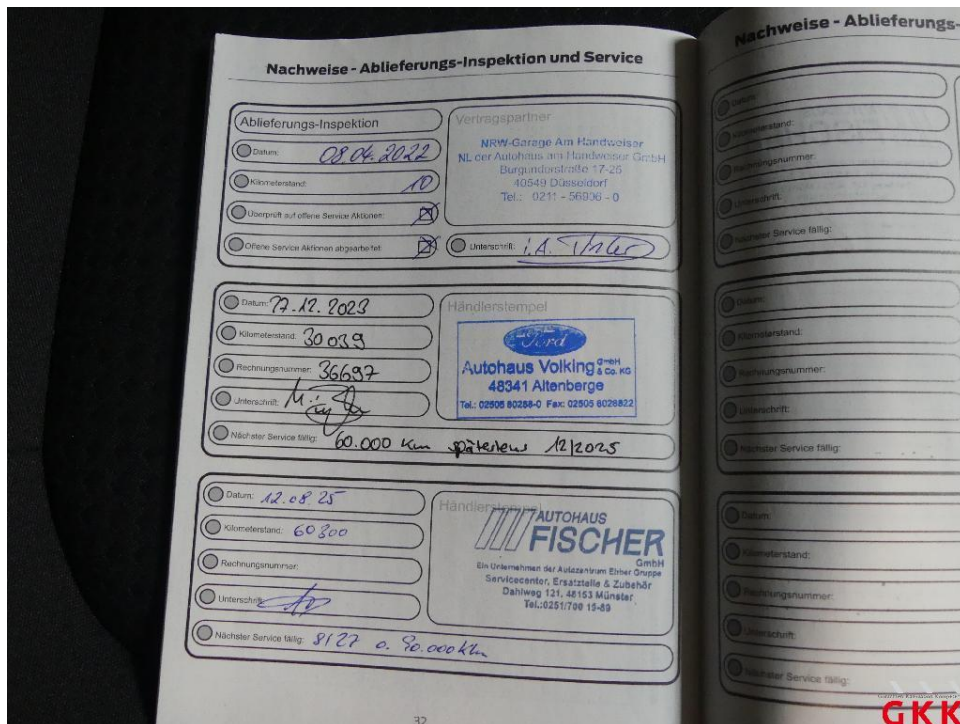


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

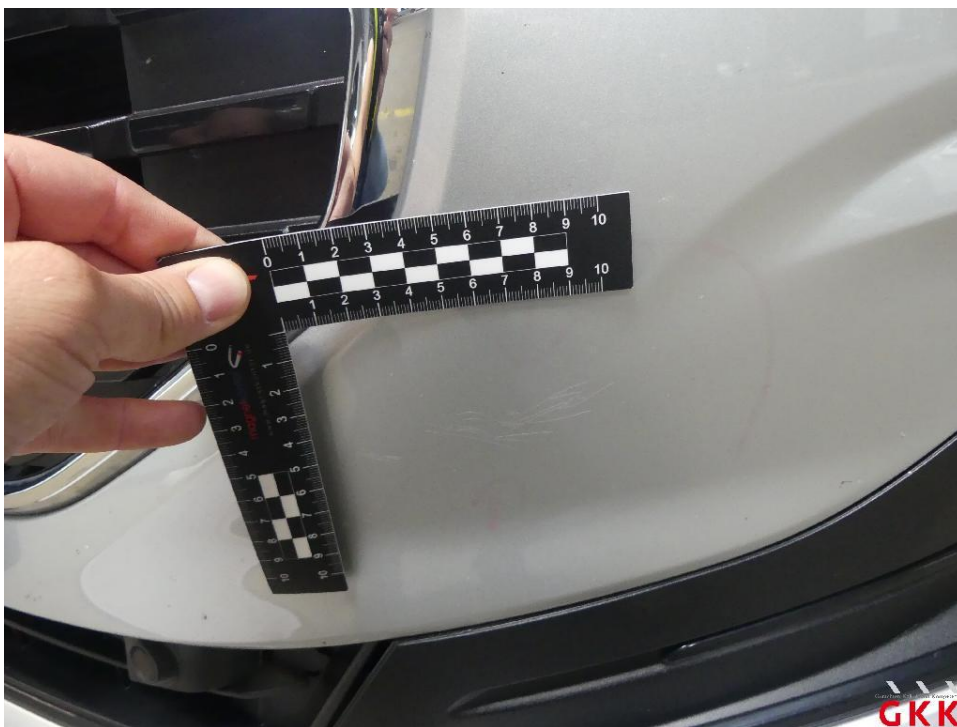


Bild 14 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Rückleuchte links, innen, gerissen, ersetzen

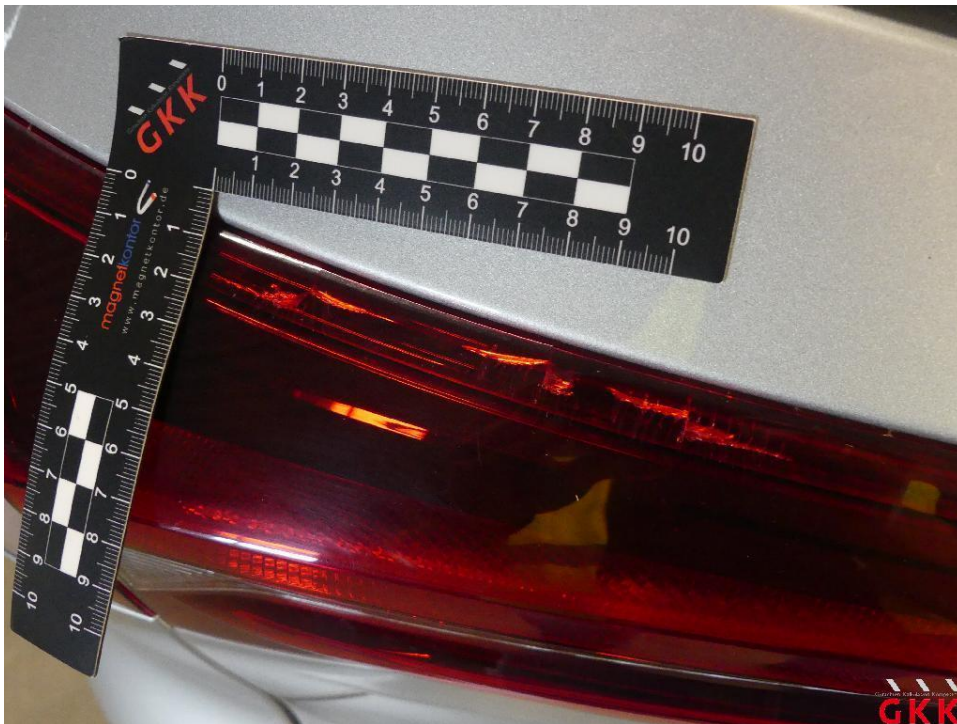


Bild 18 Rückleuchte links, innen, gerissen, ersetzen