



**TMBAW0NX7PY147484**

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	87,590 km
Manufacturer	Skoda	Next maintenance in	14,300 km
Type / Model	OCTAVIA	Main inspection (Report not on hand)	06/2028
Vehicle Identification number	TMBAW0NX7PY147484	Power / Engine displacement	110 kW / 1,395 ccm
First registration	14 Jun 2023	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	02/2024, 16,598 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
2	Equipment	Umbrella (Fehlt) - Replace
3	Interior	Interior (verschmutzt) - Glued / labelled - Clean
4	Roof	Roof - dent(s) - Smooth repair work
5	Front bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
6	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
7	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Smart repair
8	Side panel - rear left side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Smart repair
10	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
11	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
12	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Door - front left side	Door edge - Scratched - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
3	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

### Missing parts

Missing part
--------------



## Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Rear, Provided by user / customer

## Detected repainting

No.	Location
None detectable	

## Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95V	Dunlop	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	205/55 R17 95V	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jun 2026  
**Protocol number: 46083725**  
Delivery date: 22 Jun 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Skoda	<b>Inspection condition</b>	sufficient
<b>Type / Model</b>	OCTAVIA	<b>Mileage (Read)</b>	87,590 km
<b>Vehicle Identification number</b>	TMBAW0NX7PY147484	<b>First registration</b>	14 Jun 2023

### Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

### Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

### Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

### General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



**Figure 1:** Diagonal front



**Figure 2:** Diagonal front



**Figure 3:** Diagonal rear



**Figure 4:** Diagonal rear



**Figure 5:** Interior



**Figure 6:** Interior

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
 Römeräcker 1  
 76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
 SAP SE  
 Dietmar-Hopp-Allee 16  
 69190 Walldorf

Inspection date: 22 Jun 2026  
 Protocol number: 46083725  
 Delivery date: 22 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior

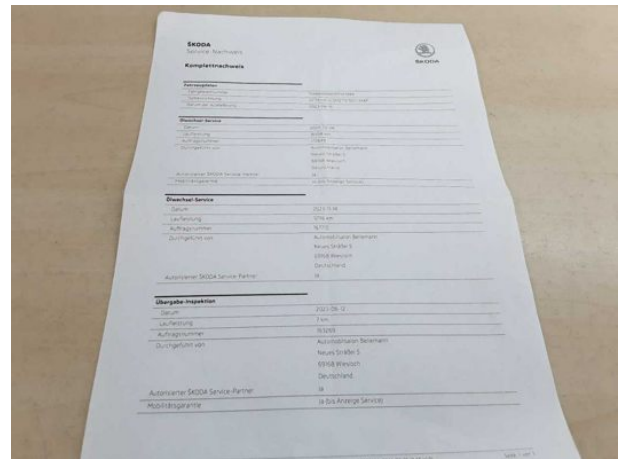


Figure 10: Misc.

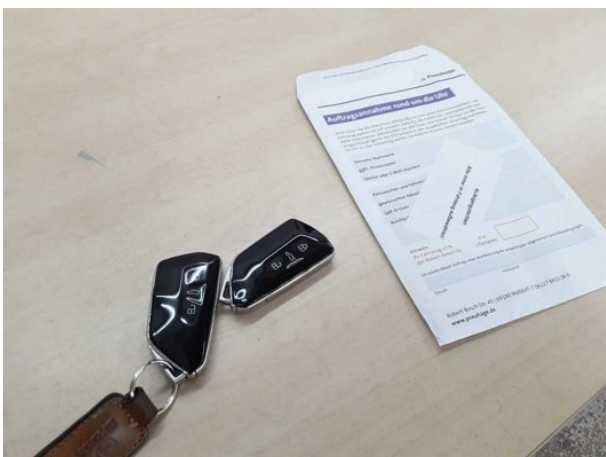


Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

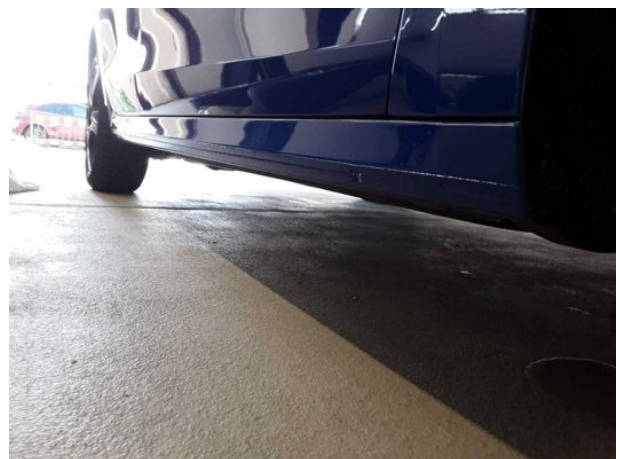


Figure 24: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



**Damage #1:** Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



**Damage #2:** Equipment: Umbrella (Fehlt) - Replace




**Damage #3:** Interior: Interior (verschmutzt) - Glued / labelled - Clean



**Damage #3:** Interior: Interior (verschmutzt) - Glued / labelled - Clean



**Damage #4:** Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work

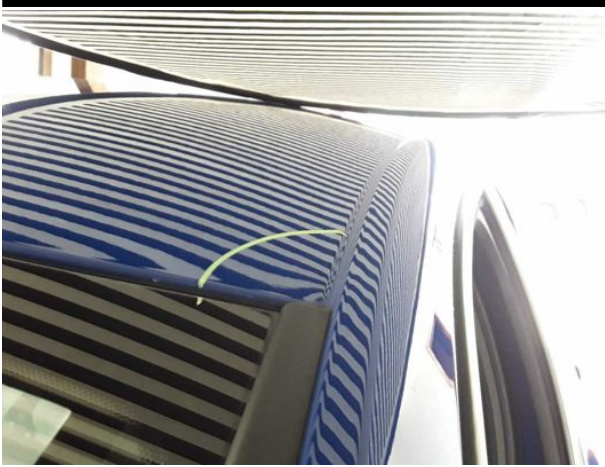

Damage #4: Roof: Roof - dent(s) - Smooth repair work



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #5: Front bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #6: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #7: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Smart repair



Damage #8: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair




Damage #8: Side panel - rear left side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #10: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work

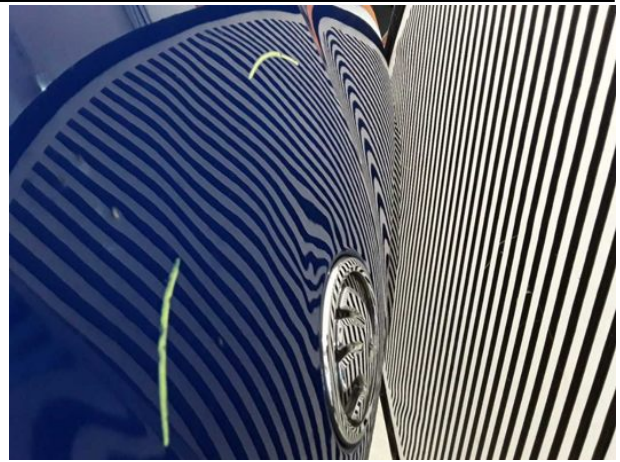

Damage #10: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work




Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #11: Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

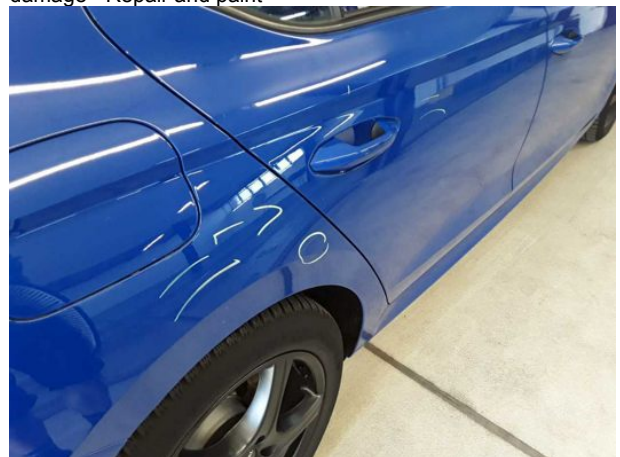

Damage #12: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

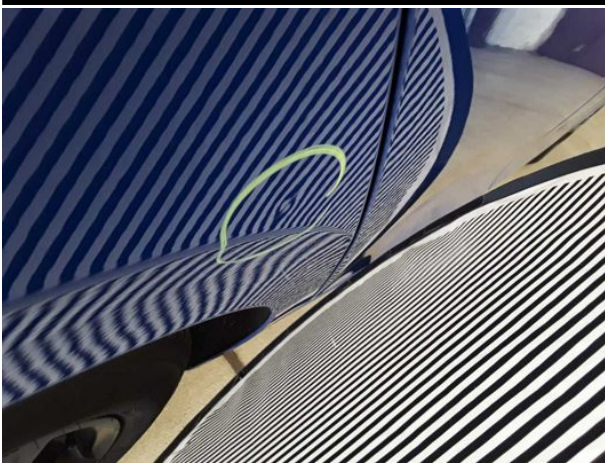


**Damage #12:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

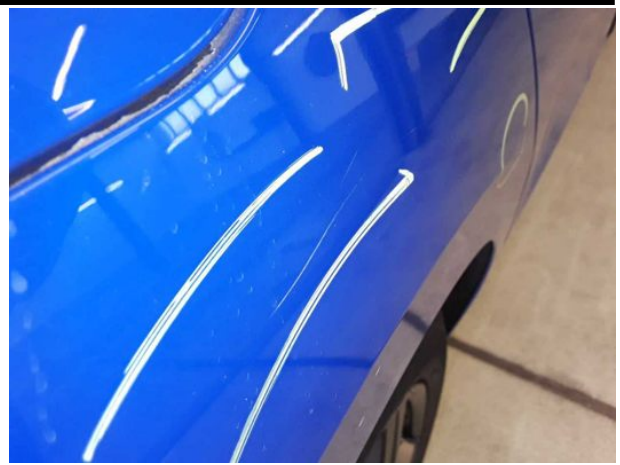


**Damage #12:** Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**Damage #13:** Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

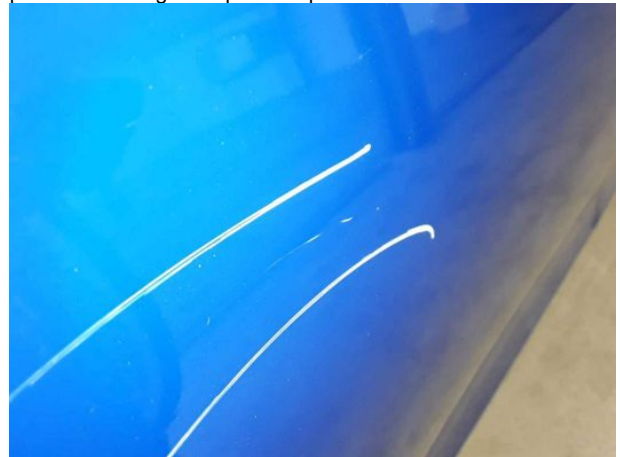

**Damage #13:** Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



**TMBAW0NX7PY147484**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	87.590 km
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Restlauf bis Service</b>	14.300 km
<b>Typ/Modell</b>	OCTAVIA	<b>HU (Bericht lag nicht vor)</b>	06/2028
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBAW0NX7PY147484	<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.395 ccm
<b>Erstzulassung</b>	14.06.2023	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	02/2024, 16.598 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.B/E ext.auf	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Ausrüstung	Regenschirm (Fehlt) - erneuern
3	Interieur	Innenraum (verschmutzt) - beklebt/ beschriftet - reinigen
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
11	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
12	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil
----------



## Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	205/55 R17 95V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/45 R18 91Y	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.06.2026  
**Protokollnummer: 46083725**  
Anlieferungsdatum: 22.06.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	OCTAVIA	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	87.590 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	TMBAW0NX7PY147484	<b>Erstzulassung</b>	14.06.2023

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Besichtigungsort**  
SAP SE  
Dietmar-Hopp-Allee 16  
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 22.06.2026  
**Protokollnummer: 46083725**  
Anlieferungsdatum: 22.06.2026




**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**

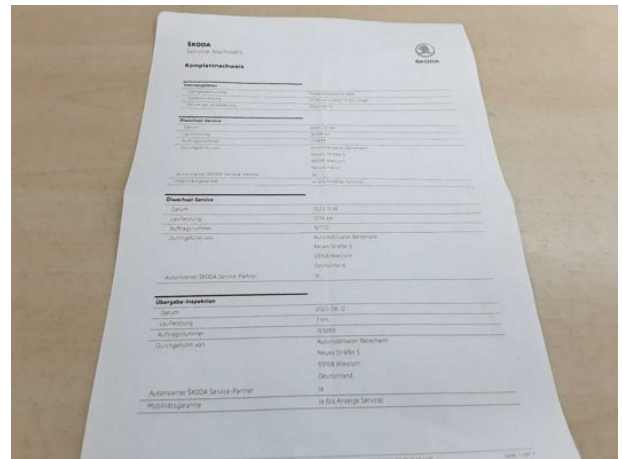

**Abbildung 10: Sonstiges**



**Abbildung 11: Sonstiges**



**Abbildung 12: Sonstiges**



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

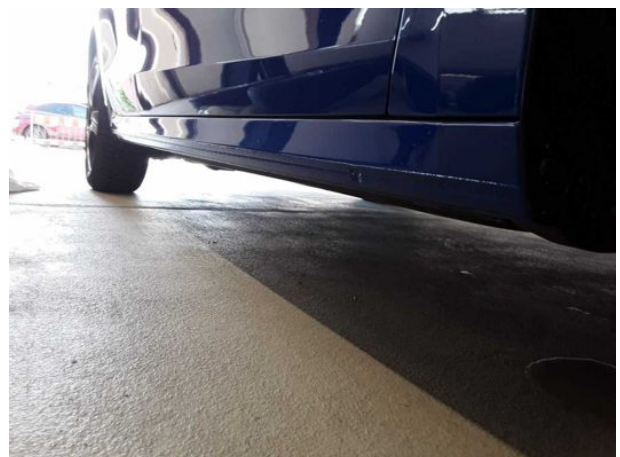


Abbildung 24: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



**Beschädigung #2:** Ausrüstung: Regenschirm (Fehlt) - erneuern




**Beschädigung #3:** Interieur: Innenraum (verschmutzt) - beklebt/ beschriftet - reinigen



**Beschädigung #3:** Interieur: Innenraum (verschmutzt) - beklebt/ beschriftet - reinigen



**Beschädigung #4:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

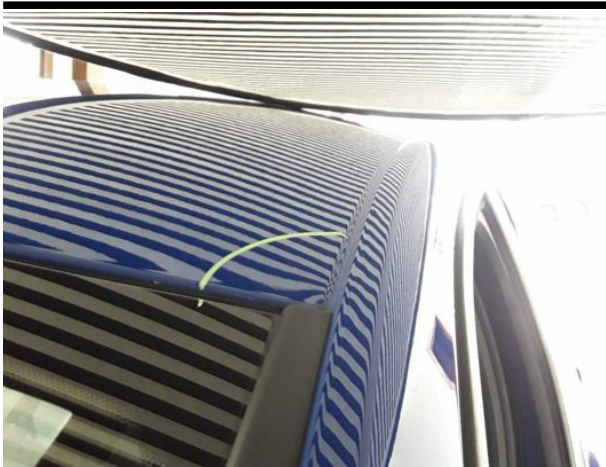

**Beschädigung #4:** Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #6:** 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #7:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #8:** Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #8:** Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #9:** Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... Smart Repair



**Beschädigung #10:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

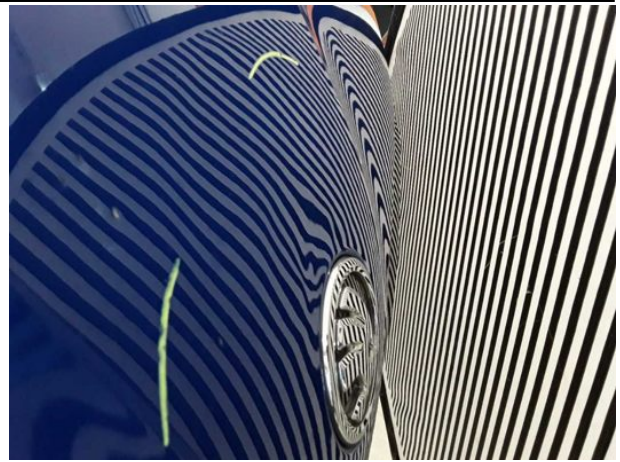

**Beschädigung #10:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #11:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung #11:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #11:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

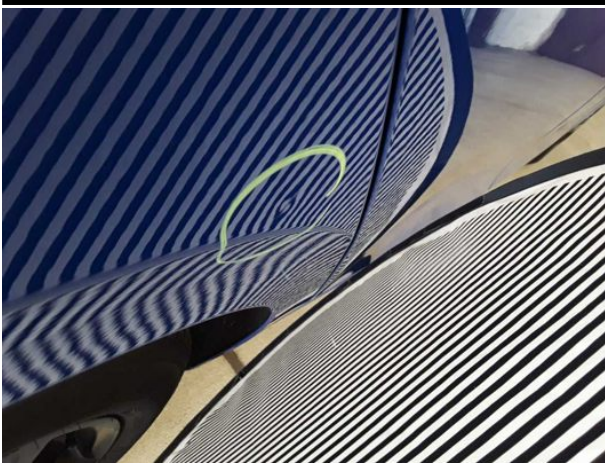


**Beschädigung #12:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #12:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #13:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

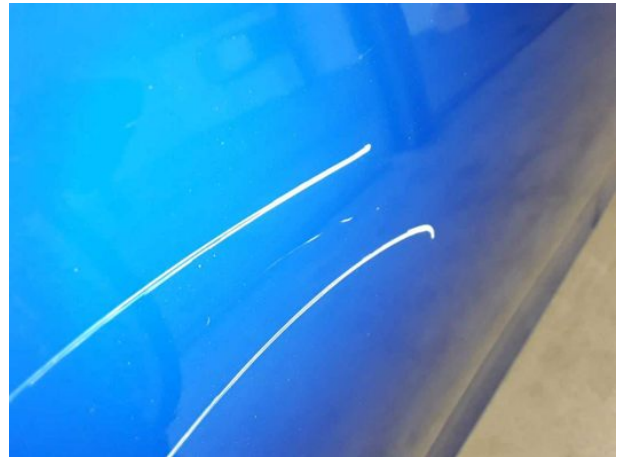

**Beschädigung #13:** Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG AMBITION Limousine5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: HD -SP 0161E      Fahrgestell-Nummer: TMBAW0NX7PY147484  
Vertrags-Nummer: 10020085      Erstzulassung: 14.06.2023  
Internes KZ: 15097049      Kilometer-Stand: 0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG AMBITION Limousine 5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG AMBITION Limousine5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	34
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,700
Leergewicht (kg):	1608	zul. Gewicht (kg):	2040

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 10020085  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -SP 0161E  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG AMBITION Limousine5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
16.10.2025	9059964502	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte	Ja	Ja
25.11.2023	9059870649	Fremdverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

29670/29603

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 10020085  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -SP 0161E  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**SKODA Octavia 1.4 TSI iv DSG AMBITION Limousine5-türig 1395 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer