

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263702ZGWMR wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN

WVWZZZ1KZCW507010

Kennzeichen

Hersteller

Volkswagen

Modell

Golf Plus VI (521)(03.2009->2014)

Untertyp

Style BMT

Erstzulassung

30.03.2012

Laufleistung

154.512 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftraggeber	Firma AVP Autoland Gmbh & Co. KG Moritz Lentner
Besichtigungsort	Gewerbestraße 2, 94209 Regen
Fahrzeughalter	Herr Gottfried Eiler Alte Str. 13, 94518 Spiegelau
Auftragsnummer	3263702ZGWMR
Besichtigungsdatum	08.06.2026

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde eine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Golf Plus VI (521)(03.2009->2014)	FIN:	WWWZZZ1KZCW507010
Untertyp:	Style BMT	Erstzulassung:	30.03.2012
KBA:	0603 / AQK	Letzte Zulassung:	27.06.2012
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	154.512 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 5	Maße in mm (LxBxH):	4.204 x 1.759 x 1.621
Hubraum:	1.197 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	77 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart	Manuell	Lackfarbe:	Deep Black Perleffekt
Anzahl Gänge:	6	Innenraumfarbe:	Black Denim/Schwarz-Anthrazit/Schwarz-Anthrazit/Perlgrau
Antriebsart:	Frontantrieb	Polsterfarbe:	Black Denim
Leergewicht:	1.364 kg		
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.880 kg		
Fahrzeugart:	Pkw		

Bauform:	Limousine	Polsterart:	Sitzbezüge
			Aktionsausführungen
		Scheckheftgepflegt:	Fachgerecht
		Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Schlüssel AHK (2), Zulassungsbescheinigung Teil 1, Bordbuchmappe, Serviceheft, Kugelkopf für Anhängervorrichtung

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Ablagefach am Dachhimmel (27104), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Audiosystem RCD 310 (Radio/CD-Player) (24163), Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht (7502), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Außenspiegel lackiert (15709), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bremsassistent (40801), Bremsbelagverschleissanzeige (40060), Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung (25261), Dachreling silber (16207), Doppeltonhorn (38400), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (70603), Fensterheber elektrisch vorn und hinten (35003), Frontscheibe Verbundglas getönt (22508), Fußmatten Textil (39303), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 6-Gang (75205), Handbremshebelgriff Leder (40904), Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion (37819), Handschuhfach mit Kühlfunktion (39506), Heckleuchten LED (18802), Heckscheibenwischer (19300), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter (29109), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 4-türig (10004), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen (28916), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Kühlergrill schwarz mit Chromleisten (12944), Lendenwirbelstützen vorn (33305), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion (69007), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Leseleuchten vorn (37708), LM-Felgen (47629), Mittelarmlehne (33405), Motor 1,2 Ltr. - 77 kW TSI (96531), Multifunktionsanzeige Plus (25603), Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht (18617), Nebelschlussleuchte (18700), Nichtraucher-Paket (2904), Pedale Edelstahl / Aluminium-Design (26603), Rücksitzbank / Lehne geteilt (33504), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 (77225), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn (39503), Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit (26609), Seitenschutzleisten Wagenfarbe (20009), Servolenkung (69800), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar (37015), Sitzbezug / Polsterung: Stoff (30500), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sitze: Komfortsitze vorn (32102), Sonnenblende links mit Spiegel (37903), Sonnenblende rechts mit Spiegel (37904), Start/Stop-Anlage (77601), Stoßfänger lackiert (21303), Tagfahrlicht (18904), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Verbandkasten und Warndreieck (39531), Verglasung grün / hinten schwarz getönt (22006), Wegfahrsperre (elektronisch) (38106), Winter-Paket (2400), Zentralverriegelung (35300)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) (14205), Einparkhilfe vorn und hinten (25800), Feuerlöscher (39000), Gepäckraumboden höhenverstellbar (39688), Gepäckraumboden teilbar (39686), Laderaumboden variabel und herausnehmbar (27406), Perleffekt-Lackierung (11109), Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend) (68707)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	13.500 km / 167 Tag(e)
Nächste HU	09.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	5 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	4 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Continental (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	5 mm In Ordnung	
R Continental (Sommer) Leichtmetall	205/55 R 16 91 V	5 mm In Ordnung	

NOTLAUFEINRICHTUNG

Art: Notrad

Fehlteile

POSITIONEN

Fahrzeugschlüssel

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:

von 110,00 µm bis 150,00 µm

Untersuchungsergebnis:

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Tür vorne links	229,00 µm		
Tür hinten rechts	754,00 µm		
Kotflügel vorne rechts	68,00 µm		

Feststellungen

An der Karosserie sind teilweise Roststellen vorhanden. Das Fahrzeug weist teilweise Steinschläge auf. Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Hinterachse und Querlenker	Korrosion
2	Unterboden	Korrosion
3	Stoßfänger vorne / Ziergitter	Gebrochen
4	Stoßfänger vorne	Angeschrammt und verformt
5	Karosserie	Korrosion
6	Karosserie	Kratzer, Schramme und Dellen
7	Tür vorne links	Verformt
8	Tür hinten rechts	Verformt
9	Tür vorne rechts / Türgriff	Abschürfung

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Michael Rottmeier

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2




Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4

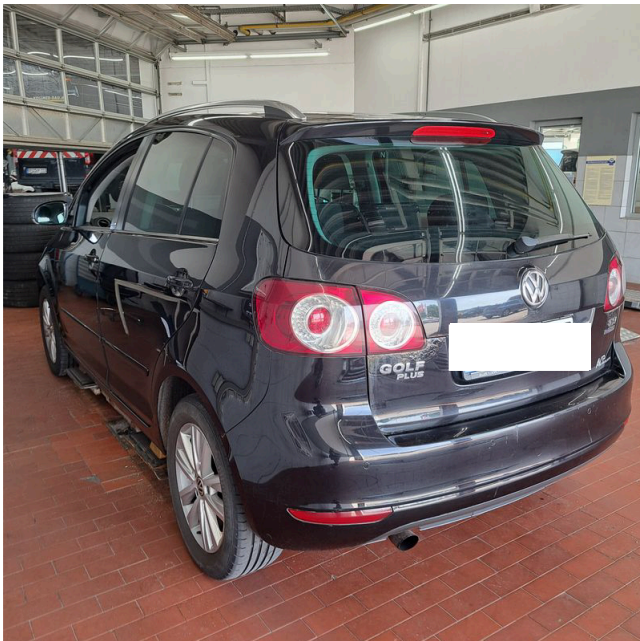

Übersichtsbild hinten links

Bild 5

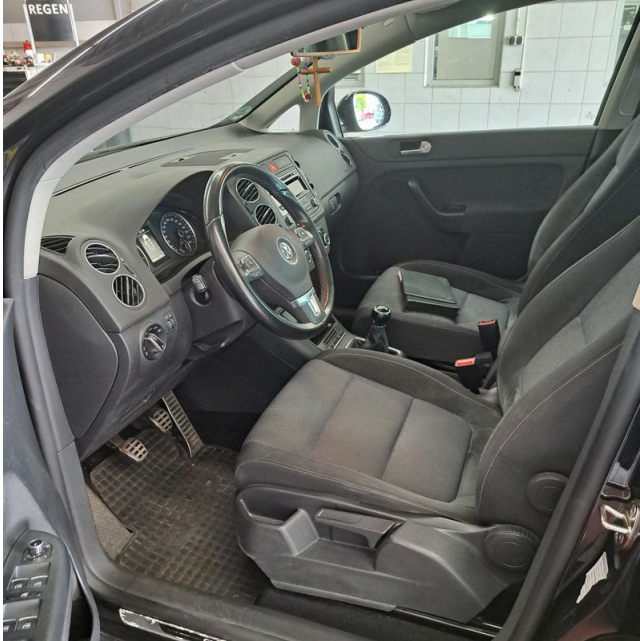

Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Bild 11



Bild 12



Bild 13



Sonstiges

Bild 14

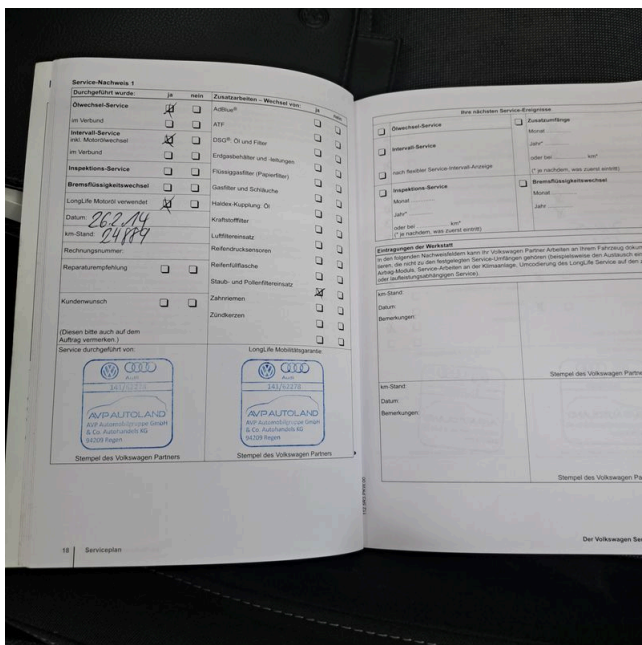


Bild 15

Service-Nachweis 2		Zusatzarbeiten - Wechsel von	
Durchgeführt wurde	JA	NEIN	
Ölwechsel-Service	☒	☐	Art: ☐ ☒
im Verbund	☒	☐	ATF: ☐ ☒
Intervall-Service	☒	☐	ÖSC® Öl und Filter: ☐ ☒
inkl. Motorschmierung	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen
im Verbund	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter): ☐ ☒
Inspektions-Service	☒	☐	Gasfilter und Schläuche: ☐ ☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Holzer Kupplung Öl: ☐ ☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter: ☐ ☒
Datum: 20.05			Luftfilterwechsel: ☐ ☒
km-Stand: 47278			Reifendruckkontrolle: ☐ ☒
Rechnungsnummer: 70228761			Reifenflächenschau: ☐ ☒
Reparaturempfehlung: ☐ ☒			Staub- und Pollenfiltersatz: ☐ ☒
Kundenwunsch: ☐ ☒			Zahnriemen: ☐ ☒
			Zurücksetzen: ☐ ☒

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:

A/P AUTOLAND
 A/P AUTOLAND GMBH & CO. KG
 42699 Rugeley

A/P AUTOLAND
 A/P AUTOLAND GMBH & CO. KG
 42699 Rugeley

Stempel des Volkswagen Partners

Bild 16

Service-Nachweis 3		Zusatzarbeiten - Wechsel von	
Durchgeführt wurde	JA	NEIN	
Ölwechsel-Service	☐	☒	Art: ☐ ☒
im Verbund	☒	☐	ATF: ☐ ☒
Intervall-Service	☒	☐	ÖSC® Öl und Filter: ☐ ☒
inkl. Motorschmierung	☒	☐	Einzelarbeiten und -leistungen
im Verbund	☒	☐	Flüssigkeitsfilter (Papierfilter): ☐ ☒
Inspektions-Service	☒	☐	Gasfilter und Schläuche: ☐ ☒
Bremsflüssigkeitswechsel	☒	☐	Holzer Kupplung Öl: ☐ ☒
LongLife Motoröl verwendet	☒	☐	Kraftstofffilter: ☐ ☒
Datum: 24.5.17			Luftfilterwechsel: ☐ ☒
km-Stand: 65277			Reifendruckkontrolle: ☐ ☒
Rechnungsnummer			Reifenflächenschau: ☐ ☒
Reparaturempfehlung: ☐ ☒			Staub- und Pollenfiltersatz: ☐ ☒
Kundenwunsch: ☐ ☒			Zahnriemen: ☐ ☒
			Zurücksetzen: ☐ ☒


(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)
Service durchgeführt von:

A/P AUTOLAND
 A/P AUTOLAND GMBH & CO. KG
 42699 Rugeley

A/P AUTOLAND
 A/P AUTOLAND GMBH & CO. KG
 42699 Rugeley

Stempel des Volkswagen Partners

Bild 17

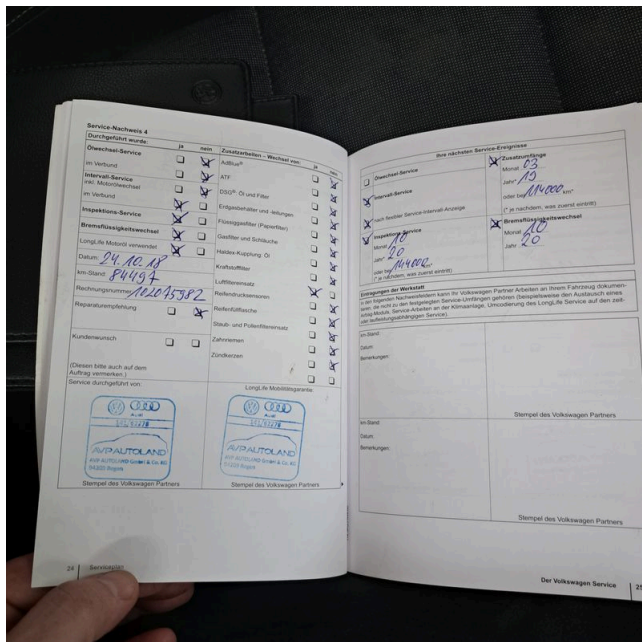

Service-Notizkarte 4

Durchgeführt wurde:

ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
☒	☐	AdBlue®	☒	☐
☒	☐	ATF	☒	☐
☒	☐	ÖSÖ® Öl und Filter	☒	☐
☒	☐	Einbaueinheit und -leitungen	☒	☐
☒	☐	Flüssigkeitswechsel (Papierfilter)	☒	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☒	☐
☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☒	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☒	☐
☒	☐	Luftfilter	☒	☐
☒	☐	Radbremskammern	☒	☐
☒	☐	Radkuffische	☒	☐
☒	☐	Staub- und Pollerfilter	☒	☐
☒	☐	Zahnriemen	☒	☐
☒	☐	Zündkerzen	☒	☐

Ölwechsel Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Inspektion Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ **24.10.18** **84497**

LongLife Motoröl verwendet: ☒ **24.10.18** **84497**

am Stand: **84497**

Rechnungsnummer: **102015782**

Reparaturempfehlung: ☒

Kundenswunsch: ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilisierungsstelle:

Stampel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Ereignisse

Ölwechsel Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Inspektion Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ **24.10.18** **84497**

LongLife Motoröl verwendet: ☒ **24.10.18** **84497**

am Stand: **84497**

Rechnungsnummer: **102015782**

Reparaturempfehlung: ☒

Kundenswunsch: ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)


Service durchgeführt von:

LongLife Mobilisierungsstelle:

Stampel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Bild 18

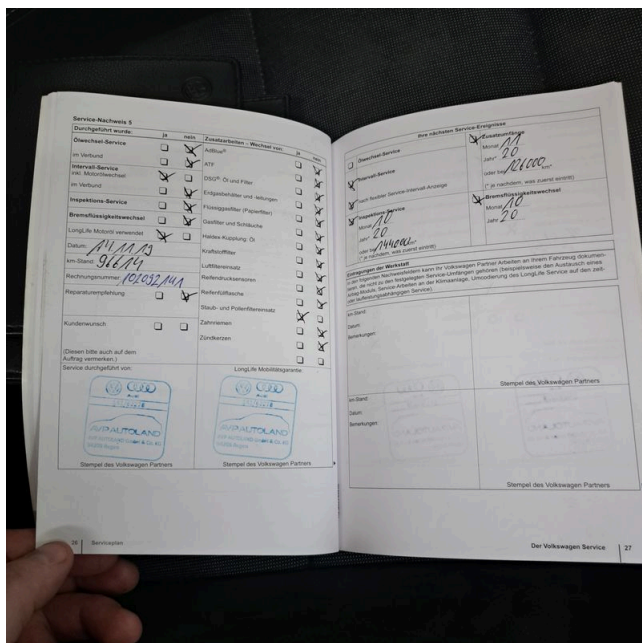

Service-Notizkarte 5

Durchgeführt wurde:

ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
☒	☐	AdBlue®	☒	☐
☒	☐	ATF	☒	☐
☒	☐	ÖSÖ® Öl und Filter	☒	☐
☒	☐	Einbaueinheit und -leitungen	☒	☐
☒	☐	Flüssigkeitswechsel (Papierfilter)	☒	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☒	☐
☒	☐	Halbes Kupplungs-Öl	☒	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☒	☐
☒	☐	Luftfilter	☒	☐
☒	☐	Radbremskammern	☒	☐
☒	☐	Radkuffische	☒	☐
☒	☐	Staub- und Pollerfilter	☒	☐
☒	☐	Zahnriemen	☒	☐
☒	☐	Zündkerzen	☒	☐

Ölwechsel Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Inspektion Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ **24.10.18** **84497**

LongLife Motoröl verwendet: ☒ **24.10.18** **84497**

am Stand: **84497**

Rechnungsnummer: **102015782**

Reparaturempfehlung: ☒

Kundenswunsch: ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilisierungsstelle:

Stampel des Volkswagen Partners

Der nächste Service-Ereignisse

Ölwechsel Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Inspektion Service: ☒ **24.10.18** **84497**

Bremsflüssigkeitswechsel: ☒ **24.10.18** **84497**

LongLife Motoröl verwendet: ☒ **24.10.18** **84497**

am Stand: **84497**

Rechnungsnummer: **102015782**

Reparaturempfehlung: ☒

Kundenswunsch: ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

LongLife Mobilisierungsstelle:

Stampel des Volkswagen Partners

Der Volkswagen Service

Bild 19

Service-Nachweis 6

Durchgeführt wurde:

ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
☒	☐	Ölwechsel	☒	☐
☒	☐	ATF	☒	☐
☒	☐	Öl und Filter	☒	☐
☒	☐	Flüssigkeitswechsel (Papierfilter)	☒	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☒	☐
☒	☐	Halbes Kupplung Öl	☒	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☒	☐
☒	☐	Luftfilter	☒	☐
☒	☐	Reifendruckmessung	☒	☐
☒	☐	Reifenfüllmaschine	☒	☐
☒	☐	Staub- und Poliermittel	☒	☐
☒	☐	Zahlensystem	☒	☐
☒	☐	Zündkerzen	☒	☐

LongLife-Motoren

Datum: 26.11.20
Kilometer: 106538
Rechnungsnummer: 101/06258

Reparaturleistung: ☒

Kundenwunsch: ☐

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

Stampel des Volkswagen Partners: A/P/PAUTLAND, 14201 Regensburg

Stampel des Volkswagen Partners: A/P/PAUTLAND, 14201 Regensburg

Der Volkswagen

Bild 20

Service-Nachweis 7

Durchgeführt wurde:

ja	nein	Zusatzarbeiten - Wechsel von	ja	nein
☒	☐	Ölwechsel	☒	☐
☒	☐	ATF	☒	☐
☒	☐	Öl und Filter	☒	☐
☒	☐	Flüssigkeitswechsel (Papierfilter)	☒	☐
☒	☐	Gasfilter und Schläuche	☒	☐
☒	☐	Halbes Kupplung Öl	☒	☐
☒	☐	Kraftstofffilter	☒	☐
☒	☐	Luftfilter	☒	☐
☒	☐	Reifendruckmessung	☒	☐
☒	☐	Reifenfüllmaschine	☒	☐
☒	☐	Staub- und Poliermittel	☒	☐
☒	☐	Zahlensystem	☒	☐
☒	☐	Zündkerzen	☒	☐

LongLife-Motoren

Datum: 30.06.2024
Kilometer: 102834
Rechnungsnummer: 102/26666

Reparaturleistung: ☒

Kundenwunsch: ☒

(Diesen bitte auch auf dem Auftrag vermerken.)

Service durchgeführt von:

Stampel des Volkswagen Partners: A/P/PAUTLAND, 14201 Regensburg

Stampel des Volkswagen Partners: A/P/PAUTLAND, 14201 Regensburg

Der Volkswagen Service

Bild 23

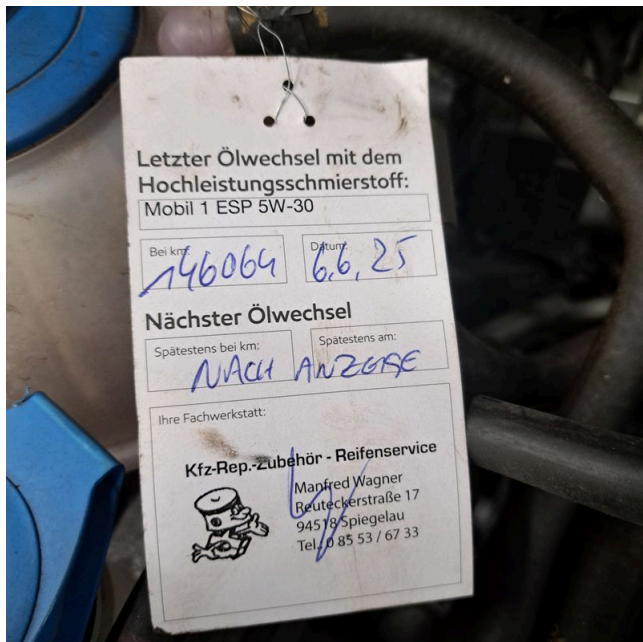


Bild 24



Bild 25

30.03.2012	0603	AQK00050 7	02	01	0077/05000	188
M1	AC		04204	04299	1759	--
WVWZZZ1KZCW507010		X	1565	1641	01364	--
VOLKSWAGEN, VW				00075		
1KP			126	001880	001880	
ACCBZBX0			00950	00980		
FM6FM6AJ009E7MGN1			00950	00980		
			76	03750	69	
GOLF PLUS			01200	0680	005	--
VOLKSWAGEN-VW			185/70 R15 89T			
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.			185/70 R15 89T			
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*692/2008F			SCHWARZ		9	
EURO5;F;PI/CI; M; N1 I			e1*2001/116*0304*25			
BENZIN			29.04.2011	K	DZ758361	
0001	35F0	01197				
F.1/F.2:+0 U. 7.2/8.2:+15 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1500 BI						
S 8% STEIG.*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES MAX.3080KG*FAHRZEUG IS						
T MIT ANH.KUPPL. WERKSSEITIG VERBAUT UND M.SPEZ.FAHRDY						
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.VO						
.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*ZUL.GES.-GEW.D.ZUGES AN 8% STEIG.M						
AX.3380KG*WW.AHK LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30						
.03.2012*						

Bild 26

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

DEKRA
nächste HU
NOV 2019

zwil

U0 446671
Nächste HU
fällig im
NOV, 21

U0 002484
Nächste HU
fällig im
Sept 23

U0 002484
Nächste HU
fällig im
Sept 25

U0 002484
Nächste HU
fällig im
Sept 27


Landratsamt Freyung-Grafenau
Zulassungsbehörde
94078 Freyung

Zur Beacht
Die Ange
Änderung
Fahrzeugs
Bei Verä
bescheini
Empfang
ständig e
vorzulege
Unterlass
bei Erwei
Veränder

Definition
Feld
B
D.1
D.2
D.3
E
F.1
F.2
G
H
I
J
K
L
O.1
O.2
P.1
P.2
P.3
Q
R
S.1
S.2
T
U.1
U.2

Bilder Feststellungen

Bild 27

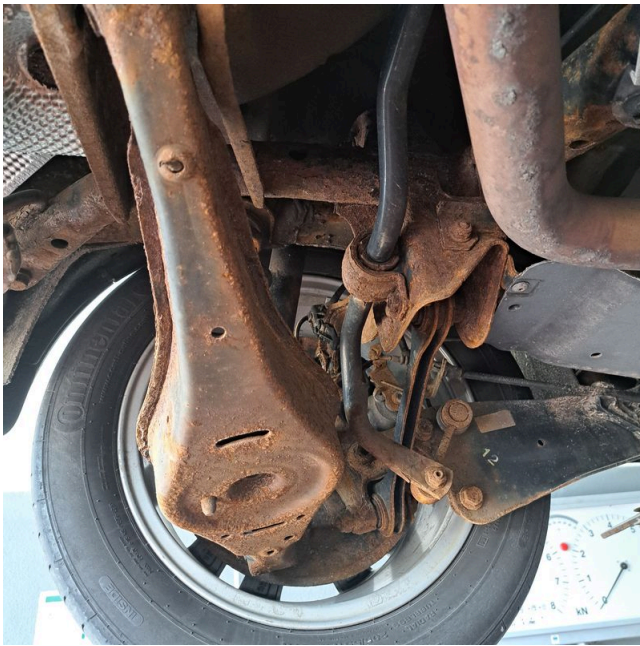

Nr.: 1

Bauteil: Hinterachse und
Querlenker

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 28



Bild 29



Nr.: 2

Bauteil: Unterboden

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 30



Bild 31




Nr.: 3

Bauteil: Stoßfänger vorne /
Zierritter

Beschädigungsart: Gebrochen

Reparaturweg:

Bild 32

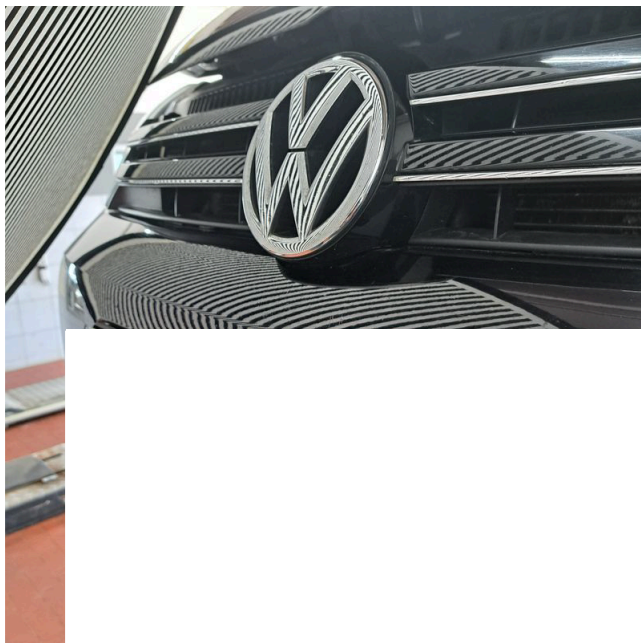

Nr.: 4

Bauteil: Stoßfänger vorne

Beschädigungsart:
Angeschrammt und verformt

Reparaturweg:

Bild 33



Bild 34



Nr.: 5

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 35



Bild 36



Bild 37



Bild 38



Bild 39



Bild 40



Bild 41



Bild 42

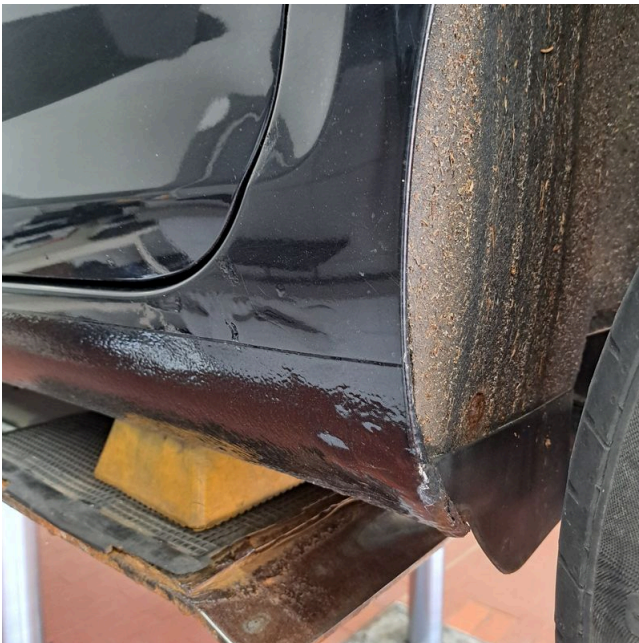


Bild 43



Bild 44



Bild 45



Nr.: 6

Bauteil: Karosserie

Beschädigungsart: Kratzer,
Schramme und Dellen

Reparaturweg:

Bild 46



Bild 47



Bild 48



Bild 49



Bild 50



Bild 51



Bild 52

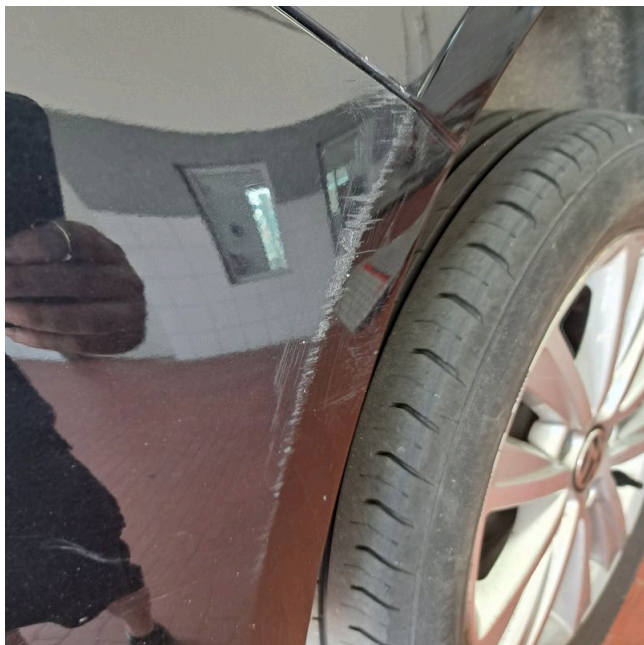


Bild 53



Bild 54



Nr.: 7

Bauteil: Tür vorne links


Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg:

Bild 55



Bild 56

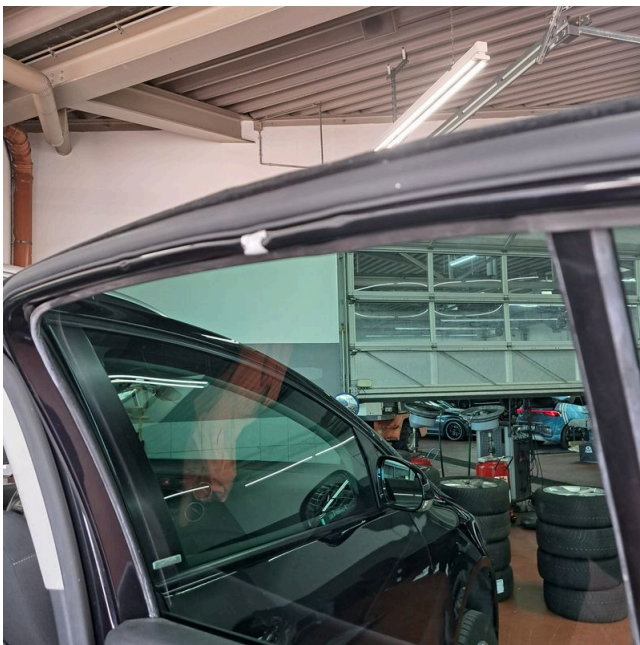

Nr.: 8

Bauteil: Tür hinten rechts

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg:

Bild 57



Nr.: 9

Bauteil: Tür vorne rechts /
Türgriff

Beschädigungsart:
Abschürfung

Reparaturweg:

Bilder Lackmessung

Bild 58



Tür vorne links: 229µm

Bild 59



Tür hinten rechts: 754µm

Bild 60



Kotflügel vorne rechts: 68µm