



Zustandsbericht

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD ATTO 3 Design		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	LGXCE4CB8N2125510
Erstzulassung	25.07.2023	Laufleistung (abgelesen)	53.446 km
HSN/TSN	2160 / AAB 00002	Kraftstoffart	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Skiing white	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung	65 kW	Nächste HU	07/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	735 Tag(e)
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Blau-Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.160 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	3/3	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	17413254	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablageetasche Vordersitze
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Fahrerseite
Airbag: Kopfairbag vorne
Airbag: Mittellairbag vorn
Airbag: Seitenairbag vorn
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar
Beleuchtung: Innenleuchte mit abschaltautomatik Umgebung, mehrfarbige (Türverkleidung, Türklinke)
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Bremsleuchte, dritte
Dachreling aus Aluminium



Bezeichnung
Einparkhilfe, vorne und hinten
Elektrisches Feststellbremssystem (EPB) Fahrzeughalteautomatik (AVH)
Elektronische Bremsverteilung (EBD)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fensterheber elektrisch 4fach Einklemmschutz
Fernlichtassistent (HBA)
Fußraumbeleuchtung vorne
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzung - Intelligent Speed Limit Information (ISLI) - Intelligent Speed Limit Control (ISLC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckklappe elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Kamera 360°
Kindersicherung manuell
Kindersitzbefestigung - ISOFIX - Beifahrersitz - äußeren Rücksitzen
Klima: Luftreinigungssystem PM2.5
Klimaautomatik
Kollisionswarnung, vorne (FCW) und hinten (RCW)
Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorne
Lackierung: Metallic
Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)
Lane Change Assist (LCA) Spurwechselassistent
Lane Keeping Aid (LKA) und Emergency Lane Keep (ELK) Aktiver Spurhalteassistent
LED-Leseleuchten vorne, hinten
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer automatische Scheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
LED-Türleuchten
Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad - Kunstleder
Mittelarmlehne mit zwei Getränkehalter
Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB)
Notruf
Panorama-Schiebedach - Einklemmschutz - Sonnenschutz elektrisch
Polster: Kunstleder Zweifarbig
Querverkehrsassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Radio: Infotainment - 5" Zoll TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - induktive Laden Smartphones - BYD DiLink - DAB radio & FM radio - 15,6" Touchscreen - 8 Lautsprecher - Sprachsteuerung - Internetzugang (4G) - Cloud service
Reifendruckkontrollsystem, aktiv
Räder: Leichtmetallfelgenreifen 18" Reifen 235/50 R18
Rückspiegel automatisch abblendend
Scheinwerfer: Follow-me-Home Funktion
Schlüssel: 2x E-Schlüssel und 1x NFC-Schlüssel



Bezeichnung
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start
Sicherheitsgurte - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - Gurtwarnung
Sitze: Beifahrersitz, elektrisch 4-Wege einstellbar
Sitze: Belüftete Rücksitze
Sitze: Fahrersitz, elektrisch 6-Wege einstellbar
Sitze: Rücksitze 40:60 geteilt und umklappbar
Sitze: Rücksitze mit Belüftungsöffnung
Sitze: Sitzheizung Vordersitze
Sonnenblenden und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite
Steckdose 12V
Steckdose zum Laden oder betreiben von elektrischen Geräten
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrollsystem (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB Anschlüsse (1xTyp A, 1xTyp C) - 2x vorne - 2x hinten
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperr
Wärmepumpe
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Motorhaube	Motorhaube - verformt - erneuern
8	Unterlagen	Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/24Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Bordbuchmappe
Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

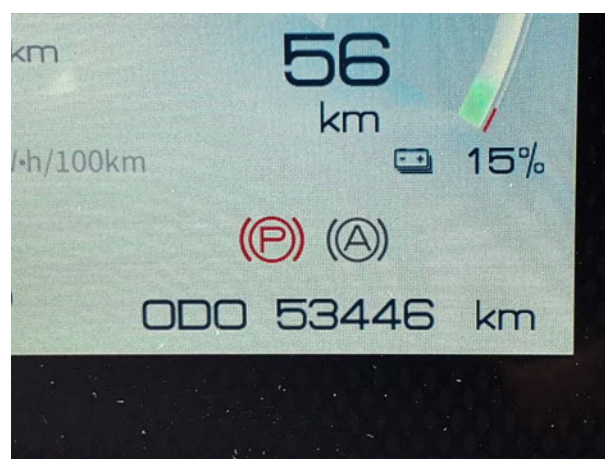


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

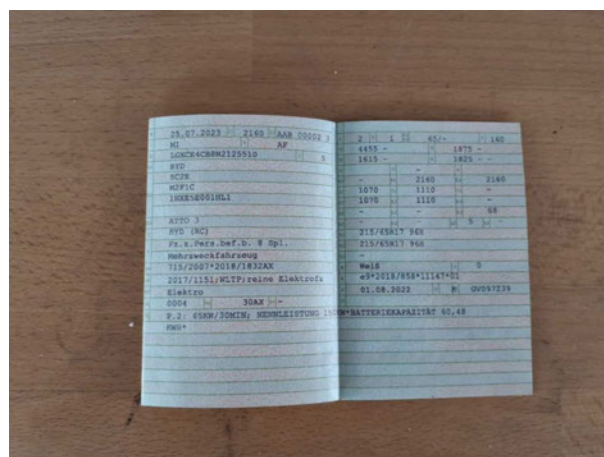


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

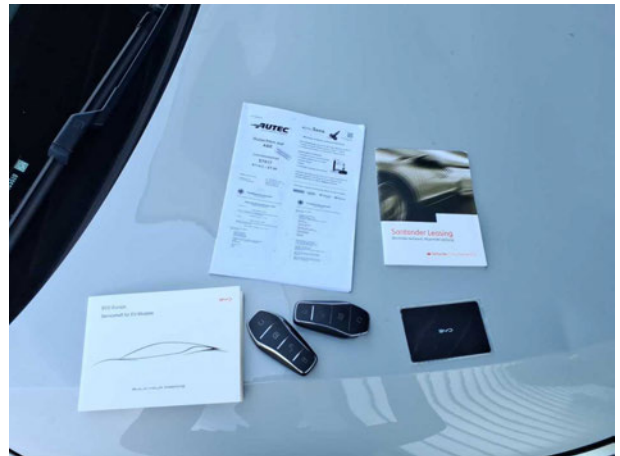


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

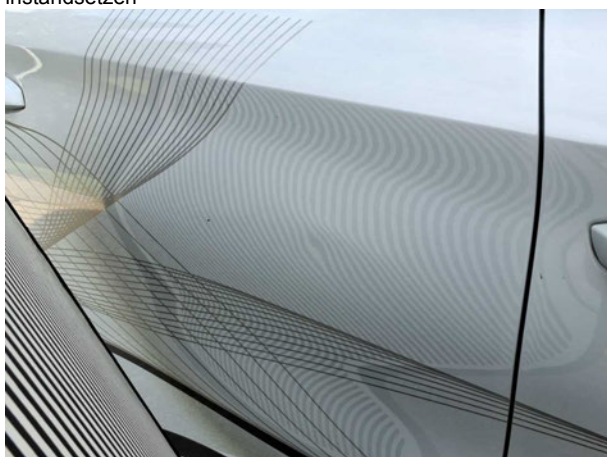

Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschade...
Smart Repair

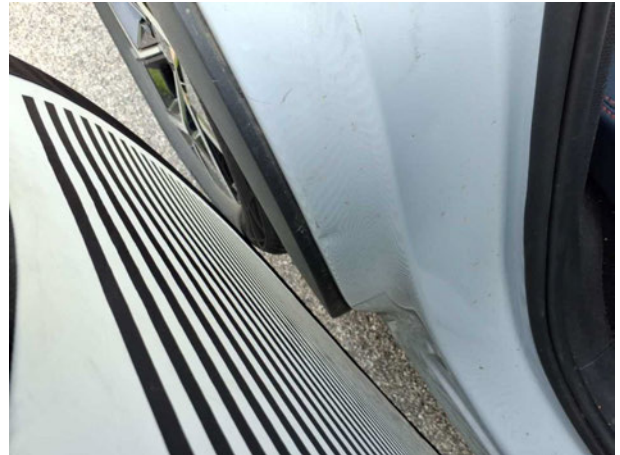


Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern




Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern

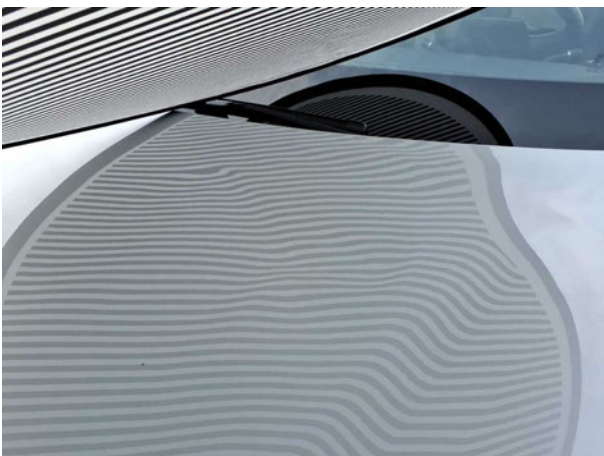

Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern



Beschädigung #7: Motorhaube: Motorhaube - verformt - erneuern

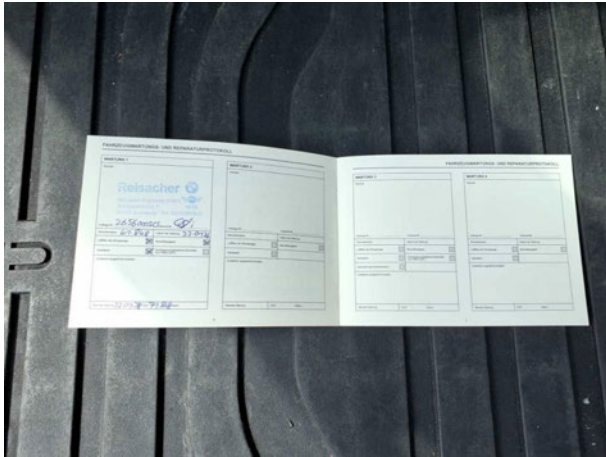

Beschädigung #8: Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/24Monate) - entspricht nicht den Herstellervorgaben -